SIEMENS

SINUMERIK

SINUMERIK 840D sl/828D HMI sl Tournage

Manuel d'utilisation

Valable pour

Commande
SINUMERIK 840D sl/840DE sl/828D

Logiciel	*Version*
Logiciel système NCU pour 840D sl/840DE sl/828D avec HMI sl	2.6

06/2009
6FC5398-8CP20-0DA0

Avant-propos
Introduction 1
Réglage de la machine 2
Travailler en mode manuel 3
Usinage de la pièce 4
Simulation d'un usinage 5
Créer programme à codes G 6
Création d'un programme ShopTurn 7
Programmer des fonctions technologiques (cycles) 8
Variables utilisateur 9
Apprentissage de programmes 10
Gestion des outils 11
Gestion des programmes 12
Réglage des lecteurs 13
HT 8 14
PCU321 15
Easy Message 16
Easy Extend 17
Echéancier Service 18
Ladder add-on tool 19
Messages d'alarme, messages d'erreur et messages système 20
Annexe A

Mentions légales

Signalétique d'avertissement

Ce manuel donne des consignes que vous devez respecter pour votre propre sécurité et pour éviter des dommages matériels. Les avertissements servant à votre sécurité personnelle sont accompagnés d'un triangle de danger, les avertissements concernant uniquement des dommages matériels sont dépourvus de ce triangle. Les avertissements sont représentés ci-après par ordre décroissant de niveau de risque.

⚠DANGER
signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées **entraîne** la mort ou des blessures graves.

⚠ATTENTION
signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées **peut entraîner** la mort ou des blessures graves.

⚠PRUDENCE
accompagné d'un triangle de danger, signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner des blessures légères.

PRUDENCE
non accompagné d'un triangle de danger, signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner un dommage matériel.

IMPORTANT
signifie que le non-respect de l'avertissement correspondant peut entraîner l'apparition d'un événement ou d'un état indésirable.

En présence de plusieurs niveaux de risque, c'est toujours l'avertissement correspondant au niveau le plus élevé qui est reproduit. Si un avertissement avec triangle de danger prévient des risques de dommages corporels, le même avertissement peut aussi contenir un avis de mise en garde contre des dommages matériels.

Personnes qualifiées

L'installation et l'exploitation de l'appareil/du système concerné ne sont autorisées qu'en liaison avec la présente documentation. La mise en service et l'exploitation d'un appareil/système ne doivent être effectuées que par des **personnes qualifiées**. Au sens des consignes de sécurité figurant dans cette documentation, les personnes qualifiées sont des personnes qui sont habilitées à mettre en service, à mettre à la terre et à identifier des appareils, systèmes et circuits en conformité avec les normes de sécurité.

Utilisation des produits Siemens conforme à leur destination

Tenez compte des points suivants:

⚠ATTENTION
Les produits Siemens ne doivent être utilisés que pour les cas d'application prévus dans le catalogue et dans la documentation technique correspondante. S'ils sont utilisés en liaison avec des produits et composants d'autres marques, ceux-ci doivent être recommandés ou agréés par Siemens. Le fonctionnement correct et sûr des produits suppose un transport, un entreposage, une mise en place, un montage, une mise en service, une utilisation et une maintenance dans les règles de l'art. Il faut respecter les conditions d'environnement admissibles ainsi que les indications dans les documentations afférentes.

Marques de fabrique

Toutes les désignations repérées par ® sont des marques déposées de Siemens AG. Les autres désignations dans ce document peuvent être des marques dont l'utilisation par des tiers à leurs propres fins peut enfreindre les droits de leurs propriétaires respectifs.

Exclusion de responsabilité

Nous avons vérifié la conformité du contenu du présent document avec le matériel et le logiciel qui y sont décrits. Ne pouvant toutefois exclure toute divergence, nous ne pouvons pas nous porter garants de la conformité intégrale. Si l'usage de ce manuel devait révéler des erreurs, nous en tiendrons compte et apporterons les corrections nécessaires dès la prochaine édition.

Siemens AG
Industry Sector
Postfach 48 48
90026 NÜRNBERG
ALLEMAGNE

Numéro de référence du document: 6FC5398-8CP20-0DA0
℗ 07/2009

Copyright © Siemens AG 2009.
Sous réserve de modifications techniques

Avant-propos

Structure de la documentation

La documentation SINUMERIK comporte 3 catégories :

- Documentation générale
- Documentation utilisateur
- Documentation constructeur/S.A.V.

Le lien http://www.siemens.com/motioncontrol/docu fournit des informations sur les thèmes suivants :

- Commande de documentation (Ordering documentation)

  Aperçu actuel de la documentation disponible.
- Téléchargement de documentation (Download documentation)

  Liens permettant de télécharger des fichiers à partir de Service & Support.
- Recherche de documentation en ligne ((Online) research in the documentation)

  Informations sur DOConCD et accès direct aux documents dans DOConWEB.
- Pour établir de la documentation individuellement sur la base des contenus Siemens à l'aide de My Documentation Manager (MDM) (Compiling documentation individually), voir http://www.siemens.com/mdm.

  My Documentation Manager propose des fonctionnalités permettant de créer votre propre documentation machine.
- Formation (Training) et foire aux questions (FAQ)

  Des informations sur les offres de formation et les FAQ (foires aux questions) sont accessibles à partir du menu de navigation.

Groupe cible

La présente documentation s'adresse aux utilisateurs de tours équipés du logiciel HMI sl.

Objectifs

Le manuel d'utilisation familiarise l'utilisateur avec les éléments et les fonctions de commande. Il lui permet de réagir efficacement en cas de défaut et de prendre les mesures nécessaires.

Version standard

L'étendu des fonctionnalités décrites dans la présente documentation peut différer de l'étendu des fonctionnalités du système d'entraînement livré. Les options complémentaires ou les modifications apportées par le constructeur de la machine-outil ont été documentées par celui-ci.

La commande numérique peut posséder des fonctions qui dépassent le cadre de la présente description. Le client ne peut toutefois pas faire valoir de droit en liaison avec ces fonctions, que ce soit dans le cas de matériels neufs ou dans le cadre d'interventions du service après-vente.

Pour des raisons de clarté, la présente documentation ne contient pas toutes les informations de détail relatives à toutes les variantes du produit. Elle ne peut pas non plus tenir compte de tous les cas d'installation, d'exploitation et de maintenance.

Terminologie

Signification des termes fondamentaux employés dans la présente documentation.

Programme

Un programme est une suite d'instructions qui s'adressent à la commande CNC et qui aboutissent à l'usinage d'une pièce bien définie sur la machine.

Contour

Par "contour", on désigne, d'une part, le profil d'une pièce et, d'autre part, la partie du programme dans laquelle le profil d'une pièce est défini à partir de différents éléments.

Cycle

Un cycle, par exemple "Taraudage", est un sous-programme défini par HMI sl pour exécuter une opération souvent répétée.

Support technique

Pour toutes vos questions techniques, adressez-vous au service d'assistance téléphonique :

	Europe / Afrique
Téléphone	+49 180 5050 222
Télécopie	+49 180 5050 223
0,14 €/minute depuis le réseau téléphonique fixe allemand, les tarifs de téléphonie mobile peuvent être différents.	
Internet	http://www.siemens.com/automation/support-request

	Amérique
Téléphone	+1 423 262 2522
Télécopie	+1 423 262 2200
Courrier électronique	mailto:techsupport.sea@siemens.com

	Asie / Pacifique
Téléphone	+86 1064 757 575
Télécopie	+86 1064 747 474
Courrier électronique	mailto:support.asia.automation@siemens.com

Remarque

Pour tout conseil technique, vous trouverez les coordonnées téléphoniques spécifiques à chaque pays sur Internet :

http://www.automation.siemens.com/partner

Questions concernant

Pour toute autre demande (suggestion, correction) concernant la documentation, envoyez une télécopie ou un courriel aux adresses suivantes :

Télécopie	+49 9131- 98 2176
Courrier électronique	mailto:docu.motioncontrol@siemens.com

Vous trouverez en annexe un formulaire de réponse par télécopie.

Adresse Internet

http://www.siemens.com/motioncontrol

Sommaire

Avant-propos **3**

1 Introduction **17**

1.1 Présentation du produit 17

1.2 Tableaux de commande 18
1.2.1 Vue d'ensemble 18
1.2.2 Touches du tableau de commande 19

1.3 Tableaux de commande machine 24
1.3.1 Vue d'ensemble 24
1.3.2 Eléments de commande du tableau de commande machine 24

1.4 Interface utilisateur 27
1.4.1 Organisation de l'écran 27
1.4.2 Visualisation d'états 28
1.4.3 Fenêtre des valeurs réelles 31
1.4.4 Fenêtre T, F, S 32
1.4.5 Affichage du bloc courant 33
1.4.6 Utilisation au moyen des touches matérielles et logicielles 34
1.4.7 Saisie ou sélection de paramètres 35
1.4.8 Calculatrice 37
1.4.9 Menu contextuel 39
1.4.10 Commande tactile 39
1.4.11 Modification de la langue de l'interface utilisateur 40
1.4.12 Saisie de textes avec caractères asiatiques 41
1.4.13 Niveaux de protection 43
1.4.14 Aide en ligne dans HMI sl 45

2 Réglage de la machine **49**

2.1 Mise sous/hors tension 49

2.2 Accostage du point de référence 50
2.2.1 Effectuer la prise de référence de l'axe 50
2.2.2 Assentiment de l'utilisateur 51

2.3 Modes d'utilisation 53
2.3.1 Généralités 53
2.3.2 Commutation entre canaux 55

2.4 Réglages pour la machine 56
2.4.1 Changer de système de coordonnées (SCM/SCP) 56
2.4.2 Changer d'unité de mesure 56
2.4.3 Activation du décalage d'origine 57

2.5 Mesure de l'outil 59
2.5.1 Mesurer manuellement un outil 60
2.5.2 Mesure de l'outil avec un palpeur d'outil 61
2.5.3 Etalonnage du palpeur d'outil 62

2.6 Mesure de l'origine pièce 64

2.7 Décalages d'origine 66

2.7.1 Afficher le décalage d'origine actif ... 67
2.7.2 Afficher décalage d'origine "Aperçu" ... 68
2.7.3 Affichage et modification du décalage d'origine de base ... 69
2.7.4 Affichage et modification des décalages d'origine réglables ... 70
2.7.5 Afficher et éditer les détails des décalages d'origine ... 71
2.7.6 Supprimer le décalage d'origine ... 72
2.7.7 Mesure de l'origine pièce ... 73

2.8 Surveillage des données d'axe et de broche ... 74
2.8.1 Définir la limitation de la zone de travail ... 74
2.8.2 Modifier les données de la broche ... 75
2.8.3 Paramètres du mandrin de la broche ... 76

2.9 Afficher les listes des données de réglage ... 78

2.10 Affectation de la manivelle électronique ... 79

2.11 MDA ... 81
2.11.1 Charger le programme MDA à partir du gestionnaire de programmes ... 81
2.11.2 Enregistrer le programme MDA ... 82
2.11.3 Exécuter le programme MDA ... 83
2.11.4 Effacer le programme MDA ... 83

3 Travailler en mode manuel ... 85

3.1 Généralités ... 85

3.2 Sélection de l'outil et de la broche ... 85
3.2.1 Fenêtres T, S, M ... 85
3.2.2 Sélection de l'outil ... 87
3.2.3 Lancement et arrêt de la broche en mode manuel ... 87
3.2.4 Positionnement de la broche ... 88

3.3 Déplacement des axes ... 89
3.3.1 Déplacer les axes selon un pas défini ... 89
3.3.2 Déplacer les axes selon un pas variable ... 90

3.4 Positionner les axes ... 91

3.5 Chariotage simple de la pièce ... 91

3.6 Paramétrages pour le mode manuel ... 94

4 Usinage de la pièce ... 95

4.1 Démarrer et arrêter l'usinage ... 95

4.2 Sélectionner un programme ... 96

4.3 Mise au point d'un programme ... 97

4.4 Affichage du bloc actuel de programme ... 98
4.4.1 Affichage du bloc courant ... 98
4.4.2 Afficher bloc de base ... 99
4.4.3 Affichage du niveau de programme ... 100

4.5 Corriger le programme ... 101

4.6 Repositionnement des axes ... 102

4.7 Lancement de l'exécution d'un programme à un endroit bien défini ... 104
4.7.1 Utiliser la recherche de bloc ... 104
4.7.2 Poursuivre le programme à partir de la destination ... 106
4.7.3 Destination de recherche simple ... 106

4.7.4 Indiquer un point d'interruption en tant que destination 107
4.7.5 Introduire la destination de recherche par le pointeur de recherche 107
4.7.6 Paramètres pour recherche de bloc en pointeur de recherche 109
4.7.7 Mode recherche de bloc 109

4.8 Influence sur l'exécution du programme 111
4.8.1 Influences sur le programme 111
4.8.2 Blocs optionnels 112

4.9 Ecraser en mémoire 114

4.10 Edition d'un programme 115
4.10.1 Recherche dans des programmes 116
4.10.2 Remplacement d'une section de programme 117
4.10.3 Copie / Insertion / Suppression d'un bloc de programme 118
4.10.4 Renuméroter un programme 119
4.10.5 Réglages de l'éditeur 119

4.11 Affichage des fonctions G et des fonctions auxiliaires 121
4.11.1 Fonctions G sélectionnées 121
4.11.2 Toutes les fonctions G 123
4.11.3 Fonctions auxiliaires 124

4.12 Affichage du temps d'exécution et du compteur de pièces 126

4.13 Réglage pour le mode automatique 128

5 Simulation d'un usinage 131

5.1 Vue d'ensemble 131

5.2 Simulation avant usinage de la pièce 134

5.3 Dessin simultané avant usinage de la pièce 135

5.4 Dessin simultané pendant l'usinage de la pièce 136

5.5 Différentes vues de la pièce 137
5.5.1 2 fenêtres 137
5.5.2 Vue latérale 137
5.5.3 Vue frontale 138
5.5.4 Vue 3D 138

5.6 Représentation graphique 139

5.7 Travailler avec l'affichage de la simulation 140
5.7.1 Affichage de pièce brute 140
5.7.2 Masquer et afficher la trajectoire de l'outil 140

5.8 Commande du programme pendant la simulation 141
5.8.1 Modification de l'avance 141
5.8.2 Simulation d'un programme bloc par bloc 142

5.9 Modification et adaptation d'un graphique de simulation 142
5.9.1 Agrandir et réduire le graphique 142
5.9.2 Déplacer graphique 143
5.9.3 Tourner le graphique 144
5.9.4 Modifier la partie affichée 144

5.10 Afficher des alarmes en simulation 145

6 Créer programme à codes G 147

6.1 Assistance graphique à la programmation 147

6.2 Vues du programme ... 148
6.3 Structure du programme ... 151
6.4 Notions élémentaires ... 152
6.4.1 Plans d'usinage ... 152
6.4.2 Plans courants dans les cycles et les masques de saisie ... 152
6.4.3 Programmation d'un outil (T) ... 153
6.5 Créer un programme à codes G ... 154
6.6 Introduction pièce brute ... 155
6.7 Plan d'usinage, sens de fraisage, plan de retrait, distance de sécurité et avance (PL, RP, SC, F) ... 156
6.8 Sélection des cycles via une touche logicielle ... 157
6.9 Appeler cycles technologiques ... 162
6.9.1 Masquage de paramètres de cycle ... 162
6.9.2 Données de réglage pour cycles ... 162
6.9.3 Vérification des paramètres de cycle ... 163
6.9.4 Modifier l'appel de cycle ... 163
6.9.5 Autres fonctions dans les masques de saisie ... 164
6.10 Aide à la programmation des cycles de mesure et d'usinage ... 165
7 Création d'un programme ShopTurn ... 167
7.1 Assistance graphique à la programmation ... 167
7.2 Vues du programme ... 167
7.3 Structure du programme ... 172
7.4 Notions élémentaires ... 173
7.4.1 Plans d'usinage ... 173
7.4.2 Accostage et retrait pendant un cycle d'usinage ... 175
7.4.3 Cote absolue et cote relative ... 177
7.4.4 Coordonnées polaires ... 179
7.4.5 Indication de l'ajustement ... 179
7.5 Créer un programme ShopTurn ... 181
7.6 En-tête du programme ... 183
7.7 Création de blocs de programme ... 185
7.8 Outil, valeur de correction, avance et vitesse de rotation de la broche (T, D, F, S, V) ... 186
7.9 Appeler décalages d'origine ... 188
7.10 Répéter blocs de programme ... 189
7.11 Indication du nombre de pièces ... 190
7.12 Modifer des blocs de programme ... 191
7.13 Modifier les réglages du programme ... 192
7.14 Sélection des cycles via une touche logicielle ... 194
7.15 Appeler fonctions technologiques ... 199
7.15.1 Autres fonctions dans les masques de saisie ... 199
7.15.2 Contrôle de paramètres de cycle ... 199
7.15.3 Paramètres de réglage pour fonctions technologiques ... 200
7.15.4 Modifier l'appel de cycle ... 200

7.16 Programmer le cycle de retrait/d'accostage 201
7.17 Aide à la programmation des cycles de mesure et d'usinage 203

8 Programmer des fonctions technologiques (cycles) 205

8.1 Perçage 205
8.1.1 Généralités 205
8.1.2 Centrage (CYCLE81) 206
8.1.3 Perçage (CYCLE82) 208
8.1.4 Alésage (CYCLE 85) 209
8.1.5 Perçage profond (CYCLE83) 211
8.1.6 Alésage (CYCLE86) 214
8.1.7 Taraudage (CYCLE84, 840) 216
8.1.8 Fraisage de filetage (CYCLE78) 220
8.1.9 Positions et modèles de positions 223
8.1.10 Positions quelconques (CYCLE802) 224
8.1.11 Modèle de positions Ligne (HOLES1) 227
8.1.12 Modèle de positions Cercle (HOLES2) 229
8.1.13 Répéter les positions 231

8.2 Tournage 233
8.2.1 Généralités 233
8.2.2 Chariotage (CYCLE951) 233
8.2.3 Gorges (CYCLE930) 236
8.2.4 Dégagement de forme E et F (CYCLE940) 239
8.2.5 Dégagements de filetage (CYCLE940) 241
8.2.6 Filetage à l'outil (CYCLE99) 244
8.2.7 Concaténation filetage (CYCLE98) 253
8.2.8 Tronçonnage (CYCLE92) 256

8.3 Tournage de contour 258
8.3.1 Généralités 258
8.3.2 Représentation du contour 259
8.3.3 Création d'un nouveau contour 260
8.3.4 Création d'éléments de contour 262
8.3.5 Modification d'un contour 267
8.3.6 Appel de contour (CYCLE62) - uniquement programmes en code G 268
8.3.7 Chariotage (CYCLE952) 269
8.3.8 Chariotage matière restante (CYCLE952) 273
8.3.9 Plongée (CYCLE952) 275
8.3.10 Plongée matière restante (CYCLE952) 277
8.3.11 Plongée G+D (CYCLE952) 279
8.3.12 Plongée G+D matière restante (CYCLE952) 282

8.4 Fraisage 284
8.4.1 Surfaçage (CYCLE61) 284
8.4.2 Poche rectangulaire (POCKET3) 287
8.4.3 Poche circulaire (POCKET4) 291
8.4.4 Tourillon rectangulaire (CYCLE76) 296
8.4.5 Tourillon circulaire (CYCLE77) 299
8.4.6 Polygone (CYCLE79) 302
8.4.7 Rainure longitudinale (SLOT1) 304
8.4.8 Rainure sur cercle (SLOT2) 308
8.4.9 Rainure ouverte (CYCLE899) 312
8.4.10 Trou oblong (LONGHOLE) - uniquement programmes en code G 319
8.4.11 Fraisage de filetage (CYCLE70) 321
8.4.12 Gravure (CYCLE60) 324

8.5 Fraisage de contour ... 331
8.5.1 Généralités ... 331
8.5.2 Représentation du contour ... 331
8.5.3 Création d'un nouveau contour ... 333
8.5.4 Création d'éléments de contour ... 335
8.5.5 Modification d'un contour ... 340
8.5.6 Appel de contour (CYCLE62) - uniquement programmes en code G ... 341
8.5.7 Fraisage en contournage (CYCLE72) ... 342
8.5.8 Contour de poche/Contour de tourillon (CYCLE63/64) ... 347
8.5.9 Perçage avant-trous dans poche (CYCLE64) ... 348
8.5.10 Fraisage poche (CYCLE63) ... 352
8.5.11 Poche matière restante (CYCLE63, option) ... 355
8.5.12 Fraisage contour tourillon (CYCLE63) ... 357
8.5.13 Contour tourillon matière restante (CYCLE63, option) ... 359

8.6 Autres cycles et fonctions ... 362
8.6.1 Orientation plan/outil (CYCLE800) ... 362
8.6.2 Orientation outil (CYCLE800) ... 371
8.6.2.1 Alignement outils de tournage - uniquement programmes en code G (CYCLE 800) ... 371
8.6.2.2 Alignement outils de fraisage- uniquement programmes en code G (CYCLE 800) ... 372
8.6.2.3 Approche outils de fraisage - uniquement programmes en code G (CYCLE 800) ... 373
8.6.3 High Speed Settings (CYCLE832) ... 374
8.6.4 Sous-programmes ... 376

8.7 Autres cycles et fonctions ShopTurn ... 378
8.7.1 Perçage au centre ... 378
8.7.2 Filetage au centre ... 380
8.7.3 Transformations ... 383
8.7.4 Décalage ... 384
8.7.5 Rotation ... 385
8.7.6 Mise à l'échelle ... 386
8.7.7 Fonction miroir ... 387
8.7.8 Rotation de l'axe C ... 388
8.7.9 Usinage rectiligne et circulaire ... 389
8.7.10 Sélection de l'outil et du plan d'usinage ... 390
8.7.11 Programmation d'une droite ... 391
8.7.12 Programmation d'un cercle avec centre connu ... 393
8.7.13 Programmation d'un cercle avec rayon connu ... 395
8.7.14 Coordonnées polaires ... 397
8.7.15 Droite polaire ... 398
8.7.16 Cercle polaire ... 400
8.7.17 Usinage avec la contre-broche ... 402
8.7.17.1 Exemple de programmation : Usinage broche principale - prise en compte de la pièce - usinage contre-broche ... 403
8.7.17.2 Exemple de programmation : usinage contre-broche - sans prise en compte préalable ... 403
8.7.17.3 Exemple de programmation : Usinage de barres ... 404
8.7.17.4 Paramètres contre-broche ... 405

9 Variables utilisateur ... 409

9.1 Vue d'ensemble ... 409

9.2 Paramètres R ... 410

9.3 Afficher GUD globales ... 411

9.4 Afficher les GUD d'un canal ... 413

9.5 Afficher les LUD locales ... 414

9.6 Afficher les PUD du programme 415
9.7 Recherche de variables utilisateur 415
9.8 Définition et activation des variables utilisateur 416
10 Apprentissage de programmes 419
10.1 Vue d'ensemble 419
10.2 Déroulement général 419
10.3 Insertion d'un bloc 420
10.3.1 Paramètre d'entrée pour les blocs d'apprentissage 421
10.4 Apprentissage via la fenêtre 422
10.4.1 Généralités 422
10.4.2 Apprentissage rapide G0 423
10.4.3 Apprentissage droite G1 424
10.4.4 Apprentissage du point intermédiaire et du point final de cercle CIP 424
10.4.5 Apprentissage d'une spline A 425
10.5 Modification d'un bloc 426
10.6 Sélection d'un bloc 427
10.7 Suppression d'un bloc 428
10.8 Paramétrage de l'apprentissage 429
11 Gestion des outils 431
11.1 Listes de gestion des outils 431
11.2 Gestion de magasin 432
11.3 Types d'outil 433
11.4 Cotation des outils 436
11.5 Liste des outils 441
11.5.1 Autres données 444
11.5.2 Créer un nouvel outil 445
11.5.3 Mesure de l'outil 447
11.5.4 Gestion de plusieurs tranchants 448
11.5.5 Effacement d'un outil 449
11.5.6 Chargement et déchargement d'un outil 450
11.5.7 Sélection de magasin 451
11.6 Usure d'outil 453
11.6.1 Réactivation d'outil 455
11.7 Données outil OEM 456
11.8 Magasin 457
11.8.1 Positionnement d'un magasin 459
11.8.2 Déplacement d'un outil 459
11.9 Tri des listes de gestion des outils 460
11.10 Filtrage des listes de gestion des outils 461
11.11 Afficher les détails des outils 462
11.12 Modification de la position du tranchant ou du type d'outil 464

12 Gestion des programmes ... 465

12.1 Vue d'ensemble ... 465
12.1.1 Mémoire CN ... 468
12.1.2 Lecteur local ... 468
12.1.3 Lecteurs USB ... 469

12.2 Ouvrir et fermer un programme ... 470

12.3 Exécution d'un programme ... 471

12.4 Création d'un répertoire/programme/liste de tâches/liste de programme ... 473
12.4.1 Créer un nouveau répertoire ... 473
12.4.2 Créer une nouvelle pièce ... 474
12.4.3 Créer un programme à codes G ... 475
12.4.4 Nouveau programme ShopTurn ... 476
12.4.5 Créer un nouveau fichier si nécessaire ... 477
12.4.6 Créer une liste de tâches ... 478
12.4.7 Créer une liste de programmes ... 479

12.5 Création de modèles ... 481

12.6 Afficher un aperçu du programme ... 482

12.7 Marquage de plusieurs répertoires / programmes ... 482

12.8 Copie et insertion d'un répertoire / programme ... 484

12.9 Suppression d'un répertoire / programme ... 486
12.9.1 Supprimer un programme / répertoire ... 486

12.10 Déplacer un répertoire/programme ... 487

12.11 Renommer les propriétés de fichier et de répertoire ... 488

12.12 Sauvegarde des données ... 490
12.12.1 Créer une archive dans le Gestionnaire de programmes ... 490
12.12.2 Créer une archive via mise en service de série ... 491
12.12.3 Lire une archive ... 493

12.13 EXTCALL ... 494

13 Réglage des lecteurs ... 497

13.1 Vue d'ensemble ... 497

13.2 Réglage des lecteurs ... 498

14 HT 8 ... 501

14.1 Vue d'ensemble HT 8 ... 501

14.2 Touches de déplacement ... 504

14.3 Menu Pupitre de commande machine ... 505

14.4 Clavier virtuel ... 506

14.5 Calibrer le pupitre à écran tactile ... 508

15 PCU321 ... 509

15.1 Vue d'ensemble ... 509

15.2 Fonctions de base ... 510

16 Easy Message 511
16.1 Vue d'ensemble 511
16.2 Activer Easy Message 512
16.3 Créer et modifier un profil utilisateur 513
16.4 Configurer les événements 515
16.5 Ouverture et fermeture de session de l'utilisateur actif 517
16.6 Afficher les protocoles SMS 518
16.7 Effectuer les configurations pour Easy Message 519
17 Easy Extend 521
17.1 Vue d'ensemble 521
17.2 Débloquer l'appareil 522
17.3 Activer ou désactiver un appareil 523
17.4 Mettre Easy Extend en service 524
18 Echéancier Service 525
18.1 Exécuter et observer des tâches de maintenance 525
18.2 Configurer des tâches de maintenance 527
19 Ladder add-on tool 529
19.1 Diagnostic AP 529
19.2 Structure de l'interface utilisateur 530
19.3 Options de commande 531
19.4 Afficher les propriétés AP 532
19.5 Afficher les informations sur les modules 533
19.6 Afficher et modifier les variables CN et AP 535
19.7 Charger le programme AP utilisateur 536
19.8 Modifier le tableau des variables locales 537
19.9 Créer un nouveau module 538
19.10 Modifier les propriétés d'un module 539
19.11 Ajouter et modifier un réseau 540
19.12 Modifier les propriétés d'un réseau 542
19.13 Afficher / annuler le droit d'accès 543
19.14 Afficher et modifier les tableaux d'icônes 543
19.15 Rechercher des opérandes 544
19.16 Ajouter / effacer un tableau d'icônes 546
19.17 Afficher réseau icône tableau d'informations 547
19.18 Afficher et modifier les signaux AP 548
19.19 Afficher les références croisées 549

20 Messages d'alarme, messages d'erreur et messages système 551

20.1 Afficher les alarmes 551

20.2 Affichage journal d'alarmes 553

20.3 Affichage des messages 554

20.4 Classer les alarmes, erreurs et messages 555

20.5 Afficher les variables AP et CN 556
20.5.1 Afficher et modifier les variables AP et CN 556
20.5.2 Enregistrer et charger des masques 560
20.5.3 Charger des icônes 561

20.6 Version 562
20.6.1 Affichage des données de version 562
20.6.2 Enregistrer les informations 563

20.7 Journal 564
20.7.1 Afficher et modifier le journal 564
20.7.2 Effectuer une entrée de journal 565

20.8 Création de captures d'écran 566

20.9 Télédiagnostic 567
20.9.1 Régler l'accès à distance 567
20.9.2 Autoriser le modem 569
20.9.3 Demander un télédiagnostic 569
20.9.4 Quitter le télédiagnostic 570

A Annexe 571

A.1 Remarques sur la documentation 571

A.2 Vue d'ensemble de la documentation 573

Indice 575

Introduction

1

1.1 Présentation du produit

La SINUMERIK est une commande numérique à calculateur (CNC, Computerized Numerical Control) destinée à des machinesoutils.

La commande CNC permet d'exécuter entre autres les fonctions de base suivantes en liaison avec une machine-outil :

- élaboration et adaptation de programmes pièce
- exécution de programmes pièce
- commande manuelle
- accès aux supports de données internes et externes,
- édition de données à destination des programmes
- gestion d'outils, de points d'origine, etc. dans les données utilisateur nécessaires pour les programmes,
- diagnostic commande et machine

Groupes fonctionnels

Dans la commande, les fonctions de base sont regroupées au sein des groupes fonctionnels suivants :

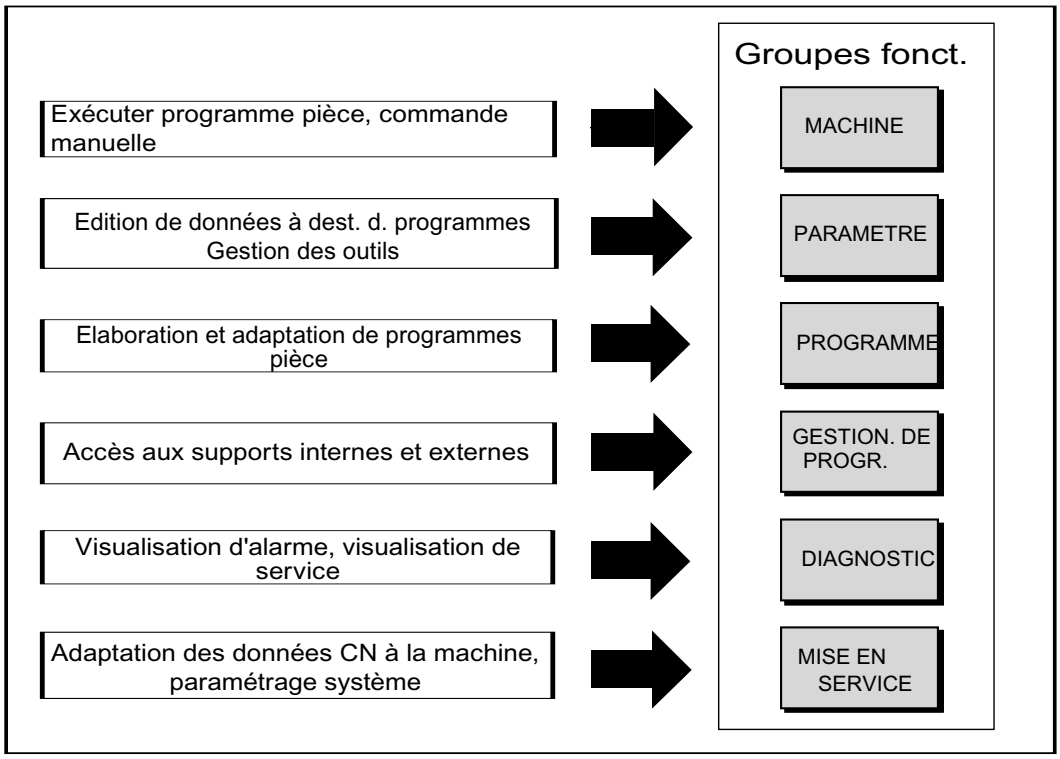
Groupes fonct.
Exécuter programme pièce, commande manuelle
MACHINE
Edition de données à dest. d. programmes Gestion des outils
PARAMETRE
Elaboration et adaptation de programmes pièce
PROGRAMME
Accès aux supports internes et externes
GESTION. DE PROGR.
Visualisation d'alarme, visualisation de service
DIAGNOSTIC
Adaptation des données CN à la machine, paramétrage système
MISE EN SERVICE

1.2 Tableaux de commande

1.2.1 Vue d'ensemble

Introduction

C'est sur la face avant du tableau de commande que se trouvent les dispositifs de signalisation (écran) et de commande (par exemple, touches matérielles et logicielles) de l'interface utilisateur HMI sl.

Les éléments disponibles pour la conduite de la commande et de la machine-outil sont représentés ci-dessous, à l'appui du pupitre de commande OP 010.

Eléments de commande et de signalisation

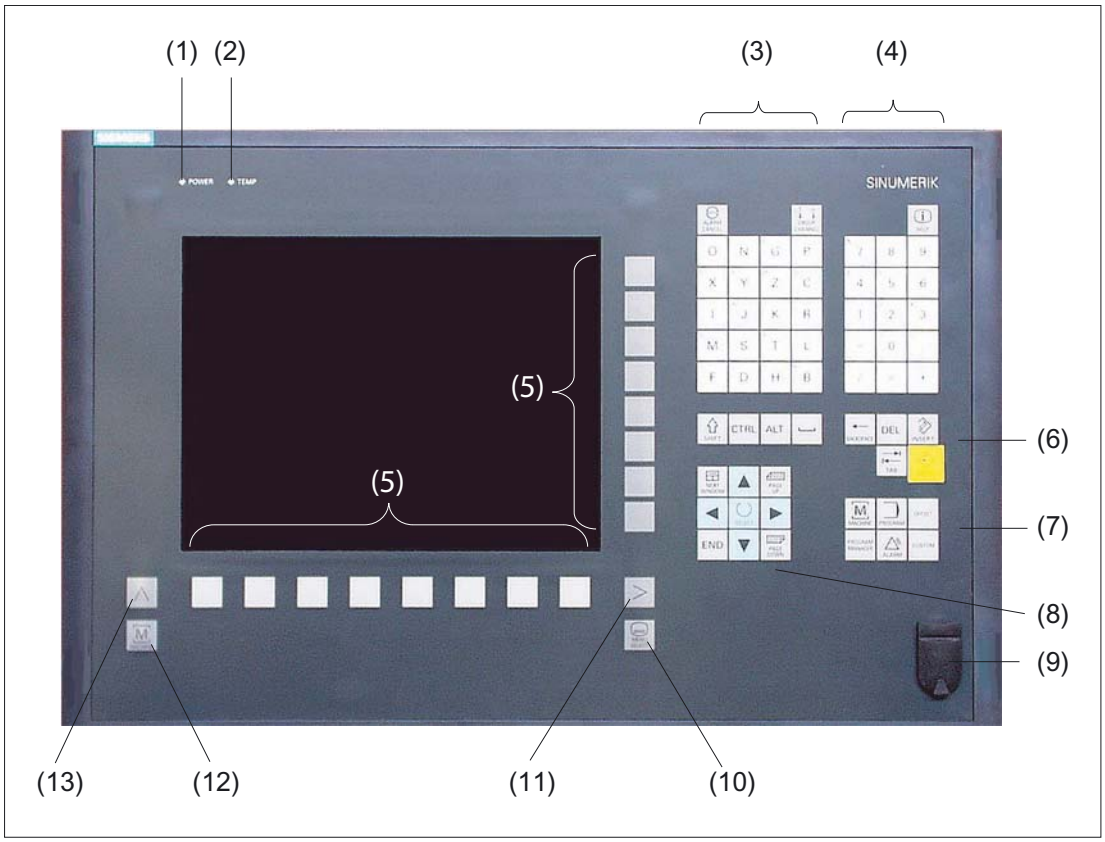

1 DEL d'état : POWER
2 DEL d'état : TEMP
(en cas d'activation, une usure accrue est à craindre)
3 Pavé Alpha
4 Pavé numérique
5 Touches logicielles
6 Pavé de touches de commande
7 Pavé de touches de raccourci
8 Pavé de touches du curseur
9 Interface USB
10 Touche Menu Select
11 Touche d'accès au menu suivant
12 Touche machine
13 Touche d'accès au menu précédent

Figure 1-1 Face avant du tableau de commande OP 010

Bibliographie

Pour une description plus précise et une vue des autres tableaux de commande, veuillez vous reporter au

Manuel Modules de commande 840D sl/840 Di sl

1.2.2 Touches du tableau de commande

Les touches et raccourcis clavier suivants, visant la conduite de la commande et de la machine-outil, sont disponibles.

Touches et raccourcis clavier

Tableau 1- 1 Touches du tableau de commande

Touche	Fonction
	<ALARM CANCEL> Effacer les alarmes et les messages affichés avec ce symbole.
	<CHANNEL> Sélectionner un canal ou accéder au menu suivant.
	<HELP> Appelle l'aide en ligne contextuelle de la fenêtre sélectionnée.

Touche	Fonction
NEXT WINDOW	**<NEXT WINDOW>** Passer à la fenêtre suivante.
PAGE UP	**<PAGE UP>** Feuilleter dans une page d'écran vers le haut.
PAGE UP + SHIFT	**<PAGE UP> + <SHIFT>** Feuilleter dans une page d'écran vers le haut, le curseur restant à sa position.
PAGE UP + CTRL	**<PAGE UP> + <CTRL>** Feuilleter dans une page d'écran vers le haut, le curseur passant à la première ligne.
PAGE DOWN	**<PAGE DOWN>** Feuilleter dans une page d'écran vers le bas.
PAGE DOWN + SHIFT	**<PAGE DOWN> + <SHIFT>** Feuilleter dans une page d'écran vers le bas, le curseur restant à sa position.
PAGE DOWN + CTRL	**<PAGE DOWN> + <CTRL>** Feuilleter dans une page d'écran vers le bas, le curseur passant à la dernière ligne.
▶	**<Curseur vers la droite>** • Mode édition : Ouvre un répertoire ou un programme (par ex. Cycle) dans l'éditeur. • Mode navigation : Déplacement du curseur d'un caractère vers la droite.
▶ + CTRL	**<Curseur vers la droite> + <CTRL>** • Mode édition : Déplacement du curseur d'un mot vers la droite. • Mode navigation : Déplacement du curseur dans un tableau vers la prochaine cellule vers la droite.
◀	**<Curseur vers la gauche>** • Mode édition : Ferme un répertoire ou un programme (par ex. cycle) dans l'éditeur. D'éventuelle modifications effectuées sont alors validées, comme si la touche "OK" était actionnée. • Mode navigation : Déplacement du curseur d'un caractère vers la gauche.
◀ + CTRL	**<Curseur vers la gauche> + <CTRL>** • Mode édition : Déplacement du curseur d'un mot vers la gauche. • Mode navigation : Déplacement du curseur dans un tableau vers la prochaine cellule vers la gauche.

Touche	Fonction
▲	**<Curseur vers le haut>** • Mode édition : Déplacement du curseur vers le haut. • Mode navigation : – Déplacement du curseur dans un tableau vers la prochaine cellule vers le haut. – Déplacement du curseur dans une page d'écran vers le haut.
▲ + CTRL	**<Curseur vers le haut> + <CTRL>** • Mode édition : Déplacement du curseur d'un mot vers le haut. • Mode navigation : – Dans un tableau, déplacement du curseur au début du tableau. – Déplacement du curseur en début de ligne dans une page d'écran.
▲ + ⇧ SHIFT	**<Curseur vers le haut> + <SHIFT>** Déplacement du curseur d'un paragraphe vers le haut.
▼	**<Curseur vers le bas>** • Mode édition : Déplacement du curseur vers le bas. • Mode navigation : – Déplacement du curseur dans un tableau vers la prochaine cellule vers le bas. – Déplacement du curseur dans une page d'écran vers le bas.
▼ + CTRL	**<Curseur vers le bas> + <CTRL>** • Mode édition : Déplacement du curseur d'un mot vers le bas. • Mode navigation : – Dans un tableau, déplacement du curseur à la fin du tableau. – Déplacement du curseur en fin de ligne dans une page d'écran.
▼ + ⇧ SHIFT	**<Curseur vers le bas> + <SHIFT>** Déplacement du curseur d'un paragraphe vers le bas.
◯ SELECT	**<SELECT>** Sélection d'une valeur proposée. Configuration de la valeur à "true".
END	**<END>** Déplacement du curseur sur le dernier champ de saisie dans une page d'écran ou dans un tableau.
END + ⇧ SHIFT	**<END> + <SHIFR>** Déplacement du curseur vers la dernière entrée.
END + CTRL	**<END> + <CTRL>** Déplacement du curseur vers la dernière entrée dans la dernière ligne de la colonne actuelle.

Touche	Fonction
BACKSPACE	**<RET.ARR>** • Mode édition : Effacement à gauche du curseur d'un caractère marqué. • Mode navigation : Effacement à gauche du curseur de tous les caractères marqués.
BACKSPACE + CTRL	**<RET.ARR> + <CTRL>** Effacement à gauche du curseur d'un mot marqué.
TAB	**<TAB>** Positionner le curseur en retrait de plusieurs caractères.
TAB + CTRL	**<TAB> + <CTRL>** Déplacement du curseur vers la droite dans la prochaine cellule. Passe également à la ligne suivante dans la cellule de gauche.
TAB + SHIFT	**<TAB> + <SHIFT>** Déplacement du curseur vers la gauche dans la prochaine cellule. Passe également à la ligne suivante dans la cellule de droite.
SHIFT	**<SHIFT>** L'appui sur la touche Shift et sur une touche à double affectation a pour effet de sortir le caractère supérieur de cette touche.
CTRL + **<A>**	**<CTRL> + <A>** Sélectionne toutes les entrées dans la fenêtre actuelle. (seulement dans l'éditeur et dans le gestionnaire de programmes).
CTRL + **<C>**	**<CTRL> + <C>** Copie le contenu marqué.
CTRL + **<L>**	**<CTRL> + <L>** L'interface utilisateur actuelle passe l'une après l'autre dans toutes les langues installées.
CTRL + **<P>**	**<CTRL> + <P>** Une capture d'écran de l'interface utilisateur actuelle est créée et sauvegardée sous forme de fichier.
CTRL + **<X>**	**<CTRL> + <X>** Coupe le texte sélectionné qui est déposé dans le presse-papiers.
CTRL + **<Y>**	**<CTRL> + <Y>** Les modifications réinitialisées sont réactivées. (uniquement dans l'éditeur)
CTRL + **<V>**	**<CTRL> + <V>** Insère un texte du presse-papiers : • à la position actuelle du curseur • remplace le texte marqué
CTRL + ALT + **<S>**	**<CTRL> + <ALT> + <S>** Génération d'une archive complète sur un support de données externe (clé USB FlashDrive).
CTRL + SHIFT + **<L>**	**<CTRL> + <SHIFT> + <L>** L'interface utilisateur actuelle passe dans toutes les langues installées dans l'ordre inverse.

Touche	Fonction
ALT + **<S>**	**<ALT> + <S>** Ouvre l'éditeur Input Method permettant la saisie de caractères asiatiques.
ALT + SHIFT + **<>**	**<ALT> + <SHIFT> + <D>** Sauvegarde les fichiers journaux sur la clé USB FlashDrive. Si aucune clé USB FlashDrive n'est connectée, les fichiers sont sauvegardés dans la zone constructeur de la carte CF.
DEL	**<DEL>** • Mode édition : Effacement du premier caractère vers la droite. • Mode navigation : Effacement de tous les caractères.
DEL + CTRL	**<DEL> + <CTRL>** • Mode édition : Effacement du premier mot vers la droite. • Mode navigation : Effacement de tous les caractères.
INSERT	**<INSERT>** • L'actionnement vous permet d'accéder au mode édition, un second actionnement permet de quitter le mode édition pour accéder au mode navigation.
INPUT	**<INPUT>** • Valider une valeur entrée dans le champ d'introduction. • Ouverture d'un répertoire ou d'un programme.
ALARM	**<ALARM> - uniquement OP 010 et OP 010C** Appel du groupe fonctionnel "Diagnostic"
PROGRAM	**<PROGRAM> - uniquement OP 010 et OP 010C** Appel du groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes".
OFFSET	**<OFFSET> - uniquement OP 010 et OP 010C** Appel du groupe fonctionnel "Paramètres".
PROGRAM MANAGER	**<PROGRAM MANAGER> - uniquement OP 010 et OP 010C** Appel du groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes".
∧	**Touche d'accès au menu précédent** Accéder au niveau de menus immédiatement supérieur.
M MACHINE	**<MACHINE>** Appeler le groupe fonctionnel "Machine".
>	**Touche d'accès au menu suivant** Passer à la barre de touches programmables horizontales.
MENU SELECT	**<MENU SELECT>** Appeler le menu principal de sélection des groupes fonctionnels.
<Entrée>	Validation de la valeur entrée et déplacement du curseur à la ligne / cellule suivante.
<Espace>	Une case à cocher est ainsi modifiée.

1.3 Tableaux de commande machine

1.3.1 Vue d'ensemble

La machine-outil peut être équipée d'un tableau de commande machine de Siemens ou d'un tableau de commande machine spécifique au constructeur.

Le tableau de commande machine permet de déclencher des actions au niveau de la machine-outil, comme le déplacement des axes ou l'usinage de la pièce.

1.3.2 Eléments de commande du tableau de commande machine

Les organes de commande et de signalisation de Siemens vous sont présentés à travers l'exemple du tableau de commande machine MCP 483C IE.

Vue d'ensemble

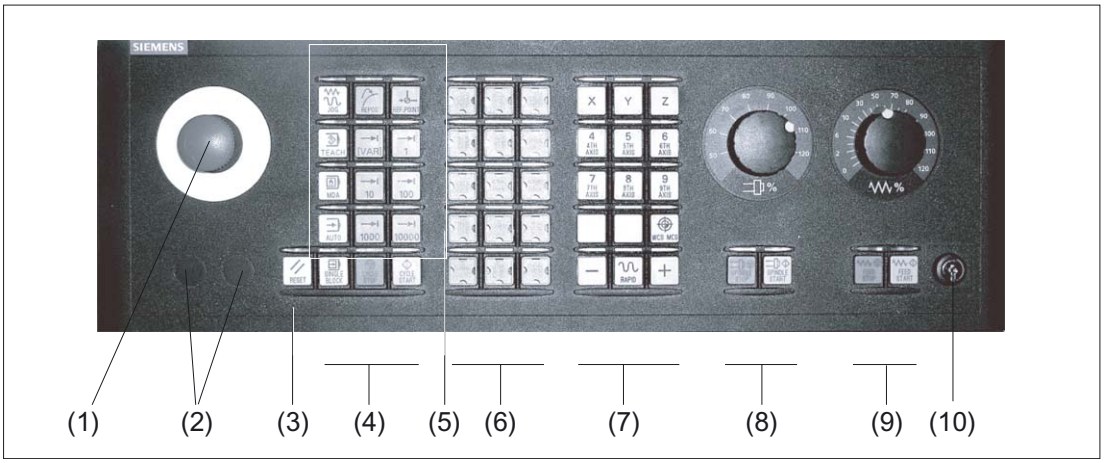

(1) 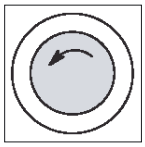

Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence

Bouton-poussoir à activer dans les situations suivantes :

- lorsque des personnes sont en danger de mort,
- en cas de risque de détérioration de la machine ou de la pièce.

Tous les entraînements sont immobilisés avec le couple de freinage maximal.

Constructeur de la machine-outil

Pour connaître les autres réactions à un actionnement du bouton d'arrêt d'urgence, veuillez vous référer aux indications du constructeur de la machine-outil.

(2) **Emplacements des auxiliaires de commande (d = 16 mm)**

(3)

RESET

- Interrompre l'exécution du programme en cours.
  La commande NCK reste synchronisée avec la machine. Elle est initialisée et prête pour une nouvelle exécution de programme.
- Effacer l'alarme.

(4) **Commande du programme**

<SINGLE BLOCK>

Activer/désactiver le mode "bloc par bloc".

<CYCLE START>

Cette touche est également appelée Départ programme.

L'exécution d'un programme est démarrée.

<CYCLE STOP>

La touche est également appelée Arrêt programme.

L'exécution d'un programme est arrêtée.

(5) **Modes de fonctionnement, fonctions machine**

<JOG>

Sélectionner le mode de fonctionnement "JOG".

<TEACH IN>

Sélectionner le sous-mode de fonctionnement "Teach In".

<MDA>

Sélectionner le mode de fonctionnement "MDA".

<AUTO>

Sélectionner le mode de fonctionnement "AUTO".

<REPOS>

Repositionnement, réaccoster le contour.

<REF POINT>

Accoster le point de référence.

Inc <VAR>(Incremental Feed Variable)

Déplacer un axe en mode Manuel incrémental avec pas variable.

...

Inc (Incremental Feed)

Déplacer un axe en mode Manuel incrémental avec pas de 1, ..., 10 000 incréments.

Constructeur de la machine-outil

L'évaluation de la valeur de l'incrément est fonction d'un paramètre machine.

(6) **Touches client**

T1 à T15

(7) **Axes de déplacement avec correction du rapide et commutation de coordonnées**



Touches d'axe
Sélection de l'axe.

Touches de sélection du sens
Sélectionner le sens de déplacement.

<RAPID>
Déplacer l'axe en mode rapide à l'aide des touches de sens.

<WCS MCS>
Commuter entre le système de coordonnées pièce (SCP) et le système de coordonnées machine (SCM).

(8) **Commande de la broche avec commutateur de correction**

<SPINDLE STOP>
Arrêter la broche.

<SPINDLE START>
La broche est libérée.

(9) **Commande de l'avance avec commutateur de correction**

<FEED STOP>
Arrêter l'exécution du programme en cours et immobiliser les entraînements d'axe.

<FEED START>
Démarrage de l'exécution du programme dans le bloc actif et démarrage avec la valeur d'avance indiquée par le programme.

(10) **Commutateur à clé (4 positions)**

Figure 1-2 Vue de devant du tableau de commande machine (version fraisage)

1.4 Interface utilisateur

1.4.1 Organisation de l'écran

Vue d'ensemble

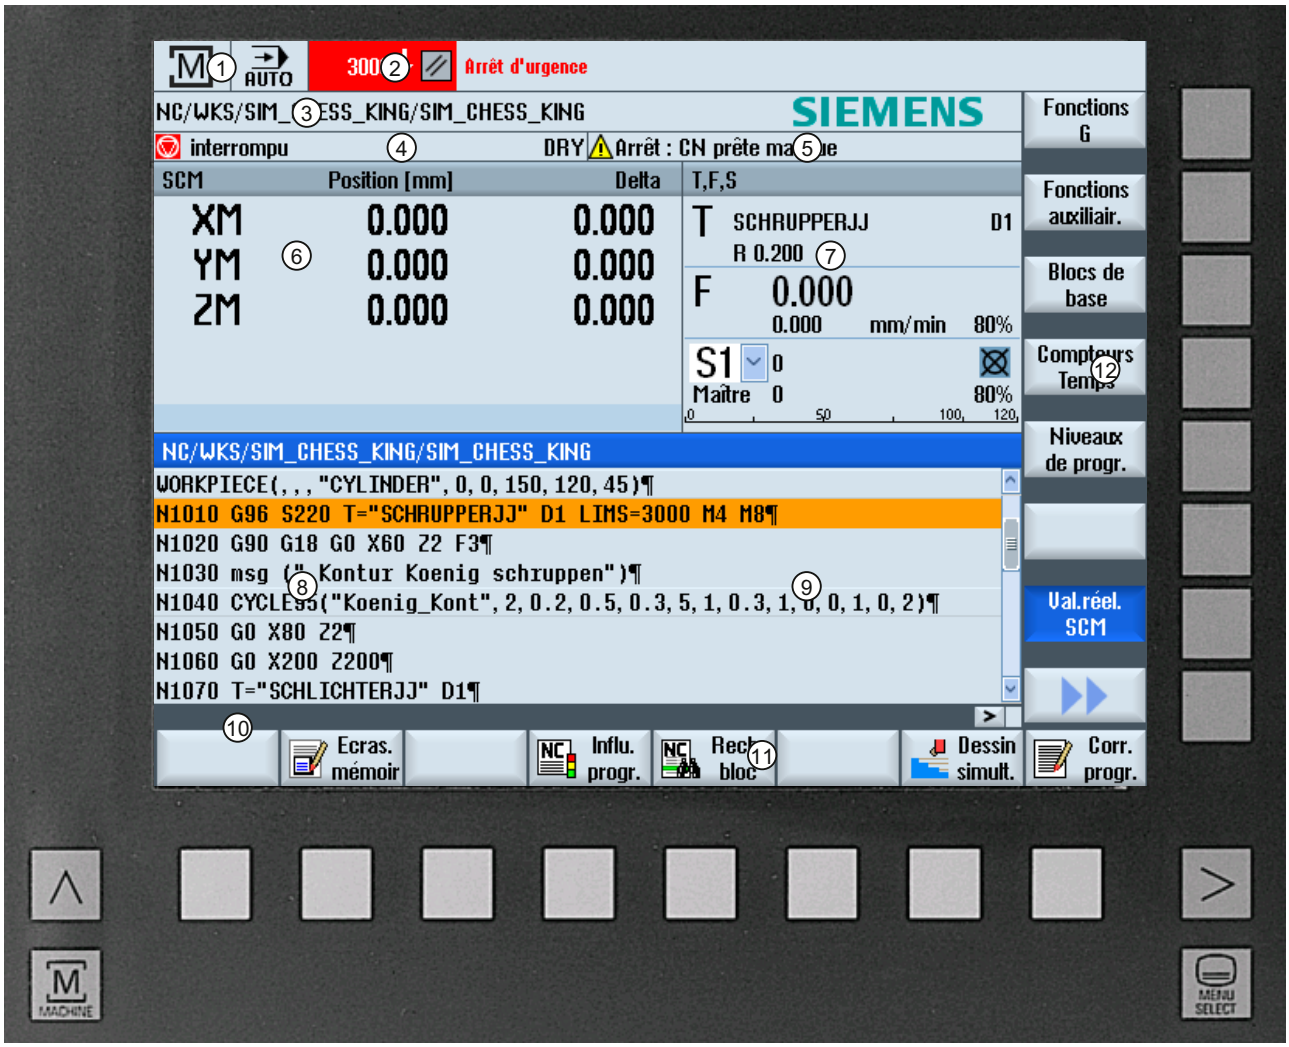

1 Groupe fonctionnel actif et mode de fonctionnement
2 Barre des alarmes / des messages
3 Nom du programme
4 Etat du canal et influence du programme
5 Messages de fonctionnement du canal
6 Affichage de la position des axes dans la fenêtre des valeurs réelles.

7 Affichage pour
- Outil T actif
- Avance F actuelle
- Broche active avec état actuel (S)

8 Fenêtre de travail avec affichage du bloc de programme

9 Affichage fonctions G actives , toutes les fonctions G , fonctions H , ainsi qu'une fenêtre d'introduction pour différentes fonctions (p. ex blocs optionnels , influence sur le programme)

10 Ligne pour le transfert d'indications supplémentaires destinées aux utilisateurs.

11 Barre horizontale de touches logicielles

12 Barre verticale de touches logicielles

Figure 1-3 Interface de dialogue

1.4.2 Visualisation d'états

La visualisation des états contient des informations importantes sur l'état actuel des machines et sur l'état NCK. Sont également affichés des alarmes et des messages CN ou AP.

En fonction du groupe fonctionnel actif, la visualisation d'états peut se composer de plusieurs des lignes suivantes :

- Visualisation d'états en grand format

  Dans le groupe fonctionnel "Machine", la visualisation d'états se compose de trois lignes.
- Visualisation d'états en petit format

  Dans les groupes fonctionnels "Paramètres", "Programme", "Gestionnaire de programmes", "Diagnostic" et "Mise en service", la visualisation d'états se limite à la première ligne de la visualisation grand format.

Visualisation d'états du groupe fonctionnel "Machine"

Première ligne

Affichage	Signification
Groupe fonctionnel actif	
	Groupe fonctionnel "Machine" En présence d'un écran tactile, vous pouvez basculer par ce moyen d'un groupe fonctionnel à un autre.
	Groupe fonctionnel "Paramètres"
	Groupe fonctionnel "Programme"

Affichage	Signification
	Groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes"
	Groupe fonctionnel "Diagnostic"
	Groupe fonctionnel "Mise en service"
Mode de fonctionnement ou sous-mode actif	
	Mode de fonctionnement "JOG"
	Mode de fonctionnement "MDA"
	Mode de fonctionnement "AUTO"
	Sous-mode "TEACH IN"
	Sous-mode "REPOS"
	Sous-mode "REF POINT"
Alarmes et messages	
	Visualisation d'alarme Les numéros d'alarme sont indiqués en blanc sur fond rouge. Les texte d'alarme correspondant est indiqué en rouge. Une flèche indique que plusieurs alarmes sont actives. Un symbole d'acquittement indique que l'alarme peut être acquittée ou annulée.
	Message CN ou AP Les numéros et textes des messages sont indiqués en noir. Une flèche indique que plusieurs messages sont actifs.
	Les messages issus des programmes CN ne portent aucun numéro et sont indiqués en vert.

Deuxième ligne

Affichage	Signification
	Chemin d'accès et nom du programme

Les affichages de la deuxième ligne sont configurables.

Constructeur de la machine-outil
Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Troisième ligne

Affichage	Signification
	Affichage de l'état du canal. Si plusieurs canaux sont disponibles pour la machine, le nom des canaux est également affiché. Si un seul canal est disponible, le seul état du canal affiché est "Reset". En présence d'un écran tactile, vous pouvez basculer par ce moyen d'un canal à un autre.
	Affichage de l'état du canal : Le programme a été interrompu avec la touche "Reset". Le programme est exécuté. Le programme a été interrompu avec la touche "Stop".
	Affichage des influences actives sur le programme : PRT : aucun déplacement d'axe DRY : Avance de marche d'essai RG0 : vitesse réduite M01 : arrêt programmé 1 M101 : arrêt programmé 2 (désignation variable) SB1 : Bloc par bloc grossier (le programme s'arrête uniquement après les blocs exécutant une fonction machine) SB2 : Bloc de calcul (le programme s'arrête après chaque bloc) SB3 : Bloc par bloc fin (même pendant les cycles, le programme s'arrête uniquement après les blocs exécutant une fonction machine)
	Messages de fonctionnement du canal : Arrêt : Une intervention de l'opérateur est généralement nécessaire. Attendre : Une intervention de l'opérateur n'est pas nécessaire.

Les influences sur le programme affichées dépendent du paramétrage du constructeur de la machine-outil.

Constructeur de la machine-outil
Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

1.4.3 Fenêtre des valeurs réelles

Les valeurs réelles des axes ainsi que leurs positions s'affichent.

SCP / SCM

Les coordonnées affichées se réfèrent soit au système de coordonnées machine soit au système de coordonnées pièce. Contrairement au système de coordonnées pièce (SCP), le système de coordonnées machine (SCM) ne prend pas en compte les décalages d'origine.

L'affichage peut être commuté entre les systèmes de coordonnées machine et coordonnées pièce à l'aide de la touche logicielle "Val.réel. SCM".

L'affichage des positions réelles peut se rapporter au système de coordonnées réglable SCR. Toutefois, les positions affichées sont toujours définies par rapport au SCP.

Constructeur de la machine-outil
Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Affichage plein écran

Actionnez les touches logicielles ">>" et "Zoom val. réelle".

Liste des écrans

Affichage	Signification
Colonnes de la ligne d'en-tête	
SCP / SCM	Affichage des axes dans le système de coordonnées sélectionné.
Position	Position des axes affichés.
Affichage du parcours restant	Lors de l'exécution du programme, le parcours restant pour le bloc CN actif est affiché.
Avance / correction	L'avance et la correction applicables aux axes sont affichées en mode plein écran.
Décalage Repos	Les différences de course parcourues par les axes en mode manuel sont affichées. Cette information est affichée uniquement lorsque le sous-mode "Repos" est actif.
Bas de page	Affichage des décalages d'origine actifs et des transformations. En mode plein écran, les valeurs T,F,S sont également affichées.

Voir aussi

Décalages d'origine (Page 66)

1.4.4 Fenêtre T, F, S

Dans la fenêtre T, F, S sont affichées les principales données concernant l'outil actif, l'avance (avance tangentielle ou avance axiale dans JOG) et la broche.

Données d'outil

Affichage	Signification
T	
Nom d'outil	Nom de l'outil actif
Emplacement	Numéro d'emplacement de l'outil actif
D	Numéro de tranchant de l'outil actif En mode DIN-ISO, le numéro H sera affiché à la place du numéro de tranchant.
H	Numéro H (jeu de correction d'outil en mode DIN-ISO) Si l'outil possède un numéro D valide, ce dernier s'affiche également.
Ø	Diamètre de l'outil actif

Données d'avance

Affichage	Signification
F	
	Blocage de l'avance
	Valeur réelle d'avance Si plusieurs axes sont déplacés, les affichages suivants apparaissent : • en mode de fonctionnement "JOG" : avance d'axe de l'axe en mouvement • en mode de fonctionnement "MDA" et "AUTO" : avance d'axe programmée
Marche rapide	G0 est actif
0.000	Aucune avance n'est active
Correction de vitesse	Affichage en pourcentage

Données de broche

Affichage	Signification
S	
S1	Sélection de broche, identification avec numéro de broche et broche principale
Vitesse de rotation	Valeur réelle (lors de la rotation de la broche, affichage plus grand) Consigne (systématiquement affichée, même lors du positionnement)
Symbole 	Etat de la broche La broche n'est pas libérée Rotation de la broche à droite Rotation de la broche à gauche Broche à l'arrêt
Correction de vitesse	Affichage en pourcentage
Utilisation de la broche	Affichage entre 0 et 100 % La valeur limite supérieure peut être supérieure à 100 %. Veuillez observer les indications du constructeur de machines à ce sujet.

1.4.5 Affichage du bloc courant

La fenêtre d'affichage du bloc actif indique les blocs de programme en cours d'exécution.

Représentation du programme en cours

Pendant l'exécution du programme, les informations fournies sont les suivantes :

- Dans la ligne de titre, le nom de la pièce ou du programme.
- Le bloc de programme en cours d'exécution est affiché en couleur.

Editer un programme directement

A l'état de Reset, vous avez la possibilité d'éditer le programme actuel directement.

1. Actionnez la touche <INSERT>.
2. Positionnez le curseur sur la position souhaitée et éditez le bloc programme.
   L'édition directe est uniquement possible pour les programmes pièce dans la mémoire CN, mais pas pour l'exécution externe.

3. Actionnez la touche <INSERT> pour quitter à nouveau le programme et le mode édition.

1.4.6 Utilisation au moyen des touches matérielles et logicielles

Groupes fonctionnels / Modes de fonctionnement

L'interface utilisateur se compose de différentes fenêtres, dans lesquelles figurent respectivement huit touches logicielles verticales et huit touches logicielles horizontales.

Pour sélectionner les fonctions associées aux touches logicielles, vous appuyez sur les touches se trouvant en regard de celles-ci.

Les touches logicielles permettent d'afficher une nouvelle fenêtre ou d'exécuter des fonctions.

L'interface HMI sl se divise en 6 groupes fonctionnels (machine, paramètres, programme, gestionnaire de programmes, diagnostic, mise en service) et en 5 modes ou sous-modes (JOG, MDA, AUTO, TEACH IN, REF POINT, REPOS).

Changement de groupe fonctionnel

Actionnez la touche <MENU SELECT> et sélectionnez le groupe fonctionnel de votre choix via la barre horizontale de touches logicielles.

Le groupe fonctionnel "Machine" peut également être appelé directement à l'aide de la touche du pupitre de commande.

Actionnez la touche <MACHINE> pour sélectionner le groupe fonctionnel "Machine".

Changer de mode de fonctionnement

Vous pouvez sélectionner directement un mode de fonctionnement ou un sous-mode via les touches du tableau de commande machine ou via les touches logicielles verticales du menu principal.

Touches et touches logicielles générales

Si le symbole apparaît à droite de la ligne de dialogue de l'interface utilisateur, vous pouvez modifier la barre horizontale de touches logicielles dans un groupe fonctionnel. Actionnez pour cela la touche d'accès au menu suivant.

Le symbole indique que vous vous trouvez dans la barre de touches logicielles étendue.

Si vous actionnez à nouveau cette touche, la barre horizontale initiale de touches logicielles apparaît à nouveau.

La touche logicielle ">>" permet d'ouvrir une nouvelle barre verticale de touches logicielles.

La touche logicielle "<<" permet de revenir à la barre verticale précédente de touches logicielles.

La touche logicielle "retour" permet de fermer une fenêtre ouverte.

Avec la touche logicielle "Abandon", vous quittez une fenêtre sans valider les valeurs introduites et vous retournez également dans la fenêtre de niveau supérieur.

Lorsque vous avez introduit correctement tous les paramètres requis dans le masque de paramétrage, vous appuyez sur la touche logicielle "Valider", ce qui provoque la fermeture de la fenêtre et l'enregistrement des paramètres. Les valeurs entrées sont reprises dans un programme.

Avec la touche logicielle "OK", vous déclenchez immédiatement une action, p. ex. renommer ou effacer un programme.

1.4.7 Saisie ou sélection de paramètres

Lors du réglage de la machine et de la programmation, vous devez introduire des valeurs pour différents paramètres dans les champs de saisie. Les champs s'affichent sur un fond de couleur indiquant l'état du champ de saisie.

Fond orange	Le champs de saisie est activé.
Fond orange clair	Le champs de saisie se trouve en mode édition.
Fond rose	La valeur entrée est erronée.

Sélectionner les paramètres

Pour certains paramètres, vous avez le choix entre plusieurs possibilités. Dans les champs d'introduction correspondants, vous ne pouvez introduire aucune valeur.

L'icône de sélection s'affiche dans l'infobulle.

Champs de sélection correspondants

Pour certains paramètres, il existe des champs de sélection :

- Sélection d'unités
- Basculement entre cote absolue et relative

Marche à suivre

1. Actionnez la touche <SELECT> jusqu'à ce que le paramètre ou l'unité de votre choix soit sélectionné(e).

   La touche <SELECT> n'est active que si différents choix sont possibles.

   - OU -

   Actionnez la touche <INSERT>.

   Les choix possibles s'affichent dans une liste.

2. Les touches <Curseur vers le bas> et <Curseur vers le haut> vous permettent de sélectionner le paramétrage souhaité.

3. Le cas échéant, introduisez une valeur dans le champ de saisie correspondant.

4. Actionnez la touche <INPUT> pour valider le paramétrage.

Modifier ou calculer un paramètre

Si vous ne désirez pas écraser entièrement une valeur dans un champ d'introduction, mais uniquement modifier certains caractères, vous basculez en mode Insertion. Dans ce mode, la calculatrice de poche est également active, ce qui permet de calculer aisément des valeurs de paramètres en cours de programmation.

Actionnez la touche <INSERT>.

Le mode Insertion et la calculatrice de poche sont activés.

Les touches <Curseur vers la gauche> et <Curseur vers la droite> vous permettent de vous déplacer à l'intérieur du champ de saisie.

Les touches <RET.ARR> et <DEL> vous permettent d'effacer des caractères un à un.

...

Valider des paramètres

Lorsque vous avez correctement saisies les valeurs de tous les paramètres requis, vous pouvez fermer la fenêtre et sauvegarder.

Il est impossible de valider les paramètres tant que ceux-ci sont incomplets ou très incorrectement saisis. Les paramètres manquants ou erronés sont indiqués dans la ligne de dialogue.

Actionnez la touche logicielle "OK".

- OU -

Actionnez la touche logicielle "Valider".

- OU -

Actionnez la touche <Curseur vers la gauche>.

1.4.8 Calculatrice

La calculatrice permet de calculer aisément des valeurs de paramètres en cours de programmation. Si le diamètre d'une pièce est uniquement coté indirectement dans un dessin de pièce par exemple, c.-à-d. qu'il est la somme de plusieurs autres cotes, vous pouvez le calculer directement dans le champ d'introduction de ce paramètre.

Types de calcul

Les opérations suivantes sont disponibles :

- Addition
- Soustraction
- Multiplication
- Division
- Calcul complexe
- Racine carrée de x
- Carré de x

Vous pouvez saisir 256 caractères au maximum dans un champ.

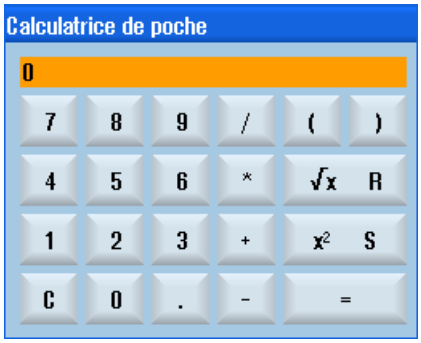

Marche à suivre

1. Positionnez le curseur sur le champ d'introduction de votre choix.
2. Actionnez la touche avec le caractère Egale.
   La calculatrice s'affiche.
3. Introduisez l'opération à calculer.
   Vous pouvez utiliser les symboles d'opérations, des chiffres et des virgules.
4. Actionnez la touche logicielle "=".

   - OU -

   Actionnez la touche logicielle "Calculer".

   - OU -

   Actionnez la touche <INPUT>.

   La valeur est calculée puis affichée dans le champ de saisie de la calculatrice.
5. Actionnez la touche logicielle "Valider".

   La valeur calculée est reprise et affichée dans le champ de saisie de la fenêtre.

Remarque

Séquence d'entrée des fonctions*

Lorsque vous utilisez les fonctions Extraire la racine ou Elever au carré, assurez-vous tout d'abord d'actionner les touches de fonction "R" ou "S" avant de saisir les chiffres.

1.4.9 Menu contextuel

Le bouton droit de la souris permet d'ouvrir le menu contextuel, qui propose les fonctions suivantes :

- Couper

  Cut Ctrl+X
- Copier

  Copy Ctrl+C
- Coller

  Paste Ctrl+V

Editeur de programme

Des fonctions supplémentaires sont disponibles dans l'éditeur

- Annuler la dernière ligne

  Undo Ctrl+Z
- Réexécuter la ligne supprimée

  Redo Ctrl+Y

Il est possible d'annuler jusqu'à 10 lignes.

1.4.10 Commande tactile

Si vous disposez d'un pupitre de commande avec écran tactile, vous pouvez exécuter les fonctions suivantes à l'aide de la commande tactile :

Changement de groupe fonctionnel

La commande tactile du symbole d'affichage du groupe fonctionnel actif dans la visualisation des états permet de d'afficher le menu du groupe fonctionnel.

Commutation entre canaux

La commande tactile de l'affichage du canal dans la visualisation des états permet de passer au canal suivant.

1.4.11 Modification de la langue de l'interface utilisateur

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Mise en service".

2. Actionnez la touche logicielle "Changer langue".
   La fenêtre "Sélection langue" s'affiche. La dernière langue réglée est sélectionnée.
3. Positionnez le curseur sur la langue souhaitée.

4. Actionnez la touche logicielle "OK".

   - OU -

   Actionnez la touche <INPUT>.

L'interface utilisateur commute dans la langue sélectionnée.

Remarque

Commutation directe de la langue depuis les masques de saisie

Depuis l'interface utilisateur, vous avez la possibilité, au moyen de la combinaison de touches <CTRL + L>, de commuter directement les langues disponibles pour l'interface utilisateur au niveau de la commande.

1.4.12 Saisie de textes avec caractères asiatiques

Vous avez la possibilité de saisir des textes avec caractères asiatiques.

Remarque

Ouvrir l'éditeur avec <Alt + S>

L'éditeur ne peut être ouvert que là où la saisie de textes avec caractères asiatiques est autorisée !

La sélection d'un caractère s'effectue à l'aide de la transcription phonétique Pinyin qui permet d'écrire des caractères chinois par assemblage de lettres latines.

L'éditeur est disponible pour les langues asiatiques suivantes :

- Chinois simplifié
- Chinois traditionnel
- Coréen

Remarque

Un clavier spécial est nécessaire pour la saisie de caractères coréens.

Structure de l'éditeur

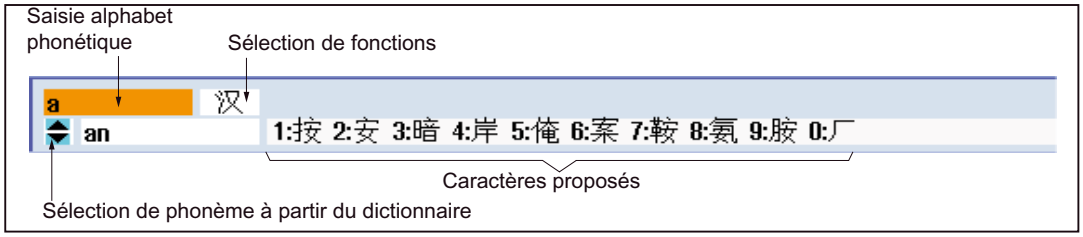

Fonctions

汉	Saisie Pinyin
新词	Modification du dictionnaire
A	Saisie de lettres latines

Condition préalable

La commande est réglée pour accepter la langue chinoise ou coréenne.

Marche à suivre

Edition de caractères

1. Ouvrez le masque, positionnez le curseur dans la zone de saisie, puis appuyez sur les touches <Alt + S>.

   L'éditeur s'affiche.
2. Saisissez le phonème désiré.

3. Actionnez la touche <Curseur vers le bas> pour accéder au dictionnaire.
4. En actionnant de nouveau la touche <Curseur vers le bas>, tous les phonèmes saisis et la sélection de caractères correspondante s'affichent.
5. Actionnez la touche <RET.ARR> pour supprimer les phonèmes saisis.
6. Insérez le caractère désiré en appuyant sur la touche du pavé numérique correspondante.

   Lorsqu'un caractère est sélectionné, l'éditeur enregistre sa fréquence de sélection par rapport au phonème et le propose en priorité lors d'une nouvelle ouverture de l'éditeur.

Modification du dictionnaire

1. Sélectionnez la fonction de modification du dictionnaire dans la zone de saisie.

   L'éditeur propose une ligne supplémentaire dans laquelle les caractères composés et les phonèmes s'affichent.
2. Saisissez le phonème désiré dans la zone de saisie de caractère.

   Plusieurs caractères s'affichent pour ce phonème. Sélectionnez l'un d'entre eux en saisissant le chiffre correspondant (1 ... 9).

   Le curseur peut passer du champ de caractère composé au champ de saisie de caractère à l'aide de la touche <TAB>.

   Les caractères composés peuvent être annulés avec la touche <RETOUR>.

3. Appuyez sur la touche <SELECT> pour reprendre un caractère composé dans le dictionnaire.

1.4.13 Niveaux de protection

La saisie et la modification des données de la commande sont protégées par un mot de passe aux endroits sensibles.

Accès protégé à l'aide des niveaux de protection

L'introduction ou l'édition de données par le biais des fonctions suivantes dépendent du niveau de protection sélectionné.

- Corrections d'outils
- Décalages d'origine
- Données de réglage
- Création/correction d'un programme

Pour de plus amples informations, consultez les documents suivants :

Manuel de mise en service HMI sl / SINUMERIK 840D sl

Touches logicielles

Groupe fonctionnel Machine	Niveau de protection
	Utilisateur final (niveau de protection 3)

Groupe fonctionnel Paramètres	Niveau de protection
Listes de la gestion d'outils 	Commutateur à clé 3 (niveau de protection 4).

Groupe fonctionnel Diagnostic	Niveau de protection
	Commutateur à clé 3 (niveau de protection 4)
	Utilisateur final (niveau de protection 3)
	Utilisateur final (niveau de protection 3)
	Constructeur (niveau de protection 1)

Groupe fonctionnel Diagnostic	Niveau de protection
2e MES terminée	Utilisateur final (niveau de protection 3)
Ajout comp. HW	Maintenance (niveau de protection 2)

Groupe fonctionnel Mise en service	Niveaux de protection
Donnée	Utilisateur final (niveau de protection 3)
MS de série	Commutateur à clé 3 (niveau de protection 4)
PM généraux ... PM CU	Commutateur à clé 3 (niveau de protection 4)
Licen-ces	Commutateur à clé 3 (niveau de protection 4)
Mettre PM à 1 (cf)	Commutateur à clé 3 (niveau de protection 4)
Reset NCK	Maintenance (niveau de protection 2)
Modifier mot passe	Utilisateur final (niveau de protection 3)
Effacer mot passe	Utilisateur final (niveau de protection 3)

1.4.14 Aide en ligne dans HMI sl

Une aide en ligne contextuelle détaillée est enregistrée dans la commande.

- Pour chaque fenêtre, vous obtenez une description succincte et, le cas échéant, une marche à suivre détaillée.
- Dans l'éditeur, vous obtenez une aide détaillée pour chaque code G introduit. Par ailleurs, vous pouvez afficher toutes les fonctions G et reporter directement dans l'éditeur une instruction sélectionnée dans l'aide.
- Dans le masque de saisie de la programmation de cycles, vous obtenez une page d'aide avec tous les paramètres.
- Listes des paramètres machine
- Listes des données de réglage
- Listes des paramètres d'entraînement
- Liste de toutes les alarmes

Marche à suivre

Appel de l'aide en ligne contextuelle

1. Vous vous trouvez dans une fenêtre quelconque d'un groupe fonctionnel.
2.

Actionnez la touche <HELP> ou la touche <F12> sur un clavier MF2.
La page d'aide de la fenêtre active s'ouvre dans une image partielle.

3.

Actionnez la touche logicielle "Agrandir" pour utiliser toute l'interface utilisateur pour l'affichage de l'aide en ligne.

Actionnez de nouveau la touche logicielle "Agrandir" pour retourner à l'image partielle.

4.

Si d'autres aides sont proposées pour la fonction ou des thèmes voisins, positionnez le curseur sur le lien souhaité et actionnez la touche logicielle "Suivre renvoi".
La page d'aide sélectionnée s'affiche.

5.

Actionnez la touche logicielle "Renvoi précédent" pour retourner à l'aide précédente.

Appel d'un thème du sommaire

1.

Actionnez la touche logicielle "Sommaire".
Selon la technologie dans laquelle vous vous trouvez, vous obtenez les manuels d'utilisation et de mise en service "HMI sl Fraisage", "HMI sl Tournage" ou "HMI sl Universal" ainsi que le manuel de programmation "Programmation".

2. Sélectionnez le manuel souhaité à l'aide des touches <Curseur vers le bas> et <Curseur vers le haut>.

3 Actionnez la touche <Curseur vers la droite> ou <INPUT> ou double-cliquez pour ouvrir le manuel et les chapitres.

4. Naviguez jusqu'au thème souhaité avec la touche "Curseur vers le bas".



5. Actionnez la touche logicielle "Suivre renvoi" ou la touche <INPUT> pour afficher la page d'aide du thème sélectionné.

6. Actionnez la touche logicielle "Thème actuel" pour retourner à l'aide initiale.

Recherche d'un thème

1. Actionnez la touche logicielle "Rechercher".
   La fenêtre "Recherche dans l'aide de : " s'ouvre.
2. Cochez la case "Recherche dans tout le texte" pour rechercher dans toutes les pages d'aide.
   Si vous ne cochez pas la case, la recherche sera effectuée dans le sommaire et l'index.

3. Introduisez le mot clé souhaité dans le champ "Texte" et actionnez la touche logicielle "OK".
   Si vous introduisez le terme recherché sur la commande machine, remplacez les caractères accentués par un astérisque (*) comme emplacement réservé.
   Tous les termes et les phrases que vous introduisez sont recherchés avec une combinaison ET. Par conséquent, seuls les documents et les entrées répondant à tous les critères de recherche seront affichés.

4. Pour afficher uniquement l'index du manuel d'utilisation et de programmation, actionnez la touche logicielle "Index alphabétique".

Affichage des descriptions d'alarmes et des paramètres machine

1. Si des messages ou des alarmes sont affichés dans les fenêtres "Alarmes", "Messages" ou "Journal d'alarmes", positionnez le curseur sur le message ou l'alarme en question et actionnez la touche <HELP> ou la touche <F12>.

   La description d'alarme correspondante s'affiche.

2. Si vous vous trouvez dans les fenêtres d'affichage des paramètres machine, des données de réglage et des paramètres d'entraînement du groupe fonctionnel "Mise en service", positionnez le curseur sur le paramètre souhaité et actionnez la touche <HELP> ou la touche <F12>.

   La description correspondant au paramètre s'affiche.

Affichage et insertion d'une instruction en code G dans l'éditeur

1. Un programme est ouvert dans l'éditeur.

   Positionnez le curseur sur l'instruction en code G souhaitée et actionnez la touche <HELP> ou la touche <F12>.

   La description correspondante du code G s'affiche.

2. Actionnez la touche logicielle "Afficher toutes les fonct. G".

3. Sélectionnez par exemple l'instruction en code G souhaitée avec la fonction de recherche.

4. Actionnez la touche logicielle "Reprise dans édit.".

   La fonction G sélectionnée est insérée à l'endroit du programme, où se trouve le curseur.

5. Actionnez la touche logicielle "Quitter l'aide" pour mettre fin à la sélection.

Réglage de la machine 2

2.1 Mise sous/hors tension

Démarrage

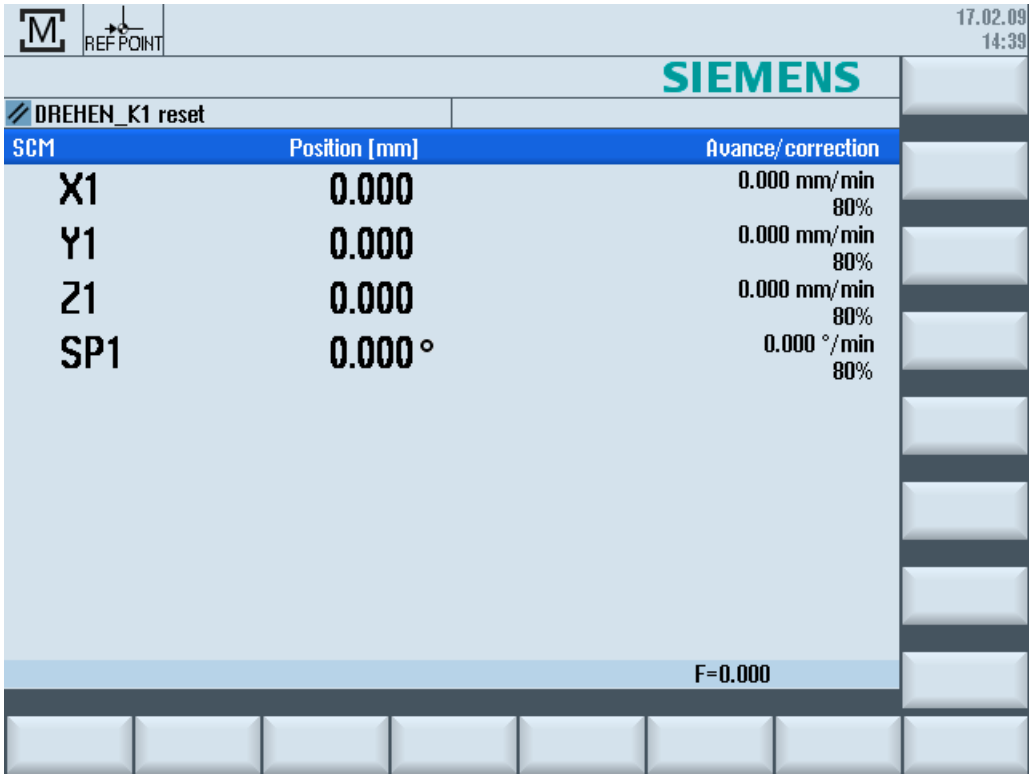

Après lancement de la commande, l'écran principal s'ouvre en fonction du mode de fonctionnement prédéfini par le constructeur de la machine : en règle générale, il s'agit de l'écran principal du sous-mode "REF POINT".

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

2.2 Accostage du point de référence

2.2.1 Effectuer la prise de référence de l'axe

Votre machine-outil peut être équipée d'un système de mesure de déplacement absolu ou incrémental. Un axe avec un système de mesure incrémental doit être référencé après la mise sous tension de la commande, ce qui n'est pas nécessaire dans le cas du système de mesure absolu.

C'est pourquoi, dans le cas d'un système de mesure incrémental, tous les axes machine doivent accoster d'abord un point de référence dont les coordonnées par rapport à l'origine machine sont connues.

Ordre

Avant l'accostage du point de référence, les axes doivent se trouver à un emplacement à partir duquel l'accostage peut se faire sans collision.

Tous les axes peuvent accoster simultanément le point de référence, en fonction des réglages du constructeur de la machine-outil.

Constructeur de la machine-outil
Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

IMPORTANT
Lorsque les axes ne se trouvent pas sur une position sans risque de collision, ils doivent tout d'abord être positionnés en conséquence en mode de fonctionnement "JOG" ou "MDA". Dans ce cas, veuillez surveiller les déplacements des axes directement sur la machine ! Ne tenez pas compte de la valeur réelle visualisée tant que les axes ne sont pas référencés ! Les fins de course logiciels ne sont pas actifs !

Marche à suivre

1. Actionnez la touche <JOG>.

2. Actionnez la touche <REF. POINT>.



3. Sélectionnez l'axe à déplacer.
...



4. Actionnez les touches <-> ou <+>.
   L'axe sélectionné accoste le point de référence.
   Si vous avez pressé la touche de sens incorrecte, la commande n'est pas acceptée et aucun déplacement n'a lieu.

Ce symbole s'incruste à côté de l'axe quand celui-ci a atteint le point de référence.

Une fois le point de référence atteint, l'axe est référencé. La visualisation des valeurs réelles est réglée sur la coordonnée du point de référence.

Dès ce moment-là, les limitations des déplacements, telles que les fins de course logiciels, sont actives.

Vous clôturez cette fonction par le biais du pupitre de commande de la machine, en sélectionnant le mode de fonctionnement "AUTO" ou "JOG".

2.2.2 Assentiment de l'utilisateur

Si vous mettez en œuvre Safety Integrated (SI) sur votre machine, vous devez confirmer, lors de l'accostage du point de référence, que la position affichée d'un axe correspond à la position effective de cet axe sur la machine. Cet assentiment est requis pour les fonctions de Safety Integrated.

Vous ne pouvez attribuer l'assentiment pour un axe que si vous avez positionné auparavant cet axe sur le point de référence.

La position d'un axe est toujours affichée dans le système de coordonnées machine (SCM).

Option

Une option logicielle est requise pour bénéficier de l'assentiment de l'utilisateur avec Safety Integrated.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".

2. Actionnez la touche <REF POINT>.



3. Sélectionnez l'axe à déplacer.

4. Actionnez les touches **<->** ou **<+>**.

   L'axe sélectionné se déplace vers le point de référence puis s'arrête. La coordonnée du point de référence est affichée.

   Le symbole ◓ apparaît à côté du nom de l'axe.

5. Actionnez la touche logicielle "Assentim. utilisat.".

   La fenêtre "Assentiment utilis." s'ouvre.

   Une liste s'affiche avec tous les axes machine, leur position courante et la position SI.

5. Positionnez le curseur sur le champ "Assentiment" de l'axe en question.

6. Activez chaque assentiment à l'aide de la touche **<SELECT>**.

   Une croix apparaît dans la colonne "Assentiment" en face de l'axe en question, pour le repérer comme ayant une "référence sûre".

   Désactivez l'assentiment en appuyant à nouveau sur la touche **<SELECT>**.

2.3 Modes d'utilisation

2.3.1 Généralités

Vous pouvez travailler dans trois modes de fonctionnement différents.

Mode de fonctionnement "JOG"

Le mode "JOG" est prévu pour les activités préparatoires suivantes :

- Accoster le point de référence, c.-à-d. l'axe de la machine est référencé
- Préparer la machine à l'exécution d'un programme en mode automatique, c.-à-d. mesurer les outils, mesurer la pièce et, le cas échéant, définir les décalages d'origine utilisés dans le programme
- Déplacer des axes, p. ex. pendant une interruption de l'exécution du programme
- Positionner les axes

Sélectionner le mode de fonctionnement "JOG".

Actionnez la touche <JOG>.

Sous-mode "REF POINT"

Le sous-mode "REF POINT" permet la synchronisation de la commande et de la machine. Pour cela, vous accostez le point de référence en mode "JOG".

Sélectionner "REF POINT"

Actionnez la touche <REF POINT>.

Sous-mode "REPOS"

Le sous-mode "REPOS" permet de repositionner l'axe sur une position définie. Après une interruption de l'exécution du programme (p. ex. pour la correction de valeurs d'usure d'un outil), vous pouvez dégager l'outil du contour dans le mode "JOG".

Dans la fenêtre des valeurs réelles, les différences de course parcourue en mode "JOG" sont affichées en tant que décalage "Repos".

Le décalage "REPOS" peut être visualisé dans le système de coordonnées machine (SCM) ou dans le système de coordonnées pièce (SCP).

Sélectionner le mode de fonctionnement "Repos"

Actionnez la touche <REPOS>.

Mode "MDA" (Manual Data Automatic)

En mode "MDA", vous pouvez introduire bloc par bloc des instructions en codes G et les faire exécuter immédiatement, pour régler la machine ou effectuer des actions individuelles.

Sélectionner le mode de fonctionnement "MDA".

Actionnez la touche <MDA>.

Mode de fonctionnement "AUTO"

En mode automatique, vous pouvez exécuter entièrement ou partiellement un programme.

Sélectionner le mode de fonctionnement "AUTO"

Actionnez la touche <AUTO>.

Sous-mode "TEACH IN"

Le sous-mode "TEACH IN" est disponible dans les modes de fonctionnement "AUTO" et "MDA".

Vous pouvez y créer, par accostage et enregistrement de positions, des programmes pièce (programmes principaux et sous-programmes) pour des séquences de déplacement ou pour des pièces simples, ainsi que modifier et exécuter les programmes.

Sélectionner "Teach In"

Actionnez la touche <TEACH IN>.

2.3.2 Commutation entre canaux

En présence de plusieurs canaux, il est possible de commuter entre les canaux. Comme différents canaux peuvent avoir été attribués à divers groupes à mode de fonctionnement commun (GMFC), la commutation entre canaux provoque implicitement aussi le basculement sur le GMFC correspondant.

Commutation entre canaux

Actionnez la touche <CHANNEL>.

Vous passez alors au canal suivant ou un menu canal apparaît.

Commutation entre canaux par le biais de la commande tactile

Le pupitre HT8 et les pupitres de commande avec écran tactile permettent, dans la fenêtre de visualisation des états, de passer au canal suivant grâce à la commande tactile de l'affichage du canal.

2.4 Réglages pour la machine

2.4.1 Changer de système de coordonnées (SCM/SCP)

Les valeurs réelles affichées sur l'écran se réfèrent soit au système de coordonnées machine soit au système de coordonnées pièce.

En version standard, l'affichage des valeurs réelles se réfère au système de coordonnées pièce.

Contrairement au système de coordonnées pièce (SCP), le système de coordonnées machine (SCM) ne prend pas en compte les décalages d'origine, les corrections d'outils ni les rotations des coordonnées.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".

2. Actionnez la touche <JOG> ou <AUTO>.

3. Actionnez la touche logicielle "Valeurs réelles SCM".

Le système de coordonnées machine est sélectionné.
Le titre de la fenêtre des valeurs réelles devient SCM.

2.4.2 Changer d'unité de mesure

Comme unité de mesure pour la machine, vous avez le choix entre millimètre et pouce. Le changement d'unité de mesure est valable pour l'ensemble de la machine. Toutes les valeurs requises seront ainsi converties dans la nouvelle unité, ainsi p. ex. :

- positions
- corrections d'outils
- décalages d'origine

Constructeur de la machine-outil
Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Marche à suivre

1. Dans le groupe fonctionnel "Machine", sélectionnez le mode <JOG> ou <AUTO>.

2. Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Réglages".
   Une nouvelle barre verticale de touches logicielles s'affiche à l'écran.

3. Appuyez sur la touche logicielle "Basculer Inch".
   Vous êtes ensuite invité à confirmer le changement de l'unité.

4. Actionnez la touche logicielle "OK".
   Le texte de la touche logicielle change en "Basculer métrique"
   La nouvelle unité est ensuite réglée pour l'ensemble de la machine.

5. Actionnez la touche logicielle "Basculer métrique" pour régler l'unité de mesure de la machine en métrique.

Voir aussi

Paramétrages pour le mode manuel (Page 94)

2.4.3 Activation du décalage d'origine

Lorsqu'un décalage d'origine réglable est actif, vous avez la possibilité d'introduire dans l'affichage de valeur réelle une nouvelle position pour les différents axes.

La différence entre la valeur de position dans le système de coordonnées machine SCM et la nouvelle valeur de position dans le système de coordonnées pièce SCP est enregistrée de manière durable dans le DO actuellement activé (ex. : G54).

Condition préalable

La commande utilise le système de coordonnées pièce.

La valeur réelle peut être réglée dans l'état Reset et dans l'état Stop.

Remarque

Activation du DO à l'arrêt

Si vous entrez la nouvelle valeur réelle à l'arrêt, les modifications apportées ne deviennent visibles et actives qu'après la reprise de l'exécution du programme.

Marche à suivre

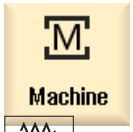

1. Dans le groupe fonctionnel "Machine", sélectionnez le mode "JOG".

2. Actionnez la touche logicielle "Définir DO".

3. Saisissez la nouvelle valeur de position souhaitée pour Z ou X directement dans l'affichage des valeurs réelles (les touches de curseur permettent de passer d'un axe à l'autre) et actionnez la touche <INPUT> pour confirmer les données.

- OU -



Actionnez les touches logicielles "Z=0" ou "X=0" pour ramener la position souhaitée à zéro.

Remettre la valeur réelle à zéro

Actionnez la touche logicielle "Supprimer DO".

Le décalage est supprimé définitivement.

IMPORTANT
Décalage d'origine actif irréversible Cette action supprime le décalage d'origine actuellement actif de manière irrévocable.

Valeur réelle relative

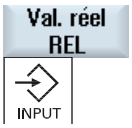

1. Actionnez la touche logicielle "Valeurs réelles rel.".
2. Saisissez les positions d'axe puis actionnez la touche "Input".

Remarque

La nouvelle valeur réelle s'affiche en lecture seule. La valeur réelle relative n'influe pas sur les positions des axes ou le décalage d'origine actif.

La touche logicielle est disponible uniquement lorsque le paramètre machine correspondant a été réglé.

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

2.5 Mesure de l'outil

Lors de l'exécution d'un programme pièce, il est nécessaire de tenir compte des géométries de l'outil utilisé. Celles-ci figurent dans la liste des outils, sous forme de données de correction d'outil. Ainsi, à chaque appel de l'outil, la commande tient compte des données de correction d'outil.

Lors de la programmation du programme pièce, il suffit d'indiquer les cotes de la pièce figurant sur le dessin d'exécution. La commande numérique calcule ensuite automatiquement la trajectoire de chaque outil.

Vous pouvez déterminer les données de correction d'un outil, soit la longueur, ainsi que le rayon ou le diamètre, manuellement ou automatiquement (au moyen d'un palpeur d'outil).

Voir aussi

Cotation des outils (Page 436)

Mesure de l'outil (Page 447)

2.5.1 Mesurer manuellement un outil

Dans le cas de la mesure manuelle, vous déplacez l'outil manuellement à un point de référence connu pour déterminer les dimensions de l'outil dans les directions X et Z. La commande peut alors calculer les données de correction d'outil à partir de la position connue du point de référence de l'organe porte-outil et du point de référence.

Point de référence

L'arête de la pièce sert de point de référence lors de la mesure des longueurs X et Z. Lors de la mesure dans la direction Z, il est également possible d'utiliser le mandrin de la broche principale ou de la contre-broche.

Indiquez la position de l'arête de la pièce pendant la mesure.

Marche à suivre

1. Dans le groupe fonctionnel "Machine", sélectionnez le mode "JOG".

2. Actionnez la touche logicielle "Mesure outil".

3. Actionnez la touche logicielle "Manuel".

4. Actionnez la touche logicielle "Sélectionner un outil".

5. Sélectionnez l'outil à mesurer dans la liste d'outils qui s'affiche.
   La position du tranchant et le rayon ou le diamètre de l'outil doivent déjà figurer dans la liste des outils.

6. Actionnez la touche logicielle "En manuel".
   L'outil est reporté dans la fenêtre "Longueur Manuel".

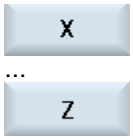

7. Actionnez la touche logicielle "X" ou "Z", selon la longueur d'outil que vous désirez mesurer.

8. Sélectionnez le numéro de tranchant D et le numéro d'outil frère ST de l'outil.

9. Déplacez l'outil vers la pièce dans la direction, dans laquelle la longueur doit être déterminée, puis effleurez la pièce.

10. Entrez la position de l'arête de la pièce en X0 ou Z0.

    Si vous ne définissez aucune valeur pour X0 ou Z0, le programme applique les valeurs réelles affichées.

11. Actionnez la touche logicielle "Définir longueur".

    Le programme calcule automatiquement la longueur de l'outil, puis l'enregistre dans la liste des outils. La position du tranchant et le rayon ou le diamètre de l'outil sont pris en compte automatiquement.

Remarque

La mesure de l'outil n'est possible qu'avec un outil actif.

2.5.2 Mesure de l'outil avec un palpeur d'outil

Dans le cas de la mesure automatique, vous déterminez les dimensions de l'outil en direction X et Z à l'aide d'un palpeur. Les données de correction d'outil peuvent être calculées à partir de la position connue du point de référence de l'organe porte-outil et du palpeur.

Pour la mesure automatique des outils, les fenêtres correspondantes peuvent être adaptées aux tâches de mesure.

Adaptation de l'interface utilisateur aux fonctions de mesure

Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées :

- Plan de calibrage, plan de mesure
- Palpeur

Conditions

- Si vous souhaitez mesurer vos outils avec un palpeur d'outil, le constructeur de la machine-outil doit paramétrer des fonctions de mesure spécifiques.
- Avant la mesure proprement dite, vous devez entrer la position du tranchant et le rayon voire le diamètre de l'outil dans la liste des outils.
- Etalonnez préalablement le palpeur.

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Marche à suivre

1. Chargez l'outil que vous voulez mesurer.
2.

Dans le groupe fonctionnel "Machine", sélectionnez le mode "JOG".
3.

Actionnez les touches logicielles "Mesure outil" et "Automatique".

Actionnez la touche logicielle "X" ou "Z", selon la longueur d'outil que vous désirez mesurer.

4.

Sélectionnez le numéro du tranchant D de l'outil.
5. Positionnez l'outil manuellement à proximité du palpeur d'outil de sorte que celui-ci puisse être accosté sans collision dans la direction correspondante.
6.

Actionnez la touche <CYCLE START>.

   La mesure automatique est lancée, autrement dit l'outil se déplace en avance réglée vers l'avant et vers l'arrière.

   La longueur d'outil est calculée et s'inscrit dans la liste des outils. La position du tranchant et le rayon ou le diamètre de l'outil sont pris en compte automatiquement.

2.5.3 Etalonnage du palpeur d'outil

Si vous souhaitez mesurer automatiquement vos outils, vous devez d'abord déterminer la position du palpeur d'outil dans la machine, par rapport à l'origine machine.

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Déroulement

Pour l'étalonnage, le palpeur doit être déplacé dans 4 directions (+X, -X, +Z,- Z).

Utilisez un outil étalon qui permet de palper le palpeur d'outil dans toutes les directions requises.

L'outil étalon doit être de type outil de tournage (outil d'ébauche ou de finition). Pour l'étalonnage du palpeur d'outil, vous pouvez utiliser les positions de tranchant 1 à 4. Vous devez inscrire la longueur et le rayon voire le diamètre de l'outil étalon dans la liste des outils.

Marche à suivre

1. Chargez l'outil étalon.

2. Dans le groupe fonctionnel "Machine", sélectionnez le mode "JOG".

3. Actionnez les touches logicielles "Mesure outil" et "Ajustage palpeur".
4. Selon le point du palpeur d'outil, que vous souhaitez déterminer en premier, actionnez la touche logicielle "X" ou "Z".

5. Sélectionnez la direction (+ ou -) dans laquelle vous souhaitez accoster le palpeur d'outil.
6. Positionnez l'outil étalon à proximité du palpeur d'outil afin que le premier point du palpeur d'outil puisse être accosté sans collision.

7. Actionnez la touche <CYCLE START>.

   L'opération d´étalonnage est lancée, autrement dit l'outil étalon se déplace automatiquement en avance réglée vers l'avant et vers l'arrière, vers le palpeur. La position du palpeur d'outil est déterminée, puis sauvegardée dans une zone de données interne.
8. Répétez la procédure pour les 3 autres points du palpeur d'outil.

2.6 Mesure de l'origine pièce

Pour la programmation d'une pièce, le point de référence est toujours l'origine pièce. Pour déterminer cette origine, mesurez la longueur de la pièce et enregistrez la position de la face frontale du cylindre en direction Z dans un décalage d'origine. Autrement dit la position est stockée dans le décalage grossier et les valeurs existant dans le décalage fin sont supprimées.

Calcul

Lors du calcul de l'origine pièce ou du décalage d'origine, la longueur d'outil est automatiquement prise en compte.

Exemple :

Consigne de position Z0 de l'arête de la pièce = 0

Correction de longueur d'outil Z = 37,6 mm

Z = -37,6

Mesure seule

Si vous souhaitez mesurer seulement l'origine d'une pièce, les valeurs mesurées s'affichent uniquement, sans modification du système de coordonnées.

Adaptation de l'interface utilisateur aux fonctions de mesure

Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées :

- Plan de calibrage, plan de mesure
- Décalages d'origine
- Numéros de palpeurs
- Objectif de correction du décalage d'origine réglable
- Objectif de correction de la référence de base
- Objectif de correction du décalage d'origine de base global
- Objectif de correction du décalage d'origine de base propre à un canal

Constructeur de la machine-outil
Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Condition préalable

La condition préalable pour la mesure de la pièce est qu'un outil de longueurs connues se trouve dans la position d'usinage.

Marche à suivre

1. Dans le groupe fonctionnel "Machine", sélectionnez le mode "JOG".

2. Actionnez la touche logicielle "Orig. pièce".
   La fenêtre "Placer l'arête" s'ouvre.

3. Sélectionnez "seulement mesurer" si les valeurs mesurées doivent être affichées pour lecture seulement.

   - OU -

   Sélectionnez le décalage d'origine dans lequel devra être mémorisée l'origine (par exemple, la référence de base).

   - OU -

   Actionnez la touche logicielle "Décalages d'origine", puis sélectionnez, dans la fenêtre "Décalages d'origine – G54 ... G599", le décalage d'origine dans lequel devra être mémorisé le point d'origine et actionnez la touche logicielle "En manuel".
   Vous revenez à la fenêtre "Placer l'arête".

4. Déplacez l'outil dans la direction Z, puis effleurez l'outil.

5. Indiquez la consigne de position de l'arête pièce Z0 et actionnez la touche logicielle "Défin. DO".

2.7 Décalages d'origine

Après l'accostage du point de référence, les coordonnées réelles des axes se réfèrent à l'origine (M) du système de coordonnées-machine (SCM). Par contre, le programme d'usinage de la pièce se réfère à l'origine (P) du système de coordonnées-pièce (SCP). Origine machine et origine pièce ne doivent pas obligatoirement être identiques. En fonction du genre de pièce et de son ablocage, la distance entre l'origine machine et l'origine pièce peut varier. Ce décalage d'origine est pris en compte dans l'exécution du programme. Il peut être constitué de différents décalages.

Après l'accostage du point de référence, les coordonnées réelles des axes se réfèrent à l'origine du système de coordonnées-machine (SCM).

L'affichage des positions réelles peut se rapporter au système de coordonnées réglable SCR. La position affichée est celle de l'outil actif par rapport à l'origine de la pièce.

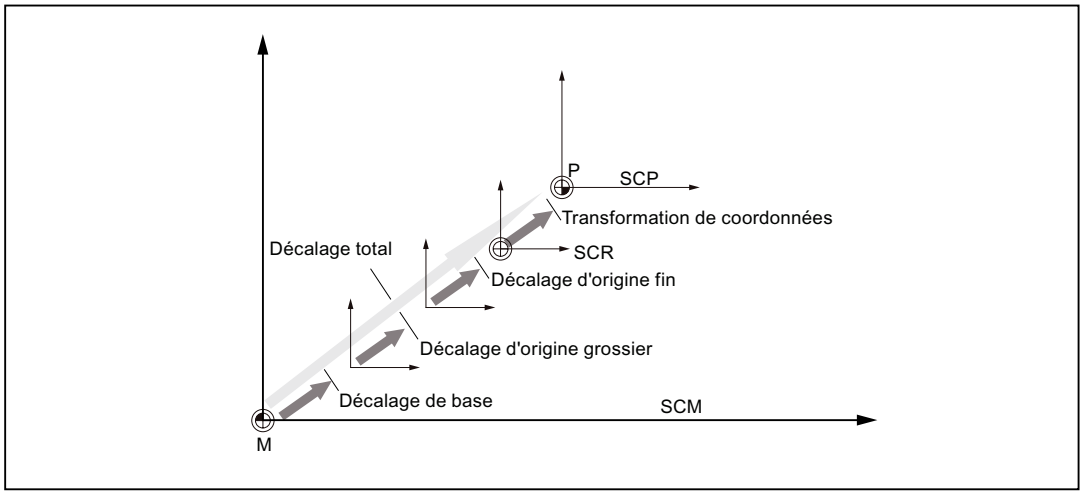

Figure 2-1 Décalages d'origine

Si l'origine machine n'est pas identique à l'origine pièce, il existe au moins un décalage (le décalage de base ou un décalage d'origine) où est mémorisée la position de l'origine pièce.

Décalage de base

Le décalage de base est un décalage d'origine qui est toujours activé. Si vous n'avez pas défini de décalage de base, il sera nul. Le décalage de base est à définir dans la fenêtre "Décalage d'origine - Base".

Décalage grossier et décalage fin

Les décalages d'origine (G54 à G57, G505 à G599) se composent respectivement d'un décalage grossier et d'un décalage fin. Vous pouvez appeler les décalages d'origine à partir de n'importe quel programme (ce faisant, décalage grossier et décalage fin sont additionnés).

Vous pouvez, par exemple, enregistrer l'origine de la pièce sous un décalage grossier. Vous pouvez ensuite affecter au décalage fin, la valeur de déport résultant de la différence entre l'ancienne origine et la nouvelle origine de la pièce, lors de l'ablocage d'une nouvelle pièce.

2.7.1 Afficher le décalage d'origine actif

Les décalages d'origine suivants sont affichés dans la fenêtre "Décalage d'origine - Actif" :

- Décalages d'origine pour lesquels des décalages actifs sont contenus ou des valeurs sont entrées
- Décalages d'origine réglables
- Décalage d'origine total

Généralement, la fenêtre ne sert qu'à l'affichage.

La disponibilité des décalages dépend du paramétrage.

Constructeur de la machine-outil
Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".

2. Actionnez la touche logicielle "Décal. orig.".
   La fenêtre "Décal. orig. - Actif" s'ouvre.

Remarque

Autres informations concernant les décalages d'origine

Si vous souhaitez davantage d'informations sur les décalages ou si vous souhaitez modifier les valeurs de rotation, de mise à l'échelle et de fonction de miroir, activez la touche logicielle "Détails".

2.7.2 Afficher décalage d'origine "Aperçu"

La fenêtre "Décalage d'origine - Aperçu" affiche les décalages actifs / décalages système pour tous les axes configurés.

Outre le décalage (grossier et précis), la rotation, la mise à l'échelle et la fonction miroir inhérentes sont également affichées.

Généralement, la fenêtre ne sert qu'à l'affichage.

Affichage des décalages d'origine actifs

Décalages d'origine	
DRF	Affichage du décalage axe manivelle.
Référence plateau circulaire	Affichage des décalages d'origine supplémentaires, programmés avec $P_PARTFRAME.
Référence	Affichage des décalages d'origine supplémentaires, programmés avec $P_SETFRAME. L'accès aux décalages système est protégé au moyen d'un commutateur à clé.
Décalage d'origine externe cadre	Affichage des décalages d'origine supplémentaires, programmés avec $P_EXTFRAME.
Décalage d'origine de base total	Affichage de tous les décalages de base actifs.
G500	Affichage des décalages d'origine activés avec G54 - G599. Dans certaines conditions, il est possible de modifier les données via "Définir DO", c'est-à-dire que vous pouvez corriger un point d'origine préalablement défini.
Référence outil	Affichage des décalages d'origine supplémentaires, programmés avec $P_TOOLFRAME.
Référence pièce	Affichage des décalages d'origine supplémentaires, programmés avec $P_WPFRAME.
Décalage d'origine programmé	Affichage des décalages d'origine supplémentaires, programmés avec $P_PFFRAME.
Référence aux cycles	Affichage des décalages d'origine supplémentaires, programmés avec $P_CYCFRAME.
Décalage d'origine total	Affichage du décalage d'origine actif résultant de la somme de tous les décalages d'origine.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".

2 Actionnez les touches logicielles "Décal. orig." et "Aperçu".
La fenêtre "Décalages d'origine - Aperçu" s'affiche.

2.7.3 Affichage et modification du décalage d'origine de base

Dans la fenêtre "Décalage d'origine - Base" sont affichés, pour tous les axes affectés, les décalages de base définis spécifiques à un canal et les décalages globaux, répartis en décalage grossier et décalage fin.

Constructeur de la machine-outil
Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".

2. Actionnez la touche logicielle "Décal. orig.".

3. Actionnez la touche logicielle "Base".
La fenêtre "Décalage d'origine - Base" s'ouvre.
4. Procédez aux modifications directement dans le tableau.

Remarque
Activer les décalages de base
Les décalages indiqués ici deviennent actifs immédiatement.

2.7.4 Affichage et modification des décalages d'origine réglables

Dans la fenêtre "Décalage d'origine - G54...G599" sont affichés tous les décalages réglables, répartis en décalage grossier et décalage fin.

Les décalages d'origine activés au moment considéré sont affichés sur fond vert.

Les rotations, la mise à l'échelle et la fonction miroir s'affichent.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".

2. Actionnez la touche logicielle "Décal. orig.".

3. Actionnez la touche logicielle "G54...G599".
   La fenêtre "Décalage d'origine - G54...G599" s'ouvre.

   Remarque

   Les touches logicielles sont affichées de manière dynamique, c'est-à-dire leur représentation dépend du nombre de décalages d'origine configurés.
4. Procédez aux modifications directement dans le tableau.

Remarque

Activation des décalages d'origine réglables

Les décalages d'origine réglables ne s'appliquent qu'à partir du moment où ils ont été sélectionnés dans le programme.

2.7.5 Afficher et éditer les détails des décalages d'origine

Pour chaque décalage d'origine, vous pouvez afficher et éditer les données relatives à tous les axes. Vous pouvez également effacer des décalages d'origine.

Pour chaque axe, les valeurs des paramètres suivants sont affichées :

- Décalage grossier et décalage fin
- Rotation
- Facteur d'échelle
- Fonction miroir

Constructeur de la machine-outil
Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Remarque

Les données relatives à la rotation, à la mise à l'échelle et à la fonction miroir sont définies ici et ne peuvent être modifiées qu'ici.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".

2. Actionnez la touche logicielle "Décal. orig.".

3. Actionnez la touche logicielle "Actif", "Base" ou "G54...G599".
   La fenêtre correspondante s'ouvre.

4. Positionnez le curseur sur le décalage d'origine dont vous souhaitez afficher les informations de détail.

5. Actionnez la touche logicielle "Détails".
   La fenêtre qui s'ouvre alors dépend du décalage d'origine sélectionné, par exemple "Décalage d'origine - Détails : G54...G599".

6. Procédez aux modifications directement dans le tableau.
   - OU -

   Actionnez la touche logicielle "Effacer DO" pour remettre à zéro les valeurs introduites.

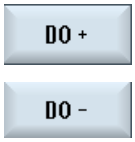

Actionnez la touche logicielle "DO +" ou "DO -", pour sélectionner directement, dans la plage définie ("Actif", "Base", "G54 ...G599"), le décalage d'origine suivant ou précédent sans passer au préalable par la fenêtre Vue d'ensemble.

Si la fin de la plage (par exemple G599) est atteinte, vous revenez au début de la plage (par exemple G54).

Les valeurs modifiées sont disponibles dans le programme pièce de manière instantanée ou après actionnement de la touche "Reset".

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Actionnez la touche logicielle "Retour" pour fermer la fenêtre.

2.7.6 Supprimer le décalage d'origine

Vous avez la possibilité de supprimer les décalages d'origine. Dans ce cas, les valeurs introduites sont remises à zéro.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".

2. Actionnez la touche logicielle "Décal. orig.".

3. Actionnez la touche logicielle "Actif", "Base" ou "G54...G599".

4. Actionnez la touche logicielle "Détails".

5. Positionnez le curseur sur le décalage d'origine que vous souhaitez effacer.

6. Actionnez la touche logicielle "Effacer DO".

2.7.7 Mesure de l'origine pièce

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres" et actionnez la touche logicielle "Décal. orig.".

2. Actionnez la touche logicielle "G54...G599" et sélectionnez le décalage d'origine dans lequel vous souhaitez mémoriser l'origine.

3. Actionnez la touche logicielle "Origine pièce".

Vous passez à la fenêtre "Placer l'arête" en mode "JOG".

4. Déplacez l'outil dans la direction Z, puis effleurez l'outil.

5. Indiquez la consigne de position Z0 de l'arête de la pièce et actionnez la touche logicielle "Défin. DO".

2.8 Surveillage des données d'axe et de broche

2.8.1 Définir la limitation de la zone de travail

Avec la fonction "Limitation zone de travail", on peut délimiter, dans tous les axes de canaux, la zone de travail dans laquelle un outil doit pouvoir être déplacé. De cette façon, vous pouvez définir, dans l'espace de travail, des zones de protection interdites d'accès à l'outil.

Vous pouvez ainsi limiter la zone de déplacement des axes en plus des interrupteurs de fin de course.

Conditions

Dans le mode "AUTO", les modifications sont possibles uniquement à l'état Reset. Elles sont prises en compte immédiatement.

Dans le mode "JOG", les modifications sont possibles à tout moment. Elles ne sont prises en compte qu'au début du déplacement suivant.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".

2. Actionnez la touche logicielle "Données".

La fenêtre "Limitation zone travail" s'ouvre.

3. Positionnez le curseur dans le champ concerné et saisissez les nouvelles valeurs à l'aide du clavier numérique.

   Les limites inférieure et supérieure de la zone de protection se modifient en fonction des valeurs que vous introduisez.

4. Cochez la case "actif" pour activer la zone de protection.

Remarque

Le groupe fonctionnel "Mise en service" contient une liste avec toutes les données de réglage.

2.8.2 Modifier les données de la broche

Les limites de vitesse de rotation minimale et maximale pour les broches sont visualisées dans la fenêtre "Broche".

Dans les champs "Minimum" et "Maximum", vous avez la possibilité de limiter la vitesse de rotation de la broche à l'intérieure des seuils définis dans les paramètres machine correspondants.

Limite de vitesse de rotation de la broche en vitesse de coupe constante

Dans le champ "Limitation de la vitesse de rotation de broche avec G96" sera visualisé, en plus des limites efficaces en permanence, la limite de la vitesse de rotation programmée en vitesse de coupe constante.

Cette limite de vitesse de rotation permet d'éviter, p. ex. lors d'un tronçonnage ou lors d'un usinage d'un très petit diamètre, que la broche atteigne en vitesse de coupe constante (G96) sa vitesse de rotation maximale pour le rapport actuel engagé.

Remarque

La touche logielle "Données de broche" n'apparaît que si une broche est présente.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".

2. Actionnez les touches logicielles "Données réglage" et "Données broche".
   La fenêtre "Broches" s'ouvre.

3. Si vous souhaitez modifier la vitesse de rotation de broche, positionnez le curseur sur le champ "Maximum", "Minimum" ou "Limitation de la vitesse de rotation de broche avec G96" et introduisez la nouvelle valeur.

2.8.3 Paramètres du mandrin de la broche

Vous indiquez les dimensions des broches de votre machine dans la fenêtre "Paramètres de mandrin".

Mesurer manuellement un outil

Si vous souhaitez utiliser le mandrin de la broche principale ou de la contre-broche comme point de référence lors de la mesure manuelle des outils, vous devez déclarer la cote mandrin ZC0 ou ZC3.

Contre-broche

Vous pouvez mesurer soit la face avant soit la face d'appui de la contre-broche. La face avant ou la face d'appui sert automatiquement de point de référence lors du déplacement de la contre-broche. Cela s'avère particulièrement important pour saisir l'outil avec la contre-broche.

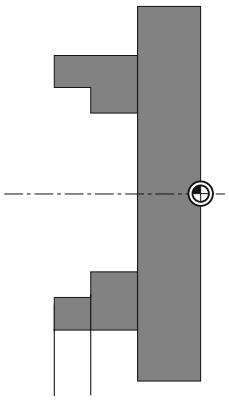

Figure 2-2 Cotation de la contre-broche

Broche principale

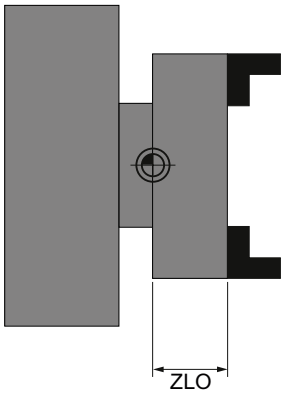

Figure 2-3 Cotation de la broche principale

Poupée mobile

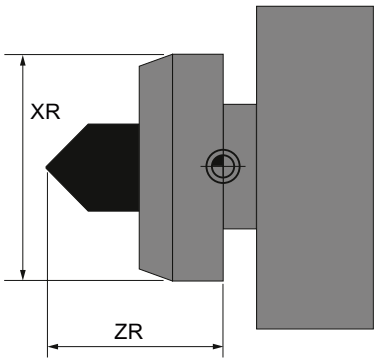

Figure 2-4 Cotation de poupée mobile

La longueur (ZR) et le diamètre (XR) de la poupée mobile seront nécessaires pour la représentation de cette dernière en simulation.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".

2. Actionnez les touches logicielles "Données réglage" et "Paramètres de mandrin".
   La fenêtre "Paramètres de mandrin" s'affiche.

3. Saisissez le paramètre souhaité.
   Les réglages prennent effet immédiatement.

Voir aussi

Usinage avec la contre-broche (Page 402)

Paramètres	Description	Unité
ZC1	Cote mandrin de la broche principale (rel.)	mm
Type mors	Cotation de la face avant ou de la face d'appui • Type mors 1 • Type mors 2	
ZC3	Mandrin contre-broche (rel) - uniquement pour une contre-broche configurée	mm
ZS3	Mesure d'ajustement contre-broche (rel) - uniquement pour une contre-broche configurée	mm
ZE3	Cote mors contre-broche (rel) - uniquement pour une contre-broche configurée et "Type mors 1"	mm
XR	Diamètre poupée mobile - uniquement pour une poupée mobile configurée	mm
ZR	Longueur poupée mobile - uniquement pour une poupée mobile configurée	mm

2.9 Afficher les listes des données de réglage

Vous pouvez faire afficher des listes contenant des données de réglage configurées.

Constructeur de la machine-outil
Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".

2. Actionnez les touches logicielles "Données de réglage" et "Listes des données".
   La fenêtre "Vues utilisateur" s'ouvre.

3. Actionnez la touche logicielle "Sélectionner liste des données" et, dans la liste "Vue", sélectionnez la liste des données de réglage souhaitée.

2.10 Affectation de la manivelle électronique

Au moyen des manivelles, vous pouvez déplacer des axes dans le système de coordonnées machine (SCM) ou dans le système de coordonnées pièce (SCP).

Pour l'affectation des manivelles, tous les axes vous sont proposés dans l'ordre suivant :

- Axes géométriques
- Axes machine canal

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".

Actionnez la touche <JOG>, <AUTO> ou <MDA>.

2. Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Manivelle".

   La fenêtre "Manivelle" s'ouvre.

   Pour chacune des manivelles raccordées, un champ est proposé pour l'affectation d'un axe.

3. Amenez le curseur dans le champ situé près de la manivelle à laquelle vous souhaitez affecter l'axe (par exemple, numéro 1).

4. Actionnez la touche logicielle correspondante pour sélectionner l'axe souhaité (par exemple, "X").

   - OU

   Ouvrez le champ de sélection "Axe" à l'aide de la touche <INSERT>, naviguez jusqu'à l'axe souhaité et actionnez la touche <INPUT>.

   Le choix d'un axe active également la manivelle (par exemple, "X" est affecté à la manivelle n°1 et immédiatement activé).

5. Actionnez une nouvelle fois la touche logicielle "Manivelle".

   - OU -

   Actionnez la touche logicielle "Retour".

   La fenêtre "Manivelle" se ferme.

Désactivation de manivelle

1. Positionnez le curseur sur la manivelle pour laquelle vous souhaitez effacer l'affectation (par exemple, n° 1).

2. Activez de nouveau la touche logicielle correspondant à l'axe affecté (par exemple, "X").

   - OU -

   Ouvrez le champ de sélection "Axe" à l'aide de la touche <INSERT>, naviguez jusqu'à l'emplacement libre souhaité et actionnez la touche <INPUT>.

   Le choix d'un axe désactive également la manivelle (par exemple, "X" est sélectionné pour la manivelle n°1 et n'est plus actif).

2.11 MDA

En mode "MDA" (Manual Data Automatic), vous pouvez introduire des instructions en codes G bloc par bloc pour configurer la machine et les faire exécuter immédiatement.

Vous avez la possibilité de charger directement un programme MDA dans le tampon MDA à partir du Gestionnaire de programmes. Vous pouvez aussi stocker un programme créé ou modifié dans une fenêtre de travail MDA, en le transférant dans un répertoire de votre choix, dans le Gestionnaire de programmes.

2.11.1 Charger le programme MDA à partir du gestionnaire de programmes

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".

2. Actionnez la touche <MDA>.

   L'éditeur MDA s'ouvre.

3. Actionnez la touche logicielle "Charger MDA".

   Vous accédez alors au gestionnaire de programmes.

   La fenêtre "Charger en MDA" s'ouvre. Vous obtenez alors la vue du gestionnaire de programmes.

4. Sélectionnez le programme que vous souhaitez éditer ou exécuter dans la fenêtre MDA.

5. Actionnez la touche logicielle "OK".

   La fenêtre est fermée et le programme est prêt à être exécuté.

2.11.2 Enregistrer le programme MDA

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".

2. Actionnez la touche <MDA>.

   L'éditeur MDA s'ouvre.

3. Créez le programme MDA en saisissant les instructions requises sous forme de codes G au clavier du pupitre opérateur.

4. Actionnez la touche logicielle "Enregistrer MDA".

   La fenêtre "Enregistrer depuis MDA : sélectionner endroit d'enregistrement" s'ouvre. Vous obtenez alors la vue du gestionnaire de programmes.

5. Sélectionnez le lecteur sur lequel le programme MDA doit être enregistré et positionnez le curseur sur le répertoire dans lequel le programme doit être enregistré.

6. Actionnez la touche logicielle "OK".

   Lorsque vous placez le curseur sur un dossier, une fenêtre s'ouvre : il vous est demandé d'indiquer un nom.

   -OU-

   Lorsque vous placez le curseur sur un programme, vous obtenez un message vous demandant si le fichier doit être écrasé.

7. Saisissez le nom souhaité pour le programme que vous avez créé et activez la touche logicielle "OK".

   Le programme est archivé sous le nom indiqué dans le répertoire sélectionné.

2.11.3 Exécuter le programme MDA

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".

2. Actionnez la touche <MDA>.
   L'éditeur MDA s'ouvre.
3. Saisissez les instructions requises sous forme de codes G au clavier du pupitre opérateur.

4. Actionnez la touche <CYCLE START>.

   La commande numérique exécute les blocs introduits.

Vous pouvez influencer l'exécution des instructions en codes G avec les fonctions suivantes :

- Exécuter un programme bloc par bloc
- Tester le programme

  Réglages sous influence du programme
- Régler l'avance de marche d'essai

  Réglages sous influence du programme

2.11.4 Effacer le programme MDA

Condition préalable

Un programme que vous avez créé dans la fenêtre MDA ou chargé à partir du gestionnaire de programme se trouve dans l'éditeur MDA.

Marche à suivre

Actionnez la touche logicielle "Effacer tampon MDA".

Le programme affiché dans la fenêtre Programme est effacé.

Travailler en mode manuel

3

3.1 Généralités

Vous utilisez le mode de fonctionnement "JOG" pour régler la machine en vue de l'exécution d'un programme ou pour réaliser des déplacements simples sur la machine :

- Synchronisation du système de mesure de la commande avec la machine (accostage du point de référence) ;
- Réglage de la machine, c.-à-d. que vous pouvez exécuter manuellement des déplacements sur la machine au moyen des touches et des manivelles prévues à cet effet sur le pupitre de commande de la machine ;
- Déclenchement, pendant l'interruption d'un programme, des mouvements de la machine commandés à la main au moyen des touches et manivelles prévues à cet effet sur le pupitre de commande de la machine.

3.2 Sélection de l'outil et de la broche

3.2.1 Fenêtres T, S, M

Les tâches préliminaires au mode manuel, en l'occurrence la sélection de l'outil et la commande de la broche, sont exécutées dans un masque commun.

En plus de la broche principale (S1), il existe également une broche porte-outil (S2) dans le cas des outils motorisés.

En outre, votre tour peut être équipé d'une contre-broche (S3).

En mode manuel, vous pouvez sélectionner un outil par le biais du nom ou du numéro d'emplacement de la tourelle revolver. Si vous introduisez un chiffre, la recherche porte d'abord sur le nom puis sur le numéro d'emplacement. Si vous introduisez "5" p. ex. et qu'il n'existe pas d'outil portant le nom "5", l'outil logé au numéro "5" sera sélectionné.

Remarque

En introduisant un numéro d'emplacement de la tourelle revolver, vous pouvez, de cette manière, amener un emplacement libre en position d'usinage puis monter aisément un nouvel outil.

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Affichage	Signification
T	Saisie de l'outil (nom ou numéro d'emplacement) La touche logicielle "Outil" permet de sélectionner un outil dans la liste.
D	Numéro de tranchant de l'outil (1 - 9)
Broche	Sélection de la broche, identification avec le numéro de la broche
Fonction M de la broche	Broche désactivée : La broche est arrêtée
	Marche à gauche : La broche tourne vers la gauche
	Marche à droite : La broche tourne vers la droite
	Positionnement de la broche : La broche est positionnée sur la position souhaitée.
Autres Fonctions M	Saisie des fonctions de la machine Consultez une table fournie par le constructeur de la machine-outil pour connaître la correspondance entre signification et numéro des fonctions.
Décalage d'origine G	Sélection du décalage d'origine (référence de base, G54 ... G57) La touche logicielle "Décalage origine" vous permet de sélectionner des décalages d'origine dans la liste des décalages d'origine réglables.
Unité	Sélection de l'unité (inch, mm). Cette sélection influe sur la programmation.
Plan d'usinage	Sélection du plan d'usinage (G17(XY), G18 (ZX), G19 (YZ))
Rapport de transmission	Détermination du rapport de transmission (auto, I - V)
Position d'arrêt	Saisie de la position de broche en degrés

Remarque

Positionnement de la broche

Cette fonction vous permet de positionner la broche dans une certaine position angulaire, p. ex. pour le changement d'outil.

- Quand la broche est à l'arrêt, le positionnement se fait par le chemin le plus court.
- Si la broche tourne, le positionnement se fait avec conservation du sens de rotation.

3.2.2 Sélection de l'outil

Marche à suivre

1. Sélectionnez le mode de fonctionnement "JOG".

2. Actionnez la touche logicielle "T,S,M".
3. Introduisez le nom ou le numéro de l'outil T dans la zone de saisie.

   - OU -

   Actionnez la touche logicielle "Outil" pour ouvrir la liste des outils, positionnez le curseur sur l'outil souhaité et actionnez la touche logicielle "en manuel".

   L'outil est reporté dans la fenêtre "T, S, M..." et affiché dans le champ "T" des paramètres d'outil.

4. Sélectionnez le tranchant d'outil D ou entrez directement le numéro dans le champ.

5. Actionnez la touche <CYCLE START>.

   L'outil pivote automatiquement à la position d'usinage et son nom s'affiche dans la barre d'état d'outil.

3.2.3 Lancement et arrêt de la broche en mode manuel

Marche à suivre

1. En mode "JOG", actionnez la touche logicielle "T, S, M".

2. Sélectionnez la broche souhaitée (par exemple S 1) et saisissez la vitesse de rotation de la broche ou la vitesse de coupe souhaitée dans la zone de saisie située à droite.

   La broche reste immobile.
3. Réglez le rapport de boîte de vitesses, si la broche du tour est équipée d'une boîte de vitesses.

4 Dans le champ "Broche, fonction M", sélectionnez le sens de rotation de la broche (vers la droite ou vers la gauche).

5. Actionnez la touche <CYCLE START>.
   La broche tourne dans le sens réglé.

6. Dans le champ "Broche, fonction M", sélectionnez le réglage "stop".
   Actionnez la touche <CYCLE START>.
   La broche s'arrête.

Remarque

Modifier la vitesse de la broche

Si vous indiquez la vitesse de rotation dans le champ "Broche" pendant la rotation de la broche, cette nouvelle vitesse est adoptée.

3.2.4 Positionnement de la broche

Marche à suivre

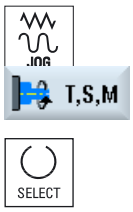

1. En mode "JOG", actionnez la touche logicielle "T, S, M".

2. Dans le champ "Broche, fonction M", sélectionnez le réglage "Pos. arrêt".
   Le champ de saisie "Pos. arrêt" apparaît.

3. Introduisez la position que vous désirez comme position d'arrêt de la broche.
   La position de la broche est indiquée en degrés.

4. Actionnez la touche <CYCLE START>.
   La broche est positionnée sur la position souhaitée.

Remarque

Cette fonction vous permet de positionner la broche dans une certaine position angulaire, p. ex. pour le changement d'outil :

- Quand la broche est à l'arrêt, le positionnement se fait par le chemin le plus court.
- Si la broche tourne, le positionnement se fait avec conservation du sens de rotation.

3.3 Déplacement des axes

En mode manuel, vous déplacez les axes à l'aide des touches d'incrément, des touches d'axe ou des manivelles électroniques.

Lorsque les touches sont utilisées dans le mode incrémental, l'axe sélectionné se déplace à la vitesse d'avance de réglage programmée, selon un pas défini.

Réglage de l'avance en mode réglage

Dans la fenêtre "Réglages pour le fonctionnement manuel" vous définissez l'avance avec laquelle les axes doivent être déplacés en mode réglage.

3.3.1 Déplacer les axes selon un pas défini

En mode manuel, vous déplacez les axes à l'aide des touches d'incrément, des touches d'axe ou des manivelles électroniques.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".

2. Actionnez la touche <JOG>.

3. Actionnez les touches 1, 10, ..., 10000, pour pouvoir déplacer les axes d'un pas fixe (incrément).

   Les nombres figurant sur les touches indiquent la distance parcourue en micromètres ou micro-inch.

   Exemple : Pour un pas de 100 µm (= 0,1 mm), activez la touche "100".

4. Sélectionnez l'axe à déplacer.

5. Actionnez les touches <+> ou <->.

   Chaque pression de la touche est suivie du déplacement de l'axe sélectionné, selon une valeur égale à la valeur réglée pour l'incrément.

   Les commutateurs de correction de l'avance et du rapide peuvent être actifs.

Remarque

Après la mise sous tension de la commande, les axes peuvent être déplacés jusqu'à la zone limite de la machine, étant donné que les points de référence n'ont pas encore été accostés. Des fins de course peuvent alors réagir.

Les fins de course logiciels et la limitation de la zone de travail ne sont pas encore actifs !

L'avance doit être débloquée.

Constructeur de la machine-outil
Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

3.3.2 Déplacer les axes selon un pas variable

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".

Actionnez la touche <JOG>.

2. Actionnez la touche logicielle "Réglages".
   La fenêtre "Réglages pour le mode manuel" s'ouvre.
3. Introduisez la valeur désirée pour le paramètre "Incrément variable".
   Exemple : Pour un pas de 500 µm (= 0,5 mm), entrez la valeur 500.

4. Actionnez la touche <Inc VAR>.
5. Sélectionnez l'axe à déplacer.



6. Actionnez les touches <+> ou <->.
   Chaque pression de la touche est suivie du déplacement de l'axe sélectionné d'une valeur égale à la valeur réglée pour l'incrément.
   Les commutateurs de correction de l'avance et du rapide peuvent être actifs.

3.4 Positionner les axes

En mode manuel, vous pouvez déplacer les axes vers des positions déterminées pour réaliser des usinages simples.

Pendant le déplacement, la correction de l'avance/du rapide est active.

Marche à suivre

1. Le cas échéant, sélectionnez un outil.
2. Sélectionnez le mode de fonctionnement "JOG".

3. Actionnez la touche logicielle "Position".
4. Définissez la position cible ou l'angle cible de l'axe ou des axes à déplacer.
5. Introduisez la valeur souhaitée pour l'avance F.

   - OU -

   Actionnez la touche logicielle "Rapide".

   Le champ "F" affiche que la vitesse rapide a été sélectionnée.

6. Actionnez la touche <CYCLE START>.

   L'axe est déplacé à la position cible indiquée.

   Si des positions cibles ont été indiquées pour plusieurs axes, ceux-ci sont déplacés simultanément.

3.5 Chariotage simple de la pièce

Certaines pièces brutes ne possèdent pas de surface lisse ou plane. Utilisez le cycle de chariotage pour dresser p. ex la face frontale de la pièce avant l'usinage proprement dit.

Si vous désirez aléser un mandrin en utilisant le cycle de chariotage, vous pouvez programmer un dégagement (XF2) dans le coin.

⚠PRUDENCE

Risque de collision

L'outil se déplace vers le point de départ du chariotage en suivant un trajet direct. C'est pourquoi il est nécessaire de l'amener auparavant sur une position sûre pour éviter toute collision lors de l'accostage de la pièce.

Remarque

La fonction "Repos" ne peut pas être utilisée pendant le chariotage simple.

Condition préalable

Pour faciliter le chariotage d'une pièce en mode manuel, un outil mesuré doit se trouver dans la position d'usinage.

Marche à suivre

1. Activez le groupe fonctionnel "Machine".

2. Actionnez la touche <JOG>.

3. Actionnez la touche logicielle "Chariotage".

4. Saisissez les valeurs désirées pour les paramètres.

5. Actionnez la touche logicielle "OK".
   Le masque de paramètres est fermé.

6. Actionnez la touche <CYCLE START>.
   Le cycle "Chariotage" démarre.

Vous pouvez retourner à tout moment au masque de paramètres afin d'y contrôler et corriger des entrées.

Tableau 3- 1

Paramètres programme à codes G				**Paramètres programme ShopTurn**		
PL	Plan d'usinage			T	Nom d'outil	
SC	Distance de sécurité	mm		D	Numéro de tranchant	
F	Avance	mm/min		F	Avance	mm/min mm/tr
				S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min

Paramètres	Description				Unité
Usinage	• ∇ (ébauche) • ∇∇∇ (finition)				
Position	Positions de chariotage • en haut à droite • en bas à droite • en haut à gauche • en bas à gauche				
Sens d'usinage	Direction de chariotage (transversale ou longitudinale) dans le système de coordonnées				
	Parallèle à l'axe Z (longitudinale)		Parallèle à l'axe X (transversale)		
	extérieur	intérieur	extérieur	intérieur	
	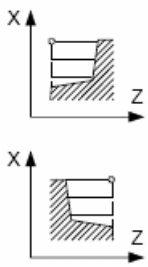	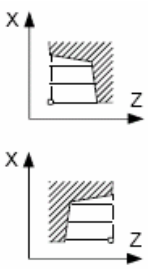	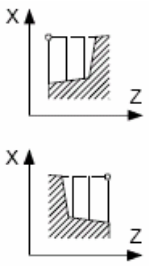	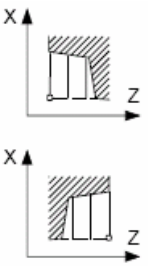	
X0	Point de référence ∅ (abs.)				mm
Z0	Point de référence (abs.)				mm
X1	∅ point final X (abs) ou point final X par rapport à X0 (rel)				mm
Z1	∅ point final Z (abs) ou point final Z par rapport à X0 (rel)				mm
FS	Chanfrein (n=1...3), variante de R				mm
R	Rayon (n=1...3), variante de FS				mm
XF2	Dégagement (variante de FS2 ou R2)				mm
D	Profondeur de passe (rel.) – (uniquement pour l'ébauchage)				mm
UX	Surépaisseur de finition dans le sens X (rel.) – (uniquement pour l'ébauchage)				mm
UZ	Surépaisseur de finition dans le sens Z (rel.) – (uniquement pour l'ébauchage)				mm

Voir aussi

Outil, valeur de correction, avance et vitesse de rotation de la broche (T, D, F, S, V) (Page 186)

3.6 Paramétrages pour le mode manuel

Vous définissez les configurations pour le mode manuel dans la fenêtre "Réglages pour mode manuel".

Préréglages

Réglages	Signification
Mode d'avance	Cette option permet de définir le mode d'avance.
	• G94 : avance axiale / avance linéaire • G95 : Avance par tour
Avance en mode réglage G94	L'avance souhaitée doit être indiquée ici en mm/min.
Avance en mode réglage G95	L'avance souhaitée doit être indiquée ici en mm/tour.
Incrément variable	Vous devez indiquer ici la valeur de pas souhaitée pour le déplacement des axes dans le cas d'un pas variable.
Vitesse de broche	Vous indiquez ici la vitesse de broche en tour/min.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".

2. Actionnez la touche <JOG>.

3. Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Réglages".
   La fenêtre "Réglages pour le mode manuel" s'ouvre.

Voir aussi

Changer d'unité de mesure (Page 56)

Usinage de la pièce

4

4.1 Démarrer et arrêter l'usinage

L'exécution d'un programme consiste à usiner une pièce sur la machine, en fonction de la programmation qui a été faite. L'usinage de la pièce se déroule en mode automatique, dès que le programme a été lancé.

Conditions

Les conditions ci-dessous doivent être remplies avant l'exécution d'un programme :

- Le système de mesure de la commande est référencé à la machine.
- Les correcteurs d'outil et les décalages d'origine nécessaires ont été introduits.
- Les verrouillages de sécurité nécessaires, mis en place par le constructeur, ont été activés.

Déroulement général

1. Sélectionnez le programme de votre choix dans le gestionnaire de programmes.

Sélectionnez le programme souhaité sous "CN", "Lect. local", "USB", ou sous des lecteurs réseau connectés.

3. Actionnez la touche logicielle "Sélection".
   Le programme est sélectionné pour exécution et automatiquement basculé dans le groupe fonctionnel "Machine".

4. Actionnez la touche <CYCLE START>.
   Le programme démarre et est exécuté.

Remarque

Lancer le programme dans un mode spécifique

Si la commande est en mode de fonctionnement "AUTO", le programme sélectionné peut également être démarré à partir du groupe fonctionnel de votre choix.

Suspendre l'usinage

Actionnez la touche <CYCLE STOP>.

L'usinage s'interrompt immédiatement. Certains blocs de programme ne sont pas exécutés jusqu'au bout. Lors du démarrage suivant, l'usinage reprendra à l'endroit où il s'est arrêté.

Annuler l'usinage

Actionnez la touche <RESET>.

L'exécution du programme est abandonnée. Au prochain démarrage, l'exécution du programme reprend depuis le début.

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

4.2 Sélectionner un programme

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestion. progr.".
   La liste des répertoires est affichée.
2. Positionnez le curseur sur le répertoire dans lequel figure le programme que vous recherchez.
3. Actionnez la touche <INPUT>

- OU -

Actionnez la touche <Curseur vers la droite>.

Le contenu du répertoire est affiché.

4. Positionnez le curseur sur le programme choisi.
5. Actionnez la touche logicielle "Sélection".
   Le programme est sélectionné.
   Lorsque la sélection du programme est correctement effectuée, vous accédez automatiquement au groupe fonctionnel "Machine".

4.3 Mise au point d'un programme

Lors de la mise au point d'un programme, le système peut interrompre l'usinage de la pièce après chaque bloc du programme qui déclenche un déplacement ou une fonction auxiliaire sur la machine. Ceci vous permet de contrôler, bloc par bloc, le résultat de l'usinage lors de la première exécution d'un programme sur la machine.

Remarque

Réglages pour le mode automatique

Pour tester ou roder un programme, vous disposez d'une réduction du rapide et d'une avance de marche d'essai.

Procéder bloc par bloc

Vous avez la possibilité sous "Influence sur le programme" de sélectionner différentes variantes de l'exécution bloc par bloc :

Mode SB	Mode d'action
SB1 Bloc par bloc grossier	L'exécution prend fin après chaque bloc machine (en-dehors des cycles)
SB2 Bloc de calcul	L'exécution prend fin après chaque bloc, c'est-à-dire même dans le cas de blocs de calcul (en-dehors des cycles)
SBL3 Bloc par bloc fin	L'exécution prend fin après chaque bloc machine (même dans les cycles)

Conditions préalables

Un programme est sélectionné pour exécution dans le mode de fonctionnement "AUTO" ou "MDA".

Marche à suivre

1. Actionnez la touche logicielle "Influ. progr." et sélectionnez une variante dans le champ "SBL".

2. Actionnez la touche <SINGLE BLOCK>.

3. Actionnez la touche <CYCLE START>.

   En fonction de la variante d'exécution, le premier bloc est exécuté. Puis l'exécution s'arrête.

   Dans la barre Etat du canal, le texte "Arrêt : bloc en bloc par bloc terminé" apparaît.

4. Actionnez la touche <CYCLE START>.

   Le programme est exécuté, en fonction du mode, jusqu'au prochain arrêt.

5. Actionnez à nouveau la touche <SINGLE BLOCK> si vous ne désirez plus exécuter le programme bloc par bloc.
   La touche est à nouveau désactivée.
   Si vous actionnez alors de nouveau la touche <CYCLE START>, le programme sera exécuté jusqu'à la fin, sans interruption.

Voir aussi

Réglage pour le mode automatique (Page 128)

4.4 Affichage du bloc actuel de programme

4.4.1 Affichage du bloc courant

La fenêtre d'affichage du bloc actif indique les blocs de programme en cours d'exécution.

Représentation du programme en cours

Pendant l'exécution du programme, les informations fournies sont les suivantes :

- Dans la ligne de titre, le nom de la pièce ou du programme.
- Le bloc de programme en cours d'exécution est affiché en couleur.

Editer un programme directement

A l'état de Reset, vous avez la possibilité d'éditer le programme actuel directement.

1. Actionnez la touche <INSERT>.

2. Positionnez le curseur sur la position souhaitée et éditez le bloc programme.
   L'édition directe est uniquement possible pour les programmes pièce dans la mémoire CN, mais pas pour l'exécution externe.

3. Actionnez la touche <INSERT> pour quitter à nouveau le programme et le mode édition.

4.4.2 Afficher bloc de base

Pour la mise au point ou lors de l'exécution du programme, si vous désirez des informations plus précises concernant la position des axes, ou les fonctions G importantes, vous avez la possibilité d'afficher le bloc de base. Ainsi lors de l'utilisation de cycles, vous pouvez suivre le comportement réel de la machine.

Les positions programmées par des variables ou paramètres R sont remplacées dans l'afficheur de bloc de base par les valeurs des variables.

Vous pouvez vous servir de l'affichage du bloc de base aussi bien en mode d'essai que pendant l'usinage réel de la pièce sur la machine. Toutes les instructions en code G déclenchant une fonction sur la machine et qui concernent le bloc de programme activé sont affichées dans la fenêtre "Bloc de base" :

- Les positions axiales absolues,
- Les fonctions G du premier groupe G,
- Diverses autres fonctions G modales,
- Diverses autres adresses programmées,
- Fonctions M

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Marche à suivre

1. Un programme est sélectionné pour son exécution et ouvert dans le groupe fonctionnel "Machine".

2. Actionnez la touche logicielle "Bloc de base".
   La fenêtre "Bloc de base" s'affiche.

3. Appuyez sur la touche <SINGLE BLOCK> si vous désirez exécuter le programme bloc par bloc.

4. Actionnez la touche <CYCLE START> pour lancer l'exécution du programme.
   Dans la fenêtre "Bloc de base", les positions des axes devant être réellement parcourues, les fonctions G modales, etc., sont affichées pour le bloc de programme actif.

5. Actionnez à nouveau la touche logicielle "Bloc de base" pour masquer la fenêtre.

4.4.3 Affichage du niveau de programme

Pendant l'exécution d'un programme volumineux comprenant plusieurs sous-programmes, vous pouvez afficher le niveau du programme en cours.

Multiples exécutions du programme

Si vous avez programmé plusieurs exécutions du programme, c'est-à-dire les sous-programmes sont exécutés plusieurs fois l'un après l'autre après avoir entré le paramètre supplémentaire P, les programmes devant encore être exécutés seront affichés dans la fenêtre "Niveaux de progr." pendant l'usinage.

Exemple de programme

N10 Sous-programme P25

Si un programme est exécuté encore plusieurs fois dans au moins un niveau de programme, une barre de défilement horizontale s'affiche afin de pouvoir voir le compteur P, à droite dans la fenêtre. Si l'exécution multiple touche à sa fin, la barre de défilement disparaît.

Affichage du niveau de programme

Les informations affichées sont les suivantes :

- Numéro de niveau
- Nom du programme
- Numéro du bloc ou numéro de la ligne
- Exécutions restantes du programme (seulement en cas d'exécutions multiples du progamme)

Condition préalable

Un programme est sélectionné pour être exécuté en mode de fonctionnement "AUTO".

Marche à suivre

Actionnez la touche logicielle "Niveaux de programme".

La fenêtre "Niveaux de progr.".

4.5 Corriger le programme

Dès que la commande décèle une erreur de syntaxe dans le programme pièce, l'exécution du programme est interrompue et l'erreur de syntaxe affichée dans la barre des alarmes.

Possibilités de correction

En fonction de l'état dans lequel se trouve la commande, vous pouvez procéder aux corrections suivantes à l'aide de la fonction Correction de programme.

- Etat Arrêt

  On ne peut modifier que les lignes qui n'ont pas encore été exécutées.

- Etat Reset (remise à zéro)

  On peut modifier toutes les lignes.

Remarque

La fonction "Correction de programme" est également disponible pour l'exécution externe, il faut toutefois mettre le canal CN à l'état Reset en cas de modifications de programme.

Condition préalable

Un programme est sélectionné pour exécution en mode de fonctionnement "AUTO".

Marche à suivre

1. Le programme à corriger se trouve dans l'état Stop ou Reset.
2.

Actionnez la touche logicielle "Corr. progr.".

   Le programme s'ouvre dans l'éditeur.

   L'avance du programme et le bloc actuel sont affichés. Le bloc actuel est également mis à jour dans le programme en cours, mais pas l'extrait affiché du programme (c.-à-d. que le bloc actuel sort progressivement de l'extrait affiché du programme).

   Dans le cas de l'exécution d'un sous-programme, celui-ci ne s'ouvre pas automatiquement.
3. Procédez aux corrections de votre choix.
4.

Actionnez la touche logicielle "NC Exécuter".

   Le système bascule à nouveau sur le groupe fonctionnel "Machine" et sélectionne le mode de fonctionnement "AUTO".
5.

Actionnez la touche <CYCLE START> pour poursuivre l'exécution du programme.

Remarque

Lorsque vous quittez l'éditeur à l'aide de la touche logicielle "Fermer", vous parvenez dans le groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes".

4.6 Repositionnement des axes

Après une interruption de l'exécution du programme en mode automatique (p. ex. après un bris d'outil), vous pouvez dégager l'outil du contour en mode manuel.

Les coordonnées de la position d'interruption sont alors enregistrées. Les différences de course parcourue par les axes en mode manuel sont affichées. Ces trajets sont appelés "décalages Repos".

Poursuivre l'exécution du programme

Avec la fonction "Repos", vous pouvez repositionner l'outil sur le contour de la pièce, pour poursuivre l'exécution du programme.

La commande numérique empêche tout dépassement de la position d'interruption.

La correction de l'avance/du rapide est active.

⚠ATTENTION

Lors du repositionnement, les axes se déplacent à la vitesse d'avance programmée et en interpolation linéaire, c.-à-d. sur une droite, de la position courante vers la position d'interruption. C'est pourquoi il est nécessaire de les positionner auparavant à une position sûre pour éviter toute collision.

Si vous n'utilisez pas la fonction "Repos" après une interruption du programme suivie du déplacement des axes en mode manuel, la commande repositionne automatiquement les axes à la position d'interruption sur une droite lors du passage en mode automatique accompagné d'un redémarrage du programme.

Conditions préalables

Les conditions ci-dessous doivent être remplies pour que le repositionnement des axes soit possible :

- L'exécution du programme a été interrompue avec <CYCLE STOP>.
- Les axes ont été déplacés en mode manuel de la position d'interruption vers une autre position.

Marche à suivre

1. Actionnez la touche <REPOS>.

2. Sélectionnez chaque axe à déplacer l'un après l'autre.

3. Actionnez les touches <+> ou <-> pour le sens correspondant.
   Les axes sont repositionnés à la position d'interruption.

4.7 Lancement de l'exécution d'un programme à un endroit bien défini

4.7.1 Utiliser la recherche de bloc

Si vous souhaitez exécuter une section particulière d'un programme sur une machine, il n'est pas impératif de commencer l'exécution au début. Vous pouvez aussi commencer l'exécution à partir d'un bloc de programme particulier.

Applications

- Arrêt ou interruption lors de l'exécution d'un programme
- Indication d'une position cible déterminée, par exemple lors de la reprise

Désigner la destination de recherche

- Définition de destination de recherche confortable (recherche de positions)
  - Indication directe de la destination de recherche par le positionnement du curseur dans le programme sélectionné (programme principal)
  - Destination par recherche de texte
  - La destination de recherche est le point d'interruption (programme principal et sous-programme)

    La fonction n'est disponible que lorsqu'un point d'interruption est disponible. Après interruption du programme (CYCLE STOP ou RESET), la commande enregistre les coordonnées du point d'interruption.
  - La destination de recherche est le niveau de programme supérieur pour le point d'interruption (programme principal et sous-programme).

    Un changement de niveau n'est possible que si un point d'interruption se trouvant dans un sous-programme a pu être sélectionné auparavant. Le niveau de programme peut alors passer au niveau du programme principal et revenir au niveau du point d'interruption.
- Pointeur de recherche
  - Indication directe du chemin de programme

Remarque

Recherche d'un point dans le sous-programme

Le pointeur de recherche permet de rechercher un point de manière ciblée dans un sous-programme lorsque aucun point d'interruption n'est disponible.

Recherche en cascade

Vous pouvez démarrer une nouvelle recherche à partir de l'état "Destination recherche trouvée". Une fois la cible de recherche trouvée, il est possible de poursuivre en cascade autant de fois que nécessaire.

Remarque

Il n'est possible de démarrer une nouvelle recherche de bloc en cascade à partir de l'exécution du programme arrêtée que lorsque la destination a été atteinte.

Bibliographie

Description fonctionnelle Fonctions de base ; Recherche de bloc

Conditions

1. Vous avez sélectionné un programme.
2. La commande est à l'état Reset.
3. Le mode de recherche souhaité est sélectionné.

IMPORTANT
Position de départ sans risque de collision S'assurer que la position de départ n'entraîne pas un risque de collision et vérifier les outils actifs et les autres valeurs technologiques ! Vous pouvez éventuellement amener l'outil manuellement à une position de départ sans risque de collision. Sélectionnez le bloc de destination en tenant compte du type de recherche sélectionné.

Basculer entre pointeur de recherche et position de recherche

Appuyez à nouveau sur la touche logicielle "Point.rec." pour retourner de la fenêtre pointeur de recherche à la fenêtre de programme afin de définir la position de recherche.

- OU -

en appuyant sur la touche logicielle "Retour",
vous quittez complètement la recherche de bloc.

Voir aussi

Sélectionner un programme (Page 96)

4.7.2 Poursuivre le programme à partir de la destination

Pour pouvoir poursuivre l'exécution du programme à partir du point souhaité, actionnez 2 fois la touche <CYCLE START>.

- Lors du premier CYCLE START les fonctions auxiliaires rassemblées dans la recherche s'affichent. Le programme se trouve ensuite à l'état Stop.
- Avant le second CYCLE START, il est possible d'utiliser la fonction "Ecraser en mémoire" afin de créer les états nécessaires pour l'exécution ultérieure du programme mais n'existant pas encore.

  En passant en mode JOG REPOS, il est également possible de déplacer l'outil manuellement de la position actuelle à la consigne de position lorsque la consigne de position ne doit pas automatiquement être accostée au démarrage du programme.

4.7.3 Destination de recherche simple

Condition préalable

Le programme a été sélectionné et la commande se trouve en mode Reset.

Marche à suivre

1. Appuyez sur la touche logicielle "Rech. bloc".

2. Positionnez le curseur sur le bloc de programme de votre choix.

   - OU -

   Appuyez sur la touche logicielle "Chercher texte", sélectionnez le sens de la recherche, saisissez le texte recherché et validez avec "OK".

3. Actionnez la touche logicielle "Lancer recherche".

   La recherche démarre. Le mode de recherche que vous avez spécifié est pris en compte.

   Dès que le point cible a été atteint, le bloc actif est affiché dans la fenêtre du programme.

4. Si le texte trouvé ne se trouve pas dans le bloc recherché (p. ex. en cas de recherche par texte), appuyez à nouveau sur la touche logicielle "Lancer recherche" jusqu'à ce que la cible souhaitée ait été trouvée.

   Actionnez deux fois la touche <CYCLE START>.

   L'exécution se poursuit à partir du point souhaité.

4.7.4 Indiquer un point d'interruption en tant que destination

Condition

En mode "AUTO", un programme est sélectionné et il a été interrompu en cours d'exécution par CYCLE STOP ou RESET.

Marche à suivre

1. Appuyez sur la touche logicielle "Rech. bloc".

2. Actionnez la touche logicielle "Position interrup.".
   La position de l'interruption est chargée

3. Si les touches logicielles "Niveau plus haut" ou "Niveau plus bas" sont disponibles, actionnez-les pour changer de niveau de programme.

4. Actionnez la touche logicielle "Lancer recherche".
   La recherche démarre. Le mode de recherche que vous avez spécifié est pris en compte.
   Le masque de recherche se ferme.
   Dès que le point cible a été atteint, le bloc actif est affiché dans la fenêtre du programme.

5. Actionnez deux fois la touche <CYCLE START>.
   L'exécution se poursuit à partir du point d'interruption.

4.7.5 Introduire la destination de recherche par le pointeur de recherche

Dans la fenêtre "Pointeur de recherche", vous indiquez l'emplacement souhaité du programme auquel vous voulez accéder directement.

Conditions préalables

Le programme a été sélectionné et la commande se trouve en mode Reset.

Masque de saisie

Chaque ligne correspond à un niveau du programme. Le nombre de niveaux effectivement présents dans le programme dépend du nombre d'imbrications du programme.

Le 1er niveau correspond toujours au programme principal et tous les autres niveaux correspondent à des sous-programmes.

Vous devez introduire la destination dans la ligne de la fenêtre correspondante au niveau de programme dans lequel la destination se trouve.

Si par exemple la destination se trouve dans un sous-programme directement appelé par le programme principal, il faut introduire la destination dans le deuxième niveau de programme.

L'indication de la destination doit toujours être univoque. Cela veut par exemple dire que vous devez indiquer en plus une destination dans le premier niveau de programme (programme principal) lorsque le sous-programme est appelé en deux endroits dans le programme principal.

Marche à suivre

1. Appuyez sur la touche logicielle "Rech. bloc".

2. Actionnez la touche logicielle "Pointeur rech.".
3. Indiquez dans les champs de saisie le chemin de programme complet et le cas échéant également le sous-programme.

4. Actionnez la touche logicielle "Lancer recherche".

   La recherche démarre. Le mode de recherche que vous avez spécifié est pris en compte.

   La fenêtre de recherche se ferme. Dès que le point cible a été atteint, le bloc actif est affiché dans la fenêtre du programme.

5. Actionnez deux fois la touche <CYCLE START>.

   L'exécution se poursuit à partir du point souhaité.

Remarque

Position d'interruption

En mode Pointeur de recherche, vous pouvez charger le point d'interruption.

4.7.6 Paramètres pour recherche de bloc en pointeur de recherche

Paramètres	Signification
Numéro du niveau de programme	
Programme :	Le nom du programme est inséré automatiquement.
Ext :	Extension de fichier
P :	Compteur d'exécutions. Lorsqu'une section d'un programme est exécutée plusieurs fois, vous pouvez indiquer le numéro de passage lors duquel l'exécution doit être poursuivie.
Ligne :	Remplie automatiquement dans le cas d'un point d'interruption.
Type	La destination de recherche " " n'est pas prise en compte dans ce niveau N-Nr. numéro de bloc Marque repère de saut Chaîne de caractères de texte Ss-prog. Appel de sous-programme Ligne numéro de ligne
Destination	Emplacement du programme à partir duquel l'usinage doit commencer

4.7.7 Mode recherche de bloc

Dans la fenêtre "Mode Recherche", indiquez la variante de recherche souhaitée.

Le mode paramétré reste actif en cas mise hors tension de la commande. Si vous activez de nouveau la fonction "Recherche" après remise sous tension de la commande, le mode de recherche actif s'affiche sur la ligne de titre.

Variantes de recherche

Mode recherche de bloc	Signification
avec calcul - sans accostage	Cette fonction sert à accoster une position de destination (position de changement d'outil par ex.) dans n'importe quelle situation. Le point final du bloc de destination ou la prochaine position programmée sont accostés avec le type d'interpolation actif dans le bloc de destination. Les déplacements s'effectuent uniquement dans les axes programmés dans le bloc de destination.
avec calcul - avec accostage	Cette fonction permet d'accoster le contour dans n'importe quelle situation. Avec <CYCLE START>, la position finale du bloc figurant avant le bloc de destination est accostée. Le programme se déroule comme dans l'exécution normale.

Mode recherche de bloc	Signification
avec calcul - sauter extcall	Permet d'accélérer le processus de recherche avec calcul en cas d'utilisation de programmes EXTCALL : les programmes EXTCALL ne sont pas calculés avec. **Attention** : d'importantes informations, comme par ex. les fonctions modales contenues dans le programme EXTCALL, ne sont pas prises en compte. Dans ce cas, le programme ne fonctionne pas après avoir trouvé la destination. De telles informations doivent être programmées dans le programme principal.
sans calcul	Permet la recherche rapide dans le programme principal. Aucun calcul n'est effectué pendant la recherche de blocs, ce qui signifie que l'on saute le calcul jusqu'au bloc de destination. A partir du bloc cible, tous les réglages nécessaires à l'exécution (par exemple, avance, vitesse, etc.) doivent être programmés.

Constructeur de la machine-outil
Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Bibliographie

Pour de plus amples informations, consultez les documents suivants :
Manuel de mise en service HMI sl / SINUMERIK 840D sl

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".

2. Actionnez la touche <AUTO>.



3. Actionnez les touches logicielles "Rech. bloc" et "Mode de recherche".
La fenêtre "Mode Recherche" s'ouvre.

4.8 Influence sur l'exécution du programme

4.8.1 Influences sur le programme

Dans les modes "AUTO" et "MDA", vous pouvez modifier le déroulement d'un programme.

Abréviation / Influence sur le programme	Mode d'action
PRT aucun déplacement d'axe	Le programme démarre et est exécuté avec édition des fonctions auxiliaires et arrêts temporisés. Les axes ne sont alors pas déplacés. Les positions d'axe programmées ainsi que la sortie des fonctions auxiliaires d'un programme sont ainsi contrôlées. Note : L'exécution du programme sans déplacement des axes peut aussi être activée avec la fonction "Avance en marche d'essai".
DRY Avance de marche d'essai	Les vitesses de déplacement qui sont programmées en liaison avec G1, G2, G3, CIP, CT sont remplacées par une valeur d'avance prédéfinie. La valeur d'avance de marche d'essai remplace également l'avance par tour programmée. Prudence : Lorsque la fonction "Avance de marche d'essai" est active, aucun pièce ne doit être usinée. En effet, du fait des valeurs d'avance modifiées, les vitesses de coupe des outils sont dépassées et la pièce ou la machine-outil risquent d'être endommagées.
RG0 Rapide réduit	La vitesse de déplacement des axes est réduite, en mode rapide, en fonction du pourcentage indiqué dans RG0.
M01 Arrêt programmé 1	L'exécution du programme s'interrompt pour chacun des blocs dans lesquels la fonction supplémentaire M01 a été programmée. Ainsi, pendant l'usinage d'une pièce, vous pouvez vérifier le résultat déjà obtenu. Note : Pour poursuivre l'exécution du programme, actionnez de nouveau la touche <CYCLE START>.
Arrêt programmé 2 (par ex. M101)	L'exécution du programme s'interrompt pour chacun des blocs dans lesquels une fin de cycle a été programmée (par ex. avec M101). Note : Pour poursuivre l'exécution du programme, actionnez de nouveau la touche <CYCLE START>. L'affichage peut être modifié. Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.
DRF Décalage manivelle	Permet un décalage d'origine incrémental supplémentaire pendant l'usinage en mode automatique, avec la manivelle électronique. L'usure de l'outil peut ainsi être corrigée à l'intérieur d'un bloc programmé.
SB	Le traitement bloc par bloc est configuré comme suit. Bloc par bloc fin : le programme s'arrête uniquement après les blocs exécutant une fonction machine. Bloc de calcul : le programme s'arrête après chaque bloc. Bloc par bloc fin : même pendant les cycles, le programme s'arrête uniquement après les blocs exécutant une fonction machine. Vous sélectionnez le paramètre souhaité à l'aide de la touche <Select>.
SKP	Des blocs optionnels sont ignorés au cours de l'usinage.

Activer les influences sur le programme

Vous influencez le déroulement des programmes en cochant et décochant les cases de manière appropriée.

Affichage / signalisation de retour de l'influence active sur le programme :

Si une influence sur le programme est activée, l'abréviation de la fonction correspondante s'affiche dans la visualisation d'états, à titre de signalisation de retour.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".

2. Actionnez la touche <AUTO> ou <MDA>.

3. Actionnez la touche logicielle "Infl. progr.".
   La fenêtre "Influence sur le progr." s'ouvre.

Voir aussi

Réglage pour le mode automatique (Page 128)

4.8.2 Blocs optionnels

Il est possible de masquer les blocs qui ne doivent pas être exécutés à chaque passage du programme.

Ces blocs optionnels sont désignés par le caractère "/" (trait oblique) ou "/x" (x = numéro du niveau de masquage) placé avant le numéro de bloc. Il est aussi possible de sauter plusieurs blocs consécutifs.

Les instructions figurant dans ces blocs ne seront pas exécutées, ce qui signifie que le programme se poursuit avec le bloc qu'il rencontre après les blocs sautés.

Le nombre de niveaux de blocs optionnels utilisables dépend d'un PM de visualisation.

Constructeur de la machine-outil
Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Activer les niveaux de masquage

Vous pouvez cocher la case correspondante pour activer le masquage du niveau de bloc souhaité.

Remarque

La fenêtre "Influence sur le programme - Blocs optionnels" est disponible uniquement lorsque plusieurs niveaux de masquage ont été paramétrés.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".

2. Actionnez la touche <AUTO> ou <MDA>.

3 Actionnez les touches logicielles "Influ. Progr." et "Blocs optionnels".

La fenêtre "Influence sur le programme" s'ouvre avec une liste des niveaux de bloc.

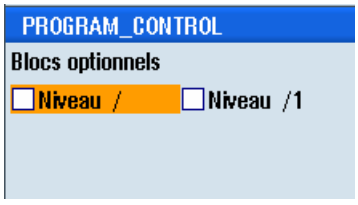

4.9 Ecraser en mémoire

Pour une exécution de programme, vous pouvez écraser de la mémoire NCK des paramètres technologiques (p.ex. fonctions auxiliaires, vitesse d'avance, vitesse de rotation broche, instructions de programmation, etc.).

Lors du prochain démarrage, le programme sera exécuté comme programmé à l'origine.

Condition préalable

Le programme se trouve dans l'état d'arrêt ou Reset.

Marche à suivre

1. Ouvrez le programme en mode de fonctionnement "AUTO".

2. Appuyez sur la touche logicielle "Ecras. mémoir".
   La fenêtre "Ecraser en mémoire" s'ouvre.
3. Introduisez les données ou les blocs CN souhaités.

4. Actionnez la touche <CYCLE START>.
   Les blocs introduits sont exécutés. Vous pouvez suivre l'exécution dans la fenêtre "Ecraser en mémoire".
   Dès que les blocs introduits ont été exécutés, vous pouvez rattacher de nouveaux blocs.
   Un changement de mode de fonctionnement n'est pas possible tant que vous êtes dans le mode écraser en mémoire.

5. Actionnez la touche logicielle "Retour".
   La fenêtre "Ecraser en mémoire" se ferme.

6. Actionnez à nouveau la touche <CYCLE START>.
   Le programme sélectionné avant l'écrasement en mémoire se poursuit.

Remarque

Exécuter bloc par bloc

Avec la touche <SINGLE BLOCK>, vous pouvez écraser le programme en mémoire bloc par bloc.

Supprimer des blocs

Actionnez la touche logicielle "Effacer blocs" pour effacer des blocs programme introduits.

4.10 Edition d'un programme

L'éditeur permet de créer, de compléter et de modifier des programmes pièce.

Remarque

La longueur de bloc maximum est de 512 caractères.

Appel de l'éditeur

- Dans le groupe fonctionnel "Machine", l'éditeur est appelé au moyen de la fonction "Correction de programme".
- Dans le groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes", l'éditeur est appelé au moyen de la touche logicielle "Ouvrir" ainsi que des touches <INPUT> ou <Curseur vers la droite>.
- L'éditeur s'ouvre dans le groupe fonctionnel "Programme" avec le dernier programme pièce exécuté, si vous ne l'avez pas quitté explicitement auparavant en actionnant la touche logicielle "Fermer".

Remarque

Sachez que les modifications que vous faites dans un programme qui est chargé dans la mémoire CN entrent en vigueur instantanément. Vous ne pouvez quitter l'éditeur qu'après avoir sauvegardé les modifications.

Si vous éditez sur le lecteur local ou des lecteurs externes, vous avez également le possibilité, selon le paramétrage, de quitter l'éditeur sans sauvegarde.

Lorsque vous quittez le mode de correction de programme à l'aide de la touche logicielle "Fermer", vous parvenez dans le groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes".

Voir aussi

Réglages de l'éditeur (Page 119)

Corriger le programme (Page 101)

Ouvrir et fermer un programme (Page 470)

Créer un programme à codes G (Page 154)

4.10.1 Recherche dans des programmes

Pour accéder rapidement à un emplacement précis, dans des programmes particulièrement volumineux, pour y apporter des modifications, vous pouvez utiliser la fonction de recherche.

Conditions préalables

Le programme choisi est ouvert dans l'éditeur.

Marche à suivre

1. Actionnez la touche logicielle "Chercher".
   Une nouvelle barre verticale de touches logicielles s'affiche.
   Simultanément, la fenêtre "Rechercher" s'ouvre.
2. Entrez la chaîne de caractères à rechercher dans le champ "Texte".
3. Cochez la case "Mots entiers" si vous souhaitez que le texte saisi ne puisse être recherché qu'en tant que mot entier.

4. Positionnez le curseur dans le champ "Sens" et sélectionnez le sens de la recherche (en avant, en arrière) au moyen de la touche <SELECT>.

5. Actionnez la touche logicielle "OK" pour lancer la recherche.
   Si le texte recherché est trouvé, la ligne correspondante est marquée.

6. Actionnez la touche logicielle "Continuer recherche" si le texte trouvé au cours de la recherche ne correspond pas à l'emplacement souhaité.
   - OU -

   Actionnez la touche logicielle "Abandon" lorsque la recherche doit être annulée.

Autres possibilités de recherche

Softkey (touche logicielle)	Fonction
Aller au début	Le curseur se place sur le premier caractère du programme.
Aller à la fin	Le curseur se place sur le dernier caractère du programme.

4.10.2 Remplacement d'une section de programme

Vous pouvez, en une seule étape, remplacer le texte recherché par un texte de remplacement.

Conditions préalables

Le programme choisi est ouvert dans l'éditeur.

Marche à suivre

1. Actionnez la touche logicielle "Chercher".
   Une nouvelle barre verticale de touches logicielles s'affiche.

2. Actionnez la touche logicielle "Chercher + remplacer".
   La fenêtre "Chercher et remplacer" s'ouvre.
3. Indiquez, dans le champ "Texte", le terme recherché de votre choix et dans le champ "Remplacer par", le texte de votre choix que vous souhaitez insérer automatiquement lors de la recherche.

4. Positionnez le curseur dans le champ "Sens" et sélectionnez le sens de la recherche (en avant, en arrière) au moyen de la touche <SELECT>.

5. Actionnez la touche logicielle "OK" pour lancer la recherche.
   Si le texte recherché est trouvé, la ligne correspondante est marquée.

6. Actionnez la touche logicielle "Remplacer" pour remplacer le texte.

   - OU -

   Actionnez la touche logicielle "Remplacer tous" lorsque toutes les occurrences du terme recherché présentes dans le fichier doivent être remplacées.

   - OU -

   Actionnez la touche logicielle "Continuer recherche" lorsque le texte trouvé au cours de la recherche ne doit pas être remplacé.

   - OU -

   Actionnez la touche logicielle "Abandon" lorsque la recherche doit être annulée.

4.10.3 Copie / Insertion / Suppression d'un bloc de programme

Condition préalable

Le programme est ouvert dans l'éditeur.

Marche à suivre

1. Actionnez la touche logicielle "Marquer".

   - OU -

   Actionnez la touche <SELECT>.

2. A l'aide du curseur ou de la souris, sélectionnez les blocs programme souhaités.

3. Actionnez la touche logicielle "Copier" pour copier la sélection dans le presse-papiers.

4. Placez le curseur sur l'emplacement d'insertion souhaité dans le programme et actionnez la touche logicielle "Insérer".

   Le contenu du presse-papiers est inséré.

Effacer des blocs de programme

Pour effacer les blocs de programme sélectionnés, utilisez la touche logicielle "Couper".

Remarque

Le contenu du presse-papiers est conservé après la fermeture de l'éditeur, de sorte que vous pouvez insérer ce contenu dans un autre programme.

4.10.4 Renuméroter un programme

Vous avez la possibilité de modifier ultérieurement la numérotation des blocs du programme ouvert dans l'éditeur.

Conditions préalables

Le programme est ouvert dans l'éditeur.

Marche à suivre

1. Actionnez la touche logicielle ">>".
   Une nouvelle barre verticale de touches logicielles s'affiche.

2. Actionnez la touche logicielle "Nouv numérotat.".
   La fenêtre "Renumérotation" s'ouvre.
3. Indiquez la valeur du premier numéro de bloc et le pas de numérotation.

4. Actionnez la touche logicielle "OK".
   Le programme est renuméroté.

Remarque

Si vous souhaitez ne renuméroter qu'une partie, marquez les blocs de programme pour lesquels vous souhaitez éditer la numérotation.

4.10.5 Réglages de l'éditeur

Dans la fenêtre "Réglages", introduisez les paramètres par défaut qui prendront automatiquement effet à l'ouverture de l'éditeur.

Préréglages

Paramètres	Signification
Numérotation automatique	Oui : Un nouveau numéro de bloc est attribué automatiquement à chaque saut de ligne. Les définitions figurant sous "Numéro du premier bloc" et "Pas" sont valables. Non : pas de numérotation automatique
Numéro du premier bloc	Définit le numéro de bloc initial d'un nouveau programme. Ce champ est modifiable uniquement lorsque la valeur "Oui" est disponible sous "Numérotation automatique".

Paramètres	Signification
Pas	Détermine l'incrément de numérotation des blocs. Ce champ est modifiable uniquement lorsque la valeur "Oui" est disponible sous "Numérotation automatique".
Afficher les lignes masquées	Les lignes masquées marquées d'un "*HD" (hidden) vont être affichées.
Afficher la fin de bloc sous forme de symbole	Le symbole "CFLF" (Line feed) ¶ est affiché à la fin du bloc.
Décaler horizontalement	Une barre de défilement horizontale s'affiche. Ainsi, vous pouvez ainsi faire défiler horizontalement des lignes longues dépassant le bord droit de la fenêtre.
Enregistrement automatique (lecteurs locaux et externes uniquement)	Oui : si vous passez à un autre groupe fonctionnel, les modifications effectuées sont automatiquement enregistrées. Non : si vous passez à un autre groupe fonctionnel, une requête demandant si vous souhaitez enregistrer s'affiche. Les touches logicielles "Oui" ou "Non" permettent d'enregistrer ou d'annuler les modifications.

Remarque

Toutes les valeurs saisies deviennent actives immédiatement.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Programme".

L'éditeur est activé.

2. Actionnez les touches logicielles ">>" et "Réglages".
   La fenêtre "Réglages" s'ouvre.

3. Apporter ici les modifications requises et actionnez la touche logicielle "OK" pour confirmer les réglages.

4.11 Affichage des fonctions G et des fonctions auxiliaires

4.11.1 Fonctions G sélectionnées

Dans la fenêtre "Fonctions G" sont affichés 16 groupes G distincts.

Au sein d'un groupe G, seule la fonction G courante active dans la commande est affichée.

Certains codes G (par exemple, G17, G18, G19) sont actifs immédiatement après la mise sous tension de la commande de la machine.

Les codes G toujours actifs dépendent du paramétrage.

Constructeur de la machine-outil
Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Groupes G affichés par défaut

Groupe	Signification
Groupe G 1	Commandes de déplacement à effet modal (par exemple, G0, G1, G2, G3)
Groupe G 2	Déplacements actifs bloc par bloc, arrêt temporisé (par ex. G4, G74, G75)
Groupe G 3	Décalages programmables, limitation de la zone de travail et programmation de pôles (par ex. TRANS, ROT, G25, G110)
Groupe G 6	Sélection de niveau (par exemple, G17, G18)
Groupe G 7	Correction du rayon d'outil (par exemple, G40, G42)
Groupe G 8	Décalage d'origine réglable (par ex. G54, G57, G500)
Groupe G 9	Inhibition de décalages (par ex. SUPA, G53)
Groupe G 10	Arrêt précis - contournage (par ex. G60, G641)
Groupe G 13	Cotes de la pièce en inch/métrique (par ex. G70, G700)
Groupe G 14	Cotes de la pièce en absolu / relatif (G90)
Groupe G 15	Type d'avance (par exemple, G93, G961, G972)
Groupe G 16	Correction de l'avance au niveau des courbures concaves et convexes (par ex. CFC)
Groupe G 21	Profil d'accélération (par ex. SOFT, DRIVE)
Groupe G 22	Types de correction d'outil (par ex. CUT2D, CUT2DF)
Groupe G 29	Programmation rayon / diamètre (par ex. DIAMOF, DIAMCYCOF)
Groupe G 30	Activation / désactivation du compacteur (par ex. COMPOF)

Groupes G affichés par défaut

Groupe	Signification
Groupe G 1	Commandes de déplacement en modal (par exemple, G0, G1, G2, G3)
Groupe G 2	Déplacements actifs bloc par bloc, arrêt temporisé (par ex. G4, G74, G75)
Groupe G 3	Décalages programmables, limitation de la zone de travail et programmation de pôles (par ex. TRANS, ROT, G25, G110)
Groupe G 6	Sélection de niveau (par exemple, G17, G18)
Groupe G 7	Correction du rayon d'outil (par exemple, G40, G42)
Groupe G 8	Décalage d'origine réglable (par ex. G54, G57, G500)
Groupe G 9	Inhibition de décalages (par ex. SUPA, G53)
Groupe G 10	Arrêt précis - contournage (par ex. G60, G641)
Groupe G 13	Cotes de la pièce en inch/métrique (par ex. G70, G700)
Groupe G 14	Cotes de la pièce en absolu / relatif (G90)
Groupe G 15	Type d'avance (par exemple, G93, G961, G972)
Groupe G 16	Correction de l'avance au niveau des courbures concaves et convexes (par ex. CFC)
Groupe G 21	Profil d'accélération (par ex. SOFT, DRIVE)
Groupe G 22	Types de correction d'outil (par ex. CUT2D, CUT2DF)
Groupe G 29	Programmation rayon / diamètre (par ex. DIAMOF, DIAMCYCOF)
Groupe G 30	Activation / désactivation du compacteur (par ex. COMPOF)

Marche à suivre

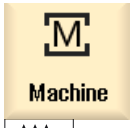

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".

2. Actionnez la touche <JOG>, <MDA> ou <AUTO>.

...



3. Actionnez la touche logicielle "Fonctions G".
   La fenêtre "Fonctions G" s'ouvre.

4. Actionnez à nouveau la touche logicielle "Fonctions G" pour masquer à nouveau la fenêtre.

La sélection de groupes G affichés dans la fenêtre "Fonctions G" peut varier.

Constructeur de la machine-outil
Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Bibliographie

Vous trouverez de plus amples informations relatives à la configuration des groupes G affichés dans les documents suivants :

Manuel de mise en service HMI sl / 840D sl

4.11.2 Toutes les fonctions G

La fenêtre "Fonctions G" répertorie l'ensemble des groupes G avec leur numéro de groupe.

Au sein d'un groupe G, seule la fonction G courante active dans la commande est affichée.

Informations supplémentaires en pied de page

Les informations supplémentaires suivantes sont affichées en pied de page :

- Transformations en cours

Affichage	Signification
TRANSMIT	Transformation polaire active
TRACYL	Transformation de surface cylindrique active
TRAORI	Transformation d'orientation active
TRAANG	Transformation axe oblique active
TRACON	Transformation en cascade active TRACON comporte deux transformations concaténées (TRAANG et TRACYL ou TRAANG et TRANSMIT).

- Décalages d'origine en cours
- Vitesse de rotation de broche
- Avance tangentielle
- Outil actif

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".

2. Actionnez la touche <JOG>, <MDA> ou <AUTO>.

...

3. Actionnez les touches logicielles ">>" et "Toutes les fonct. G".
   La fenêtre "Fonctions G" s'ouvre.

4.11.3 Fonctions auxiliaires

Les fonctions M et H définies par le constructeur de la machine, fonctions adressant à l'AP des paramètres et y déclenchant des réactions également définies par le constructeur, comptent parmi les fonctions auxiliaires.

Fonctions auxiliaires affichées

Dans la fenêtre "Fonctions auxiliaires", vous visualisez jusqu'à 5 fonctions M et 3 fonctions H actives.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".

...

2. Actionnez la touche <JOG>, <MDA> ou <AUTO>.

3. Actionnez la touche logicielle "Fonctions H".
   La fenêtre "Fonctions auxiliaires" s'ouvre.

4. Actionnez à nouveau la touche logicielle "Fonctions H" pour masquer à nouveau la fenêtre.

Vous pouvez, pour le diagnostic des actions synchrones, afficher les informations relatives à l'état dans la fenêtre "Actions synchrones".

Vous obtenez la liste de toutes les actions synchrones actives en cours.

Dans cette liste, la programmation des actions synchrones est affichée sous la même forme que dans le programme pièce.

Dans la colonne "Etat", vous pouvez déterminer l'état des actions synchrones :

- en attente
- activé
- verrouillé

Les actions synchrones non modales ne sont identifiées que par l'affichage de leur état. Elles ne sont affichées qu'au cours de l'exécution.

Types de synchronisation

Types de synchronisation	Signification
ID=n	Actions synchrones à effet modal en mode automatique, propres à un programme ; n = 1... 254
IDS=n	Actions synchrones à effet statique dans tous les modes de fonctionnement, n = 1... 254
sans ID/IDS	Actions synchrones à effet non modal en mode automatique

Remarque

Les numéros issus de la plage comprise entre 1 et 254 ne doivent être attribués qu'une seule fois, indépendamment du numéro d'identification.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".

2. Actionnez la touche <AUTO>.

3. Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Action synchrone".

   La fenêtre "Actions synchrones" s'ouvre.

4.12 Affichage du temps d'exécution et du compteur de pièces

En appelant la fenêtre "temps, compteurs", vous pouvez vous faire une idée sur le temps d'exécution du programme ainsi que le nombre de pièces usinées.

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Affichage du temps d'exécution

- Programme

  La durée d'exécution du programme s'affiche lors de la première activation de la touche logicielle.

  La durée nécessaire pour l'exécution complète du programme lors de la première exécution s'affiche lors d'un nouveau démarrage programme.

  Si le programme ou l'avance est modifié, le nouveau temps d'exécution du programme est corrigé après la première exécution.

- Reste de programme

  Le temps d'exécution restant du programme actuel s'affiche. Vous pouvez également suivre la progression de l'exécution du programme en pourcentage par un affichage de progression du programme.

  L'affichage n'apparaît qu'après la deuxième exécution du programme.

  Si un programme est exécuté à partir d'un support externe, la progression du chargement du programme s'affiche.

- Pilotage du chronométrage

  Le chronométrage est lancé avec le démarrage du programme et se termine avec la fin du programme (M30) ou avec une fonction M définie.

  Lorsque le programme est en cours d'exécution, le chronométrage est interrompu avec CYCLE STOP et il est poursuivi avec CYCLE START.

  Le chronométrage reprend du début en actionnant RESET et puis CYCLE START.

  Le chronométrage s'arrête si CYCLE STOP est actionné ou lorsque la correction de l'avance = 0 (zéro).

Compter les pièces

Vous avez la possibilité de visualiser les répétitions de programme ou le nombre de pièces usinées. Donnez le nombre de pièces réelles et requises pour le comptage des pièces.

Comptage des pièces

Le comptage des pièces usinées peut se faire par l'instruction fin de programme (M30) ou par une instruction M.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".

2. Actionnez la touche <AUTO>.

3. Appuyez sur la touche logicielle "temps, compteur".
   La fenêtre "temps, compteur" s'affiche.

4. Sélectionnez sous "Compter pièces" l'instruction "oui", si vous souhaitez un comptage des pièces usinées.

5. Introduisez le nombre de pièces requises dans le champ "Pièces requises".
   Les pièces déjà créées s'affichent dans "Pièces réelles". Cette valeur peut être corrigée si nécessaire.
   Lorsque le nombre de pièces requises est atteint, l'affichage des pièces actuelles est automatiquement remis à zéro.

4.13 Réglage pour le mode automatique

Avant d'usiner une pièce, vous pouvez tester le programme sans déplacer les axes de la machine. Cela vous permet d'identifier à un stade précoce les erreurs de programmation.Utilisez à cet effet une avance de marche d'essai.

De plus, vous pouvez également réduire le rapide afin d'éviter des vitesses de déplacement trop élevées lors du rodage d'un nouveau programme en mode rapide.

Avance de marche d'essai

L'avance entrée à ce niveau remplace l'avance programmée lors de l'exécution si vous avez sélectionné "DRY Avance de marche d'essai" sous Influence sur le programme.

Rapide réduit

La valeur entrée à ce niveau réduit le rapide au pourcentage saisi si vous avez sélectionné "RG0 rapide réduit" sous Influence sur le programme.

Afficher les résultats de mesure

Dans un programme pièces, vous pouvez afficher les résultats de mesure via une commande MMC :

Vous déterminez,

- si la commande doit passer automatiquement dans le groupe fonctionnel "Machine" et que la fenêtre des résultats de mesure est affichée lorsqu'elle atteint la commande,

  ou

- si la fenêtre des résultats de mesure doit s'ouvrir en actionnant la touche logicielle "Résultat".

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".

2. Actionnez la touche <AUTO>.

3. Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Réglages".
   La fenêtre "Réglages pour le mode automatique" s'ouvre.

4. Introduisez la vitesse de marche d'essai désirée dans le champ "Avance de marche d'essai DRY".

5. Entrez le pourcentage souhaité dans le champ "RG0 rapide réduit".
   Si vous ne modifiez pas le pourcentage par défaut (100 %), RG0 n'aura aucun effet.

6. Dans le champ "Afficher le résultat", sélectionnez l'option "automatique" si la fenêtre des résultats doit s'ouvrir automatiquement ou l'option "manuel" si la fenêtre des résultats doit s'ouvrir sur actionnement de la touche logicielle "Résultat".

Bibliographie

Manuel de programmation, Cycles de mesure 840D sl

Remarque

Cette avance peut être modifiée en cours de fonctionnement.

Voir aussi

Influences sur le programme (Page 111)

Simulation d'un usinage

5

5.1 Vue d'ensemble

Dans la simulation, le programme actuel est calculé dans son intégralité et le résultat représenté sous forme graphique. Le résultat de la programmation peut ainsi être contrôlé sans déplacer les axes machine. Ceci permet de détecter à l'avance les phases d'usinage dont la programmation est incorrecte et d'éviter des défauts d'usinage sur la pièce.

Représentation graphique

Pour la représentation à l'écran, la simulation utilise les proportions correctes de la pièce, des outils, de la contre-broche et de la poupée mobile.

Pour la pièce, on utilise les dimensions de la pièce brute saisies dans l'éditeur de programme.

Pour le mandrin à contre-broche et la poupée mobile, les dimensions indiquées dans la fenêtre "Paramètres de mandrin" sont utilisées.

Pour les pièces brutes non cylindriques, le mandrin se ferme jusqu'à la périphérie du parallélépipède ou du polyèdre.

Représentation des déplacements

Les déplacements de l'outil sont représentés en couleurs. Vitesse rapide en rouge et avance en vert.

Remarque

Représentation de la poupée mobile

La poupée mobile n'est visible qu'avec l'option "PROGRAMSTEP ShopMill/ShopTurn".

Constructeur de la machine-outil

Veuillez également observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Bibliographie

Pour de plus amples informations, reportez-vous au manuel de mise en service 840D sl.

Représentation de simulation

Vous avez le choix entre les types de représentation ci-après :

- Simulation d'enlèvement de matière

  Lors de la simulation ou du dessin simultané, vous poursuivez directement l'enlèvement lors du chariotage de la pièce brute définie.

- Représentation de trajectoire

  Vous avez en outre la possibilité d'ajouter une représentation de trajectoire. La trajectoire d'outil programmée est alors représentée.

  Lorsqu'aucune pièce brute n'est programmée, seule la trajectoire de l'outil est représentée par défaut.

Variantes de représentation

Vous pouvez sélectionner trois variantes de représentation graphique :

- Simulation avant usinage de la pièce

  Avant l'usinage de la pièce sur la machine, vous pouvez représenter graphiquement à l'écran l'exécution du programme en mode accéléré. Le axes machine ne se déplacent pas si vous avez sélectionné "sans déplacem. axe".

- Dessin simultané avant usinage de la pièce

  Avant l'usinage de la pièce sur la machine, vous pouvez représenter graphiquement à l'écran l'exécution du programme avec test du programme et en avance de marche d'essai. Le axes machine ne se déplacent pas si vous avez sélectionné "sans déplacem. axe".

- Dessin simultané pendant l'usinage de la pièce

  Pendant l'exécution du programme sur la machine, vous pouvez suivre l'usinage de la pièce sur l'écran.

Vues

Dans le cas des trois variantes, vous disposez des vues suivantes :

- Vue latérale
- Vue 3D
- Vue à 2 fenêtres
- Vue frontale

Indicateur d'état

Les coordonnées d'axe, la correction, l'outil actuel avec tranchant, le bloc de programme actuel, l'avance et le temps d'usinage sont affichés.

Toutes ces vues comportent une horloge qui s'écoule pendant la représentation graphique. Le temps d'usinage est affiché en heures, minutes et secondes. Il correspond approximativement au temps nécessaire à l'exécution du programme, changement d'outil compris.

Options logicielles

Pour la vue 3D, vous avez besoin de l'option "Simulation 3D de la pièce finie".

Pour la fonction "Dessin simultané", vous avez besoin de l'option "Dessin simultané (simulation en temps réel)".

Propriétés du dessin simultané et de la simulation

Déplacements

Lors de la simulation, les déplacements affichés sont enregistrés dans un tampon en anneau. Lorsque ce tampon est plein, le déplacement le plus ancien est supprimé à chaque nouveau déplacement.

Délimitation de la zone de travail

Aucune délimitation de la zone de travail n'est active pour la simulation d'une pièce.

Restriction

- Les splines et les polynômes ne sont pas pris en charge.
- Prise de référence : G74 à partir du déroulement d'un programme ne fonctionne pas.
- L'alarme 15110 "Bloc REORG impossible" n'est pas affichée.
- Les cycles de compilation ne sont pas pris en charge.
- Aucune prise en charge AP.
- Les conteneurs d'axes ne sont pas pris en charge.
- Les tables orientables avec vecteurs d'offset non escamotables ne sont pas prises en charge.

Voir aussi

Paramètres du mandrin de la broche (Page 76)

5.2 Simulation avant usinage de la pièce

Avant l'usinage de la pièce sur la machine, vous avez la possibilité de représenter graphiquement à l'écran l'exécution du programme en mode accéléré. Ceci permet de contrôler facilement le résultat de la programmation.

Correction de l'avance par commutateur

Pendant la simulation, la correction de l'avance est également possible.

Vous pouvez modifier l'avance via l'interface utilisateur pendant la simulation.

0 %: La simulation s'arrête.

≥ 100 %: Le programme est exécuté à haute vitesse.

Voir aussi

Modification de l'avance (Page 141)

Simulation d'un programme bloc par bloc (Page 142)

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestion. progr.".

2. Sélectionnez l'emplacement et positionnez le curseur sur le programme à simuler.

3. Actionnez la touche <INPUT> ou la touche <Curseur vers la droite>.

   - OU -

   Double-cliquez sur le programme.

   Le programme sélectionné s'ouvre dans le groupe fonctionnel "Programme" dans l'éditeur.

4. Actionnez la touche logicielle "Simulation".

   L'exécution du programme est représentée graphiquement sur l'écran. Les axes machine ne se déplacent pas.

5. Pour arrêter la simulation, Actionnez la touche logicielle "Arrêt".

   - OU -

Actionnez la touche logicielle "Reset" pour interrompre la simulation.

6. Actionnez la touche logicielle "Démarrage" pour relancer la simulation ou la poursuivre.

Remarque

Changement de groupe fonctionnel

Si vous changez de groupe fonctionnel, la simulation est interrompue. Si vous relancez la simulation, elle redémarre au début du programme.

Option logicielle

Pour la vue 3D, vous avez besoin de l'option "Simulation 3D de la pièce finie".

5.3 Dessin simultané avant usinage de la pièce

Avant l'usinage de la pièce sur la machine, vous pouvez représenter graphiquement à l'écran l'exécution du programme, pour contrôler le résultat de la programmation.

Vous pouvez remplacer l'avance programmée par une avance de marche d'essai pour influer sur la vitesse d'usinage et sélectionner un test de programme pour désactiver le déplacement des axes.

Si vous souhaitez visualiser les blocs de programmation actuels plutôt que la représentation graphique, vous pouvez commuter sur la vue de programme.

Option logicielle

Pour la fonction "Dessin simultané", vous avez besoin de l'option "Dessin simultané (simulation en temps réel)".

Marche à suivre

1. Chargez un programme en mode de fonctionnement "AUTO".
2. Actionnez la touche logicielle "Influ. progr." et cochez les cases "PRT : sans déplacement d'axe" et "Avance marche essai DRY".

   Le programme est exécuté sans déplacement d'axe. La vitesse d'avance programmée est remplacée par une vitesse de marche d'essai.

3. Actionnez la touche logicielle "Dessin simult.".
4. Actionnez la touche <CYCLE START>.
   L'exécution du programme est représentée graphiquement sur l'écran.

5. Activez de nouveau la touche logicielle "Dessin simultané" pour mettre fin au dessin.

5.4 Dessin simultané pendant l'usinage de la pièce

Si la zone de travail est cachée pendant l'usinage de la pièce, par le liquide d'arrosage p. ex., vous pouvez suivre l'exécution du programme à l'écran.

Option logicielle

Pour la fonction "Dessin simultané", vous avez besoin de l'option "Dessin simultané (simulation en temps réel)".

Marche à suivre

1. Chargez un programme en mode de fonctionnement "AUTO".
2. Actionnez la touche logicielle "Dessin simult.".
3. Actionnez la touche <CYCLE START>.
   L'usinage de la pièce sur la machine est démarré et représenté graphiquement à l'écran.

4. Activez de nouveau la touche logicielle "Dessin simultané" pour mettre fin au dessin.

Remarque

- Si vous activez le dessin simultané après le traitement dans le programme des informations relatives à la pièce brute, seuls les déplacements et l'outil s'affichent.
- Si vous désactivez le dessin simultané au cours du traitement et que vous réactivez la fonction ultérieurement, les déplacements générés dans l'intervalle ne sont pas affichés.

5.5 Différentes vues de la pièce

Pour la représentation graphique, vous pouvez choisir différentes vues, ce qui vous permet d'observer de façon optimale l'usinage de la pièce ou d'afficher des détails ou la vue globale de la pièce finie.

Vous disposez des vues suivantes :

- Vue latérale
- Vue 3D
- 2 fenêtres
- Vue frontale

5.5.1 2 fenêtres

1. Démarrez la simulation.
2. Appuyez sur les touches logicielles "Autres vues" et "2 fenêtres".

En vue 2 fenêtres, vous obtenez une vue latérale (fenêtre de gauche) et une vue frontale (fenêtre de droite) de la pièce. L'angle de visualisation montre toujours le plan de coupe frontal de la pièce, même en cas d'usinage de sa partie arrière ou de sa face inférieure.

Modification de la représentation

Vous pouvez agrandir, réduire et décaler le graphique de simulation ainsi que modifier la vue.

5.5.2 Vue latérale

1. Démarrez la simulation.
2. Actionnez la touche logicielle "Vue de côté".
   La vue latérale montre la pièce sur le plan Z-X.

Modification de la représentation

Vous pouvez agrandir, réduire et décaler le graphique de simulation ainsi que modifier la vue.

5.5.3 Vue frontale

1. Démarrez la simulation.
2. Actionnez les touches logicielles "Autres vues" et "Vue frontale.

La vue frontale montre la pièce dans le plan X-Y.

Modification de la représentation

Vous pouvez agrandir, réduire et décaler le graphique de simulation ainsi que modifier la vue.

5.5.4 Vue 3D

1. Démarrez la simulation.
2. Actionnez la touche logicielle "Vue 3D".

Modification de la représentation

Vous pouvez agrandir, réduire, décaler et pivoter le graphique de simulation ainsi que modifier la vue.

5.6 Représentation graphique

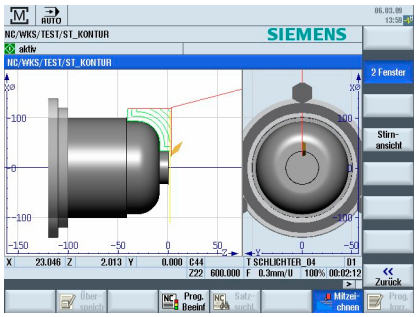

Figure 5-1 Vue à 2 fenêtres

Fenêtre active

La fenêtre active a un fond plus clair que les autres.

La touche <Next Window> vous permet d'accéder à la fenêtre active.

Elle permet de modifier la représentation de la pièce, par exemple agrandir ou rétrécir, pivoter ou décaler.

Certaines actions réalisées dans la fenêtre active influent simultanément sur les autres fenêtres.

Représentation des déplacements

- Rapide = rouge
- Avance = vert

5.7 Travailler avec l'affichage de la simulation

5.7.1 Affichage de pièce brute

Vous avez la possibilité de modifier la pièce brute définie dans le programme.

Remarque

La saisie de la pièce brute n'est possible que si la simulation ou le dessin simultané se trouvent à l'état Reset.

Marche à suivre

1. La simulation ou le dessin simultané est lancé.
2. Actionnez les touches logicielles ">>" et "Pièce brute".
   La fenêtre "Introduction Pièce brute" s'ouvre et affiche les valeurs par défaut.
3. Saisissez les valeurs désirées pour les dimensions.

4. Actionnez la touche logicielle "Valider" pour confirmer votre saisie. Les nouvelles dimensions sont prises en compte dans la représentation de la pièce.

5.7.2 Masquer et afficher la trajectoire de l'outil

La représentation de la trajectoire permet de suivre la trajectoire programmée de l'outil du programme sélectionné. Les trajectoires d'outils peuvent être à tout moment masquées ou affichées.

Marche à suivre

1. La simulation ou le dessin simultané est lancé.

2. Actionnez la touche logicielle "<<" pour passer à la vue de base.

2. Actionnez la touche logicielle ">>".
   La trajectoire de l'outil ou les trajectoires d'outils, en cas de plusieurs outils, sont visualisées dans la vue active. La trajectoire est actualisée en permanence en fonction du déplacement de l'outil.

3. Activez la touche logicielle pour masquer les trajectoires d'outils.
   Les trajectoires d'outils seront poursuivies en arrière plan et peuvent être affichées en appuyant à nouveau sur la touche logicielle.

4. Actionnez la touche logicielle "Affichage Trajec. outil".
   Toutes les trajectoires d'outils réalisées jusque-là, c.-à-d. également celles enregistrées en arrière-plan, seront effacées.

5.8 Commande du programme pendant la simulation

5.8.1 Modification de l'avance

Vous pouvez modifier l'avance à tout moment lors de la simulation.

Vous pouvez suivre les modifications dans la ligne de dialogue.

Remarque

Si vous travaillez avec la fonction "Dessin simultané", le commutateur rotatif permet la correction sur le tableau de commande.

Marche à suivre

1. La simulation est lancée

2. Actionnez la touche logicielle "Commande programme".

3. Actionnez la touche "Correction +" ou "Correction -" pour augmenter ou réduire l'avance de 5 %.

   - OU -

   Actionnez la touche logicielle "Correction 100 %" pour mettre l'avance à la valeur maximale.

   - OU -

4. Actionnez la touche logicielle "<<" pour revenir à la vue de base et pour laisser la simulation se dérouler avec l'avance modifiée.

5.8.2 Simulation d'un programme bloc par bloc

Tout comme lors de l'exécution d'un programme, vous pouvez commander le déroulement d'un programme pendant la simulation, c.-à-d. p. ex., dérouler un programme bloc par bloc.

Marche à suivre

1. La simulation est lancée
2. Activez les touches logicielles "Commande programme" et "Bloc indiv.".

3. Actionnez les touches logicielles "<<" et "Démarrage SBL".
   Le bloc présent du programme est simulé, puis s'arrête.

4. Actionnez "Démarrage SBL" autant de fois que vous souhaitez simuler un bloc de programme.

5. Actionnez la touche logicielle "Commande programme" ainsi que la touche logicielle "Bloc par bloc" pour quitter le mode bloc par bloc.

5.9 Modification et adaptation d'un graphique de simulation

5.9.1 Agrandir et réduire le graphique

Condition préalable

La simulation ou le dessin simultané est lancé.

Marche à suivre

1. Appuyez sur la touche <+> ou <-> si vous souhaitez agrandir ou réduire le graphique actuel.
   Le graphique sera agrandi et réduit à partir de son centre.
   - OU -

Actionnez les touches logicielles "Détails" et "Zoom +" si vous souhaitez agrandir la partie représentée.

- OU -

Actionnez les touches logicielles "Détails" et "Zoom -" si vous souhaitez réduire la partie représentée.

- OU -

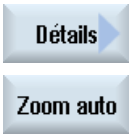

Actionnez les touches logicielles "Détails" et "Autozoom" si vous souhaitez adapter automatiquement la partie représentée aux dimensions de la fenêtre.

L'adaptation automatique de la taille tient compte des dimensions les plus étendues de la pièce dans les différents axes.

Remarque

Coupe sélectionnée

Les coupes et les adaptations de la taille sont conservées tant qu'un programme est en cours de rodage.

5.9.2 Déplacer graphique

Condition préalable

La simulation ou le dessin simultané est lancé.

Marche à suivre

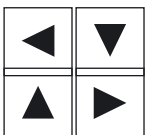

1. Actionnez une touche de curseur pour décaler le graphique vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

5.9.3 Tourner le graphique

Dans la vue 3D, vous avez la possibilité de tourner la pièce et ainsi de l'observer de tous les côtés.

Condition préalable

La simulation est démarrée et une vue 3D est sélectionnée.

Marche à suivre

1. Actionnez la touche logicielle "Détails".

2. Actionnez la touche logicielle "Tourner vue".

2. Actionnez les touches logicielles "Flèche à droite", "Flèche à gauche", "Flèche vers le haut", "Flèche vers le bas", "Flèche pivotante à droite" et "Flèche pivotante à gauche" pour modifier la position de la pièce.

...

...

- OU -

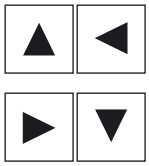

Maintenez la touche <Shift> enfoncée et faites pivoter la pièce dans la direction souhaitée à l'aide des touches de curseur correspondantes.

5.9.4 Modifier la partie affichée

Si vous souhaitez déplacer, agrandir ou réduire la partie affichée de la représentation graphique, par exemple pour visualiser des détails ou pour afficher ensuite la pièce dans son entier, utilisez la loupe.

Avec la loupe, vous pouvez déterminer vous-même la partie à afficher puis la grandir ou la réduire.

Condition préalable

La simulation ou le dessin simultané est lancé.

Marche à suivre

1. Actionnez la touche logicielle "Détails".
2. Appuyez sur la touche logicielle "Loupe".

   Une loupe en forme de cadre rectangulaire apparaît à l'écran.

3. Appuyez sur la touche logicielle "Loupe +" ou la touche <+> pour agrandir le cadre.

   -OU-

   Appuyez sur la touche logicielle "Loupe -" ou la touche <-> pour réduire le cadre.

   -OU-

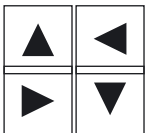

   Actionnez une touche de curseur pour décaler le cadre vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

5.10 Afficher des alarmes en simulation

Des alarmes spéciales peuvent survenir pendant la simulation. Si une alarme se déclenche pendant la simulation alors une fenêtre sera affichée dans la fenêtre de travail.

La vue d'ensemble des alarmes contient les informations suivantes :

- Date et heure
- Critère d'effacement

  indique avec quelle touche logicielle l'alarme est acquittée
- Numéro d'alarme
- Texte d'alarme

Condition préalable

La simulation est en cours et une alarme est active.

Marche à suivre

1. Activez les touches logicielles "Commande programme" et "Alarme".

   La fenêtre "Simulation Alarme" s'ouvre et une liste de toutes les alarmes émises s'affiche.

   Appuyez sur la touche logicielle "Acquitter l'alarme" pour réinitialiser l'alarme de simulation repérée par un symbole Réinitialiser ou Annuler.

   La simulation peut se poursuivre.

- OU -

Appuyez sur la touche logicielle "Simulation Power On" pour réinitialiser une alarme de simulation repérée par un symbole Power On.

La simulation est terminée et ensuite rechargée.

Symboles d'acquittement

Symbole	Signification
	Symbole Annuler
	Symbole Réinitialiser
	Symbole Power On

Créer programme à codes G

6

6.1 Assistance graphique à la programmation

Fonctions

Les fonctions suivantes sont disponibles :

- Sélection d'étapes de programme (cycles) orientée technologie au moyen de touches logicielles
- Fenêtres de saisie pour paramétrage avec images d'aide animées
- Aide en ligne contextuelle pour toutes les fenêtres de saisie
- Assistance pour la saisie du contour (processeur de géométrie)

Conditions d'appel et de retour

- Les fonctions G actives avant l'appel du cycle et le frame programmé restent maintenus au-delà du cycle.
- La position de départ doit être accostée avant l'appel du cycle dans le programme appelant. Les coordonnées sont à programmer dans un système direct de coordonnées cartésiennes.

6.2 Vues du programme

Vous avez la possibilité d'afficher un programme à codes G de différentes manières.

- Vue du programme
- Masque de paramètres au choix avec image d'aide ou vue graphique

Vue du programme

La vue du programme dans l'éditeur donne un aperçu des différentes opérations d'usinage d'un programme.

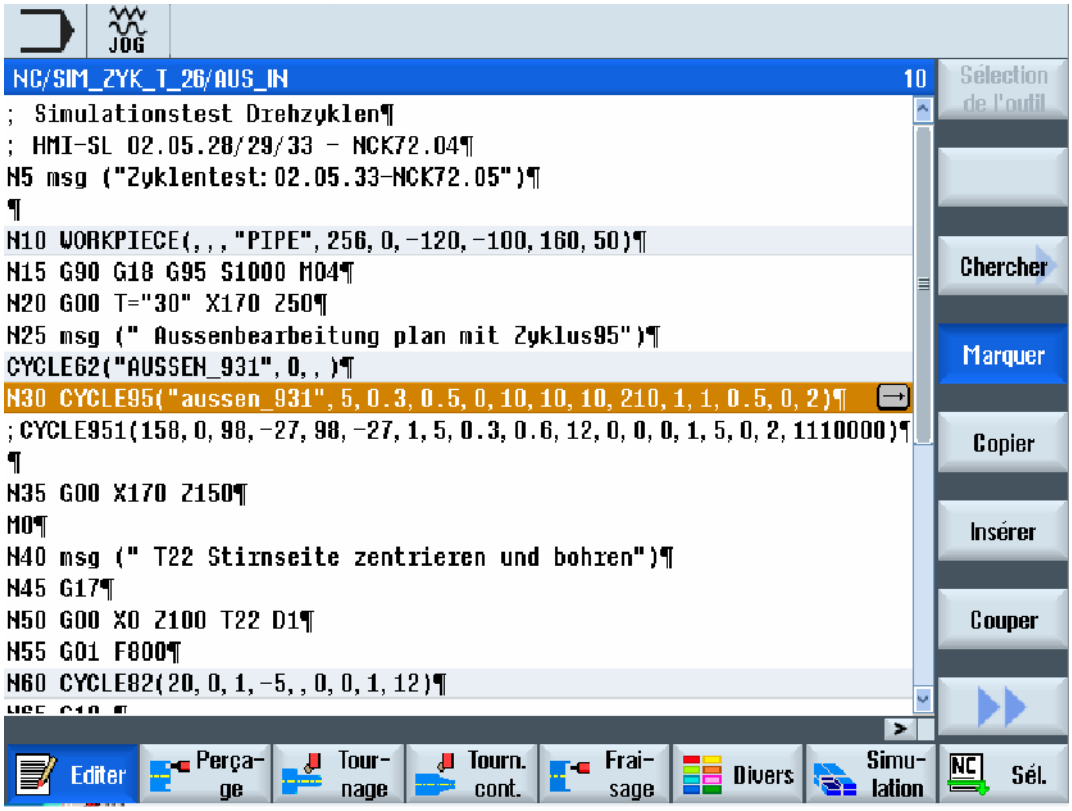

Figure 6-1 Vue d'un programme à codes G



Dans la vue du programme, les touches <Curseur haut> et <Curseur bas> vous permettent de naviguer entre les blocs de programme.

Actionnez la touche <Curseur vers la droite> ou <Input> pour ouvrir un bloc de programme sélectionné ou un cycle dans la vue du programme.

Le masque de paramétrage associé, qui comporte une image d'aide, est affiché.

Masque de paramétrage avec image d'aide

La touche <Curseur vers la droite> ou <Input> vous permet d'ouvrir un bloc de programme sélectionné ou un cycle dans la vue du programme. Le masque de paramétrage associé, qui comporte une image d'aide, est affiché.

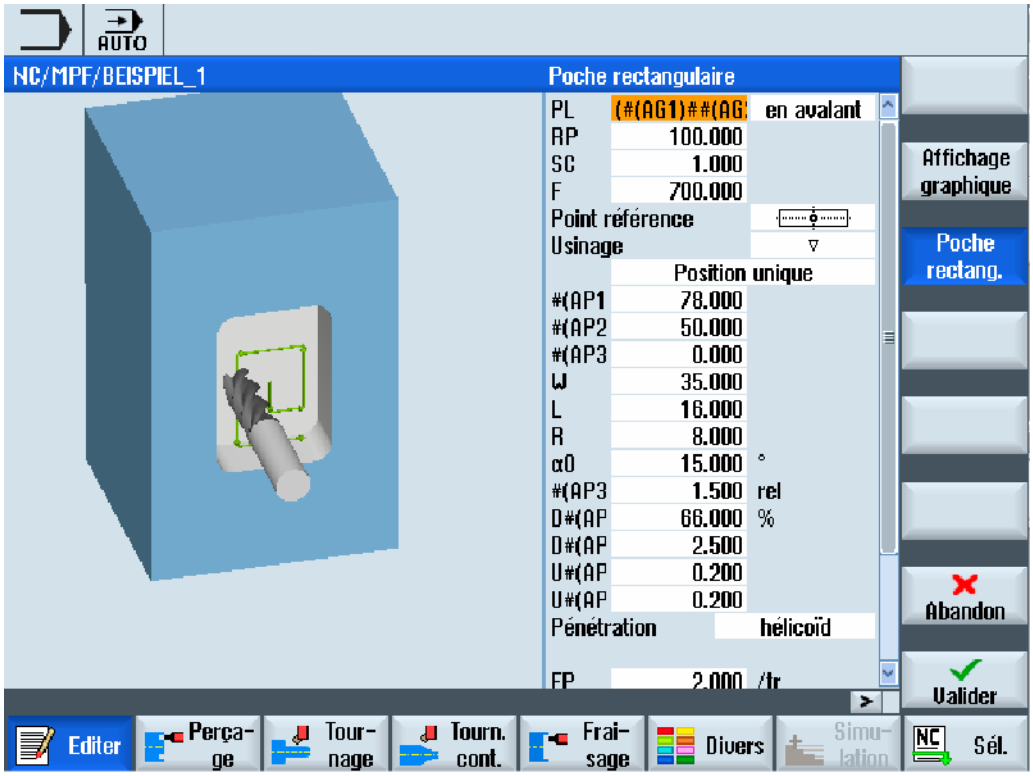

Figure 6-2 Masque de paramétrage avec image d'aide

Les images d'aide animées sont toujours affichées pour le système de coordonnées paramétré. Les paramètres s'affichent de manière dynamique dans le graphique.
Le paramètre sélectionné est mis en surbrillance dans le graphique.

Symboles de couleur

Flèche rouge = l'outil se déplace en vitesse rapide

Flèche verte = l'outil se déplace en avance d'usinage

Masque des paramètres avec vue graphique

La touche logicielle "Affichage graphique" vous permet, au sein du masque, d'alterner entre l'image d'aide et la vue graphique.

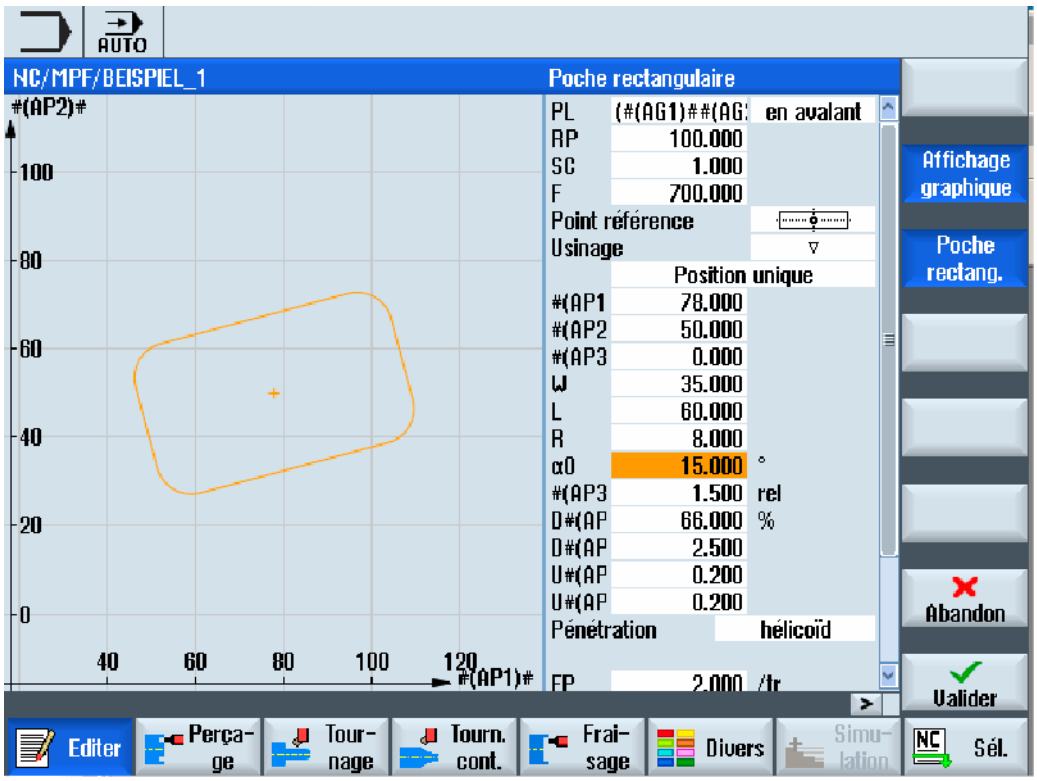

Figure 6-3 Masque des paramètres avec affichage graphique d'un bloc de programme à codes G

6.3 Structure du programme

Fondamentalement, la programmation en code G est libre. Les principales instructions sont les suivantes :

- Définition du plan d'usinage
- Appel d'un outil (T et D)
- Appel d'un décalage d'origine
- Valeurs technologiques telles qu'avance (F), vitesse et sens de rotation de la broche (S et M)
- Positions et appels de fonctions technologiques (cycles)
- Fin du programme

Dans les programmes en code G, vous devez sélectionner un outil et programmer les valeurs technologiques F, S requises avant d'appeler des cycles.

Une pièce brute peut être prédéfinie pour la simulation.

Voir aussi

Introduction pièce brute (Page 155)

6.4 Notions élémentaires

6.4.1 Plans d'usinage

Un plan est défini par deux axes de coordonnées. Le troisième axe de coordonnées (axe de l'outil) est perpendiculaire à ce plan et détermine le sens d'approche de l'outil (par ex. pour l'usinage 2 D ½).

Lors de la programmation, il faut indiquer à la commande numérique dans quel plan s'effectue l'usinage, afin que les valeurs de correction d'outil soient calculées correctement. De même, l'indication du plan d'usinage est une information importante pour certains types de programmation d'interpolation circulaire de même que pour les coordonnées polaires.

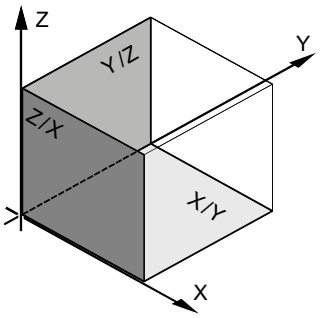

Plans de travail

Les plans de travail sont déterminés de la façon suivante :

Plan		Axe d'outil
X / Y	G17	Z
Z / X	G18	Y
Y / Z	G19	X

6.4.2 Plans courants dans les cycles et les masques de saisie

Chaque masque de saisie comporte un champ de sélection pour le plan, lorsque le plan n'est pas défini par les paramètres machine CN.

- vide (en raison de la compatibilité avec les masques de saisi sans plan)
- G17 (XY)
- G18 (ZX)
- G19 (YZ)

Il y a, dans les masques des cycles, des paramètres dont les noms dépendent de ce paramétrage du plan et s'affichent en correspondance, par exemple Z0, Z1 ou X0, Y0.

Si le champ de saisie reste vide, les paramètres, les images d'aide et le graphique à traits sont représentés dans le plan par défaut (réglable via les paramètres machine) :

- Tournage : G18 (ZX)

Le plan est transmis aux cycles en tant que nouveau paramètre. Le plan s'affiche dans le cycle, c.-à-d. que le cycle se déroule dans le plan donné. Il est également possible de laisser les champs de saisie vides et ainsi de créer un programme indépendant du plan.

Le plan défini n'a d'effet que pour ce cycle (non modal). Une fois le cycle terminé, le plan du programme principal est à nouveau actif. Cela permet d'ajouter un nouveau cycle à un programme, sans modifier le plan pour le déroulement ultérieur du programme.

6.4.3 Programmation d'un outil (T)

Appeler un outil

1. Vous vous trouvez dans le programme pièce
2.

Appuyez sur la touche logicielle "Sélection de l'outil".
La fenêtre de saisie "Liste des outils" s'ouvre.
3.

Positionnez le curseur sur l'outil souhaité dans la liste des outils et appuyez sur la touche logicielle "Dans le programme".
L'outil sélectionné est enregistré dans l'éditeur de codes G. Le texte suivant, p. ex, apparaît à la position du curseur dans l'éditeur de codes G. : T="OUTIL EBAUCHE100"

- OU -

3.

Appuyez sur la touche logicielle "Nouvel outil", puis sélectionnez l'outil souhaité dans la barre de touches logicielles verticale et appouyez sur la touche logicielle "Dans le programme". L'outil sélectionné est enregistré dans l'éditeur de codes G.
4. Programmez ensuite le changement d'outil (M6), le sens de rotation de la broche (M3/M4), la vitesse de rotation de la broche (S...), l'avance (F), le mode d'avance (G94, G95,...), le liquide d'arrosage (M7/M8) et, le cas échéant, d'autres fonctions spécifiques à l'outil.

6.5 Créer un programme à codes G

Pour chaque nouvelle pièce que vous désirez usiner, vous créez un programme spécifique. Ce programme contiendra les différentes opérations d'usinage à effectuer pour réaliser la pièce.

Les programmes pièces à codes G peuvent être créés dans une nouvelle pièce ou sous "Programmes pièces".

Marche à suivre

Créer un programme à codes G

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestion. progr.".

2. Sélectionnez un emplacement et positionnez le curseur sur le dossier des pièces dans lequel vous souhaitez créer le programme.

3. Activez les touches logicielles "Nouveau" et "Pièce".

   La fenêtre "Nouvelle pièce" s'ouvre.

4. Indiquez le nom de la pièce, sélectionnez un modèle si besoin est et actionnez la touche logicielle "OK".

   Le nom peut comporter au maximum 28 caractères (nom + point + 3 caractères pour l'extension). Toutes les lettres (sauf les caractères accentuées), les chiffres et les caractères de soulignement (_) sont autorisés. Le type de répertoire (WPD) est défini d'office.

   Un nouveau dossier portant le nom de la pièce est créé et la fenêtre "Nouveau progr. codes G" s'ouvre.

5. Sélectionnez un type de fichier (MPF ou SPF), entrez le nom souhaité pour le programme et actionnez la touche logicielle "OK" ou la touche <Input>.

   L'éditeur s'affiche.

6. Introduisez les codes G désirés.

Voir aussi

Modifier l'appel de cycle (Page 163)

Sélection des cycles via une touche logicielle (Page 157)

6.6 Introduction pièce brute

Fonction

La pièce brute est utilisée pour la simulation et le dessin simultané. Une simulation pertinente n'est possible qu'avec une pièce brute correspondant le plus précisément possible à la pièce brute réelle.

Pour chaque nouvelle pièce que vous désirez usiner, vous créez un programme spécifique. Ce programme contiendra les différentes opérations d'usinage effectuées pour réaliser la pièce.

Vous devez définir la forme (parallélépipède, tube, cylindre, polygone ou parallélépipède centré) et les dimensions de la pièce brute.

La pièce brute se rapporte toujours au décalage d'origine actuel, actif à cet endroit du programme.

Remarque

Orientation

Pour les programmes utilisant une "Orientation", une orientation 0 doit être réalisée avant la définition de la pièce brute.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Programme".

2. Appuyez sur les touches logicielles "Divers" et "Pièce brute".
   La fenêtre de saisie "Saisie de pièce brute" s'ouvre.

Paramètres	Description	Unité
Pièce brute	La sélection des pièces brutes suivantes est possible : • Parallélépipède rectangulaire • Tube • Cylindre • Polygone • Parallélépipède centré	
X0	1er point X du rectangle - (pour les parallélépipèdes uniquement)	
Y0	1er point Y du rectangle - (pour les parallélépipèdes uniquement)	
X1	2ème point X du rectangle (abs) ou 2ème point X du rectangle par rapport à X0 (rel) - (pour les parallélépipèdes uniquement)	
Y1	2ème point Y du rectangle (abs) ou 2ème point Y du rectangle par rapport à Y0 (rel) - (pour les parallélépipèdes uniquement)	
ZA	Cote initiale	

Paramètres	Description	Unité
ZI	Cote finale (abs) ou cote finale par rapport à ZA (rel)	
ZB	Cote d'usinage (abs) ou cote d'usinage par rapport à ZA (rel)	
XA	Diamètre extérieur – (pour les cylindres et les tubes uniquement)	mm
XI	Diamètre intérieur (abs) ou épaisseur paroi (rel) - (pour les tubes uniquement)	mm
N	Nombre d'arêtes - (pour les polygones uniquement)	
SW ou L	Cote sur plats ou largeur de côté - (pour les polygones uniquement)	
W	Largeur de la pièce brute - (pour les parallélépipèdes centrés uniquement)	mm
L	Longueur de la pièce brute - (pour les parallélépipèdes centrés uniquement)	mm

6.7 Plan d'usinage, sens de fraisage, plan de retrait, distance de sécurité et avance (PL, RP, SC, F)

Les masques de saisie des cycles comprennent les paramètres généraux répétitifs en en-tête de programme. Ceux-ci se divisent en programmes à codes G et en programmes ShopTurn.

Vous trouverez les paramètres suivants dans chaque masque de saisie pour un cycle dans un programme à codes G.

Paramètres	Description	Unité
PL	Chaque masque de saisie comporte un champ de sélection pour le plan, lorsque le plan n'est pas défini par les paramètres machine CN. Plan d'usinage : • G17 (XY) • G18 (ZX) • G19 (YZ)	
Sens de fraisage - uniquement pour la technologie de fraisage	Pour fraiser une poche, une rainure longitudinale ou un tourillon, le sens de l'usinage (**en avalant** ou **en opposition**) et le sens de rotation de la broche de la liste d'outils sont pris en compte. La poche est ensuite usinée dans le sens horaire ou dans le sens antihoraire. Dans le fraisage en contournage, le sens de l'usinage est déterminé par le sens du contour qui a été programmé.	
RP	Plan de retrait (abs) Lors de l'usinage, l'outil se déplace en vitesse rapide depuis le point de changement jusqu'au plan de retrait, puis jusqu'à la distance de sécurité. La sélection de l'avance d'usinage est effectuée à ce niveau. Quand l'usinage est terminé, l'outil se déplace, en avance d'usinage, depuis la pièce jusqu'au niveau de la distance de sécurité. De la distance de sécurité jusqu'au plan de retrait, puis jusqu'au point de changement d'outil, le déplacement est exécuté en vitesse rapide. Le plan de retrait doit être saisi en absolu. En règle générale, le point de référence Z0 et le plan de retrait RP ont des valeurs différentes. Il est supposé, dans le cycle, que le plan de retrait est situé avant le point de référence.	mm

Paramètres	Description	Unité
SC 	Distance de sécurité (rel) Effet par rapport au point de référence. Le sens dans lequel agit la distance de sécurité est déterminé automatiquement par le cycle. La distance de sécurité doit être saisie en relatif (sans signe).	mm
F	Avance L'avance F, également appelée avance d'usinage, est la vitesse à laquelle les axes se déplacent pendant l'usinage de la pièce. L'avance d'usinage doit être saisie en mm/min, mm/tr ou mm/dent. Dans les cycles de fraisage, l'avance est convertie automatiquement, que vous basculiez de mm/min en mm/tr, ou inversement. L'avance ne peut être saisie en mm/dent que pour les fraises et garantit que chaque tranchant de la fraise effectuera l'usinage dans les meilleures conditions possibles. L'avance par dent correspond au déplacement linéaire qu'effectue la fraise lors de l'action d'une dent. Dans les cycles de fraisage, l'avance en ébauche se rapporte au centre de la fraise. Même chose pour la finition, à l'exception des contours avec des courbures concaves pour lesquels l'avance se rapporte au point de contact entre la fraise et la pièce. La vitesse d'avance maximale est déterminée par des paramètres machine.	mm/min mm/tr mm/dent

6.8 Sélection des cycles via une touche logicielle

Vue d'ensemble des opération d'usinage

Les opérations d'usinage suivantes sont disponibles :

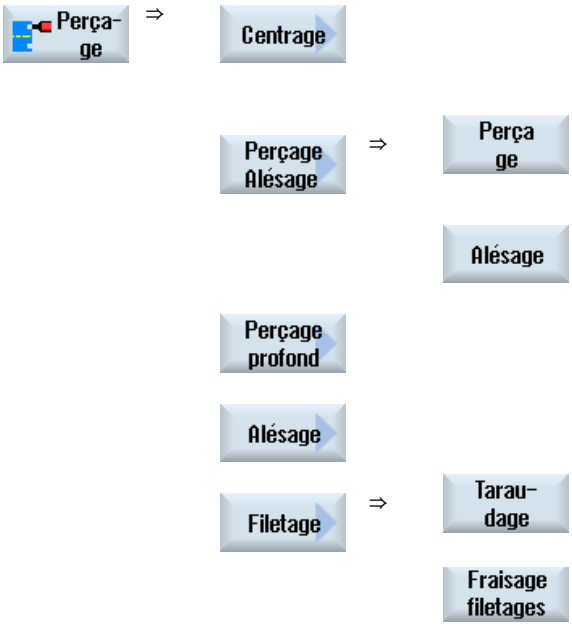

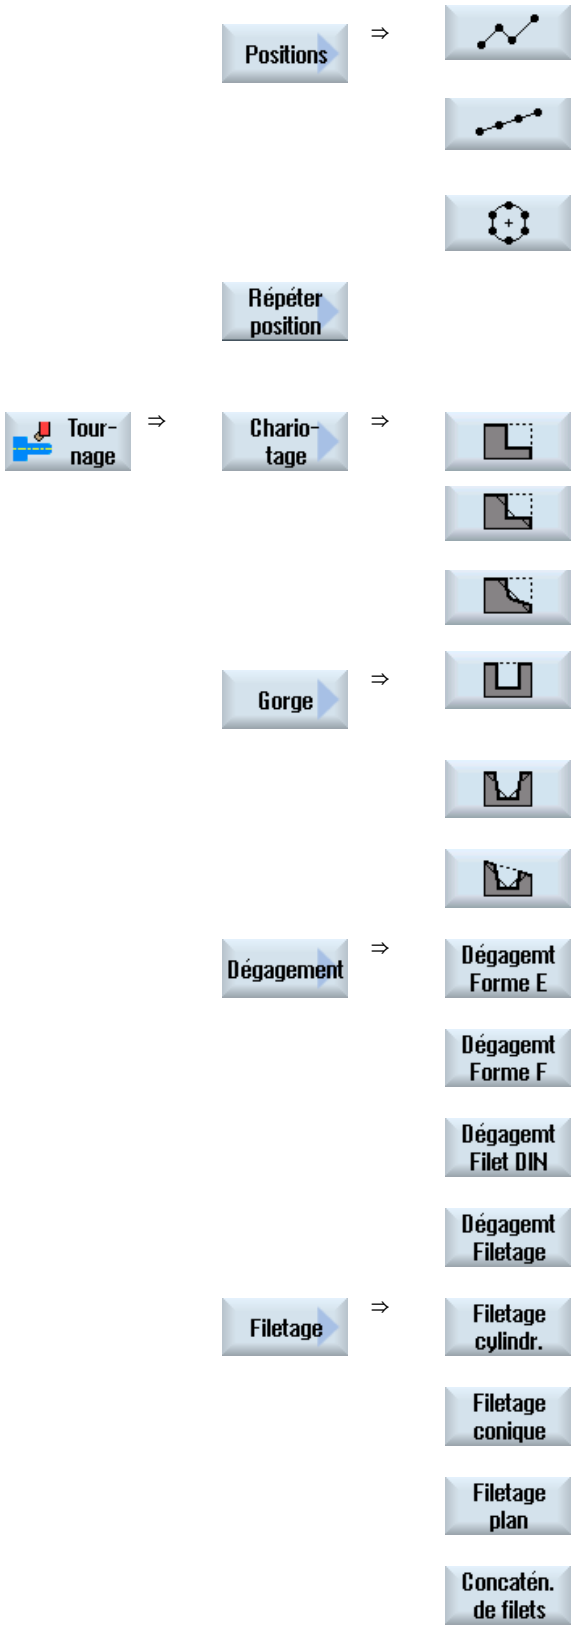
Positions
⇒
Répéter position
Tour-nage
⇒
Chario-tage
⇒
Gorge
⇒
Dégagement
⇒
Dégagemt Forme E
Dégagemt Forme F
Dégagemt Filet DIN
Dégagemt Filetage
Filetage
⇒
Filetage cylindr.
Filetage conique
Filetage plan
Concatén. de filets

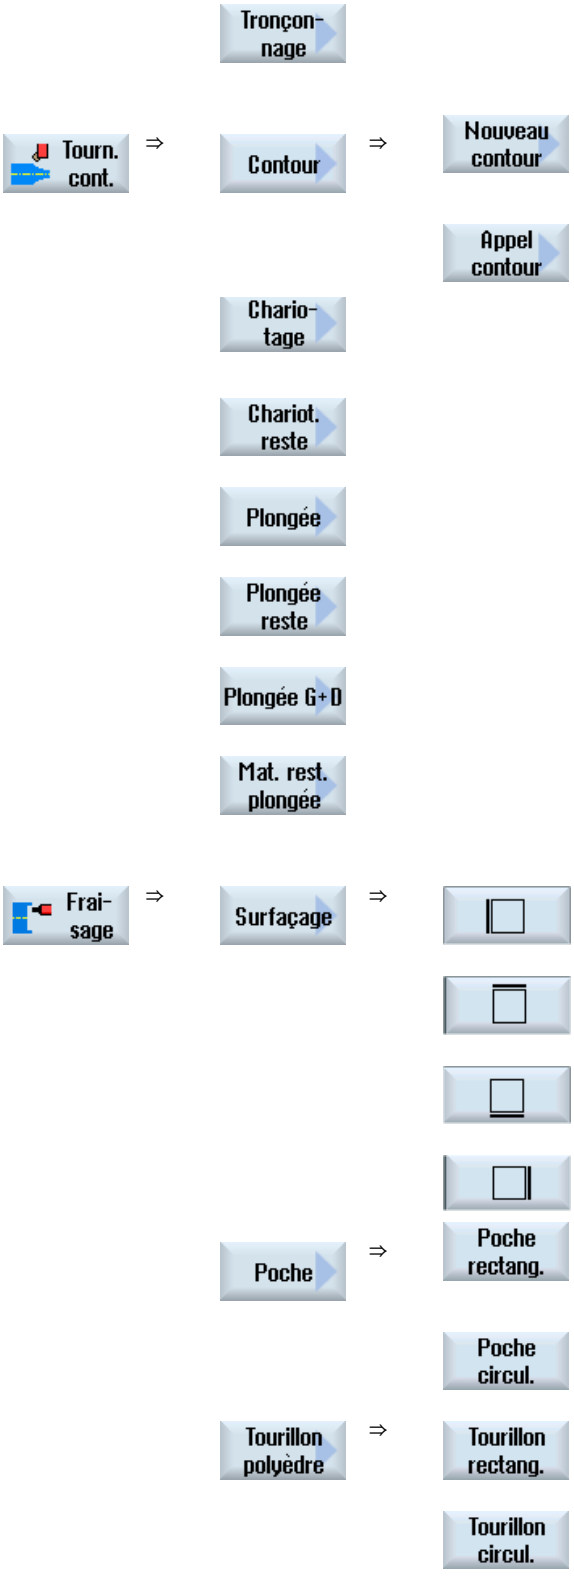
Tronçon-nage
Tourn. cont.
⇒
Contour
⇒
Nouveau contour
Appel contour
Chario-tage
Chariot. reste
Plongée
Plongée reste
Plongée G+D
Mat. rest. plongée
Frai-sage
⇒
Surfaçage
⇒
Poche
⇒
Poche rectang.
Poche circul.
Tourillon polyèdre
⇒
Tourillon rectang.
Tourillon circul.

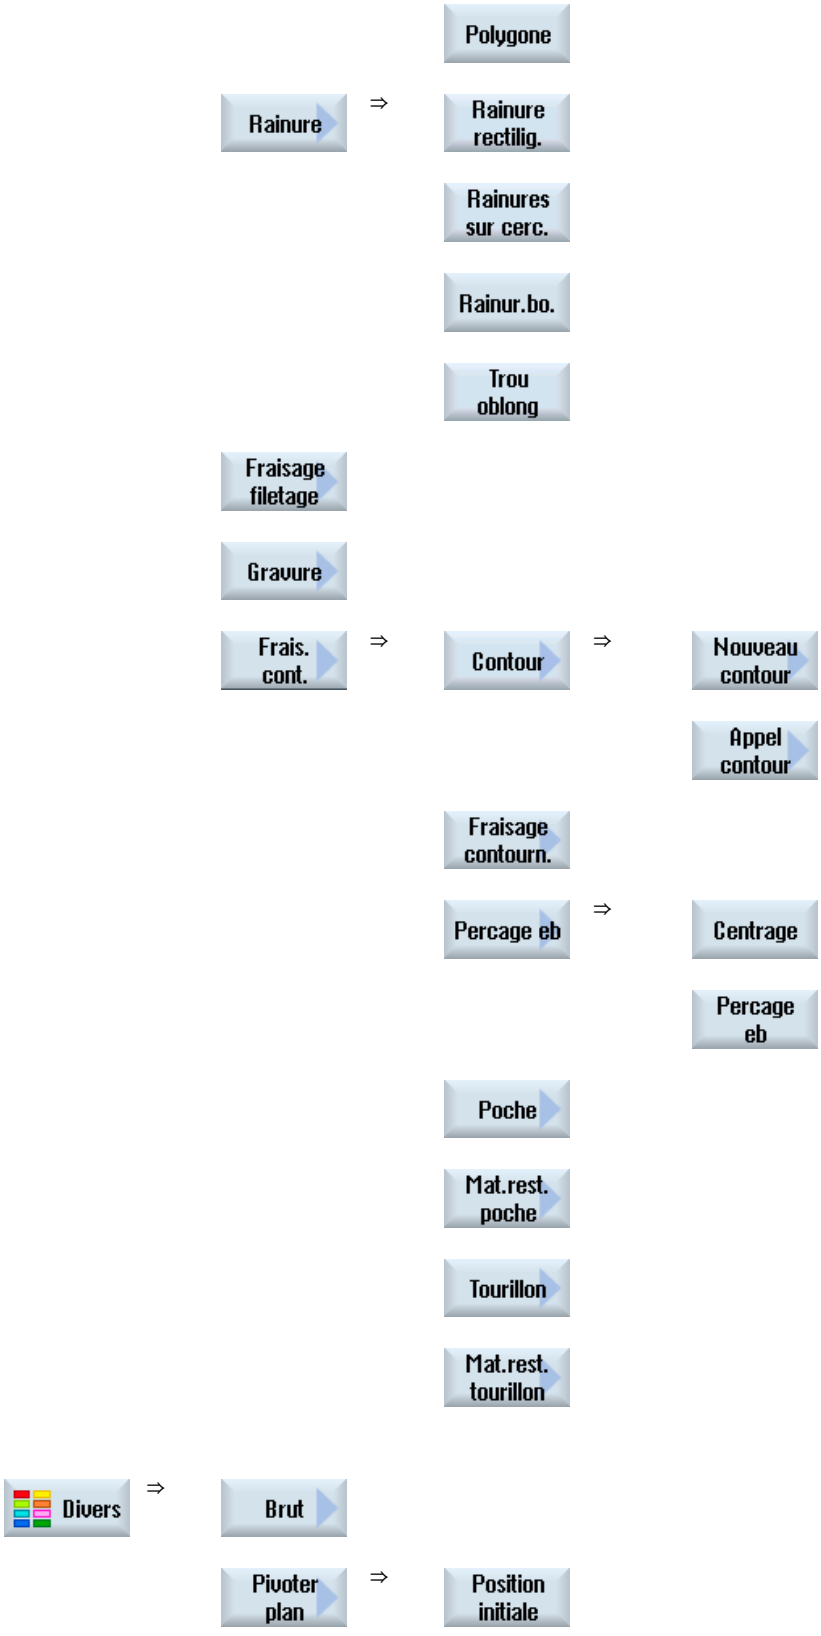
Polygone
Rainure
⇒
Rainure rectilig.
Rainures sur cerc.
Rainur.bo.
Trou oblong
Fraisage filetage
Gravure
Frais. cont.
⇒
Contour
⇒
Nouveau contour
Appel contour
Fraisage contourn.
Percage eb
⇒
Centrage
Percage eb
Poche
Mat.rest. poche
Tourillon
Mat.rest. tourillon
Divers
⇒
Brut
Pivoter plan
⇒
Position initiale

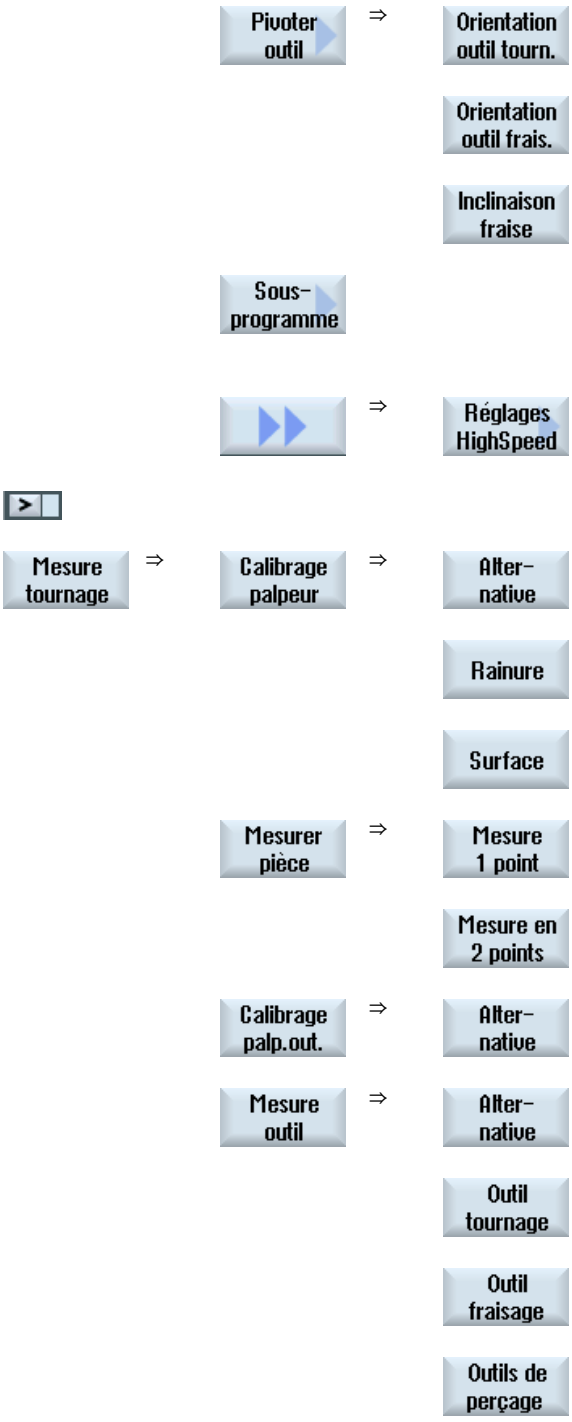

Voir aussi

Généralités (Page 205)

Créer un programme à codes G (Page 154)

6.9 Appeler cycles technologiques

6.9.1 Masquage de paramètres de cycle

La documentation décrit tous les paramètres d'entrée possibles pour les cycles. Selon les réglages du constructeur de la machine, certains paramètres peuvent toutefois être cachés dans les masques, en d'autres termes, ils ne sont pas affichés. Ceux-ci sont alors générés avec la valeur de préréglage correspondante lors de l'appel du cycle.

Pour de plus amples informations, consultez les documents suivants :

Manuel de mise en service HMI sl / SINUMERIK 840D sl

Aide à la programmation des cycles

Exemple

...

1. Choisissez, à l'aide des touches logicielles, l'assistance pour la programmation de contours, de cycles de tournage, perçage ou fraisage.
2. Sélectionnez, à l'aide des touches logicielles de la barre verticale, le cycle de votre choix.

3. Saisissez les paramètres, puis actionnez la touche logicielle "Valider".

   Le cycle d'usinage est enregistré dans l'éditeur sous la forme d'un code G.

6.9.2 Données de réglage pour cycles

Les fonctions de cycles peuvent être influencées et configurées par les paramètres machine et les données de réglage.

Pour de plus amples informations, consultez les documents suivants :

Manuel de mise en service HMI sl / SINUMERIK 840D sl

Voir aussi

Filetage à l'outil (CYCLE99) (Page 244)

6.9.3 Vérification des paramètres de cycle

Lors de l'élaboration du programme, les paramètres saisis sont déjà vérifiés afin d'éviter des erreurs de saisie.

Si un paramètre contient une valeur non autorisée, celle-ci est caractérisée de la manière suivante dans le masque de saisie :

- Le champ de saisie s'affiche sur un fond en couleur (couleur d'arrière-plan orange).
- Un message s'affiche dans la ligne de commentaire.
- Lorsque vous positionnez le curseur sur le champ de saisie du paramètre, le message s'affiche également sous forme d'info-bulle.

La programmation ne peut être terminée qu'une fois la valeur erronée corrigée.

Même lors de l'exécution des cycles, les valeurs de paramètres sont également surveillées par des alarmes.

6.9.4 Modifier l'appel de cycle

Vous avez appelé le cycle souhaité dans l'éditeur de programme à l'aide de la touche logicielle, saisi les paramètres et confirmé avec "Valider".

Le cycle d'usinage est enregistré dans l'éditeur sous la forme d'un code G. Le cycle paramétré en code G s'affiche sur fond gris clair et est protégé en écriture.

Marche à suivre

1. Sélectionnez l'appel de cycle souhaité et appuyez sur la touche <Curseur vers la droite>.

   Le masque de saisie de l'appel de cycle sélectionné s'ouvre.

   - OU -

   Appuyez sur la combinaison de touches <MAJ + INSER>.

   Vous passez ainsi en mode d'édition pour cet appel de cycle et pouvez l'éditer comme un bloc CN normal. De cette manière, vous pouvez générer un bloc sans déplacement avant l'appel de cycle.

   Nota : En mode d'édition, l'appel de cycle peut être modifié de sorte qu'il ne soit plus reconvertible dans le masque de paramétrage.

   En appuyant une nouvelle fois sur la combinaison de touches <MAJ + INSER>, vous quittez le mode de modification.

   - OU -

   Vous vous trouvez en mode de modification et appuyez sur la touche <INPUT>.

   Une nouvelle ligne est créée avant l'appel de cycle sélectionné.

Voir aussi

Créer un programme à codes G (Page 154)

6.9.5 Autres fonctions dans les masques de saisie

Sélection d'unités

Si par exemple l'unité d'un champ peut être modifiée, celle-ci est mémorisée dès que le curseur se trouve sur l'élément. Ainsi, l'opérateur peut identifier la relation.

L'icône de sélection est également affiché dans l'infobulle.

Affichage de abs. ou rel.

Les abréviations "abs." et "rel." (pour valeur absolue ou relative) sont indiquées à la suite des champs de saisie lorsqu'une commutation est possible pour le champ.

Images d'aide

Pour le paramétrage des cycles, des graphiques de représentations 2D, 3D ou de section sont affichés.

Aide en ligne

Pour plus d'informations sur des instructions précises en code G ou sur des paramètres de cycle dans le contexte HMI sl, référez-vous à l'aide en ligne contextuelle.

6.10 Aide à la programmation des cycles de mesure et d'usinage

Les cycles de mesure sont des sous-programmes génériques dédiés à des tâches de mesure. Ils peuvent être adaptés au cas de figure concret par l'intermédiaire de paramètres.

Remarque

Utilisation des cycles de mesure

Les cycles de mesure des programmes, disponibles dans la barre des touches d'accès aux fonctions de l'éditeur, ne peuvent pas être utilisés avec les fonctions courantes comme l'affichage des bulles d'aide, l'aide animée, la fermeture des masques à l'aide de la touche <curseur vers la gauche>, etc.

Lors de la mesure, une distinction est faite entre les éléments suivants :

- Mesure de pièces
- Mesure d'outils

Mesure de pièces

Pour la mesure, un palpeur de pièce est amené jusqu'à la pièce tournée à mesurer comme s'il s'agissait d'un outil et les positions de mesure sont relevées. La conception flexible des cycles de mesure permet pratiquement toutes les opérations de mesure sur tours. Le résultat de la mesure de la pièce peut engendrer au choix une correction d'outil automatique ou une correction DO supplémentaire.

Mesure d'outils

Pour la mesure, l'outil à mesurer qui vient d'être chargé est amené jusqu'au palpeur et les valeurs de mesure de la géométrie de l'outil sont relevées. Le palpeur est fixe ou amené dans la zone de travail par un dispositif mécanique. La géométrie de l'outil qui a été mesurée est ensuite introduite dans la mémoire de correcteur d'outil correspondante.

Bibliographie

Pour une description plus détaillée de l'application des cycles de mesure, voir :

Manuel de programmation des cycles de mesure HMI sl / SINUMERIK 840D sl

Marche à suivre

1. Actionnez la touche d'accès au menu suivant.

2. Actionnez la touche logicielle horizontale "Mesure tournage".

3. Sélectionnez le groupe de fonctions de mesure de votre choix, par exemple "Ajustage palpeur", à l'aide des touches logicielles verticales.

   - OU -

Mesure de pièce

- OU -

Etalonnage du palpeur d'outil

- OU -

Mesure d'outil

4. Sélectionnez une tâche de mesure à l'aide des touches logicielles verticales.
5. Introduisez les paramètres.
6.

Actionnez la touche logicielle "OK".
Le cycle de mesure est reporté dans l'éditeur sous forme de code G. Le cycle de mesure paramétré en code G est marqué en couleur.
7. Si vous souhaitez visualiser une nouvelle fois le masque de paramétrage correspondant à un cycle de mesure, positionnez le curseur sur ce cycle dans l'éditeur de codes G.
8.
Actionnez la touche <curseur vers la droite>.
Le masque de paramétrage du cycle de mesure sélectionné s'affiche.

- OU -

9.

Actionnez la touche <Insert> pour annuler le marquage du cycle de mesure dans l'éditeur et modifier les paramètres directement dans l'éditeur.

Création d'un programme ShopTurn 7

7.1 Assistance graphique à la programmation

L'éditeur de programmes met à votre disposition une programmation graphique pour la création de programmes pas à pas que vous créez directement sur la machine.

Fonctions

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

- Sélection d'étapes de programme (cycles) orientée technologie au moyen de touches logicielles
- Fenêtres de saisie pour paramétrage avec masques d'aide animés
- Aide en ligne contextuelle pour toutes les fenêtres de saisie
- Assistance pour la saisie du contour (processeur de géométrie)

7.2 Vues du programme

Vous avez la possibilité d'afficher un programme ShopTurn de différentes manières :

- Gamme d'usinage
- Graphique de programmation
- Masque de paramétrage au choix avec image d'aide ou graphique de programmation

Gamme d'usinage

La gamme d'usinage de l'éditeur donne un aperçu des différentes opérations d'usinage d'un programme.

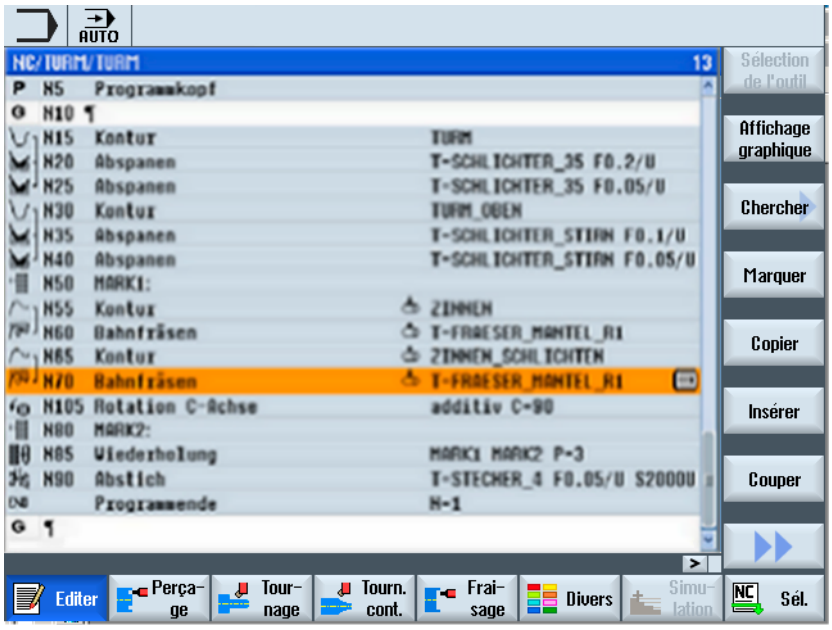

Figure 7-1 Gamme d'usinage d'un programme ShopTurn

1. Dans la gamme d'usinage, les touches <curseur haut> et <curseur bas> vous permettent de naviguer entre les blocs de programme.

2. Actionnez la touche logicielle "Affichage graphique" pour afficher le graphique de programmation.

Graphique de programmation

Le graphique de programmation montre le contour de la pièce sous forme de représentation dynamique par traits. Le bloc de programme marqué dans la gamme d'usinage est surligné en couleur dans le graphique de programmation.

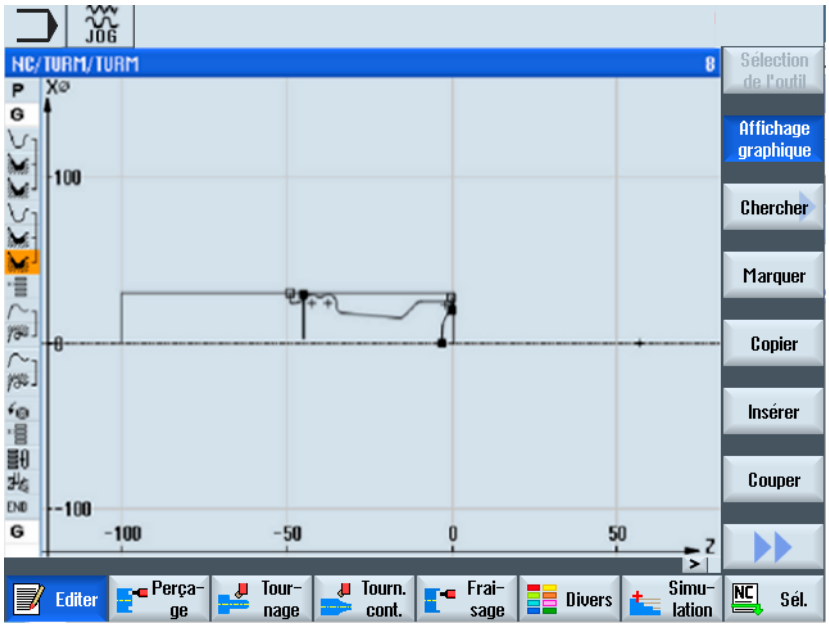

Figure 7-2 Graphique de programmation d'un programme ShopTurn

Masque de paramétrage avec image d'aide et graphique de programmation



1. Actionnez la touche <curseur droite> ou <Input> pour ouvrir un bloc de programme sélectionné ou un cycle dans la gamme d'usinage.

   Le masque de paramétrage associé, qui comporte une image d'aide, s'affiche.

2. Actionnez la touche logicielle "Affichage graphique".

   Le graphique de programmation du bloc de programme sélectionné s'affiche.

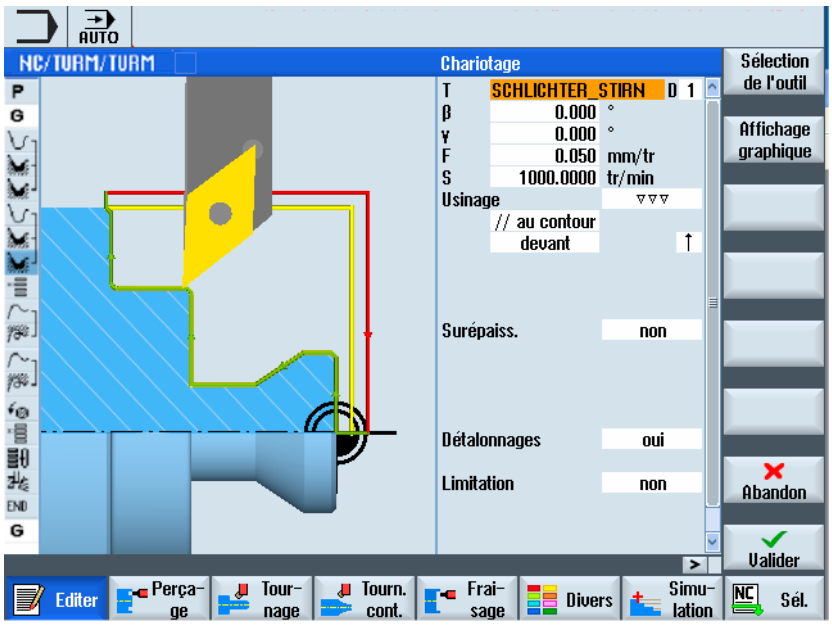

Figure 7-3 Masque de paramétrage avec image d'aide dynamique

Les images d'aide animées sont toujours affichées pour le système de coordonnées paramétré. Les paramètres s'affichent de manière dynamique dans le graphique.
Le paramètre sélectionné est mis en surbrillance dans le graphique.

Affichage graphique

La touche logicielle "Affichage graphique" vous permet d'alterner, au sein du masque, entre l'image d'aide et le graphique de programmation.

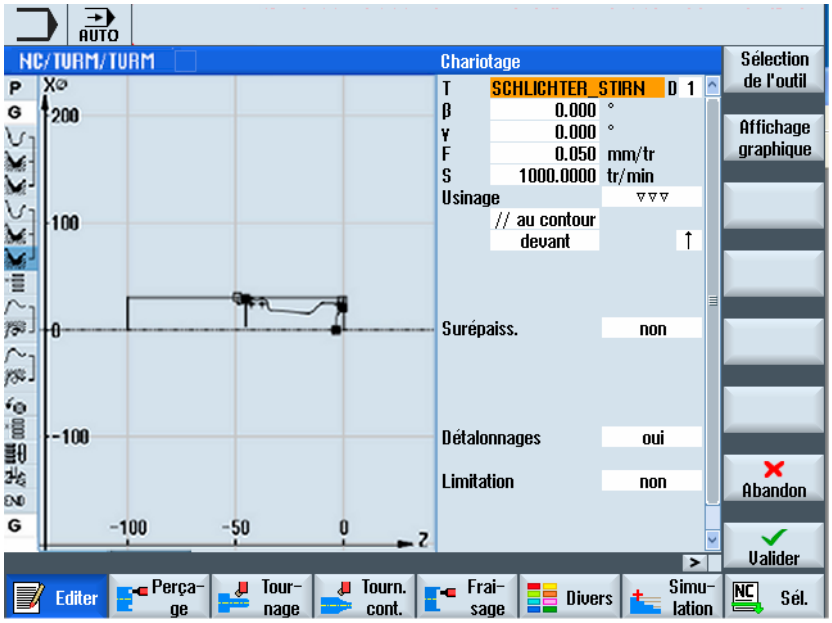

Figure 7-4 Masque de paramétrage avec graphique de programmation

7.3 Structure du programme

Un programme pas à pas comprend trois domaines :

- En-tête du programme
- Blocs de programme
- Fin du programme

Ensemble, ces domaines constituent la gamme d'usinage.

En-tête du programme

L'en-tête du programme contient les paramètres appliqués à l'ensemble du programme, tels que les cotes de la pièce brute ou les plans de retrait.

Blocs de programme

Dans les blocs du programme, vous définissez les différentes opérations d'usinage. À cet effet, vous introduisez entre autres des données technologiques et des positions.

Blocs concaténés

Dans le cas des fonctions "Tournage de contours", "Fraisage de contours", "Fraisage" et "Perçage", vous programmez séparément des blocs technologiques et des contours ou des blocs de positionnement. Ces blocs de programme sont concaténés automatiquement par la commande numérique et reliés par des accolades dans la gamme d'usinage.

Dans les blocs technologiques, vous indiquez la nature et l'ordre des opérations d'usinage, par exemple d'abord centrage puis perçage. Dans les blocs de positionnement, vous définissez les positions pour les opérations de perçage/alésage/taraudage ou de fraisage, par exemple positionner des perçages sur un cercle complet se trouvant sur la face frontale.

Fin du programme

La fin du programme signale à la machine que l'usinage de la pièce est terminé. En outre, vous pouvez indiquer, à cet endroit, le nombre de pièces que vous désirez usiner.

7.4 Notions élémentaires

7.4.1 Plans d'usinage

L'usinage d'une pièce peut être exécuté dans différents plans. Deux axes de coordonnées déterminent un plan. Dans le cas des tours possédant des axes de coordonnées X, Z et C, trois plans sont donc disponibles :

- Tournage
- Face frontale
- Surface latérale

Plans d'usinage Face frontale et Surface latérale

Les plans d'usinage Face frontale et Surface latérale requièrent les fonctions CNC ISO "Usinage sur la face frontale" (Transmit) et "Transformation de surface latérale de cylindre" (Tracyl).

Ces fonctions sont une option logicielle.

Axe Y supplémentaire

Dans le cas des tours munis d'un axe des Y, vous disposez de deux plans d'usinage supplémentaires :

- Face frontale Y
- Surface latérale Y

Dans ce cas, les plans Face frontale et Surface latérale s'appellent Face frontale C et Surface latérale C.

Axe oblique

Si l'axe des Y est un axe oblique (c.-à-d. que cet axe n'est pas perpendiculaire aux autres axes), vous pouvez également sélectionner les plans d'usinage "Face frontale Y" et "Surface latérale Y" et programmer les déplacements d'outils en coordonnées cartésiennes. La commande transforme alors automatiquement les déplacements programmés du système de coordonnées cartésiennes en déplacements de l'axe oblique.

Pour la transformation des déplacements programmés, la fonction CNC ISO "Axe oblique" (Traang) est nécessaire.

Cette fonction est une option logicielle.

Sélection du plan d'usinage

La sélection du plan d'usinage est intégrée dans les masques de paramétrage des différents cycles de perçage/alésage/taraudage et de fraisage. Pour les cycles de tournage ainsi que pour les fonctions "Perçage au centre" et "Filetage au centre", le plan Tournage est automatiquement sélectionné. Pour les fonctions "Droite" et "Cercle", vous devez indiquer séparément le plan d'usinage.

Les paramètres d'un plan d'usinage sont toujours modaux, c.-à-d. qu'ils sont appliqués jusqu'à la sélection d'un autre plan.

Les plans d'usinage sont définis comme représenté ci-dessous :

Tournage

Le plan d'usinage Tournage correspond au plan X/Z (G18).

Face frontale/Face frontale C

Le plan d'usinage Face frontale/Face frontale C correspond au plan X/Y (G17). Dans le cas des machines sans axe des Y, les outils ne peuvent cependant se déplacer que dans le plan X/Z. Les coordonnées X/Y introduites sont automatiquement transformées en déplacements des axes des X et des C.

Vous pouvez utiliser l'usinage sur face frontale avec l'axe C pour réaliser des trous et des opérations de fraisage, p. ex. si vous désirez fraiser une poche sur la face frontale. Vous avez le choix entre face frontale avant et arrière.

Surface latérale/Surface latérale C

Le plan d'usinage Surface latérale/Surface latérale C correspond au plan Y/Z (G19). Dans le cas des machines sans axe des Y, les outils ne peuvent cependant se déplacer que dans le plan Z/X. Les coordonnées Y/Z introduites sont automatiquement transformées en déplacements des axes des C et des Z.

Vous pouvez utiliser l'usinage sur surface latérale avec l'axe C pour réaliser des trous et des opérations de fraisage, p. ex. si vous désirez fraiser une rainure de profondeur constante sur la surface latérale. Vous avez le choix entre surface intérieure et extérieure.

Face frontale Y

Le plan d'usinage Face frontale Y correspond au plan X/Y (G17). Vous pouvez utiliser l'usinage sur face frontale avec l'axe des Y pour réaliser des trous et des opérations de fraisage, p. ex. si vous désirez fraiser une poche sur la face frontale. Vous avez le choix entre face frontale avant et arrière.

Surface latérale Y

Le plan d'usinage Surface latérale Y correspond au plan Y/Z (G19). Vous pouvez appliquer l'usinage sur surface latérale avec l'axe des Y pour réaliser des trous et des opérations de fraisage, p. ex. si vous désirez fraiser une poche à fond plan sur la surface latérale ou percer des trous dont l'axe ne passe pas par l'axe de rotation de la pièce. Vous avez le choix entre surface intérieure et extérieure.

7.4.2 Accostage et retrait pendant un cycle d'usinage

L'accostage et le retrait dans un cycle d'usinage est toujours effectué d'après le même modèle, à moins que vous n'ayez défini un cycle d'accostage/de retrait particulier.

Si votre machine est équipée d'une poupée mobile, vous pouvez en tenir compte lors de la programmation.

Le retrait lors d'un cycle se termine toujours à la distance de sécurité. Le cycle suivant démarre au niveau du plan de retrait. Cela permet l'utilisation du cycle d'accostage/de retrait spécial.

Remarque

Pour la sélection des déplacements, la pointe de l'outil sert de repère : autrement dit, la prolongation de l'outil n'est pas prise en considération. Vous devez veiller donc à ce que les plans de retrait soient suffisamment éloignés de l'outil.

Déroulement de l'accostage/du retrait pendant un cycle d'usinage

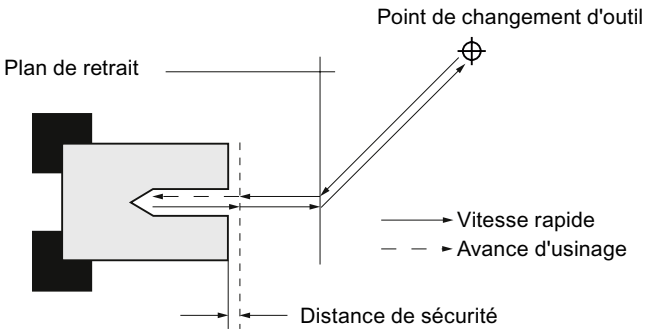

Figure 7-5 Accostage et retrait pendant un cycle d'usinage

- L'outil se déplace en vitesse rapide et sur le trajet le plus court, du point de changement d'outil au plan de retrait, qui est parallèle au plan d'usinage.
- Puis, l'outil se déplace en vitesse rapide jusqu'à la distance de sécurité.
- La pièce est alors usinée avec l'avance programmée.
- Après l'usinage, l'outil se retire en vitesse rapide jusqu'à la distance de sécurité.
- Ensuite, l'outil poursuit son déplacement perpendiculaire et en vitesse rapide jusqu'au plan de retrait.
- Depuis cet emplacement, l'outil se déplace en vitesse rapide vers le point de changement en suivant le trajet le plus court. S'il n'est pas nécessaire de changer d'outil entre deux opérations d'usinage, l'outil se déplace directement vers la position d'usinage suivante, au niveau du plan de retrait.

La broche (broche principale, broche porte-outil ou contre-broche) commence à tourner immédiatement après le changement d'outil.

Vous définissez le point de changement d'outil, le plan de retrait et la distance de sécurité dans l'en-tête du programme.

Prise en compte de la poupée mobile

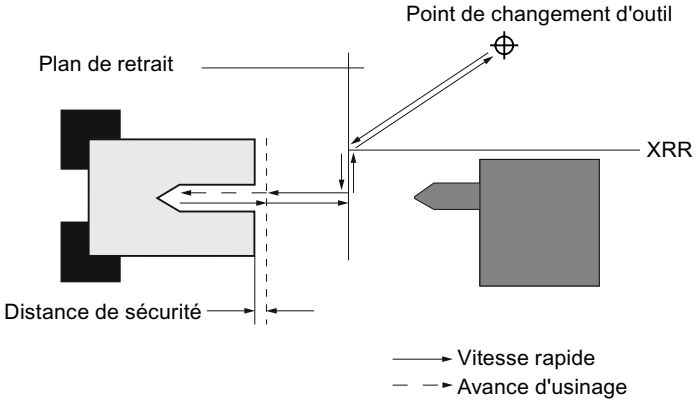

Figure 7-6 Accostage/retrait avec prise en considération de la poupée mobile

- L'outil se déplace en vitesse rapide et sur le trajet le plus court du point de changement d'outil jusqu'au plan de retrait XRR de la poupée mobile.
- L'outil se déplace ensuite en vitesse rapide en direction X sur le plan de retrait.
- L'outil se déplace ensuite en vitesse rapide jusqu'à la distance de sécurité.
- La pièce est alors usinée avec l'avance programmée.
- Après l'usinage, l'outil se retire en vitesse rapide jusqu'à la distance de sécurité.
- Ensuite, l'outil poursuit son déplacement perpendiculaire et en vitesse rapide jusqu'au plan de retrait.
- L'outil se déplace ensuite en direction X jusqu'au plan de retrait XRR de la poupée mobile.
- Depuis cet emplacement, l'outil se déplace en vitesse rapide vers le point de changement en suivant le trajet le plus court. S'il n'est pas nécessaire de changer d'outil entre deux opérations d'usinage, l'outil se déplace directement vers la position d'usinage suivante, au niveau du plan de retrait.

Vous définissez le point de changement d'outil, le plan de retrait et la distance de sécurité pour la poupée mobile dans l'en-tête du programme.

Voir aussi

Programmer le cycle de retrait/d'accostage (Page 201)

En-tête du programme (Page 183)

7.4.3 Cote absolue et cote relative

Lorsque vous créez un programme pas à pas, vous pouvez définir les positions par des cotes absolues ou relatives, selon le type de cotation utilisée dans le dessin de la pièce.

Les positions peuvent aussi être indiquées de façon mixte, c'est-à-dire une position en cote relative, l'autre en cote absolue.

Pour l'axe transversal (dans ce cas, l'axe des X), des paramètres machine définissent si le diamètre ou le rayon doit être programmé en cote relative ou absolue.

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Cote absolue (ABS)

En cas de cotation absolue, toutes les indications de position se réfèrent à l'origine du système de coordonnées actif.

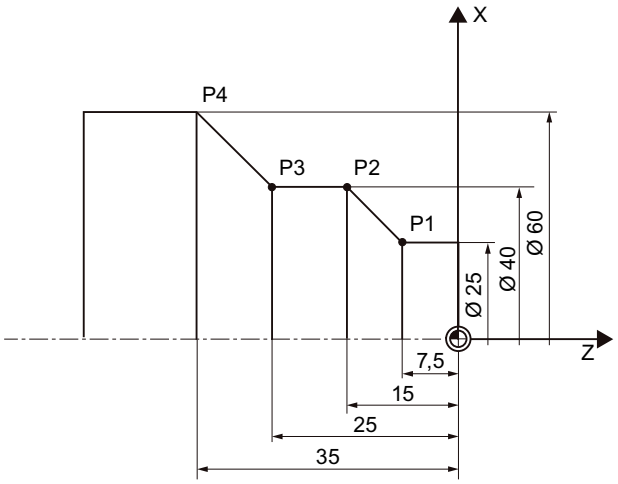

Figure 7-7 Cotes absolues

Les indications de position des points P1 à P4 en cotation absolue sont, relativement à l'origine :

P1 : X25 Z-7.5

P2 : X40 Z-15

P3 : X40 Z-25

P4 : X60 Z-35

Cotes relatives (REL)

En cas de cotation incrémentale, également appelée cote relative, chaque indication de position se réfère au point programmé auparavant, c.-à-d. que la cote correspond à la distance à parcourir. En général, il n'est pas nécessaire de saisir le signe des cotes, car seule la valeur est prise en compte. Dans le cas de certains paramètres, le signe indique cependant le sens de déplacement. Ces exceptions sont repérées dans le tableau des paramètres des différentes fonctions.

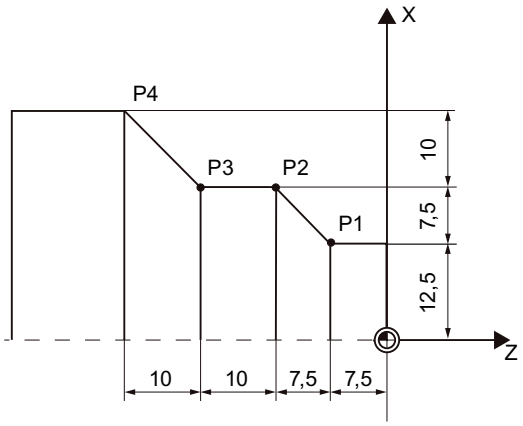

Figure 7-8 Cotes relatives

Les indications de position des points P1 à P4 en cotation relative sont :

P1 : X12.5 Z-7.5 (par rapport au point zéro)

P2 : X7.5 Z-7.5 (par rapport à P1)

P3:X0 Z-10 (par rapport à P2)

P4 : X10 Z-10 (par rapport à P3)

7.4.4 Coordonnées polaires

Vous pouvez définir les positions par des coordonnées cartésiennes ou des coordonnées polaires.

Si un point est déterminé par une valeur pour chaque axe de coordonnées dans un dessin de pièce, vous pouvez aisément définir sa position par des coordonnées cartésiennes dans le masque de paramétrage. Dans le cas de pièces cotées avec des arcs de cercle ou des angles, il est souvent plus facile de définir les positions par des coordonnées polaires.

Les coordonnées polaires ne peuvent être programmées que pour les fonctions "Droite Cercle" et "Fraisage de contours".

Le point de référence pour la cotation en coordonnées polaires s'appelle "pôle".

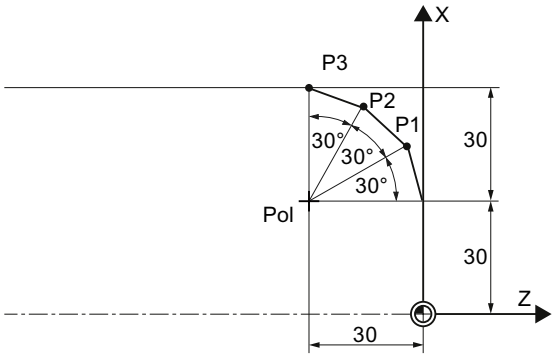

Figure 7-9 Coordonnées polaires

Les indications de position du pôle et des points P1 à P3 en coordonnées polaires sont :

Pôle : X30 Z30 (par rapport à l'origine)

P1 : L30 α30° (par rapport au pôle)

P2 : L30 α60° (par rapport au pôle)

P3 : L30 α90° (par rapport au pôle)

7.4.5 Indication de l'ajustement

Si vous souhaitez usiner votre pièce avec exactitude, vous pouvez définir directement la mesure d'ajustement dans le masque de paramètres.

Déclarer l'ajustement de la façon suivante :

F<diamètre/longueur> <classe de tolérance> <qualité de tolérance>

La lettre "F" signifie qu'un ajustement suit.

Exemple : F20h7

Classes de tolérance possibles :

A, B, C, D, E, F, G, H, J, T, U, V, X, Y, Z

Majuscules : trous

Minuscules : arbres

Classes de tolérance possibles :

1 à 18, tant que celles-ci ne sont pas limitées par la norme DIN 7150.

Marche à suivre

1. Positionnez le curseur sur un champ de saisie dans un masque de paramétrage.
2. Saisissez l'ajustement puis actionnez la touche <INPUT>.
   La commande calcule automatiquement la valeur moyenne des valeurs limites supérieure et inférieure.

3. Pour entrer un caractère minuscule, marquez la lettre majuscule saisie à l'aide du curseur et actionnez la touche <SELECT>.

4. Appuyez de nouveau sur la touche <SELECT> pour réafficher une majuscule.

7.5 Créer un programme ShopTurn

Pour chaque nouvelle pièce que vous désirez usiner, vous créez un programme spécifique. Ce programme contiendra les différentes opérations d'usinage à effectuer pour réaliser la pièce.

Lorsque vous créez un nouveau programme, un en-tête et une fin de programme sont définies automatiquement.

Marche à suivre

Créer un programme ShopTurn

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestion. progr.".

2. Sélectionnez un emplacement et positionnez le curseur sur le dossier des pièces dans lequel vous souhaitez créer le programme.

3. Actionnez la touche logicielle "Nouveau".
   La fenêtre "Nouvelle pièce" s'ouvre.

4. Introduisez le nom de la pièce et actionnez la touche logicielle "OK".
   Le nom peut comporter au maximum 28 caractères (nom + point + 3 caractères pour l'extension). Toutes les lettres (sauf les caractères accentuées), les chiffres et les caractères de soulignement (_) sont autorisés.
   Un nouveau dossier portant le nom de la pièce est créé et la fenêtre "Nouveau programme à codes G" s'ouvre.

5. Actionnez la touche logicielle "ShopTurn".
   La fenêtre "Nouveau programme pas à pas" s'affiche. Le type "ShopTurn" est sélectionné.
   Vous avez la possibilité de modifier le nom du programme pas à pas.

6. Actionnez la touche logicielle "OK" ou la touche <INPUT>.
   Le masque de paramétrage "En-tête de programme" apparaît.

...

Remplir l'en-tête de programme

7. Sélectionnez un décalage d'origine.

8. Indiquez les dimensions de la pièce brute et les paramètres influant sur le programme global, comme l'unité en mm ou en inch, l'axe de l'outil, le plan de retrait, la distance de sécurité ou le sens d'usinage.

Si vous désirez définir la position actuelle de l'outil en tant que point de changement d'outil, actionnez la touche logicielle "Apprent. Pt. ch. out".

Les coordonnées de l'outil sont reprises des paramètres XT et ZT.

L'apprentissage du point de changement d'outil ne peut être réalisé que si vous avez sélectionné le système de coordonnées machine (SCM).

8. Actionnez la touche logicielle "Valider".
La gamme d'usinage s'affiche. L'en-tête et la fin du programme sont créés en tant que blocs de programme.

La fin du programme est définie automatiquement.

Le retrait lors d'un cycle se termine toujours à la distance de sécurité. Le cycle suivant démarre au niveau du plan de retrait. Cela permet l'utilisation du cycle d'accostage/de retrait spécial.

Toute modification du plan de retrait est ainsi déjà active lors du retrait associé à l'usinage précédent.

Pour la sélection des déplacements, la pointe de l'outil sert de repère : autrement dit, la prolongation de l'outil n'est pas prise en considération. Vous devez veiller donc à ce que les plans de retrait soient suffisamment éloignés de l'outil.

Voir aussi

Modifier les réglages du programme (Page 192)

Programmer le cycle de retrait/d'accostage (Page 201)

7.6 En-tête du programme

Dans l'en-tête, vous définissez les paramètres suivants applicables à l'ensemble du programme.

Paramètres	Description	Unité
Unité	L'unité définie dans l'en-tête de programme n'est valable que pour les positions indiquées dans le programme correspondant. Définissez tous les autres paramètres, tels que l'avance ou les corrections d'outil, dans l'unité réglée initialement pour la machine.	mm inch
Décal. origine ↻	Décalage d'origine dans lequel l'origine de la pièce est mémorisée. Vous pouvez également effacer le préréglage du paramètre si vous ne souhaitez aucun décalage d'origine.	
Brut ↻	Définir la forme et les dimensions de la pièce :	
	• **Cylindre**	
XA	Diamètre externe ∅	mm
	• **Polygone**	
N	Nombre d'arêtes	
SW / L ↻	Cote sur plats Largeur de côté	
	• **Parallélépipède centré**	
W	Largeur de la pièce brute	mm
L	Longueur de la pièce brute	mm
	• **Tube**	
XA	Diamètre externe ∅	mm
XI ↻	Diamètre intérieur ∅ (abs) ou épaisseur de paroi (rel)	mm
ZA	Cote initiale	mm
ZI ↻	Cote finale (abs) ou cote finale par rapport à ZA (rel)	mm
ZB	Cote d'usinage (abs) ou cote d'usinage par rapport à ZA (rel)	mm
Retrait ↻	La zone de retrait est la zone dans laquelle les axes doivent pouvoir se déplacer sans risque de collision.	
	• **simple** • **étendu** – (pas pour la pièce brute Tube) • **tous**	
XRA ↻	Plan de retrait X ∅ extérieur (abs) ou plan de retrait X par rapport à XA (rel)	
XRI ↻	- uniquement pour la pièce brute Tube plan de retrait X ∅ intérieur (abs) ou plan de retrait X par rapport à XI (rel)	
ZRA ↻	Plan de retrait Z avant (abs) ou plan de retrait Z par rapport à ZA (rel)	
ZRI ↻	Plan de retrait Z arrière - (uniquement pour un retrait de type "tous")	
Poupée mobile ↻	• oui • non	
XRR	Plan de retrait poupée mobile - (uniquement pour poupée mobile "oui")	

Paramètres	Description	Unité
Pt.chang.outil	Point de changement d'outil accosté par la tourelle avec son origine. • SCP (système de coordonnées pièce) • SCM (système de coordonnées machine) **Remarques** • Le point de changement d'outil doit se trouver en dehors de la zone de retrait et à une distance suffisamment grande de celle-ci pour qu'aucun outil n'y pénètre lors du pivotement de la tourelle revolver. • Gardez à l'esprit que le point de changement d'outil se rapporte à l'origine de la tourelle revolver et non à la pointe de l'outil.	
XT	Point de changement d'outil X ∅	
ZT	Point de changement d'outil Z	
Distance de sécurité SC	La distance de sécurité est la distance jusqu'à laquelle l'outil peut s'approcher à vitesse rapide de la pièce. **Remarque :** Introduisez la distance de sécurité en cote relative et sans signe.	
Limite de vitesse de rotation S1	Vitesse de rotation maximale de la broche principale Si vous désirez usiner la pièce avec une vitesse de coupe constante, la vitesse de rotation de la broche doit être augmentée dès que le diamètre de la pièce diminue. Comme la vitesse de rotation ne peut pas augmenter indéfiniment, vous pouvez définir une limite de vitesse de rotation pour la broche principale (S1) et la contre-broche (S3), en fonction de la forme, de la taille et du matériau dont est constitué la pièce ou le mandrin. Le constructeur de la machine-outil ne définit qu'une limite de vitesse de rotation pour la machine, donc indépendante de la pièce. Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.	tr/min
Sens d'usinage	Sens de fraisage • En opposition • En avalant	

7.7 Création de blocs de programme

Après avoir créé un nouveau programme et rempli l'en tête de programme, vous définissez dans les blocs les différentes opérations d'usinage requises pour la fabrication de la pièce.

Les blocs ne peuvent être créés qu'entre l'en-tête et la fin du programme.

Marche à suivre

Sélection d'une fonction technologique

1. Positionnez le curseur sur la ligne de la gamme d'usinage à la suite de laquelle vous désirez insérer un nouveau bloc de programme.
2.

Sélectionnez la fonction de votre choix à l'aide des touches logicielles.

   Le masque de paramétrage associé à cette fonction apparaît.

...

3. Commencez par programmer l'outil, la valeur de correction, l'avance et la vitesse de rotation de la broche (T, D, F, S, V), puis indiquez les valeurs des paramètres restants.

Sélection d'un outil dans la liste d'outils

4. Actionnez la touche logicielle "Sélection de l'outil" si vous désirez sélectionner un outil de la liste pour le paramètre "T".

5. Dans la liste d'outils, positionnez le curseur sur l'outil que vous souhaitez utiliser pour l'usinage et actionnez la touche logicielle "Dans le programme".

   L'outil sélectionné est reporté dans le masque de paramétrage.

   La gamme d'usinage réapparaît ; le bloc de programme que vous venez de créer y figure et est marqué.

7.8 Outil, valeur de correction, avance et vitesse de rotation de la broche (T, D, F, S, V)

Les paramètres suivants doivent être indiqués pour chaque bloc de programme.

Outil (T)

Pour chaque opération d'usinage, vous devez programmer un outil. L'outil est sélectionné par le biais de son nom et la sélection est intégrée à tous les masques de paramétrage des cycles d'usinage, excepté pour Droite/Cercle.

Les corrections de longueur d'outil deviennent actives dès que le changement d'outil a été effectué.

La sélection de l'outil est modale dans le cas des fonctions Droite/Cercle, c.-à-d. qu'en cas d'exécution de plusieurs phases d'usinage successives avec le même outil, il suffit de programmer un outil pour la 1ère droite/le 1er cercle.

Tranchant (D)

Dans le cas des outils à plusieurs tranchants, il existe des données de correction spécifiques à chaque tranchant. Pour ces outils, vous devez sélectionner ou indiquer le numéro du tranchant avec lequel vous désirez effectuer l'usinage.

PRUDENCE
Des collisions peuvent se produire si, dans le cas de certains outils (p. ex. fraise cylindrique à lamer avec pilote ou foret étagé), vous indiquez un numéro incorrect de tranchant et si vous déplacez l'outil. Veuillez à toujours indiquer le bon numéro de tranchant.

Correction de rayon

La correction du rayon d'outil est automatiquement prise en compte pour tous les cycles d'usinage, exceptés Fraisage en contournage et Droite.

Dans le cas de ces deux cycles, vous pouvez programmer la correction de rayon ou non. Dans le cas du cycle Droite, la correction de rayon est modale, c.-à-d. que vous devez la désactiver si vous désirez à nouveau effectuer des déplacements sans correction de rayon.

Correction de rayon à droite du contour

Correction de rayon à gauche du contour

Correction de rayon désactivée

Correction de rayon comme réglé précédemment

Avance (F)

L'avance F, également appelée avance d'usinage, est la vitesse à laquelle les axes se déplacent pendant l'usinage de la pièce. L'avance d'usinage doit être saisie en mm/min, mm/tr ou mm/dent. Dans les cycles de fraisage, l'avance est convertie automatiquement, que vous basculiez de mm/min en mm/tr, ou inversement.

L'avance ne peut être saisie en mm/dent que pour les fraises et garantit que chaque tranchant de la fraise effectuera l'usinage dans les meilleures conditions possibles. L'avance par dent correspond au déplacement linéaire qu'effectue la fraise lors de l'action d'une dent.

Dans le cas des cycles de fraisage et les cycles de tournage, l'avance se rapporte au centre de la fraise ou au centre du bec de l'outil lors de l'ébauchage. Cela est également valable lors de la finition, sauf pour les contours comportant des courbures concaves, où l'avance se rapporte au point de contact entre fraise et pièce.

La vitesse d'avance maximale est déterminée par des paramètres machine.

Constructeur de la machine-outil
Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Vitesse de rotation de broche (S)

La vitesse de rotation de broche S est le nombre de tours de broche par minute (tr/min) et est programmée en liaison avec un outil. Elle se réfère à la broche principale (S1) ou la contre-broche (S3) dans le cas des opérations de tournage et de perçage/alésage/taraudage dans l'axe de rotation et à la broche porte-outil (S2) dans le cas des opérations de fraisage et de perçage/alésage/taraudage excentrées.

La broche démarre immédiatement après le changement d'outil et s'arrête après une opération de reset, fin de programme ou changement d'outil. Le sens de rotation de la broche est défini pour chaque outil dans la liste des outils.

A la place de la vitesse de rotation de broche, vous pouvez également programmer la vitesse de coupe. Dans le cas des cycles de fraisage, la vitesse de rotation de broche est convertie automatiquement en vitesse de coupe et inversement.

Vitesse de coupe (V)

La vitesse de coupe V est une vitesse périphérique (m/min) programmée pour un outil, à la place de la vitesse de rotation de la broche. Elle se réfère à la broche principale (V1) ou à la contre-broche (V3) dans le cas des opérations de tournage et de perçage au centre et correspond à la vitesse périphérique de la pièce à l'emplacement usiné.

Dans le cas des opérations de fraisage et de perçage/alésage/taraudage excentrées, elle se réfère à la broche porte-outil (V2) et correspond à la vitesse à laquelle l'arête tranchante de l'outil usine la pièce.

Usinage

Dans le cas de certains cycles, vous avez le choix entre l'ébauchage, la finition et l'usinage complet. Certains cycles de fraisage offrent la possibilité d'effectuer la finition du bord ou du fond.

- Ebauche

  Un ou plusieurs usinages avec passe de profondeur
- Finition

  Usinage unique
- Finition du bord

  Seul le bord de l'objet est fini
- Finition fond

  Seul le fond de l'objet est fini
- Usinage complet

  Ebauchage et finition avec un outil en une
- Phase d'usinage

  Pour effectuer l'ébauchage et la finition avec des outils différents, appelez le cycle d'usinage deux fois (1er bloc = ébauchage, 2ème bloc = finition). Les paramètres programmés sont conservés lors du second appel.

7.9 Appeler décalages d'origine

Vous pouvez appeler des décalages d'origine (G54, etc.) à partir de n'importe quel programme.

Vous définissez les décalages d'origine dans les listes de décalages d'origine. Vous pouvez également y lire les coordonnées du décalage sélectionné.

Marche à suivre

1. Appuyez sur les touches logicielles "Divers", "Transformations" et "Décalage d'origine".
   La fenêtre "Décalage d'origine" s'ouvre.

2. Sélectionnez le décalage d'origine souhaité (par ex. G54).

3. Appuyez sur la touche logicielle "Valider".
   Le décalage d'origine est reporté dans la gamme d'usinage.

7.10 Répéter blocs de programme

Lorsque certaines opérations d'usinage doivent être exécutées plusieurs fois sur une pièce, vous pouvez les programmer une seule fois. Vous avez la possibilité de répéter des blocs de programme.

Repère de début et de fin

Le début et la fin des blocs de programme à répéter doivent être marqués par un repère de début et un repère de fin. Vous pouvez alors répéter jusqu'à 9999 fois l'exécution de ces blocs au sein d'un programme. Les repères doivent porter des noms univoques, c'est-à-dire différents. Les noms utilisés dans NCK ne sont pas admis.

Vous pouvez aussi insérer les marques de début et de fin de bloc ainsi que les répétitions ultérieurement, mais pas dans des blocs de programme concaténés.

Remarque

Vous pouvez utiliser un seul et même repère comme repère de fin du bloc précédent et comme repère de début du bloc suivant.

Marche à suivre

1. Positionnez le curseur sur le bloc de programme après lequel vous voulez insérer un bloc de programme à répéter.
2.

Appuyez sur la touche logicielle "Divers".
3.

Appuyez sur les touches logicielles ">>" et "Répétition programme".
3.

Appuyez sur les touches logicielles "Poser repère" et "Valider".
Un repère de début est inséré derrière le bloc courant.
4. Entrez les blocs de programme que vous voulez répéter ultérieurement.
5.

Appuyez une nouvelle fois sur les touches logicielles "Poser repère" et "Valider".
Un repère de fin est inséré derrière le bloc actuel.
6. Poursuivez la programmation jusqu'à l'endroit où vous souhaitez répéter les blocs de programme qui ont été marqués.
7.

Appuyez sur les touches logicielles "Divers" et "Répétition programme".

8. Entrez le nom des repères de début et de fin ainsi que le nombre de répétitions.

9. Appuyez sur la touche logicielle "Valider".

   Les blocs de programme marqués sont répétés.

7.11 Indication du nombre de pièces

Si vous désirez réaliser un nombre donné de pièces identiques, vous pouvez indiquer ce nombre à la fin du programme. Une fois démarrée, l'exécution du programme sera répétée automatiquement autant de fois que vous l'avez indiqué.

Si votre tour est équipé d'un embarreur p. ex., vous programmez l'avance de la barre au début du programme puis l'usinage proprement dit. Après l'usinage, vous programmez le tronçonnage de la pièce et vous indiquez le nombre de pièces désiré à la fin du programme.

De cette manière, l'usinage peut être exécuté de façon entièrement automatisée.

Marche à suivre

1. Ouvrez le bloc "Fin du programme", si vous désirez usiner plus d'une pièce.
2. Introduisez le nombre de pièces que vous désirez usiner dans le champ "N".

   - OU -

   Actionnez la touche logicielle "infini" si vous souhaitez répéter sans fin l'exécution du programme.

   La touche "Reset" permet de mettre fin à l'exécution du programme.

3. Actionnez la touche logicielle "Valider".

   Une fois démarrée, l'exécution du programme sera répétée automatiquement autant de fois que vous l'avez indiqué.

7.12 Modifer des blocs de programme

Vous avez la possibilité d'optimiser ultérieurement les paramètres des blocs programmés ou de les adapter à de nouvelles situations, par ex. lorsque vous souhaitez augmenter l'avance ou décaler une position. Vous pouvez modifier tous les paramètres dans l'ensemble des blocs de programme, en intervenant directement dans les masques de paramétrage correspondants.

Marche à suivre

1. Dans le groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes", sélectionnez le programme que vous souhaitez modifier.

2. Appuyez sur la touche <Curseur vers la droite> ou sur la touche <INPUT>.

   La gamme d'usinage du programme s'affiche.

3. Positionnez le curseur sur le bloc de programme souhaité dans la gamme d'usinage et appuyez sur la touche <Curseur vers la droite>.

   Le masque de paramétrage du bloc de programme sélectionné s'affiche.

4. Effectuez les modifications.

5. Appuyez sur la touche logicielle "Valider".

   - OU -

   Appuyez sur la touche <Curseur vers la gauche>.

Les modifications sont prises en compte dans le programme.

7.13 Modifier les réglages du programme

Fonction

Vous pouvez modifier tous les paramètres définis dans l'en-tête de programme, excepté la forme de la pièce brute et l'unité, à des emplacements quelconques du programme. En outre, vous avez également la possibilité de modifier le préréglage pour le sens d'usinage en fraisage.

Les réglages définis dans l'en-tête du programme sont automaintenus : ils restent actifs jusqu'à leur modification.

Retrait

La modification d'un plan de retrait est appliquée à partir de la distance de sécurité du dernier cycle car le retrait suivant est repris par le cycle suivant.

Sens d'usinage

Le sens de rotation d'usinage (en avalant ou en opposition) est le sens de déplacement de la dent de la fraise par rapport à la pièce, c.-à-d. que ShopTurn exploite le paramètre Sens d'usinage en liaison avec le sens de rotation de la broche en fraisage, excepté en fraisage en contournage.

Le sens d'usinage est préréglé dans un paramètre machine.

Constructeur de la machine-outil
Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Programme".

2. Appuyez sur les touches logicielles "Divers" et "Réglages".
   La fenêtre de saisie "Réglages" s'ouvre.

Paramètres

Paramètres	Description	Unité
Retrait	Mode de relèvement • simple • étendu • tous	
XRA	Plan de retrait X ∅ extérieur (abs) ou plan de retrait X par rapport à XA (rel)	mm
XRI	Plan de retrait X ∅ intérieur (abs) ou plan de retrait X par rapport à XI (rel) - (uniquement pour un retrait de type "étendu" et "tous")	mm
ZRA	Plan de retrait Z avant (abs) ou plan de retrait Z par rapport à ZA (rel)	mm
ZRI	Plan de retrait Z arrière - (uniquement pour un retrait de type "tous")	mm
Poupée mobile	oui • La poupée mobile est représentée en simulation / dessin simultané • La logique de retrait est prise en compte lors de l'accostage/du retrait non	
XRR	Plan de retrait - (uniquement pour poupée mobile "oui")	mm
Point de changement d'outil	Point de changement d'outil • SCP (système de coordonnées pièce) • SCM (système de coordonnées machine)	
XT	Point de changement d'outil X	mm
ZT	Point de changement d'outil Z	mm
SC	Distance de sécurité (rel) Effet par rapport au point de référence. Le sens dans lequel agit la distance de sécurité est déterminé automatiquement par le cycle.	mm
S1	Vitesse de rotation maximale de la broche principale	tr/min
Sens d'usinage	Sens de fraisage : • En avalant • En opposition	

7.14 Sélection des cycles via une touche logicielle

Vue d'ensemble des opération d'usinage

Les opérations d'usinage suivantes sont disponibles :

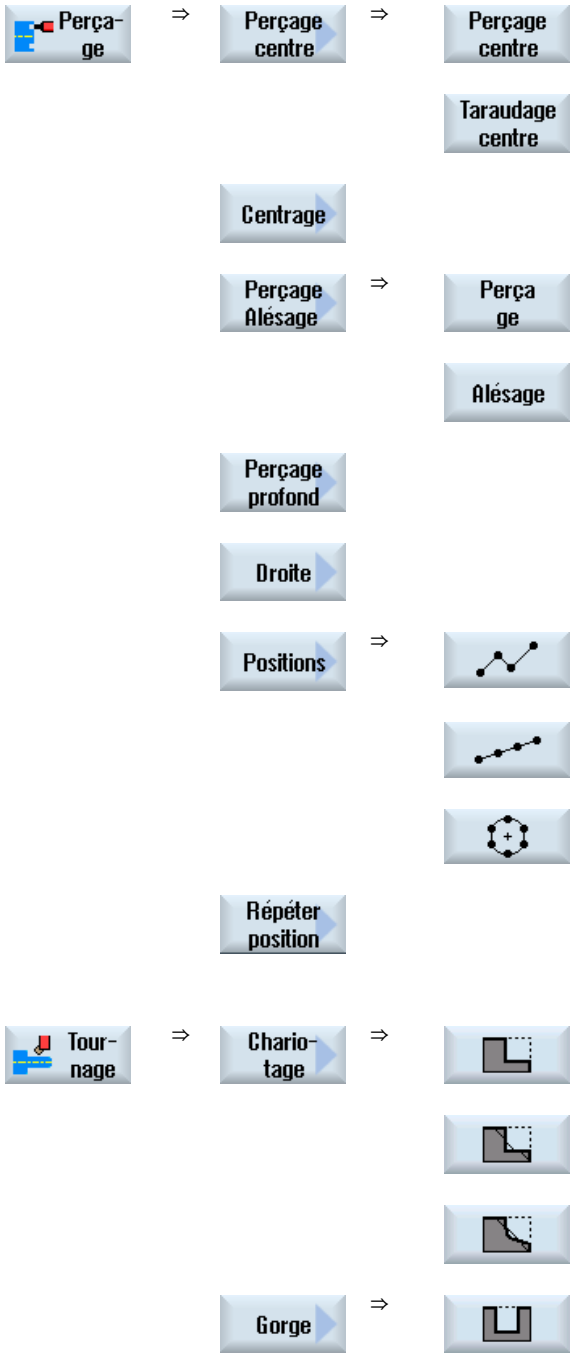

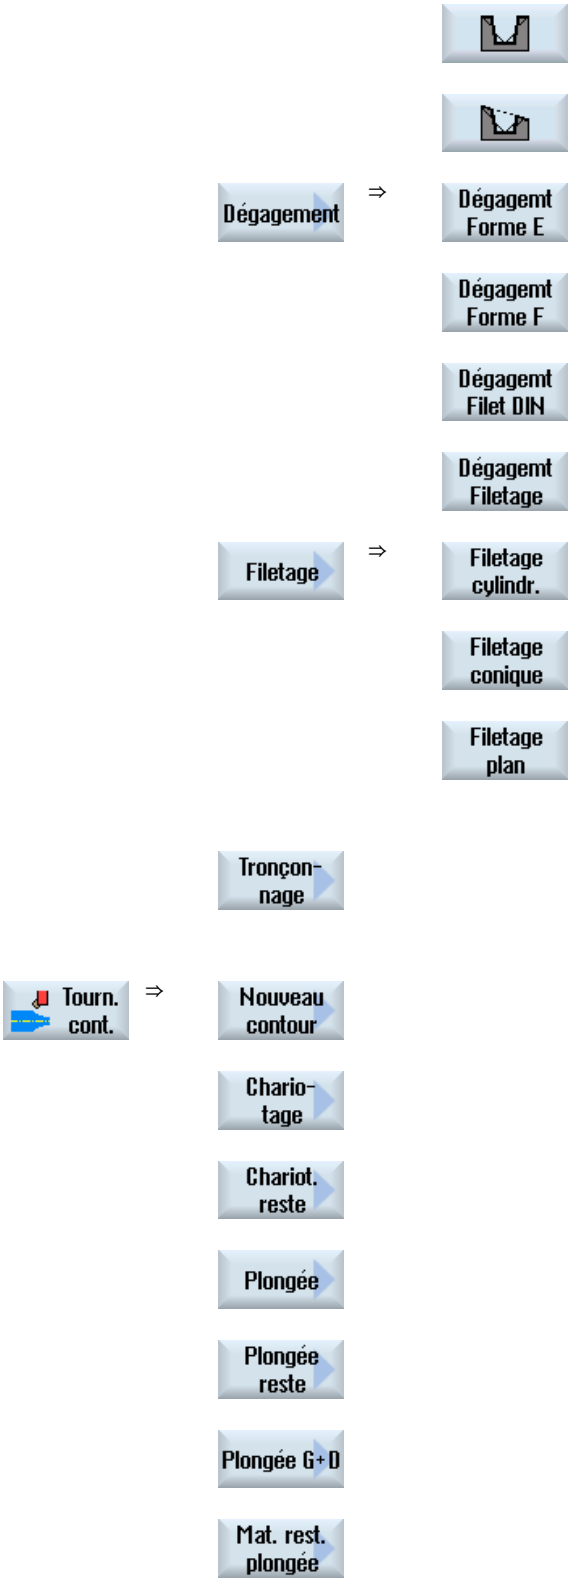
Dégagement
⇒
Dégagemt Forme E
Dégagemt Forme F
Dégagemt Filet DIN
Dégagemt Filetage
Filetage
⇒
Filetage cylindr.
Filetage conique
Filetage plan
Tronçon-nage
Tourn. cont.
⇒
Nouveau contour
Chario-tage
Chariot. reste
Plongée
Plongée reste
Plongée G+D
Mat. rest. plongée

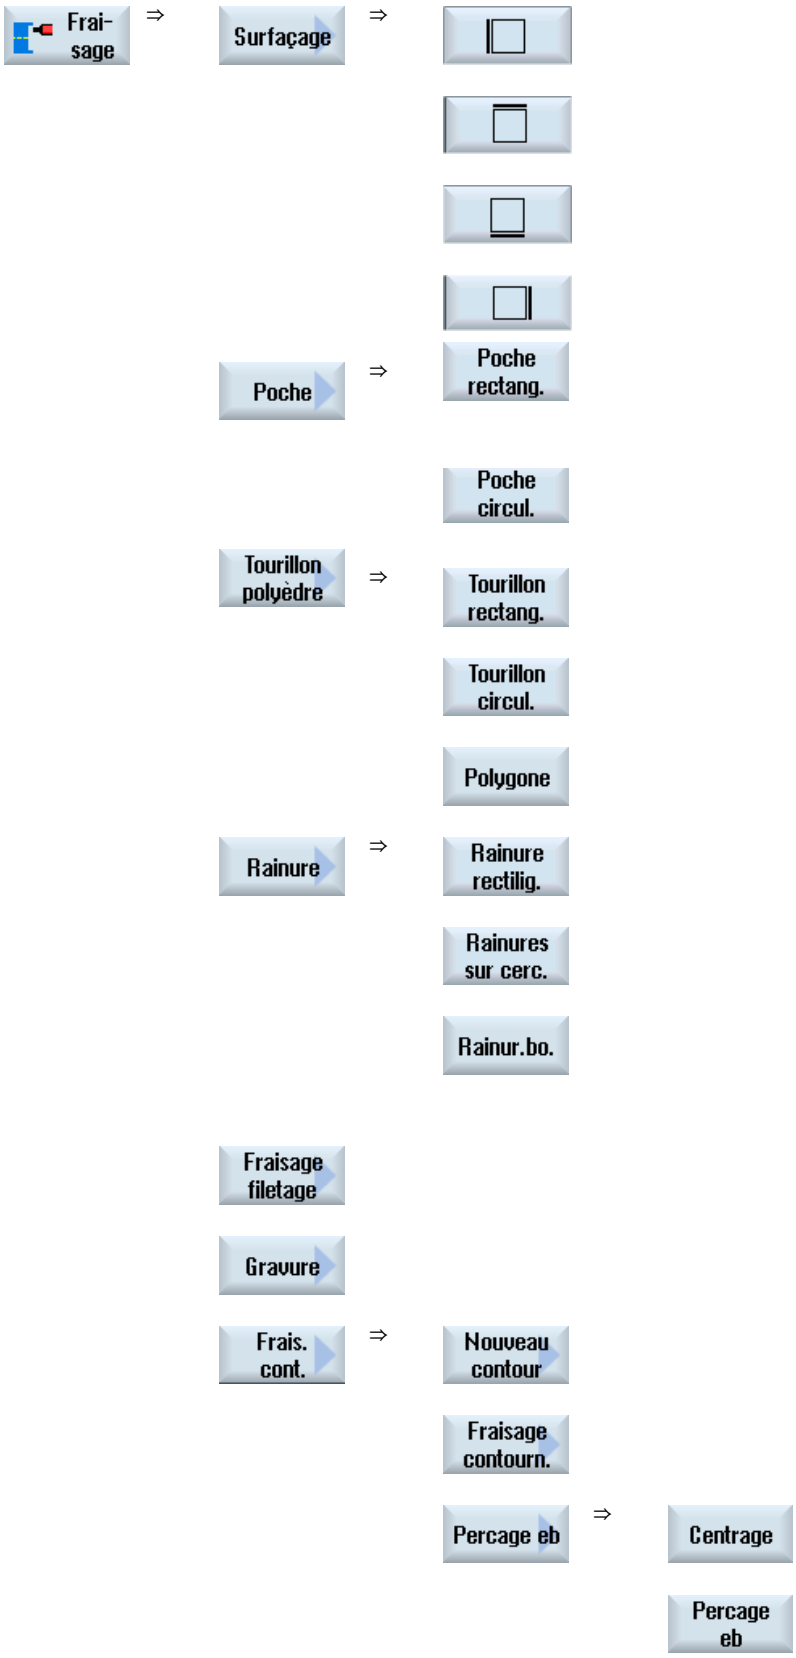
Frai-
sage
⇒
Surfaçage
⇒
Poche
⇒
Poche
rectang.
Poche
circul.
Tourillon
polyèdre
⇒
Tourillon
rectang.
Tourillon
circul.
Polygone
Rainure
⇒
Rainure
rectilig.
Rainures
sur cerc.
Rainur.bo.
Fraisage
filetage
Gravure
Frais.
cont.
⇒
Nouveau
contour
Fraisage
contourn.
Percage eb
⇒
Centrage
Percage
eb

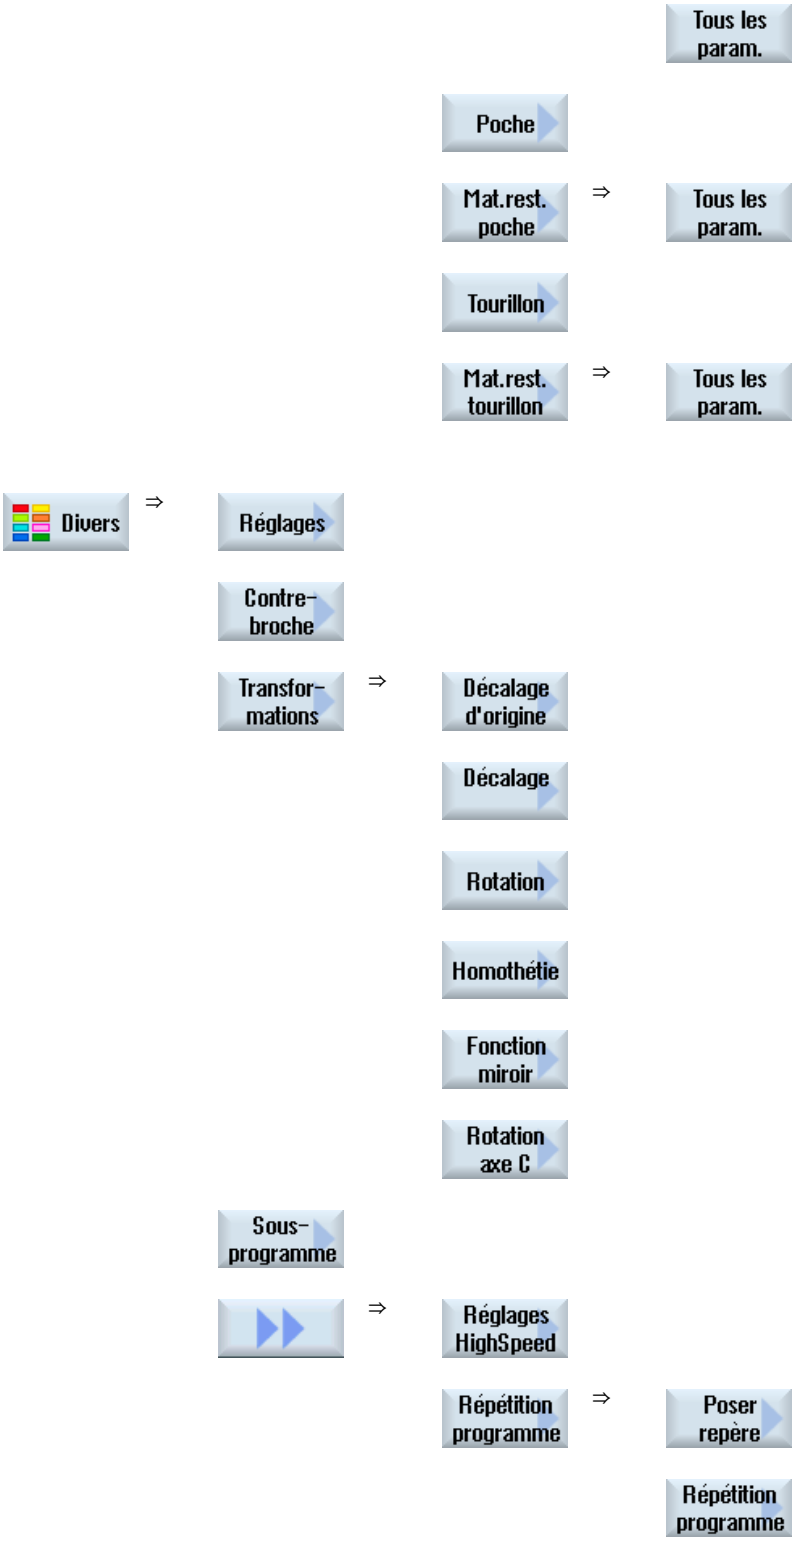
Tous les param.
Poche
Mat.rest. poche
⇒
Tous les param.
Tourillon
Mat.rest. tourillon
⇒
Tous les param.
Divers
⇒
Réglages
Contre-broche
Transfor-mations
⇒
Décalage d'origine
Décalage
Rotation
Homothétie
Fonction miroir
Rotation axe C
Sous-programme
⇒
Réglages HighSpeed
Répétition programme
⇒
Poser repère
Répétition programme

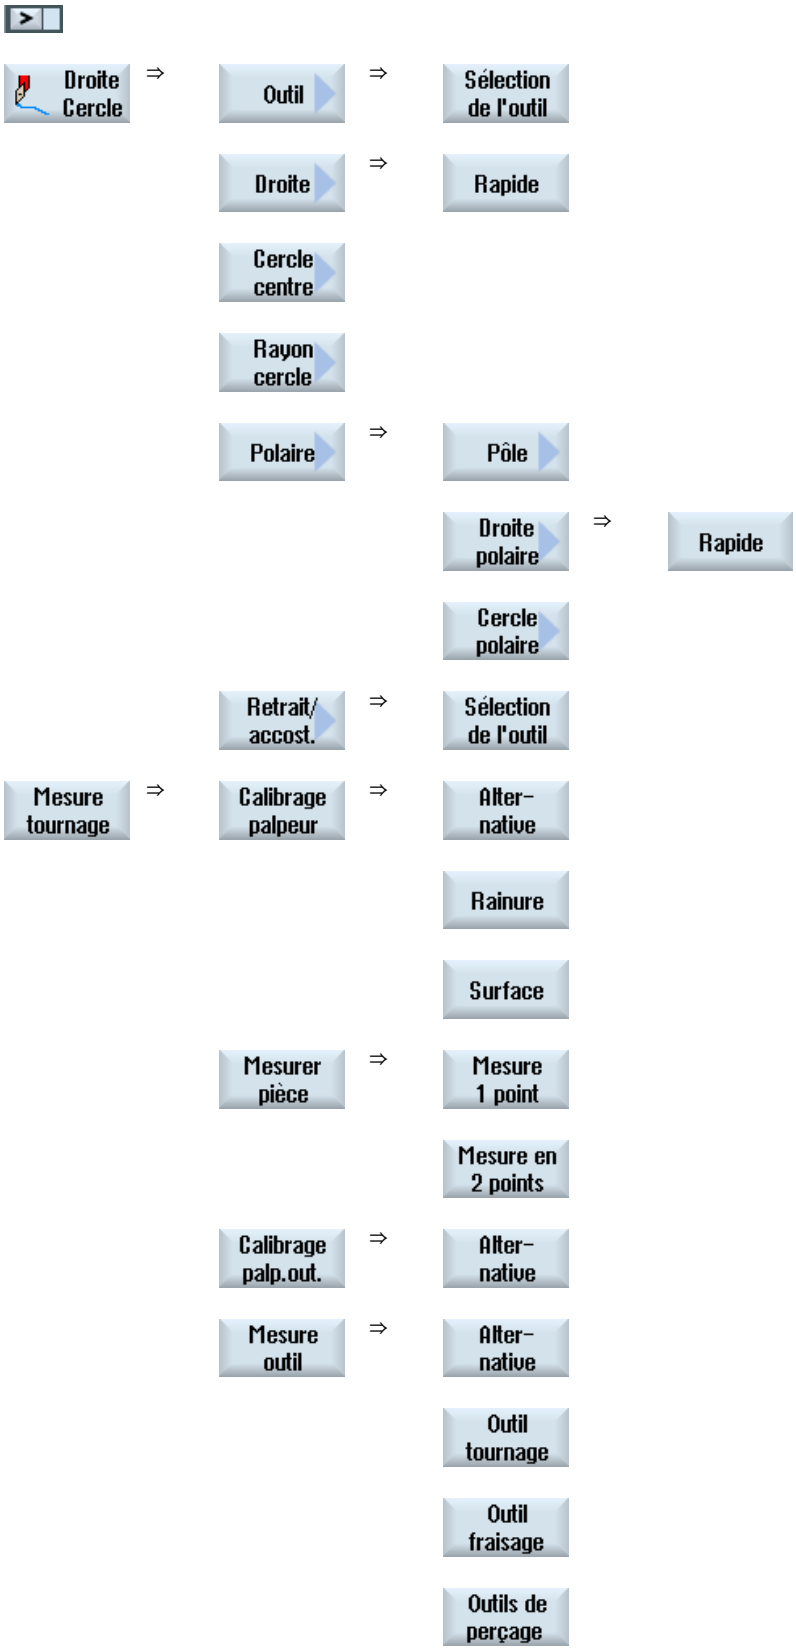
Droite Cercle
Outil
Sélection de l'outil
Droite
Rapide
Cercle centre
Rayon cercle
Polaire
Pôle
Droite polaire
Rapide
Cercle polaire
Retrait/ accost.
Sélection de l'outil
Mesure tournage
Calibrage palpeur
Alter- native
Rainure
Surface
Mesurer pièce
Mesure 1 point
Mesure en 2 points
Calibrage palp.out.
Alter- native
Mesure outil
Alter- native
Outil tournage
Outil fraisage
Outils de perçage

7.15 Appeler fonctions technologiques

7.15.1 Autres fonctions dans les masques de saisie

Sélection d'unités

Si par exemple l'unité d'un champ peut être modifiée, celle-ci est mémorisée dès que le curseur se trouve sur l'élément. Ainsi, l'opérateur peut identifier la relation.

L'icône de sélection est également affiché dans l'infobulle.

Affichage de abs. ou rel.

Les abréviations "abs." et "rel." (pour valeur absolue ou relative) sont indiquées à la suite des champs de saisie lorsqu'une commutation est possible pour le champ.

Images d'aide

Pour le paramétrage des cycles, des graphiques de représentations 2D, 3D ou de section sont affichés.

Aide en ligne

Pour plus d'informations sur des instructions précises en code G ou sur des paramètres de cycle dans le contexte HMI sl, référez-vous à l'aide en ligne contextuelle.

7.15.2 Contrôle de paramètres de cycle

Lors de l'élaboration du programme, les paramètres saisis sont déjà vérifiés afin d'éviter des erreurs de saisie.

Si une valeur non admissible est attribuée à un paramètre, un message d'erreur est affiché comme suit dans le masque de saisie :

- Le champ de saisie s'affiche sur fond orange.
- Un message d'erreur apparaît dans une ligne de commentaire.
- Si le curseur est positionné sur le champ de saisie du paramètre, le message apparaît également en tant qu'info-bulle.

La programmation ne peut être terminée qu'une fois la valeur erronée corrigée.

Même lors de l'exécution des cycles, les valeurs de paramètres sont également surveillées par des alarmes.

7.15.3 Paramètres de réglage pour fonctions technologiques

Les fonctions technologiques peuvent être influencées et configurées au moyen de paramètres machine et de paramètres de configuration.

Pour plus d'informations, référez-vous à la documentation suivante :

Manuel de mise en service HMI sl / SINUMERIK 840D sl

7.15.4 Modifier l'appel de cycle

Vous avez appelé le cycle souhaité dans l'éditeur de programme à l'aide de la touche logicielle, saisi les paramètres et confirmé avec "Valider".

Le cycle d'usinage est enregistré dans l'éditeur sous la forme d'un code G. Le cycle paramétré en code G s'affiche sur fond gris clair et est protégé en écriture.

Marche à suivre

1. Sélectionnez l'appel de cycle souhaité et appuyez sur la touche <Curseur vers la droite>.

   Le masque de saisie de l'appel de cycle sélectionné s'ouvre.

   - OU -

   Appuyez sur la combinaison de touches <MAJ + INSER>.

   Vous passez ainsi en mode d'édition pour cet appel de cycle et pouvez l'éditer comme un bloc CN normal. De cette manière, vous pouvez générer un bloc sans déplacement avant l'appel de cycle.

   Nota : En mode d'édition, l'appel de cycle peut être modifié de sorte qu'il ne soit plus reconvertible dans le masque de paramétrage.

   En appuyant une nouvelle fois sur la combinaison de touches <MAJ + INSER>, vous quittez le mode de modification.

   - OU -

   Vous vous trouvez en mode de modification et appuyez sur la touche <INPUT>.

   Une nouvelle ligne est créée avant l'appel de cycle sélectionné.

7.16 Programmer le cycle de retrait/d'accostage

Si vous désirez raccourcir l'accostage/le retrait pendant un cycle d'usinage ou trouver une solution pour une situation géométrique complexe lors de l'accostage/du retrait, vous pouvez créer un cycle d'accostage/de retrait spécial. Dans ce cas, la stratégie d'accostage/de retrait prévue normalement n'est pas prise en compte.

Vous pouvez insérer le cycle d'accostage/de retrait entre des blocs de programme pas à pas de votre choix, mais pas entre des blocs de programme concaténés.

Point de départ

Le point de départ du cycle d'accostage/de retrait est toujours la distance de sécurité qui a été accostée après le dernier usinage.

Changement d'outil

Si vous désirez effectuer un changement d'outil, vous pouvez accoster le point de changement d'outil par l'intermédiaire d'au plus 3 positions (P1 à P3) et le point de départ suivant par l'intermédiaire d'au plus 3 autres positions (P4 à P6). Si, par contre, aucun changement d'outil n'est nécessaire, vous disposez d'au plus 6 positions pour accoster la position de départ suivante.

Si les 3 ou 6 positions ne suffisent pas pour l'accostage/le retrait, vous pouvez appeler plusieurs fois de suite le cycle et, ainsi, programmer d'autres positions.

⚠ PRUDENCE
Tenez compte du fait que l'outil se déplace directement de la dernière position programmée dans le cycle d'accostage/de retrait vers le point de départ de l'usinage suivant.

Voir aussi

Accostage et retrait pendant un cycle d'usinage (Page 175)

Marche à suivre

Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Droite Cercle".

Actionnez la touche logicielle "Retrait/accostage".

Tableau 7- 1

Paramètres	Description	Unité
F1 U	Avance pour accostage de la première position Vitesse rapide alternative	mm/min
X1	1ère position ∅ (abs) ou 1ère position (rel)	mm
Z1	1ère position (abs ou rel)	mm
F2 U	Avance pour accostage de la deuxième position Vitesse rapide alternative	mm/min
X2	2ème position ∅ (abs) ou 2ème position (rel)	mm
Z2	2ème position (abs ou rel)	mm
F3 U	Avance pour accostage de la troisième position Vitesse rapide alternative	mm/min
X3	3ème position ∅ (abs) ou 3ème position (rel)	mm
Z3	3ème position (abs ou rel)	mm
Chang. outil U	**Pt.chang.outil** : accoster le point de changement d'outil de la dernière position programmée et procéder au changement d'outil **Direct** : procéder au changement d'outil au niveau de la dernière position programmée, et non au niveau du point de changement d'outil **Non** : n'effectuer aucun changement d'outil	
T	Nom de l'outil - (uniquement pour changement d'outil "direct")	
D	Numéro de tranchant - (uniquement pour changement d'outil "direct")	
F4 U	Avance pour accostage de la quatrième position Vitesse rapide alternative	mm/min
X4	4ème position ∅ (abs) ou 4ème position (rel)	mm
Z4	4ème position (abs ou rel)	mm
F5 U	Avance pour accostage de la cinquième position Vitesse rapide alternative	mm/min
X5	5ème position ∅ (abs) ou 5ème position (rel)	mm
Z5	5ème position (abs ou rel)	mm
F6 U	Avance pour accostage de la sixième position Vitesse rapide alternative	mm/min
X6	6ème position ∅ (abs) ou 6ème position (rel)	mm
Z6	6ème position (abs ou rel)	mm

7.17 Aide à la programmation des cycles de mesure et d'usinage

Les cycles de mesure sont des sous-programmes génériques dédiés à des tâches de mesure. Ils peuvent être adaptés au cas de figure concret par l'intermédiaire de paramètres.

Remarque

Utilisation des cycles de mesure

Les cycles de mesure des programmes, disponibles dans la barre des touches d'accès aux fonctions de l'éditeur, ne peuvent pas être utilisés avec les fonctions courantes comme l'affichage des bulles d'aide, l'aide animée, la fermeture des masques à l'aide de la touche <curseur vers la gauche>, etc.

Lors de la mesure, une distinction est faite entre les éléments suivants :

- Mesure de pièces
- Mesure d'outils

Mesure de pièces

Pour la mesure, un palpeur de pièce est amené jusqu'à la pièce tournée à mesurer comme s'il s'agissait d'un outil et les positions de mesure sont relevées. La conception flexible des cycles de mesure permet pratiquement toutes les opérations de mesure sur tours. Le résultat de la mesure de la pièce peut engendrer au choix une correction d'outil automatique ou une correction DO supplémentaire.

Mesure d'outils

Pour la mesure, l'outil à mesurer qui vient d'être chargé est amené jusqu'au palpeur et les valeurs de mesure de la géométrie de l'outil sont relevées. Le palpeur est fixe ou amené dans la zone de travail par un dispositif mécanique. La géométrie de l'outil qui a été mesurée est ensuite introduite dans la mémoire de correcteur d'outil correspondante.

Bibliographie

Pour une description plus détaillée de l'application des cycles de mesure, voir :

Manuel de programmation des cycles de mesure HMI sl / SINUMERIK 840D sl

Marche à suivre

1. Actionnez la touche d'accès au menu suivant.

2. Actionnez la touche logicielle horizontale "Mesure tournage".

3. Sélectionnez le groupe de fonctions de mesure de votre choix, par exemple "Ajustage palpeur", à l'aide des touches logicielles verticales.

   - OU -

Mesure de pièce

- OU -

Etalonnage du palpeur d'outil

- OU -

Mesure d'outil

4. Sélectionnez une tâche de mesure à l'aide des touches logicielles verticales.
5. Introduisez les paramètres.
6.

Actionnez la touche logicielle "OK".
Le cycle de mesure est reporté dans l'éditeur sous forme de code G. Le cycle de mesure paramétré en code G est marqué en couleur.
7. Si vous souhaitez visualiser une nouvelle fois le masque de paramétrage correspondant à un cycle de mesure, positionnez le curseur sur ce cycle dans l'éditeur de codes G.
8.
Actionnez la touche <curseur vers la droite>.
Le masque de paramétrage du cycle de mesure sélectionné s'affiche.

- OU -

9.

Actionnez la touche <Insert> pour annuler le marquage du cycle de mesure dans l'éditeur et modifier les paramètres directement dans l'éditeur.

Programmer des fonctions technologiques (cycles) 8

8.1 Perçage

8.1.1 Généralités

Paramètres géométriques généraux

- Plan de retrait RP et point de référence Z0

  En règle générale, le point de référence Z0 et le plan de retrait RP ont des valeurs différentes. Il est supposé dans le cycle que le plan de retrait est situé avant le point de référence.

  Remarque

  Pour des valeurs identiques du point de référence et du plan de retrait, il n'est pas permis de déclarer une profondeur en relatif. Le message d'erreur "Plan de référence mal défini" serait émis et le cycle ne serait pas exécuté.

  Ce message d'erreur est aussi émis lorsque le plan de retrait se trouve après le point de référence, la distance à la profondeur finale est donc plus petite.

- Distance de sécurité SC

  Efficace sur le point de référence. Le sens dans lequel agit la distance de sécurité est déterminé automatiquement par le cycle.

- Profondeur de perçage

  Pour des cycles avec champ de sélection, la profondeur de perçage programmée se rapporte, selon la sélection, au corps du foret ou à sa pointe ou au diamètre du centrage :

  – Pointe (profondeur par rapport à la pointe)

    Le foret pénètre jusqu'à ce que sa pointe ait atteint la valeur Z1 programmée.

    Remarque : Si un angle ne peut pas être introduit dans la gestion d'outil pour le foret, le choix pointe/corps ne sera pas proposé (tjs pointe, champ 0).

  – Corps (profondeur de perçage par rapport au corps)

    Le foret pénètre jusqu'à ce que son corps ait atteint la valeur Z1 programmée. L'angle introduit dans la liste des outils est alors pris en compte.

  – Diamètre (centrage par rapport au diamètre, avec CYCLE81 uniquement)

    Sous Z1, le diamètre est programmé sur le perçage de centrage. Dans ce cas, l'angle au sommet de l'outil doit être introduit dans la liste des outils. L'outil pénètre jusqu'à ce que le diamètre spécifié soit atteint.

Positions de perçage

Le cycle présuppose les coordonnées de perçage entrées du plan.

Par conséquent, les centres de perçage doivent être programmés comme suit avant ou après l'appel du cycle (voir également le chapitre Cycles sur position unique ou modèle de positions (MCALL)) :

- Une position unique doit être programmée avant l'appel du cycle
- Des modèles de positions (MCALL) doivent être programmé après l'appel du cycle
  - en tant que cycle d'image de perçage (ligne, cercle, etc.) ou
  - en tant que suite de blocs de positionnement correspondant aux centres de perçage

Voir aussi

Sélection des cycles via une touche logicielle (Page 157)

8.1.2 Centrage (CYCLE81)

Fonction

Avec le cycle "Centrage", l'outil perce avec la vitesse de rotation de broche et la vitesse d'avance programmées, au choix

- jusqu'à la profondeur finale programmée ou
- jusqu'à ce que le diamètre programmé du centrage soit atteint

Le retrait de l'outil est effectué au terme d'une temporisation programmée.

Accostage/retrait

1. L'outil se déplace avec G0 à la distance de sécurité du point de référence.
2. Avec G1 et l'avance programmée F, l'outil pénètre dans la pièce jusqu'à ce que la profondeur ou le diamètre de centrage soit atteint.
3. Après une temporisation DT, l'outil se retire avec la vitesse rapide G0 jusqu'au plan de retrait.

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.

2. Actionnez la touche logicielle "Perçage".

3. Actionnez la touche logicielle "Centrage".
   La fenêtre de saisie "Centrage" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G				Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage			T	Nom d'outil	
RP	Plan de retrait	mm		D	Numéro de tranchant	
SC	Distance de sécurité	mm		F	Avance	mm/min mm/tr
				S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min

Paramètres	Description	Unité
Position d'usinage (uniquement pour codes G)	• Position unique Percer un trou sur la position programmée • Modèles de position Position avec MCALL	
Z0 (uniquement pour codes G)	Point de référence Z	mm
Surface d'usinage (uniquement pour ShopTurn)	• Face frontale C • Face frontale Y • Surface latérale C • Surface latérale Y Gardez à l'esprit que le blocage ne reste actif que pour le perçage lors de l'usinage dans les plans Face frontale C et Surface latérale C. Pour l'usinage dans les plans Face frontale Y et Surface latérale Y, le blocage est modal, ce qui signifie qu'il reste actif jusqu'à un changement du plan d'usinage.	
Centrage	• Diamètre (centrage par rapport au diamètre) L'angle introduit dans la liste des outils pour le foret à centrer est alors pris en compte. • Pointe (centrage par rapport à la profondeur) L'outil pénètre jusqu'à ce que la profondeur de plongée programmée soit atteinte.	mm
∅	La plongée se poursuit jusqu'à ce que le diamètre soit atteint. - (uniquement en centrage au diamètre)	mm
Z1 (uniquement pour codes G)	Profondeur de perçage (abs) ou profondeur de perçage par rapport à Z0 (rel) La plongée se poursuit jusqu'à ce que Z1 soit atteint. - (uniquement en centrage à la pointe)	mm
Z1 (face frontale) ou X1 (surface latérale) (uniquement pour ShopTurn)	Profondeur de perçage (abs) ou profondeur de perçage par rapport à Z0 ou X0 (rel) La plongée se poursuit jusqu'à ce que Z1 ou X1 soit atteint. - (uniquement en centrage à la pointe)	mm
DT	• Temporisation (en fond d'alésage) en secondes • Temporisation (en fond d'alésage) en tours	s tr

8.1.3 Perçage (CYCLE82)

Fonction

Avec le cycle "Perçage", l'outil perce avec la vitesse de rotation de broche et la vitesse d'avance programmées jusqu'à la profondeur de perçage finale saisie (tige ou pointe).

Le retrait de l'outil est effectué au terme d'une temporisation programmée.

Accostage/retrait

1. L'outil se déplace avec G0 à la distance de sécurité du point de référence.
2. L'outil pénètre dans la pièce avec G1 et l'avance F programmée jusqu'à ce que la profondeur finale Z1 programmée soit atteinte.
3. Après un arrêt temporisé DT, l'outil se retire avec la vitesse rapide G0 jusqu'au plan de retrait.

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.

2. Actionnez la touche logicielle "Perçage".

3. Actionnez la touche logicielle "Perçage Alésage".

4. Actionnez la touche logicielle "Perçage".
   La fenêtre de saisie "Perçage" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G				Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage			T	Nom d'outil	
RP	Plan de retrait	mm		D	Numéro de tranchant	
SC	Distance de sécurité	mm		F	Avance	mm/min mm/tr
				S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min

Paramètres	Description	Unité
Position d'usinage (uniquement pour codes G)	• Position unique Percer un trou sur la position programmée • Modèles de position Position avec MCALL	
Z0 (uniquement pour codes G)	Point de référence Z	mm

Paramètres	Description	Unité
Surface d'usinage (uniquement pour ShopTurn)	• Face frontale C • Face frontale Y • Surface latérale C • Surface latérale Y Gardez à l'esprit que le blocage ne reste actif que pour le perçage lors de l'usinage dans les plans Face frontale C et Surface latérale C. Pour l'usinage dans les plans Face frontale Y et Surface latérale Y, le blocage est modal, ce qui signifie qu'il reste actif jusqu'à un changement du plan d'usinage.	
Profondeur de perçage	• Corps (profondeur de perçage par rapport au corps) Le foret pénètre jusqu'à ce que son corps ait atteint la valeur Z1 programmée. L'angle introduit dans la liste des outils est alors pris en compte. • Pointe (profondeur par rapport à la pointe) Le foret pénètre jusqu'à ce que sa pointe ait atteint la valeur Z1 programmée. **Remarque :** Si un angle ne peut pas être introduit dans la gestion d'outil pour le foret, le choix pointe/corps ne sera pas proposé (tjs pointe, champ 0) .	
Z1 (uniquement pour codes G)	Profondeur de perçage (abs) ou profondeur de perçage par rapport à Z0 (rel) La plongée se poursuit jusqu'à ce que Z1 soit atteint. - (uniquement en centrage à la pointe)	mm
Z1 (face frontale) ou X1 (surface latérale) (uniquement pour ShopTurn)	Profondeur de perçage (abs) ou profondeur de perçage par rapport à Z0 ou X0 (rel) La plongée se poursuit jusqu'à ce que Z1 ou X1 soit atteint. - (uniquement en centrage à la pointe)	mm
DT	• Temporisation (en fond d'alésage) en secondes • Temporisation (en fond d'alésage) en tours	s tr

8.1.4 Alésage (CYCLE 85)

Fonction

Avec le cycle "Alésage", l'outil pénètre dans la pièce avec la vitesse de rotation de broche programmée et l'avance programmée sous F.

Si la valeur Z1 est atteinte et la temporisation écoulée, l'outil est ramené avec l'avance de retrait programmée, au plan de retrait.

Accostage/retrait

1. L'outil se déplace avec G0 à la distance de sécurité du point de référence.
2. L'outil pénètre dans la pièce avec l'avance F programmée jusqu'à ce que la profondeur finale Z1 soit atteinte.
3. Temporisation DT en fond de trou.
4. Retrait au plan de retrait avec l'avance de retrait programmée FR.

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.

2. Actionnez la touche logicielle "Perçage".

3. Actionnez la touche logicielle "Perçage Alésage".

4. Actionnez la touche logicielle "Alésage".
   La fenêtre de saisie "Alésage" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G				Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage			T	Nom d'outil	
RP	Plan de retrait	mm		D	Numéro de tranchant	
SC	Distance de sécurité	mm		F	Avance	mm/min mm/tr
F	Avance	mm/min		S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min

Paramètres	Description	Unité
Position d'usinage (uniquement pour codes G)	• Position unique Percer un trou sur la position programmée • Modèles de position Position avec MCALL	
Z0 (uniquement pour codes G)	Point de référence Z	mm
FR	Avance pour le retrait	mm/min
Surface d'usinage (uniquement pour ShopTurn)	• Face frontale C • Face frontale Y • Surface latérale C • Surface latérale Y Gardez à l'esprit que le blocage ne reste actif que pour le perçage lors de l'usinage dans les plans Face frontale C et Surface latérale C. Pour l'usinage dans les plans Face frontale Y et Surface latérale Y, le blocage est modal, ce qui signifie qu'il reste actif jusqu'à un changement du plan d'usinage.	
Z1 (uniquement pour codes G)	Profondeur de perçage (abs) ou profondeur de perçage par rapport à Z0 (rel) La plongée se poursuit jusqu'à ce que Z1 soit atteint. - (uniquement en centrage à la pointe)	mm
Z1 (face frontale) ou X1 (surface latérale) (uniquement pour ShopTurn)	Profondeur de perçage (abs) ou profondeur de perçage par rapport à Z0 ou X0 (rel) La plongée se poursuit jusqu'à ce que Z1 ou X1 soit atteint. - (uniquement en centrage à la pointe)	mm
DT 	• Temporisation (en fond d'alésage) en secondes • Temporisation (en fond d'alésage) en tours	s tr

8.1.5 Perçage profond (CYCLE83)

Fonction

Avec le cycle "Perçage profond" l'outil pénètre dans la pièce avec la vitesse de rotation de broche et la vitesse d'avance par plusieurs pas programmées, jusqu'à ce que la profondeur Z1 soit atteinte. Les paramètres suivants peuvent être spécifiés au préalable :

- nombre de pénétrations constant ou dégressif (avec facteur de dégression programmé)
- bris du copeau au choix avec ou sans relèvement ou débourrage avec retrait de l'outil
- facteur d'avance pour première pénétration pour réduction ou augmentation d'avance (par ex. lorsque l'avant-trou est déjà percé)
- temporisations
- profondeur par rapport au corps du foret ou à la mèche

Accostage/dégagement lors du bris des copeaux

1. L'outil se déplace avec G0 à la distance de sécurité du point de référence.
2. L'outil perce à la vitesse de rotation de broche et à la vitesse d'avance F = F · FD1 [%] programmées jusqu'à la 1ère profondeur de passe.
3. Temporisation à la profondeur de perçage DTB.
4. L'outil se retire de la valeur V2 pour le bris des copeaux, puis perce jusqu'à la profondeur suivante avec la vitesse d'avance programmée F.
5. L'étape 4 se répète jusqu'à ce que la profondeur finale Z1 soit atteinte.
6. Temporisation DT en fond de trou.
7. L'outil se retire en vitesse rapide jusqu'au plan de retrait.

Accostage/dégagement pendant le débourrage

1. L'outil se déplace avec G0 à la distance de sécurité du point de référence.
2. L'outil perce à la vitesse de rotation de broche et à la vitesse d'avance F = F · FD1 [%] programmées jusqu'à la 1ère profondeur de passe.
3. Temporisation à la profondeur de perçage DTB.
4. Lors du débourrage, l'outil se dégage à vitesse rapide à distance de sécurité de la pièce.
5. Temporisation au point de départ DTS.
6. Accostage de la dernière profondeur de perçage avec G0, diminué de la précote d'arrêt V3.
7. Ensuite le perçage est effectué jusqu'à la profondeur de passe suivante.
8. Les étapes 4 à 7 sont répétées jusqu'à ce que la profondeur finale Z1 programmée soit atteinte.
9. L'outil se retire en vitesse rapide jusqu'au plan de retrait.

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.

2. Actionnez la touche logicielle "Perçage".

3. Actionnez la touche logicielle "Perçage profond".
   La fenêtre de saisie "Perçage profond" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G				Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage			T	Nom d'outil	
RP	Plan de retrait	mm		D	Numéro de tranchant	
SC	Distance de sécurité	mm		F	Avance	mm/min mm/tr
				S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min

Paramètres	Description	Unité
Position d'usinage (uniquement pour codes G)	• Position unique Percer un trou sur la position programmée • Modèles de position Position avec MCALL	
Z0 (uniquement pour codes G)	Point de référence Z	mm
Surface d'usinage (uniquement pour ShopTurn)	• Face frontale C • Face frontale Y • Surface latérale C • Surface latérale Y Gardez à l'esprit que le blocage ne reste actif que pour le perçage lors de l'usinage dans les plans Face frontale C et Surface latérale C. Pour l'usinage dans les plans Face frontale Y et Surface latérale Y, le blocage est modal, ce qui signifie qu'il reste actif jusqu'à un changement du plan d'usinage.	
Usinage	• Débourrage Le foret se retire de la pièce pour débourrer. • Bris des copeaux Le foret se retire de la distance de retrait V2 pour briser les copeaux.	
Profondeur de perçage	• Corps (profondeur de perçage par rapport au corps) Le foret pénètre jusqu'à ce que son corps ait atteint la valeur Z1 programmée. L'angle introduit dans la liste des outils est alors pris en compte. • Pointe (profondeur par rapport à la pointe) Le foret pénètre jusqu'à ce que sa pointe ait atteint la valeur Z1 programmée. **Remarque :** si un angle ne peut pas être introduit dans la gestion d'outil pour le foret, le choix pointe/corps ne sera pas proposé (tjs pointe, champ 0) .	

Paramètres	Description	Unité
Z1 (uniquement pour codes G)	Profondeur de perçage (abs) ou profondeur de perçage par rapport à Z0 (rel) La plongée se poursuit jusqu'à ce que Z1 soit atteint. - (uniquement en centrage à la pointe)	mm
Z1 (face frontale) ou X1 (surface latérale) (uniquement pour ShopTurn)	Profondeur de perçage (abs) ou profondeur de perçage par rapport à Z0 ou X0 (rel) La plongée se poursuit jusqu'à ce que Z1 ou X1 soit atteint. - (uniquement en centrage à la pointe)	mm
D (uniquement pour codes G)	1ère profondeur de perçage (abs) ou 1ère profondeur de perçage par rapport à Z0 (rel)	
D (uniquement pour ShopTurn)	Profondeur de passe maximale	
FD1	Valeur en pourcentage de l'avance pour la première passe	%
DF	Passe : • Valeur pour chaque passe suivante • Valeur en pourcentage pour chaque passe suivante DF = 100 % : la profondeur de perçage reste constante DF < 100 % : la profondeur de perçage est réduite dans la direction de la profondeur finale. **Exemple :** la dernière profondeur de perçage valait 4 mm ; DF vaut 80 % passe suivante = 4 x 80 % = 3,2 mm passe suivante = 3,2 x 80 % = 2,56 mm, etc.	 mm %
V1	Profondeur de passe minimale - (uniquement pour DF en %) Le paramètre V1 n'existe que si DF< 100 a été programmé. Si la profondeur de perçage devient très petite, le paramètre "V1" permet de programmer une profondeur de perçage minimale. V1 < profondeur de perçage : perçage à la profondeur de perçage V1 > profondeur de perçage : perçage à la valeur programmée sous V1.	
V2	Valeur de retrait après chaque usinage - (uniquement pour bris de copeaux) distance sur laquelle le foret se retire pour le bris de copeaux. V2 = 0 : l'outil ne se retire pas mais reste immobile pendant un tour.	mm
V3	Précote d'arrêt - (uniquement pour débourrage et précote d'arrêt manuelle) Distance par rapport à la dernière profondeur de passe jusqu'à laquelle le foret pénètre en vitesse rapide, après le débourrage.	mm
DTB	• Temporisation en fond d'alésage en secondes • Temporisation en fond d'alésage en tours	s tr
DT	• Temporisation en fond d'alésage en secondes • Temporisation en fond d'alésage en tours	s tr
Précote d'arrêt (uniquement en débourrage)	• En manuel La précote d'arrêt est à introduire en manuel. • Automatiquement • La précote d'arrêt est calculée par le cycle.	mm

8.1.6 Alésage (CYCLE86)

Fonction

En prenant en compte le plan de retrait et la distance de sécurité, avec le cycle "Alésage", l'outil se déplace en vitesse rapide jusqu'à la position programmée. Puis l'outil pénètre dans la pièce avec l'avance programmée (F), jusqu'à la profondeur programmée (Z1). Un arrêt orienté de la broche est effectué à l'aide de l'instruction SPOS. Au terme de la temporisation, le retrait de l'outil s'effectue, au choix avec ou sans relèvement de l'outil.

La distance de relèvement D et l'angle d'orientation de l'outil α peuvent être définis par l'intermédiaire des paramètres machine ou dans le masque de paramétrage. Si les deux paramètres sont déjà renseignés par les paramètres machine, ils n'apparaissent pas dans le masque de paramétrage.

Constructeur de la machine-outil
Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

IMPORTANT
Le cycle "Alésage" peut être utilisé lorsque la broche prévue pour l'alésage peut techniquement fonctionner en asservissement de position.

Accostage/retrait

1. L'outil se déplace avec G0 à la distance de sécurité du point de référence.
2. Déplacement avec G1, à la vitesse d'avance et à la vitesse de rotation programmées avant l'appel du cycle, jusqu'à la profondeur finale d'alésage.
3. Arrêt temporisé en fond de trou.
4. Arrêt orienté de la broche à la position programmée sous POSS.
5. A la sélection de "Relèvement", le tranchant se dégage de la paroi du trou sur jusqu'à 3 axes avec G0.
6. Retrait avec G0 à la distance de sécurité du point de référence.
7. Retrait jusqu'au plan de retrait avec G0 à la position de perçage dans les deux axes du plan (coordonnées du centre de l'alésage).

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.

2. Actionnez la touche logicielle "Perçage".

3. Actionnez la touche logicielle "Alésage".
   La fenêtre d'introduction "Alésage" s'ouvre.

Paramètres	Description	Unité
PL	Plan d'usinage	
RP	Plan de retrait (abs)	mm
SC	Distance de sécurité (rel)	mm
Position d'usinage	• Position unique Percer un trou sur la position programmée. • Modèles de position Position avec MCALL	
DIR	Sens de rotation •  •	
Z0	Point de référence Z	mm
Z1	Profondeur de perçage (abs) ou profondeur de perçage par rapport à Z0 (rel)	mm
DT	• Temporisation en fond d'alésage en secondes • Temporisation en fond d'alésage en tours	s tr
SPOS	Position d'arrêt de la broche	Degré
Mode de relèvement	• Pas de relèvement L'arête tranchante ne se dégage pas, mais revient en vitesse rapide à la distance de sécurité. • Relèvement L'arête tranchante se dégage de la paroi du trou puis se retire jusqu'au plan de retrait.	
DX	Valeur de relèvement en direction X (relatif) – (seulement pour le relèvement)	
DY	Valeur de relèvement en direction Y (relatif) – (seulement pour le relèvement)	
DZ	Valeur de relèvement en direction Z (relatif) – (seulement pour le relèvement)	

8.1.7 Taraudage (CYCLE84, 840)

Fonction

Avec le cycle "Taraudage", vous pouvez percer un filetage intérieur.

L'outil se déplace avec la rotation et la vitesse rapide actives à la distance de sécurité. Un arrêt broche est effectué, la broche et l'avance sont synchronisées. L'outil plonge ensuite dans la pièce à la vitesse de rotation programmée (selon %S).

Vous avez le choix entre la variante de perçage en une passe, celle avec bris de copeaux ou celle avec dégagement de l'outil pour le débourrage.

Selon la sélection dans le champ "Mode porte-taraud compensateur", les appels de cycle suivants sont générés :

- avec porte-taraud compensateur : CYCLE840
- sans porte-taraud compensateur : CYCLE84

En cas de taraudage avec porte-taraud compensateur, le filetage est créé en une seule étape. Le CYCLE84 permet le taraudage en plusieurs étapes lorsque la broche est équipée d'un système de mesure.

Accostage/retrait - CYCLE840 - avec porte-taraud compensateur

1. L'outil se déplace avec G0 à la distance de sécurité du point de référence.
2. l'outil perce avec G1, la vitesse et le sens de rotation de broche programmés jusqu'à la profondeur Z1. L'avance F est calculée dans le cycle à partir de la vitesse de rotation et du pas.
3. Une inversion du sens de rotation s'ensuit.
4. Arrêt temporisé en fond de trou.
5. Mouvement de retrait jusqu'à la distance de sécurité avec G1.
6. Inversion du sens de rotation ou arrêt broche.
7. Retrait, avec G0, au plan de retrait.

Accostage/retrait CYCLE84 - sans porte-taraud compensateur

1 coupe :

1. Déplacement avec G0 à la distance de sécurité du point de référence.
2. La broche est synchronisée et activée avec la vitesse de rotation programmée (selon %S).
3. Taraudage jusqu'à Z1 avec synchronisation de l'avance de la broche.
4. Arrêt broche et temporisation à la profondeur de perçage.
5. Inversion de la broche au terme de la temporisation.
6. Retrait à la distance de sécurité avec vitesse de rotation de retrait de la broche (selon %S)
7. Arrêt broche.
8. Retrait, avec G0, au plan de retrait.

Accostage/retrait pendant le débourrage

1. L'outil perce avec la vitesse de rotation programmée S (selon %S) jusqu'à la première profondeur de passe (profondeur de passe maximale D).
2. Arrêt broche et temporisation DT.
3. Lors du débourrage, l'outil se dégage avec la vitesse de rotation de broche SR à distance de sécurité de la pièce.
4. Arrêt broche et temporisation DT.
5. L'outil perce ensuite avec la vitesse de rotation de broche S jusqu'à la profondeur de passe suivante.
6. Les étapes 2 à 5 sont répétées jusqu'à ce que la profondeur finale Z1 programmée soit atteinte.
7. Après la temporisation DT, l'outil se retire avec la vitesse de rotation de broche SR jusqu'à la distance de sécurité. Un arrêt broche et un retrait au plan de retrait s'ensuivent.

Accostage/retrait lors du bris des copeaux

1. L'outil perce avec la vitesse de rotation programmée S (selon %S) jusqu'à la première profondeur de passe (profondeur de passe maximale D).
2. Arrêt broche et temporisation DT.
3. L'outil se retire de la valeur de retrait V2 pour briser le copeau.
4. L'outil perce ensuite avec la vitesse de rotation S (selon %S) jusqu'à la profondeur de passe suivante.
5. Les étapes 2 à 4 sont répétées jusqu'à ce que la profondeur finale Z1 programmée soit atteinte.
6. Après la temporisation DT, l'outil se retire avec la vitesse de rotation de broche SR jusqu'à la distance de sécurité. Un arrêt broche et un retrait au plan de retrait s'ensuivent.

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.

2. Actionnez la touche logicielle "Perçage".

3. Actionnez les touches logicielles "Filetage" et "Taraudage".
   La fenêtre de saisie "Taraudage" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G				Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage			T	Nom d'outil	
RP	Plan de retrait	mm		D	Numéro de tranchant	
SC	Distance de sécurité	mm		F	Avance	mm/min mm/tr
				S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min

Paramètres	Description	Unité
Mode porte-taraud compensateur (uniquement pour codes G)	• avec porte-fourreau compensateur • sans porte-taraud compensateur	
Position d'usinage (uniquement pour codes G)	• Position unique Percer un trou sur la position programmée • Modèles de position Position avec MCALL	
Z0 (uniquement pour codes G)	Point de référence Z	mm
Usinage - (avec porte-taraud compensateur) (uniquement pour codes G)	Les usinages technologiques suivants sont sélectionnables en taraudage : • avec codeur Taraudage avec capteur de broche • Sans capteur Taraudage sans capteur de broche – Définition du paramètre "Pas"	
SR (uniquement pour ShopTurn)	Vitesse de rotation de la broche pour retrait - (uniquement pour la vitesse de rotation de la broche "S")	tr/min
VR (uniquement pour ShopTurn)	Vitesse de coupe constante pour retrait - (uniquement pour la vitesse de coupe constante "V")	m/min
Surface d'usinage (uniquement pour ShopTurn)	• Face frontale C • Face frontale Y • Surface latérale C • Surface latérale Y Gardez à l'esprit que le blocage ne reste actif que pour le perçage lors de l'usinage dans les plans Face frontale C et Surface latérale C. Pour l'usinage dans les plans Face frontale Y et Surface latérale Y, le blocage est modal, ce qui signifie qu'il reste actif jusqu'à un changement du plan d'usinage.	
Z1	Point final du filetage (abs) ou longueur du filetage (rel) - (uniquement pour codes G et "Surface d'usinage Face frontale ShopTurn") La plongée se poursuit jusqu'à ce que Z1 soit atteint.	mm
X1 (uniquement pour ShopTurn)	Point final du filetage (abs) ou longueur du filetage (rel) - (uniquement pour la surface d'usinage Surface latérale) La plongée se poursuit jusqu'à ce que X1 soit atteint.	mm

Paramètres	Description	Unité
Pas - (uniquement pour usinage sans capteur) (uniquement pour codes G)	• Indication utilisateur Le pas est déterminé à partir de la saisie • avance active Le pas est déterminé à partir de l'avance	
Table	Sélection de la table de filetage : • sans • métrique ISO • Whitworth BSW • Whitworth BSP • UNC	
Sélection	Sélection d'une valeur de la table : par ex. • M3; M10; etc. (métrique ISO) • W3/4"; etc. (Whitworth BSW) • G3/4"; etc. (Whitworth BSP) • 1" - 8 UNC; etc. (UNC)	
P - (Possibilité de sélection uniquement pour la sélection de table "sans")	Pas de filetage... • en MODULE : MODULE = pas/π • en filets par pouce : s'utilise habituellement pour les filetages type gaz, par ex. Pour la saisie du paramètre par pouce, entrez le nombre entier avant la virgule dans le premier champ de paramétrage et la position décimale sous forme fractionnaire, dans le deuxième et le troisième champ. • en mm/tr • en inch/tr Le pas du filetage dépend de l'outil utilisé.	MODULE Filets/" mm/tr in/tr
αS (uniquement pour codes G)	Décalage d'angle d'attaque - (uniquement en taraudage sans porte-taraud compensateur)	Degré
S (uniquement pour codes G)	Vitesse de rotation de broche - (uniquement en taraudage sans porte-taraud compensateur)	tr/min
Usinage (sans porte-taraud compensateur)	Les usinages technologiques ci-après peuvent être sélectionnés : • 1 coupe Le filetage est percé en une passe, sans interruption. • Bris des copeaux Le foret se retire de la valeur de retrait V2 pour briser le copeau. • Débourrage Le foret se retire de la pièce pour débourrer.	
D	Profondeur de passe maximale - (uniquement sans porte-taraud compensateur, débourrage ou bris de copeaux)	mm
Retrait	Valeur de retrait - (uniquement sans porte-taraud compensateur, bris de copeaux) • En manuel valeur de retrait après chaque usinage (V2) • Automatiquement sans valeur de retrait après chaque usinage	

Paramètres	Description	Unité
V2	Valeur de retrait après chaque usinage - (uniquement sans porte-taraud compensateur, bris de copeaux et retrait manuel) Valeur de retrait du foret pour le bris de copeaux. V2 = automatique : l'outil se retire d'un tour.	mm
DT (uniquement pour codes G)	Temporisation en fond d'alésage en secondes	s
SR (uniquement pour codes G)	Vitesse de rotation de la broche pour retrait - (uniquement sans porte-taraud compensateur)	tr/min
SDE (uniquement pour codes G)	Sens de rotation en fin de cycle : • 	

8.1.8 Fraisage de filetage (CYCLE78)

Fonction

Avec une fraise à percer-fileter, vous pouvez réaliser en une seule opération un filetage intérieur avec une profondeur et un pas donnés. Autrement dit, perçage et fraisage du filetage sont effectués avec le même outil, ce qui évite un changement d'outil supplémentaire.

Le filetage peut être fraisé comme filetage à gauche ou filetage à droite.

Accostage/Dégagement

1. L'outil se déplace en vitesse rapide jusqu'à la distance de sécurité.
2. Si l'on désire effectuer un pointage de centre, l'outil pénètre avec une avance de perçage réduite, à une profondeur de pointage définie par un paramètre machine (ShopMill/ShopTurn). Dans la programmation en code G, la profondeur de pointage se définit par un paramètre de saisie.

Constructeur de la machine-outil
Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

1. L'outil perce avec l'avance de perçage F1 sur la première profondeur de perçage D. Si la profondeur de perçage Z1 n'est pas atteinte, l'outil revient en vitesse rapide à la surface de la pièce pour permettre le bris de copeau. Il replonge ensuite en vitesse rapide dans le trou déjà percé et se positionne à 1 mm au-dessus de la profondeur de perçage déjà atteinte afin de poursuivre le perçage avec l'avance F1. Le paramètre "DF" est pris en compte à partir de la deuxième pénétration (voir table "Paramètres").
2. Si l'on désire une autre avance FR pour le perçage débouchant, le perçage sur la profondeur finale ZR sera réalisé avec cette même avance.

3. Au besoin, l'outil repart en arrière en vitesse rapide jusqu'à la surface de la pièce pour évacuer le copeau, avant d'effectuer le fraisage du filetage.
4. L'outil rallie la position de départ pour le fraisage du filetage.
5. Le fraisage du filetage (en avalant, en opposition ou en opposition + en avalant) s'effectue avec l'avance de fraisage F2. L'entrée et la sortie de l'outil dans le filetage s'effectue sur un demi-cercle, avec un déplacement simultané dans l'axe de l'outil.

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.

2. Actionnez la touche logicielle "Perçage".

3. Actionnez les touches logicielles "Filetage" et "Fraisage d'un filetage".
   La fenêtre de saisie "Fraisage d'un filetage" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G						
PL	Plan d'usinage					
RP	Plan de retrait	mm				
SC	Distance de sécurité	mm				

Paramètres	Description	Unité
Position d'usinage	• Position unique Percer un trou sur la position programmée • Modèles de position Position avec MCALL	
F1	Avance de perçage	mm/mm mm/tr
Z0	Point de référence Z	mm
Z1	Longueur du filetage (rel) ou point final du filetage (abs)	
D	Profondeur de passe maximale	
DF	• Valeur en pourcentage pour chaque passe suivante DF=100 : la profondeur de perçage reste constante DF<100 : la profondeur de perçage en valeur absolue est réduite dans la direction de la profondeur finale Z1. **Exemple :** dernière passe 4 mm; DF 80% passe suivante = 4 x 80% = 3,2 mm deuxième passe suivante = 3,2 x 80 % = 2,56 mm, etc. • Valeur pour chaque passe suivante	% mm

Paramètres	Description	Unité
V1	Passe minimale - (uniquement pour DF, valeur en pourcentage pour chaque nouvelle passe) Le paramètre V1 n'existe que si DF< 100 a été programmé. Si la profondeur de perçage devient très petite, le paramètre "V1" permet de programmer une profondeur de perçage minimale. V1 < profondeur de perçage : perçage à la profondeur de perçage V1 > profondeur de perçage : perçage à la valeur programmée sous V1.	mm
Pointage ↺	Pointage avec avance réduite • oui • non L'avance de centrage réduite se définit de la manière suivante : Avance de perçage F1 < 0,15 mm/tr : avance de pointage = 30 % de F1 avance de perçage F1 ≥ 0,15 mm/tr : avance de pointage = 0,1 mm/tr	
AZ	Profondeur de pointage avec avance de perçage réduite - (uniquement pour pointage "oui")	
Perçage débouchant ↺	Profondeur de perçage restante avec avance de perçage • oui • non	
ZR	Profondeur de perçage restante pour perçage débouchant - (uniquement pour perçage débouchant "oui")	mm
FR ↺	Avance de perçage pour profondeur de perçage restante - (uniquement pour perçage débouchant "oui")	in/mm in/tr
Débourrage ↺	Débourrage avant fraisage d'un filetage • oui • non Avant d'effectuer le fraisage du filetage, faire revenir l'outil à la surface de la pièce pour évacuer le copeau.	
Filetage ↺	Sens du filetage • Filetage à droite • Filetage à gauche	
F2 ↺	Avance pour fraisage d'un filetage	in/min in/Dent
Table ↺	Sélection de la table de filetage : • sans • métrique ISO • Whitworth BSW • Whitworth BSP • UNC	
Sélection - (sauf table "sans") ↺	Sélection d'une valeur de la table : par ex. • M3; M10; etc. (métrique ISO) • W3/4"; etc. (Whitworth BSW) • G3/4"; etc. (Whitworth BSP) • N1" - 8 UNC; etc. (UNC)	

Paramètres	Description	Unité
P - (Possibilité de sélection uniquement pour "Table sans sélection")	Pas de filetage... • en MODULE : MODULE = pas/π • en filets par pouce : s'utilise habituellement pour les filetages type gaz, par ex. Pour la saisie du paramètre par pouce, entrez le nombre entier avant la virgule dans le premier champ de paramétrage et la position décimale sous forme fractionnaire, dans le deuxième et le troisième champ. • en mm/tr • en inch/tr Le pas du filetage dépend de l'outil utilisé.	MODULE Filets/" mm/tr in/tr
Z2	Valeur de retrait avant fraisage d'un filetage Z2 définit la profondeur de filetage dans la direction de l'axe de l'outil. Z2 se rapporte à la pointe de l'outil.	mm
∅	Diamètre nominal	mm
Sens de fraisage	• En avalant : fraiser le filetage en une fois. • En opposition : fraiser le filetage en une fois. • En avalant - en opposition : fraiser un filetage en 2 fois, à savoir un préfraisage, réalisé en opposition, sur une surépaisseur donnée et un fraisage de finition, réalisé en avalant, avec l'avance de fraisage FS.	
FS	Avance de finition (uniquement pour la combinaison en avalant - en opposition)	mm/min mm/dent

8.1.9 Positions et modèles de positions

Fonction

Une fois que la technologie (appel du cycle) est programmée, il est nécessaire de programmer les positions. À cet effet, différents modèles de positions existent :

- positions quelconques
- positionner sur une ligne, un réseau ou un cadre
- positionner sur un cercle complet ou un cercle partiel.

Il est possible de programmer plusieurs modèles de position l'un à la suite de l'autre. Ils sont exécutés dans l'ordre de la programmation.

Programmation d'un modèle de positions dans ShopTurn

Il est possible de programmer successivement plusieurs modèles de positions (20 technologies et modèles de position au maximum). Ils sont exécutés dans l'ordre de la programmation.

Les technologies programmées auparavant et les positions programmées ensuite sont automatiquement concaténées.

Accostage/Dégagement

1. Les positions programmées sont exécutées avec l'outil programmé précédemment (par ex. un foret à centrer). L'usinage des positions débute toujours au point de référence. Dans le cas du réseau, l'exécution s'effectue tout d'abord dans la direction du 1er axe, puis se poursuit en lacet. Le cadre et le cercle de trous sont usinés dans le sens antihoraire.
2. Pour une séquence d'opérations technologiques (par ex. centrage - perçage - taraudage), le cycle de perçage correspondant doit être programmé après l'appel de l'outil suivant (par ex. foret), suivi immédiatement de l'appel du modèle de positions à exécuter.

Trajectoire de l'outil

Dans les limites d'un modèle de positions ainsi que lors du passage au modèle de positions suivant, l'outil est relevé jusqu'au plan de retrait puis la nouvelle position ou le nouveau modèle de positions est accosté en vitesse rapide.

8.1.10 Positions quelconques (CYCLE802)

Fonction

Avec le cycle "Positions quelconques" vous pouvez programmer des positions quelconques, cotées de manière perpendiculaire ou polaire. Les différentes positions sont accostées dans l'ordre de programmation. La touche logicielle "Tout effacer" sert à effacer toutes les positions X/Y programmées.

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.

2. Actionnez la touche logicielle "Perçage".

3. Actionnez les touches logicielles "Positions" et "Positions quelconq.".
   La fenêtre de saisie "Positions" s'ouvre.

Paramètres	Description	Unité
LAB (uniquement pour codes G)	Répéter la marque de saut pour la position	
Surface d'usinage (uniquement pour ShopTurn)	• Face frontale C • Face frontale Y • Surface latérale C • Surface latérale Y Gardez à l'esprit que le blocage ne reste actif que pour le perçage lors de l'usinage dans les plans Face frontale C et Surface latérale C. Pour l'usinage dans les plans Face frontale Y et Surface latérale Y, le blocage est modal, ce qui signifie qu'il reste actif jusqu'à un changement du plan d'usinage.	
Système de coordonnées (uniquement pour ShopTurn)	• Cartésiennes ou polaires Cotation en coordonnées cartésiennes ou polaires - (uniquement pour Face frontale C ou Face frontale Y) • Cartésiennes ou cylindriques Cotation en coordonnées cartésiennes ou cylindriques - (uniquement pour Surface latérale C)	
X0	Coordonnée X de la 1ère position (abs)	mm
Y0	Coordonnée Y de la 1ère position (abs)	mm
X1 ...X7	Coordonnées X des autres positions (abs. ou rel.)	mm
Y1 ...Y7 (uniquement pour codes G)	Coordonnées Y des autres positions (abs. ou rel.)	mm
	Face frontale C et Face frontale Y - coordonnées cartésiennes :	
Z0	Coordonnée Z du point de référence (abs.)	mm
CP	Angle de positionnement pour zone d'usinage (uniquement pour Face frontale Y)	Degré
X0	Coordonnée X de la 1ère position (abs)	mm
Y0	Coordonnée Y de la 1ère position (abs)	mm
X1 ...X7	Coordonnées X des autres positions (abs. ou rel.) Cote relative : le signe est pris en considération.	mm
Y1 ... Y7 (uniquement pour ShopTurn)	Coordonnées Y des autres positions (abs. ou rel.) Cote relative : le signe est pris en considération.	mm
	Face frontale C et Face frontale Y - coordonnées polaires :	
Z0	Coordonnée Z du point de référence (abs.)	mm
CP	Angle de positionnement pour zone d'usinage (uniquement pour Face frontale Y)	Degré
C0	Coordonnée C de la 1ère position (abs)	Degré
L0	1ère position par rapport à l'axe des Y (abs.)	mm
C1 ... C7	Coordonnées C des autres positions (abs. ou rel.) Cote relative : le signe est pris en considération.	Degré
L1 ... L7 (uniquement pour ShopTurn)	Distance de la position (abs. ou rel.) Cote relative : le signe est pris en considération.	mm

Paramètres	Description	Unité
	Surface latérale C - coordonnées cartésiennes :	
X0	Diamètre du cylindre ∅ (abs)	mm
Y0	Coordonnée Y de la 1ère position (abs)	mm
Z0	Coordonnée Z de la 1ère position (abs)	mm
Y1 ...Y7	Coordonnées Y des autres positions (abs. ou rel.) Cote relative : le signe est pris en considération.	mm
Z1 ...Z7 (uniquement pour ShopTurn)	Coordonnées Z des autres positions (abs. ou rel.) Cote relative : le signe est pris en considération.	mm
	Surface latérale C - coordonnées cylindriques :	
C0	Coordonnée C de la 1ère position (abs)	Degré
Z0	1ère position par rapport à l'axe des Z (abs.)	mm
C1 ... C7	Coordonnées C des autres positions (abs. ou rel.) Cote relative : le signe est pris en considération.	Degré
Z1 ...Z7 (uniquement pour ShopTurn)	Autres positions dans l'axe des Z (abs. ou rel.) Cote relative : le signe est pris en considération.	mm
	Surface latérale Y :	
X0	Point de référence dans la direction X (abs.)	mm
C0	Point de référence	Degré
Y0	Coordonnée Y de la 1ère position (abs)	mm
Z0	Coordonnée Z de la 1ère position (abs)	mm
Y1 ...Y7	Coordonnées Y des autres positions (abs. ou rel.) Cote relative : le signe est pris en considération.	mm
Z1 ...Z7 (uniquement pour ShopTurn)	Coordonnées Z des autres positions (abs. ou rel.) Cote relative : le signe est pris en considération.	mm

8.1.11 Modèle de positions Ligne (HOLES1)

Fonction

Avec le cycle "Modèle de positions", vous avez le choix de programmer dans le paramètre "Modèle de positions" les modèles suivants :

- Ligne

  Cette fonction permet de programmer un nombre quelconque de positions à la même distance sur une ligne.

- Réseau

  Cette fonction permet de programmer un nombre quelconque de positions se trouvant à égale distance sur une ou plusieurs droites parallèles.

  Si vous désirez programmer un réseau ayant la forme d'un losange, introduisez les angles αX et αY.

- Cadre

  Cette fonction permet de programmer un nombre quelconque de positions se trouvant à égale distance sur une ou plusieurs droites parallèles. La distance entre les positions peut différer dans les deux axes.

  Si vous désirez programmer un cadre ayant la forme d'un losange, introduisez les angles αX et αY.

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.

2. Actionnez la touche logicielle "Perçage".

3. Actionnez les touches logicielles "Positions" et "Ligne".
   La fenêtre de saisie "Modèles positions" s'ouvre.



Paramètres	Description	Unité
LAB (uniquement pour codes G)	Répéter la marque de saut pour la position	
PL (uniquement pour codes G)	Plan d'usinage	

Paramètres	Description	Unité
Surface d'usinage ↻	• Face frontale C • Face frontale Y • Surface latérale C • Surface latérale Y Gardez à l'esprit que le blocage ne reste actif que pour le perçage lors de l'usinage dans les plans Face frontale C et Surface latérale C. Pour l'usinage dans les plans Face frontale Y et Surface latérale Y, le blocage est modal, ce qui signifie qu'il reste actif jusqu'à un changement du plan d'usinage.	
Modèles de position ↻	Le choix des modèles suivants : • Ligne • Réseau • Cadre	
X0	Coordonnée X du point de référence X (abs) Lors du premier appel, cette position doit être programmée en absolu.	mm
Y0	Coordonnée Y du point de référence Y (abs) Lors du premier appel, cette position doit être programmée en absolu.	mm
α0 (uniquement pour codes G)	Angle de rotation de la ligne, par rapport à l'axe des X Angle positif : la ligne est réalisée dans le sens antihoraire. Angle négatif : la ligne est réalisée dans le sens horaire.	Degré
	Face frontale C :	
Z0	Coordonnée Z du point de référence (abs.)	mm
X0	Coordonnée X du point de référence – première position (abs.)	mm
Y0	Coordonnée Y du point de référence – première position (abs.)	mm
α0 (uniquement pour ShopTurn)	Angle de rotation de la ligne, par rapport à l'axe des X Angle positif : la ligne est réalisée dans le sens antihoraire. Angle négatif : la ligne est réalisée dans le sens horaire.	Degré
	Face frontale Y :	
Z0	Coordonnée Z du point de référence (abs.)	mm
CP	Angle de positionnement pour zone d'usinage	Degré
X0	Coordonnée X du point de référence – première position (abs.)	mm
Y0	Coordonnée Y du point de référence – première position (abs.)	mm
α0 (uniquement pour ShopTurn)	Angle de rotation de la ligne, par rapport à l'axe des X Angle positif : la ligne est réalisée dans le sens antihoraire. Angle négatif : la ligne est réalisée dans le sens horaire.	Degré
	Surface latérale C :	
X0	Diamètre du cylindre ∅ (abs)	mm
Y0	Coordonnée Y du point de référence – première position (abs.)	mm
Z0	Coordonnée Z du point de référence – première position (abs.)	mm
α0 (uniquement pour ShopTurn)	Angle de rotation de la ligne, par rapport à l'axe des Y Angle positif : la ligne est réalisée dans le sens antihoraire. Angle négatif : la ligne est réalisée dans le sens horaire.	Degré

Paramètres	Description	Unité
	Surface latérale Y :	
X0	Coordonnée X du point de référence (abs.)	mm
C0	Point de référence	Degré
Y0	Coordonnée Y du point de référence – première position (abs.)	mm
Z0	Coordonnée Z du point de référence – première position (abs.)	mm
α0 (uniquement pour ShopTurn)	Angle de rotation de la ligne, par rapport à l'axe des Y Angle positif : la ligne est réalisée dans le sens antihoraire. Angle négatif : la ligne est réalisée dans le sens horaire.	Degré
L0	Ecart entre la 1ère position et le point de référence - (uniquement pour les modèles de positions Ligne)	mm
L	Ecart entre les positions - (uniquement pour les modèles de positions Ligne)	mm
N	Nombre de positions - (uniquement pour les modèles de positions Ligne)	
αX	Angle de déformation X - (uniquement pour les modèles de positions Réseau ou Cadre)	Degré
αY	Angle de déformation Y - (uniquement pour les modèles de positions Réseau ou Cadre)	Degré
L1	Ecart entre les colonnes - (uniquement pour les modèles de positions réseau ou cadre)	mm
L2	Ecart entre les lignes - (uniquement pour les modèles de positions réseau ou cadre)	mm
N1	Nombre de colonnes - (uniquement pour les modèles de positions réseau ou cadre)	
N2	Nombre de lignes - (uniquement pour les modèles de positions réseau ou cadre)	

8.1.12 Modèle de positions Cercle (HOLES2)

Fonction

Avec le cycle "Modèle de positions Cercle", vous pouvez programmer des perçages sur un cercle complet ou partiel avec un rayon défini. L'angle de rotation de base (α0) pour la 1ère position se réfère à l'axe X. Selon le nombre de trous, la commande effectue un déplacement d'un angle déterminé par le calcul. Cet angle a la même valeur pour toutes les positions.

L'outil peut accoster la prochaine position sur une droite ou sur une trajectoire circulaire.

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2.

Actionnez la touche logicielle "Perçage".
3.

Actionnez les touches logicielles "Positions" et "Cercle complet".
La fenêtre de saisie "Cercle de position" s'ouvre.

Dans le champ "Cercle complet/partiel", basculez vers "Cercle complet".

Paramètres	Description	Unité
LAB (uniquement pour codes G)	Répéter la marque de saut pour la position	
PL (uniquement pour codes G)	Plan d'usinage	
Modèle cercle	Le choix des modèles suivants : • Cercle partiel • Cercle complet	
Emplacement de la position (uniquement pour ShopTurn)	Choix des positions suivantes possibles - (uniquement pour Face frontale C/Y) • central • décentré	
	Face frontale C :	
central/	Positionnement du cercle au centre de la surface frontale	
décentré	Positionnement du cercle ailleurs qu'au centre de la surface frontale	
Z0	Coordonnée Z du point de référence (abs.)	mm
X0	Coordonnée X du point de référence (abs.) – (uniquement pour décentré)	mm
Y0	Coordonnée Y du point de référence (abs.) – (uniquement pour décentré)	mm
α0	Angle de départ pour la première position par rapport à l'axe X Angle positif : le cercle est réalisé dans le sens antihoraire. Angle négatif : le cercle est réalisé dans le sens horaire.	Degré
α1	Incrément angulaire - (seulement pour cercle partiel)	Degré
R	Rayon	mm
N	Nombre de positions	
Positionnement (uniquement pour ShopTurn)	• Droite : La position suivante est accostée à vitesse rapide sur une droite. • Cercle : la position suivante est accostée sur une trajectoire circulaire avec une avance définie par un paramètre machine.	
	Face frontale Y :	
central/	Positionnement du cercle au centre de la surface frontale	
décentré	Positionnement du cercle ailleurs qu'au centre de la surface frontale	
Z0	Coordonnée Z du point de référence (abs.)	mm
CP	Angle de positionnement pour zone d'usinage	Degré
X0 ou L0	Coordonnée X du point de référence (abs.) ou point de référence de la longueur polaire – (uniquement pour décentré)	mm
Y0 ou C0	Coordonnée Y du point de référence (abs.) ou point de référence de l'angle polaire – (uniquement pour décentré)	mm Degré
α0	Angle de départ pour la première position par rapport à l'axe X Angle positif : le cercle est réalisé dans le sens antihoraire. Angle négatif : le cercle est réalisé dans le sens horaire.	Degré
α1	Incrément angulaire - (seulement pour cercle partiel)	Degré
R	Rayon	
N	Nombre de positions	mm
Positionnement (uniquement pour ShopTurn)	• Droite : La position suivante est accostée à vitesse rapide sur une droite. • Cercle : la position suivante est accostée sur une trajectoire circulaire avec une avance définie par un paramètre machine.	

	Surface latérale C :	
X0	Diamètre du cylindre ∅ (abs)	mm
Z0	Coordonnée Z du point de référence (abs.)	mm
α0	Angle de départ pour la première position par rapport à l'axe Y	Degré
	Angle positif : le cercle est réalisé dans le sens antihoraire.	
	Angle négatif : le cercle est réalisé dans le sens horaire.	
α1	Incrément angulaire - (seulement pour cercle partiel)	Degré
N (uniquement pour ShopTurn)	Nombre de positions	
	Surface latérale Y :	
X0	Coordonnée X du point de référence (abs.)	mm
C0	Angle de positionnement pour surface d'usinage	Degré
Y0	Coordonnée Y du point de référence (abs.)	mm
Z0	Coordonnée Z du point de référence (abs.)	mm
α0	Angle de départ pour la première position par rapport à l'axe Y	Degré
	Angle positif : le cercle est réalisé dans le sens antihoraire.	
	Angle négatif : le cercle est réalisé dans le sens horaire.	
α1	Incrément angulaire - (seulement pour cercle partiel)	Degré
N	Nombre de positions	
R	Rayon	mm
Positionnement (uniquement pour ShopTurn)	• Droite : la position suivante est accostée à vitesse rapide sur une droite. • Cercle : la position suivante est accostée sur une trajectoire circulaire avec une avance définie par un paramètre machine.	

8.1.13 Répéter les positions

Fonction

Si vous souhaitez accoster une nouvelle fois des positions déjà programmées, vous pouvez le réaliser rapidement avec la fonction "Répéter position".

Pour cela, indiquez le numéro du modèle de positions. Le cycle attribue automatiquement ce numéro. Vous trouvez ce numéro de modèle de positions dans la gamme d'usinage (vue du programme), après le numéro de bloc.

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.

2. Actionnez les touches logicielles "Perç." et "Répéter position".
   La fenêtre de saisie "Répéter position" s'ouvre.

3. Après saisie de l'étiquette ou du numéro de modèle de positions, par ex. 1, actionnez la touche logicielle "Valider". Le modèle de positions choisi est accosté une nouvelle fois.

Paramètres	Description	Unité
LAB	Répéter la marque de saut pour la position	
PL (uniquement pour codes G)	Plan d'usinage	
Position (uniquement pour ShopTurn)	Saisie du numéro de modèle de positions	

8.2 Tournage

8.2.1 Généralités

Pour tous les cycles de tournage, excepté le tournage de contours (CYCLE95), il est possible, en mode combiné ébauche et finition, de réduire en pourcentage l'avance en finition.

Constructeur de la machine-outil

Veuillez également observer les indications du constructeur de la machine-outil.

8.2.2 Chariotage (CYCLE951)

Fonction

Le cycle "Chariotage" permet de charioter des coins sur les contours intérieurs ou extérieurs, dans la direction longitudinale ou transversale.

Remarque

Chariotage d'un coin

La distance de sécurité est restreinte encore plus par les données de réglages pour ce cycle. La plus petite valeur est toujours utilisée pour l'usinage.

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Type d'usinage

- Ebauche

  Lors de l'ébauche, des passes paraxiales sont exécutées jusqu'à la surépaisseur de finition programmée. Si aucune surépaisseur de finition n'est programmée, l'ébauche est réalisée jusqu'au contour final.

  En ébauche, le cycle réduit éventuellement la profondeur de passe D programmée, de manière à exécuter des passes de profondeurs identiques. Si, p. ex., la profondeur de passe totale vaut 10 et que vous avez indiqué une profondeur de passe de 3, des passes de profondeurs 3, 3, 3 et 1 seraient normalement réalisées. Dans ce cas, le cycle réduit la profondeur de passe à 2,5 de manière à exécuter 4 passes de profondeurs identiques.

  L'angle entre le contour et le tranchant de l'outil détermine si l'outil repasse sur le contour avec une profondeur de passe D à la fin d'une passe afin d'ôter la matière restante ou s'il se dégage aussitôt. L'angle à partir duquel l'outil se retire est mémorisé dans un paramètre machine.

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Si un outil ne se retire pas du contour à la fin d'une passe, il se dégage en rapide de la distance de sécurité ou d'une valeur déterminée dans un paramètre machine. Le cycle prend toujours la valeur la plus faible en considération, des violations du contour pouvant sinon survenir par exemple lors du chariotage du contour intérieur.

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

- Finition

  La finition se fait dans la même direction que l'ébauche. Lors de la finition, le cycle sélectionne et annule de nouveau automatiquement la correction du rayon de l'outil.

Accostage/retrait

1. L'outil se déplace en vitesse rapide jusqu'au point de départ calculé en interne par le cycle pour l'usinage (point de référence + distance de sécurité).
2. L'outil est dégagé en vitesse rapide jusqu'à la première profondeur de passe.
3. La première passe est chariotée en avance d'usinage.
4. L'outil se retire du contour en avance d'usinage ou est dégagé en vitesse rapide (voir le paragraphe Ebauche).
5. L'outil se déplace en vitesse rapide sur le point de départ pour la prochaine profondeur de passe.
6. La prochaine passe est chariotée en avance d'usinage.
7. Les étapes 4 à 6 sont répétées jusqu'à ce que la profondeur finale soit atteinte.
8. L'outil est retiré en vitesse rapide jusqu'à la distance de sécurité.

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.

2. Actionnez la touche logicielle "Tournage".

3. Actionnez la touche logicielle "Chariotage".

   La fenêtre de saisie "Chariotage" s'ouvre.

4. Sélectionnez un des trois cycles de chariotage avec la touche logicielle correspondante :



   Cycle de chariotage simple Droite.

   La fenêtre de saisie "Chariotage 1" s'ouvre.

   - OU



Cycle de chariotage Droite avec rayons ou chanfreins.
La fenêtre de saisie "Chariotage 2" s'ouvre.

- OU

Cycle de chariotage avec obliques, rayons ou chanfreins.
La fenêtre de saisie "Chariotage 3" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G				Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage			T	Nom d'outil	
SC	Distance de sécurité	mm		D	Numéro de tranchant	
F	Avance	mm/min		F	Avance	mm/min mm/tr
				S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min

Paramètres	Description				Unité
Usinage	• ∇ (ébauche) • ∇∇∇ (finition)				
Position	Position de chariotage : • en bas à gauche • en bas à droite • en haut à gauche • en haut à droite				
Sens d'usinage	Direction de chariotage (transversale ou longitudinale) dans le système de coordonnées				
	Parallèle à l'axe Z (longitudinale)		Parallèle à l'axe X (transversale)		
	extérieur	Intérieur	extérieur	Intérieur	
	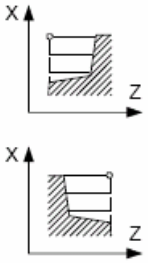	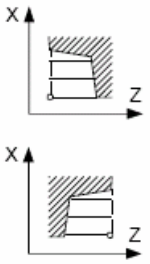	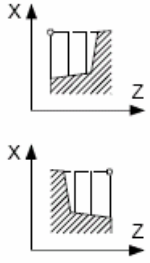	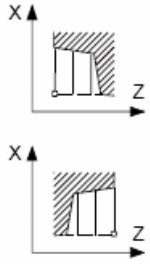	
X0	Point de référence en X ∅ (abs., toujours diamètre)				mm
Z0	Point de référence en Z (abs)				mm
X1	Point final X (abs) ou point final X par rapport à X0 (rel)				
Z1	Point final Z ∅ (abs) ou point final Z par rapport à Z0 (rel)				
D	Profondeur de passe maximale – (sauf finition)				mm

Paramètres	Description	Unité
UX	Surépaisseur de finition en X – (sauf finition)	mm
UZ	Surépaisseur de finition en Z – (sauf finition)	mm
FS1...FS3 ou R1...R3	Largeur du chanfrein (FS1...FS3) ou rayon d'arrondi (R1...R3) - (sauf chariotage 1)	mm
	Sélection de paramètres du point intermédiaire Le point intermédiaire peut être déterminé par une indication de position ou un angle. Les combinaisons suivantes sont possibles - (sauf chariotage 1 et 2) • XM ZM • XM α1 • XM α2 • α1 ZM • α2 ZM • α1 α2	
XM	Point intermédiaire X ∅ (abs) ou point intermédiaire X par rapport à X0 (rel)	
ZM	Point intermédiaire Z (abs ou rel)	
α1	Angle de la 1ère arête	Degré
α2	Angle de la 2nde arête	Degré

8.2.3 Gorges (CYCLE930)

Fonction

Le cycle "Usinage de gorges" permet de créer des gorges symétriques et asymétriques sur des éléments de contour droits sélectionnés.

Vous pouvez réaliser des gorges extérieures ou intérieures, par usinage longitudinal ou transversal. Les paramètres Largeur de la gorge et Profondeur de la gorge permettent de déterminer la forme de la gorge. Si la gorge est plus large que l'outil actif, la largeur s'usine en plusieurs passes. l'outil étant décalé de 80% (au plus) de sa largeur après chaque passe.

Pour le fond et les flancs de la gorge, vous pouvez indiquer une surépaisseur de finition jusqu'à laquelle l'ébauche est exécutée.

La temporisation entre la plongée et le retrait est définie dans une donnée de réglage.

Constructeur de la machine-outil
Veuillez également observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Accostage/retrait lors de l'ébauche

Profondeur de passe D > 0

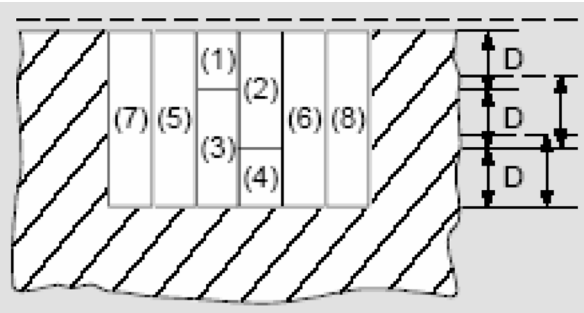

Distance de sécurité
D + distance de sécurité
D + distance de sécurité

1. L'outil se déplace en vitesse rapide jusqu'au point de départ calculé en interne par le cycle.
2. L'outil plonge au centre, à la profondeur de passe D (1).
3. L'outil est retiré en vitesse rapide jusqu'à D + la distance de sécurité.
4. L'outil plonge à côté de la 1ère gorge, à la profondeur de passe 2 D (2).
5. L'outil est retiré en vitesse rapide jusqu'à D + la distance de sécurité.
6. L'outil plonge en alternance dans la 1ère et la 2ème gorge à la profondeur de passe 2 D, jusqu'à la profondeur finale T1 (3) et (4).

   Entre les différentes gorges, l'outil se retire en vitesse rapide de D + la distance de sécurité. Après la dernière gorge, l'outil se retire en vitesse rapide jusqu'à la distance de sécurité.
7. Toutes les autres gorges sont usinées directement en alternance jusqu'à la profondeur finale T1 (5) à (8). Entre les différentes gorges, l'outil se retire de la distance de sécurité en vitesse rapide.

Accostage/retrait lors de la finition

1. L'outil se déplace en vitesse rapide jusqu'au point de départ calculé en interne par le cycle.
2. L'outil descend en avance d'usinage sur un flanc puis au fond jusqu'au centre.
3. L'outil est retiré en vitesse rapide jusqu'à la distance de sécurité.
4. L'outil descend en avance d'usinage le long de l'autre flanc puis au fond jusqu'au centre.
5. L'outil est retiré en vitesse rapide jusqu'à la distance de sécurité.

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.

2. Actionnez la touche logicielle "Tournage".

3. Actionnez la touche logicielle "Usinage de gorges".
   La fenêtre de saisie "Gorge" s'ouvre.
4. Sélectionnez un des trois cycles d'usinage de gorges avec la touche logicielle correspondante :

Cycle d'usinage de gorges simple
La fenêtre de saisie "Gorge 1" s'ouvre.

- OU

Cycle d'usinage de gorges avec obliques, rayons ou chanfreins
La fenêtre de saisie "Gorge 2" s'ouvre.

- OU

Cycle d'usinage de gorges avec obliques, rayons ou chanfreins
La fenêtre de saisie "Gorge 3" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G				Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage			T	Nom d'outil	
SC	Distance de sécurité	mm		D	Numéro de tranchant	
F	Avance	mm/min		F	Avance	mm/min mm/tr
				S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min

Paramètres	Description	Unité
Usinage	• ∇ (ébauche) • ∇∇∇ (finition) • ∇ + ∇∇∇ (ébauche et finition)	
Position	Position de la gorge : • •  • •	
X0	Point de référence en X ∅	mm
Z0	Point de référence en Z	mm
B1	Largeur de la gorge	mm

Paramètres	Description	Unité
T1	Profondeur de gorge ∅ (abs) ou profondeur de gorge par rapport à X0 (rel)	
α1 ; α2	Angle 1 ou angle 2 - (uniquement pour les gorges 2 et 3) Des angles différents permettent de décrire des gorges asymétriques. Ces angles peuvent avoir des valeurs comprises entre 0 et < 90°.	Degré
FS1...FS4 ou R1...R4	Largeur du chanfrein (FS1...FS4) ou rayon d'arrondi (R1...R4) - (uniquement pour les gorges 2 et 3)	mm
D	• Profondeur de passe maximale lors de la plongée - (uniquement pour ∇ et ∇ + ∇∇∇) • Pour zéro : Plongée en une passe – (uniquement pour ∇ et ∇ + ∇∇∇) D = 0 : La première passe est réalisée directement jusqu'à la profondeur finale T1 D > 0 : Les première et deuxième passes sont exécutées en alternance à la profondeur D ; pour permettre une meilleure extraction des copeaux et éviter un bris d'outil, voir Accostage/retrait lors de l'ébauche. Il est impossible d'exécuter des passes alternées lorsque le fond de la gorge ne peut être atteint que d'un seul côté.	mm
UX ou U	Surépaisseur de finition en X ou surépaisseur de finition en X et Z – (uniquement pour ∇ et ∇ + ∇∇∇)	mm
UZ	Surépaisseur de finition en Z – (pour UX, uniquement pour ∇ et ∇ + ∇∇∇)	mm
N	Nombre de gorges (N = 1....65535)	
DP	Distance entre gorges (rel) Pour N = 1, DP n'est pas visualisé.	mm

8.2.4 Dégagement de forme E et F (CYCLE940)

Fonction

Avec les cycles "Dégagement Forme E" ou "Dégagement Forme F" vous pouvez créer des dégagements de forme E ou F selon la norme DIN 509.

Accostage/retrait

1. L'outil se déplace en vitesse rapide jusqu'au point de départ calculé en interne par le cycle.
2. Le dégagement est réalisé en une passe en avance d'usinage en commençant du flanc jusqu'au chariotage transversal VX.
3. L'outil est retiré en vitesse rapide jusqu'au point de départ.

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Tournage".

3. Actionnez la touche logicielle "Dégagem.".
   La fenêtre de saisie "Dégagement" s'ouvre.
4. Au moyen des touches logicielles, sélectionnez l'un des cycles de dégagement de forme ci-après :

Actionnez la touche logicielle "Dégagemt Forme E".
La fenêtre de saisie "Dégagement Forme E (DIN 509)" s'ouvre

- OU

Actionnez la touche logicielle "Dégagemt Forme F".
La fenêtre de saisie "Dégagement Forme F (DIN 509)" s'ouvre

Paramètres programme à codes G				Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage			T	Nom d'outil	
SC	Distance de sécurité	mm		D	Numéro de tranchant	
F	Avance	mm/min		F	Avance	mm/min mm/tr
				S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min

Paramètres	Description	Unité
Position	Position d'usinage de forme E : • • • •	
	Taille du dégagement selon tableau DIN : p. ex. : E1.0 x 0.4 (Dégagement Forme E)	
X0	Point de référence X ∅	mm
Z0	Point de référence Z	mm
X1	Surépaisseur en X ∅ (abs) ou surépaisseur en X (rel)	mm
UX	Chariotage transversal ∅ (abs) ou chariotage transversal (rel)	mm

Paramètres programme à codes G				Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage			T	Nom d'outil	
SC	Distance de sécurité	mm		D	Numéro de tranchant	
F	Avance	mm/min		F	Avance	mm/min mm/tr
				S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min

Paramètres	Description	Unité
Position	Position d'usinage de forme F : • • • •	
	Taille du dégagement selon tableau DIN : p. ex. : F0.6 x 0.3 (Dégagement Forme F)	
X0	Point de référence X ∅	mm
Z0	Point de référence Z	mm
X1	Surépaisseur en X ∅ (abs) ou surépaisseur en X (rel)	mm
Z1	Surépaisseur en Z (abs) ou surépaisseur en Z (rel) – (sauf dégagement de forme F)	mm
VX	Chariotage transversal ∅ (abs) ou chariotage transversal (rel)	mm

8.2.5 Dégagements de filetage (CYCLE940)

Fonction

Les cycles "Dégagement Filet DIN ou "Dégagement Filetage" permettent de programmer des dégagements de filetage selon la norme DIN 76 pour des pièces avec filetage ISO métrique ou des dégagements de filetage librement définissables.

Accostage/retrait

1. L'outil se déplace en vitesse rapide jusqu'au point de départ calculé en interne par le cycle.
2. La 1ère passe s'effectue en avance d'usinage en commençant par le flanc le long de la forme du dégagement de filetage jusqu'à la distance de sécurité.
3. L'outil se déplace en vitesse rapide jusqu'à la prochaine position de départ.

4. Les étapes 2 et 3 sont répétées jusqu'à ce que le dégagement de filetage soit entièrement terminé.
5. L'outil est retiré en vitesse rapide jusqu'au point de départ.

Pendant la passe de finition, l'outil se déplace jusqu'au chariotage transversal VX.

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.

2. Actionnez la touche logicielle "Tournage".

3. Actionnez la touche logicielle "Dégagemt".

4. Actionnez la touche logicielle "Dégagemt Filet DIN".
   La fenêtre de saisie "Dégagement Filet (DIN 76)" s'ouvre.

   - OU -

   Actionnez la touche logicielle "Dégagemt Filetage".
   La fenêtre de saisie "Dégagement filetage" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G (Dégagement filetage DIN)				**Paramètres programme ShopTurn (Dégagement filetage DIN)**		
PL	Plan d'usinage			T	Nom d'outil	
SC	Distance de sécurité	mm		D	Numéro de tranchant	
F	Avance	mm/min		F	Avance	mm/min mm/tr
				S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min

Paramètres	**Description**	**Unité**
Usinage	• ∇ (ébauche) • ∇∇∇ (finition) • ∇ + ∇∇∇ (ébauche et finition)	
Position	Position d'usinage : 	

Paramètres	Description	Unité
Sens d'usinage ↻	• longitudinal • parallèle au contour	
Forme ↻	• normal (Forme A) • court (Forme B)	
P ↻	Pas de vis (le sélectionner ou le saisir dans le tableau DIN)	mm/tr
X0	Point de référence X ∅	mm
Z0	Point de référence Z	mm
α	Angle de plongée	Degré
VX ↻	Chariotage transversal ∅ (abs) ou chariotage transversal (rel) - (uniquement pour ∇∇∇ et ∇ + ∇∇∇)	mm
D	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour ∇ et ∇ + ∇∇∇)	mm
U ou UX ↻	Surépaisseur de finition en X ou surépaisseur de finition en X et Z – (uniquement pour ∇ et ∇ + ∇∇∇)	mm
UZ	Surépaisseur de finition en Z – (uniquement pour UX, ∇ et ∇ + ∇∇∇)	mm

Paramètres programme à codes G (Dégagement filetage)				Paramètres programme ShopTurn (Dégagement filetage)		
PL	Plan d'usinage			T	Nom d'outil	
SC	Distance de sécurité	mm		D	Numéro de tranchant	
F	Avance	mm/min		F	Avance	mm/min mm/tr
				S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min

Paramètres	Description	Unité
Usinage ↻	• ∇ (ébauche) • ∇∇∇ (finition) • ∇ + ∇∇∇ (ébauche et finition)	
Sens d'usinage ↻	• longitudinal • parallèle au contour	
Position ↻	Position d'usinage : 	
X0	Point de référence X ∅	mm
Z0	Point de référence Z	mm
X1 ↻	Profondeur de dégagement par rapport à X ∅ (abs) ou profondeur de dégagement par rapport à X (rel)	
Z1 ↻	Surépaisseur Z (abs ou rel)	

Paramètres	Description	Unité
R1	Rayon de courbure 1	mm
R2	Rayon de courbure 2	mm
α	Angle de plongée	Degré
VX	Chariotage transversal ∅ (abs) ou chariotage transversal (rel) - (uniquement pour ∇∇∇ et ∇ + ∇∇∇)	
D	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour ∇ et ∇ + ∇∇∇)	mm
U ou UX	Surépaisseur de finition en X ou surépaisseur de finition en X et Z – (uniquement pour ∇ et ∇ + ∇∇∇)	mm
UZ	Surépaisseur de finition en Z – (uniquement pour UZ, ∇ et ∇ + ∇∇∇)	mm

8.2.6 Filetage à l'outil (CYCLE99)

Fonction

Le cycle "Filetage cyl.", "Filet. conique" ou "Filetage plan" permet de créer des filetages extérieurs ou intérieurs à pas constant ou variable.

Les filetages peuvent être monofilets ou multifilets.

Avec les filetages métriques (pas du filetage P en mm/tr), le cycle occupe le paramètre de profondeur de filetage H1 avec une valeur calculée à partir du pas du filetage. Vous pouvez modifier cette valeur

Le préréglage doit être activé par la donnée de réglage SD 55212 $SCS_FUNCTION_MASK_TECH_SET.

Constructeur de la machine-outil
Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

La condition préalable à l'utilisation de ce cycle est une broche à régulation de vitesse avec système de mesure de déplacement.

Voir aussi

Données de réglage pour cycles (Page 162)

Accostage/retrait

1. L'outil se déplace en vitesse rapide jusqu'au point de départ calculé en interne par le cycle.
2. Filetage avec course d'approche :

   L'outil se déplace en vitesse rapide sur la première position de départ avancée de la course d'accélération LW.

   Filetage avec course d'engagement :

   L'outil se déplace en vitesse rapide sur la position de départ avancée de l'entrée de filetage LW2.

3. La 1ère passe est exécutée avec le pas de vis P jusqu'à la sortie de filetage LR.
4. Filetage avec course d'approche :

   L'outil se déplace en rapide sur la distance de retrait VR puis sur la prochaine position de départ.

   Filetage avec course d'engagement :

   L'outil se déplace en rapide sur la distance de retrait VR puis retourne sur la position de départ.
5. Les étapes 3 et 4 sont répétées jusqu'à ce que le filet soit entièrement terminé.
6. L'outil est retiré en vitesse rapide jusqu'au plan de retrait.

La fonction "Retrait rapide" permet d'interrompre à tout moment l'usinage du filet. Cette possibilité garantit que l'outil n'endommage pas la rainure du filet lors du retrait.

Marche à suivre pour filetage cylindrique, filetage conique ou filetage plan

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.

2. Actionnez la touche logicielle "Tournage".

3. Actionnez la touche logicielle "Filetage".
   La fenêtre de saisie "Filetage" s'ouvre.

4. Actionnez la touche logicielle "Filetage cylindr".
   La fenêtre de saisie "Filetage cylindr" s'ouvre.

   - OU -

   Actionnez la touche logicielle "Filetage conique".
   La fenêtre de saisie "Filetage conique" s'ouvre.

   - OU -

   Actionnez la touche logicielle "Filetage plan".
   La fenêtre de saisie "Filetage plan" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G (Filetage cylindrique)				Paramètres programme ShopTurn (Filetage cylindrique)		
PL	Plan d'usinage			T	Nom d'outil	
SC	Distance de sécurité	mm		D	Numéro de tranchant	
F	Avance	mm/min		F	Avance	mm/min mm/tr
				S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min

Paramètres	Description	Unité
Tableau	Sélection de la table de filetage : • sans • métrique ISO • Whitworth BSW • Whitworth BSP • UNC	
Sélection - (sauf table "sans")	Indication d'une valeur de tableau, par exemple M10, M12, M14, ...	
P	Sélection du pas de vis/des filets pour la table "sans" ou saisie du pas de vis/des filets conformément à la sélection de la table de filetage : • Pas de vis en mm/tr • Pas de vis en inch/tr • Nombre de filets par pouce • Pas de vis en MODULE	mm/tr in/tr filets/" MODUL
G	Modification du pas de vis à chaque tour - (uniquement pour P = mm/tr ou inch/tr) G = 0 : Le pas du filet P reste constant. G > 0 : Le pas P augmente de la valeur G à chaque tour. G < 0 : Le pas P diminue de la valeur G à chaque tour. Si le pas initial et le pas final sont connus, vous pouvez calculer la variation de pas à programmer en utilisant la formule suivante : $G = \frac{\lvert P_e^2 - P^2 \rvert}{2 * Z_1}$ [mm/tr2] Avec : P_e : pas final du filetage [mm/tr] P : pas initial du filetage [mm/tr] Z_1 : longueur du filetage [mm] Une augmentation du pas se traduit par une augmentation de la distance entre les filets sur la pièce.	
Usinage	• ∇ (ébauche) • ∇∇∇ (finition) • ∇ + ∇∇∇ (ébauche et finition)	
Passe (uniquement pour ∇ et ∇ + ∇∇∇)	• Linéaire : Passe avec profondeur de coupe constante • Dégressive : Passe avec section de copeau constante	
Filetage	• Filetage intérieur • Filetage extérieur	
X0	Point de référence X de la table de filetage ∅ (abs)	mm
Z0	Point de référence Z (abs.)	mm
Z1	Point final du filetage (abs) ou longueur du filetage (rel) Cote relative : le signe est pris en considération.	mm

Paramètres	Description		Unité
LW ou LW2 ou LW2 = LR	Course d'approche (rel) Le point d'attaque du filetage est le point de référence (X0, Z0) avancé de la course d'approche W. Vous pouvez utiliser la course d'approche si vous souhaitez commencer les différentes passes un peu plus tôt pour réaliser aussi le début du filetage avec exactitude. Course d'engagement (rel) Vous pouvez utiliser la course d'engagement si vous ne pouvez pas approcher latéralement le filetage à réaliser mais devez plonger dans le matériau (exemple : rainure de graissage sur un arbre). Course d'engagement = course de dégagement (rel)		mm mm mm
LR	Course de dégagement (rel) Vous pouvez utiliser la course de dégagement si vous souhaitez ressortir en oblique en fin de filetage (exemple : rainure de graissage sur un arbre)		mm
H1	Profondeur de filetage de la table de filetage (rel)		mm
DP ou bien αP	Oblique de passe comme flanc (rel) – (variante de l'oblique de passe comme angle) DP > 0 : Passe le long du flanc arrière DP < 0 : Passe le long du flanc avant		
	Oblique de passe comme angle - (variante de l'oblique de passe comme flanc) α > 0 : Passe le long du flanc arrière α < 0 : Passe le long du flanc avant α = 0 : Approche perpendiculaire à la direction de coupe Si la pénétration doit intervenir le long des flancs (pénétration oblique), la valeur absolue de ce paramètre ne doit pas dépasser la moitié de l'angle d'ouverture de l'outil.		Degré
	Passe le long du flanc Passe alternée (variante) Au lieu de pénétrer le long d'un flanc, vous pouvez aussi pénétrer de façon alternée pour ne pas toujours solliciter le même tranchant d'outil. Cela vous permet d'accroître la durée de vie de l'outil. α > 0 : Départ sur flanc arrière α < 0 : Départ sur flanc avant		
D1 ou ND (uniquement pour ∇ et ∇ + ∇∇∇)	Première profondeur de passe ou nombre de passes d'ébauche A chaque basculement entre le nombre de passes d'ébauche et la première profondeur de passe, la valeur correspondante s'affiche.		mm
tr	Surépaisseur de finition en X et Z – (uniquement pour ∇ et ∇ + ∇∇∇)		mm
NN	Nombre de passes à vide - (uniquement pour ∇∇∇ et ∇ + ∇∇∇)		
VR	Distance de retrait (rel)		mm
Multifilet	**Non**		
	α0	Décalage d'angle d'attaque	
	Oui		
	N	Nombre de filets Les filets sont répartis uniformément sur la périphérie de la pièce, le premier filet étant toujours réalisé à 0°.	

Paramètres	Description		Unité
	DA	Profondeur de changement de filet (rel) Usiner tout d'abord tous les filets les uns après les autres jusqu'à la profondeur de changement de filet DA, puis usiner tous les filets les uns après les autres jusqu'à la profondeur 2 · DA, etc. jusqu'à ce que la profondeur finale soit atteinte. DA = 0 : La profondeur de changement de filet n'est pas prise en considération, c.-à-d. que chaque filet est terminé avant l'usinage du filet suivant.	
	Usinage : U	• Complet ou • à partir du filet N1 N1 (1...4) filet initial N1 = 1...N U ou • uniquement le filet NX NX (1...4) 1 à partir de N filets U	

Paramètres programme à codes G (Filetage cônique)				Paramètres programme ShopTurn (Filetage cônique)		
PL	Plan d'usinage			T	Nom d'outil	
SC	Distance de sécurité	mm		D	Numéro de tranchant	
F	Avance	mm/min		F	Avance	mm/min mm/tr
				S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min

Paramètres	Description	Unité
P U	• Pas de vis en mm/tr • Pas de vis en inch/tr • Nombre de filets par pouce • Pas de vis en MODULE	mm/tr in/tr filets/" MODUL
G	Modification du pas de vis à chaque tour - (uniquement pour P = mm/tr ou inch/tr) G = 0 : Le pas du filet P reste constant. G > 0 : Le pas P augmente de la valeur G à chaque tour. G < 0 : Le pas P diminue de la valeur G à chaque tour. Si le pas initial et le pas final sont connus, vous pouvez calculer la variation de pas à programmer en utilisant la formule suivante : $G = \frac{\lvert P_e^2 - P^2 \rvert}{2 * Z_1}$ [mm/tr2] Avec : P_e : pas final du filetage [mm/tr] P : pas initial du filetage [mm/tr] Z_1 : longueur du filetage [mm] Une augmentation du pas se traduit par une augmentation de la distance entre les filets sur la pièce.	

Paramètres	Description	Unité
Usinage ↻	• ∇ (ébauche) • ∇∇∇ (finition) • ∇ + ∇∇∇ (ébauche et finition)	
Passe (uniquement pour ∇ et ∇ + ∇∇∇) ↻	• Linéaire : Passe avec profondeur de coupe constante • Dégressive : Passe avec section de copeau constante	
Filetage ↻	• Filetage intérieur • Filetage extérieur	
X0	Point de référence X ∅ (abs., toujours diamètre)	mm
Z0	Point de référence Z (abs.)	mm
X1 ou X1α ↻	Point final X ∅ (abs) ou point final par rapport à X0 (rel) ou inclinaison de filet Cote relative : le signe est pris en considération.	mm ou Degré
Z1 ↻	Point final Z (abs) ou point final par rapport à Z0 (rel) Cote relative : le signe est pris en considération.	mm
LW ↻ ou LW2 ↻ ou LW2 = LR ↻	Course d'approche (rel) Le point d'attaque du filetage est le point de référence (X0, Z0) avancé de la course d'approche W. Vous pouvez utiliser la course d'approche si vous souhaitez commencer les différentes passes un peu plus tôt pour réaliser aussi le début du filetage avec exactitude. Course d'engagement (rel) Vous pouvez utiliser la course d'engagement si vous ne pouvez pas approcher latéralement le filetage à réaliser mais devez plonger dans le matériau (exemple : rainure de graissage sur un arbre). Course d'engagement = course de dégagement (rel)	mm mm mm
LR	Course de dégagement (rel) Vous pouvez utiliser la course de dégagement si vous souhaitez ressortir en oblique en fin de filetage (exemple : rainure de graissage sur un arbre)	mm
H1	Profondeur de filet (rel)	mm
DP ↻ ou bien αP	Oblique de passe comme flanc (rel) – (variante de l'oblique de passe comme angle) DP > 0 : Passe le long du flanc arrière DP < 0 : Passe le long du flanc avant	
	Oblique de passe comme angle - (variante de l'oblique de passe comme flanc) α > 0 : Passe le long du flanc arrière α < 0 : Passe le long du flanc avant α = 0 : Approche perpendiculaire à la direction de coupe Si la pénétration doit intervenir le long des flancs (pénétration oblique), la valeur absolue de ce paramètre ne doit pas dépasser la moitié de l'angle d'ouverture de l'outil.	Degré

Paramètres	Description		Unité
   	Passe le long du flanc Passe alternée (variante) Au lieu de pénétrer le long d'un flanc, vous pouvez aussi pénétrer de façon alternée pour ne pas toujours solliciter le même tranchant d'outil. Cela vous permet d'accroître la durée de vie de l'outil. α > 0 : Départ sur flanc arrière α < 0 : Départ sur flanc avant		
D1 ou ND (uniquement pour ∇ et ∇ + ∇∇∇)	Première profondeur de passe ou nombre de passes d'ébauche A chaque basculement entre le nombre de passes d'ébauche et la première profondeur de passe, la valeur correspondante s'affiche.		mm
tr	Surépaisseur de finition en X et Z – (uniquement pour ∇ et ∇ + ∇∇∇)		mm
NN	Nombre de passes à vide - (uniquement pour ∇∇∇ et ∇ + ∇∇∇)		
VR	Distance de retrait (rel)		mm
Multifilet 	**Non**		
	α0	Décalage d'angle d'attaque	
	Oui		
	N	Nombre de filets Les filets sont répartis uniformément sur la périphérie de la pièce, le premier filet étant toujours réalisé à 0°.	
	DA	Profondeur de changement de filet (rel) Usiner tout d'abord tous les filets les uns après les autres jusqu'à la profondeur de changement de filet DA, puis usiner tous les filets les uns après les autres jusqu'à la profondeur 2 · DA, etc. jusqu'à ce que la profondeur finale soit atteinte. DA = 0 : La profondeur de changement de filet n'est pas prise en considération, c.-à-d. que chaque filet est terminé avant l'usinage du filet suivant.	
	Usinage : 	• Complet ou • à partir du filet N1 N1 (1...4) filet initial N1 = 1...N ou • uniquement le filet NX NX (1...4) 1 à partir de N filets	

Paramètres programme à codes G (Filetage plan)				Paramètres programme ShopTurn (Filetage plan)		
PL	Plan d'usinage			T	Nom d'outil	
SC	Distance de sécurité	mm		D	Numéro de tranchant	
F	Avance	mm/min		F	Avance	mm/min mm/tr
				S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min

Paramètres	Description	Unité
P ↻	• Pas de vis en mm/tr • Pas de vis en inch/tr • Nombre de filets par pouce • Pas de vis en MODULE	mm/tr in/tr filets/" MODUL
G	Modification du pas de vis à chaque tour - (uniquement pour P = mm/tr ou inch/tr) G = 0 : Le pas du filet P reste constant. G > 0 : Le pas P augmente de la valeur G à chaque tour. G < 0 : Le pas P diminue de la valeur G à chaque tour. Si le pas initial et le pas final sont connus, vous pouvez calculer la variation de pas à programmer en utilisant la formule suivante : $G = \frac{\lvert P_e^2 - P^2 \rvert}{2 * Z_1}$ [mm/tr2] Avec : P_e : pas final du filetage [mm/tr] P : pas initial du filetage [mm/tr] Z_1 : longueur du filetage [mm] Une augmentation du pas se traduit par une augmentation de la distance entre les filets sur la pièce.	
Usinage ↻	• ∇ (ébauche) • ∇∇∇ (finition) • ∇ + ∇∇∇ (ébauche et finition)	
Passe (uniquement pour ∇ et ∇ + ∇∇∇) ↻	• Linéaire : Passe avec profondeur de coupe constante • Dégressive : Passe avec section de copeau constante	
Filetage ↻	• Filetage intérieur • Filetage extérieur	
X0	Point de référence X ∅ (abs., toujours diamètre)	mm
Z0	Point de référence Z (abs.)	mm
X1 ↻	Point final du filetage ∅ (abs) ou longueur du filetage (rel) Cote relative : le signe est pris en considération.	mm
LW ↻ ou LW2 ↻ ou LW2 = LR ↻	Course d'approche (rel) Le point d'attaque du filetage est le point de référence (X0, Z0) avancé de la course d'approche W. Vous pouvez utiliser la course d'approche si vous souhaitez commencer les différentes passes un peu plus tôt pour réaliser aussi le début du filetage avec exactitude. Course d'engagement (rel) Vous pouvez utiliser la course d'engagement si vous ne pouvez pas approcher latéralement le filetage à réaliser mais devez plonger dans le matériau (exemple : rainure de graissage sur un arbre). Course d'engagement = course de dégagement (rel)	mm mm mm

Paramètres	Description		Unité
LR	Course de dégagement (rel) Vous pouvez utiliser la course de dégagement si vous souhaitez ressortir en oblique en fin de filetage (exemple : rainure de graissage sur un arbre)		mm
H1	Profondeur de filet (rel)		mm
DP ou bien αP	Oblique de passe comme flanc (rel) – (variante de l'oblique de passe comme angle) DP > 0 : Passe le long du flanc arrière DP < 0 : Passe le long du flanc avant		
	Oblique de passe comme angle - (variante de l'oblique de passe comme flanc) α > 0 : Passe le long du flanc arrière α < 0 : Passe le long du flanc avant α = 0 : Approche perpendiculaire à la direction de coupe Si la pénétration doit intervenir le long des flancs (pénétration oblique), la valeur absolue de ce paramètre ne doit pas dépasser la moitié de l'angle d'ouverture de l'outil.		Degré
	Passe le long du flanc Passe alternée (variante) Au lieu de pénétrer le long d'un flanc, vous pouvez aussi pénétrer de façon alternée pour ne pas toujours solliciter le même tranchant d'outil. Cela vous permet d'accroître la durée de vie de l'outil. α > 0 : Départ sur flanc arrière α < 0 : Départ sur flanc avant		
D1 ou ND (uniquement pour ∇ et ∇ + ∇∇∇)	Première profondeur de passe ou nombre de passes d'ébauche A chaque basculement entre le nombre de passes d'ébauche et la première profondeur de passe, la valeur correspondante s'affiche.		mm
tr	Surépaisseur de finition en X et Z – (uniquement pour ∇ et ∇ + ∇∇∇)		mm
NN	Nombre de passes à vide - (uniquement pour ∇∇∇ et ∇ + ∇∇∇)		
VR	Distance de retrait (rel)		mm
Multifilet	**Non**		
	α0	Décalage d'angle d'attaque	
	Oui		
	N	Nombre de filets Les filets sont répartis uniformément sur la périphérie de la pièce, le premier filet étant toujours réalisé à 0°.	
	DA	Profondeur de changement de filet (rel) Usiner tout d'abord tous les filets les uns après les autres jusqu'à la profondeur de changement de filet DA, puis usiner tous les filets les uns après les autres jusqu'à la profondeur 2 · DA, etc. jusqu'à ce que la profondeur finale soit atteinte. DA = 0 : La profondeur de changement de filet n'est pas prise en considération, c.-à-d. que chaque filet est terminé avant l'usinage du filet suivant.	
	Usinage :	• Complet ou • à partir du filet N1 N1 (1...4) filet initial N1 = 1...N ou • uniquement le filet NX NX (1...4) 1 à partir de N filets	

8.2.7 Concaténation filetage (CYCLE98)

Fonction

Ce cycle permet la réalisation de plusieurs filetages cylindriques ou coniques accolés, à pas constant, en usinage longitudinal ou transversal, les pas de filet pouvant être différents.

Les filetages peuvent être monofilets ou multifilets. Pour des filetages multifilets, les différents filets sont usinés les uns après les autres.

La détermination de filetage à droite ou à gauche se fait par le sens de rotation de la broche et le sens de l'avance.

La passe est exécutée automatiquement à une profondeur ou section de copeau constante.

- Si la profondeur de passe reste constante, la section du copeau augmente à chaque passe. La surépaisseur de finition est enlevée en une passe après l'ébauche.

  Dans le cas des filets à faible profondeur, une profondeur de passe constante peut procurer de meilleures conditions de coupe.
- Si la section du copeau reste constante, la pression de coupe est la même pendant toutes les passes d'ébauche et la profondeur de passe diminue.

La correction de l'avance n'est pas active lors de l'exécution des blocs de déplacement avec filetage. La correction de vitesse de broche ne doit pas être modifiée lors de la réalisation de filetages.

Accostage/retrait

1. Accostage, en G0, du point de départ déterminé en interne au cycle, au début de la course d'accélération pour l'usinage du premier filet.
2. Pénétration d'ébauche correspondant au type de pénétration défini.
3. L'usinage du filetage est répété en accord avec le nombre de passes d'ébauche programmé.
4. La surépaisseur de finition est usinée lors de la passe suivante avec G33.
5. Cette passe est répétée en fonction du nombre de passes à vide.
6. L'ensemble de la séquence est répété pour chaque autre filet.

Marche à suivre pour concaténation filetage

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Tournage".

3. Actionnez la touche logicielle "Filetage".
   La fenêtre de saisie "Filetage" s'ouvre.

4. Actionnez la touche logicielle "Filetage chaîne".
   La fenêtre de saisie "Filetage chaîne" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G				Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage			T	Nom d'outil	
SC	Distance de sécurité	mm		D	Numéro de tranchant	
F	Avance	mm/min		F	Avance	mm/min mm/tr
				S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min

Paramètres	Description	Unité
Usinage	• ∇ (ébauche) • ∇∇∇ (finition) • ∇ + ∇∇∇ (ébauche et finition)	
Passe (uniquement pour ∇ et ∇ + ∇∇∇)	• linéaire : pénétration avec profondeur de passe constante • dégressive : pénétration avec section de copeau constante	
Filetage	• Filetage intérieur • Filetage extérieur	
X0	Point de référence X ∅ (abs., toujours diamètre)	mm
Z0	Point de référence Z (abs.)	mm
P0	Pas de vis 1	mm/tr in/tr filets/" MODUL
X1 ou X1α	• Point intermédiaire 1 X ∅ (abs) ou • Point intermédiaire 1 par rapport à X0 (rel) ou • Inclinaison de filet 1 Cote relative : le signe est pris en considération.	mm degrés
Z1	• Point intermédiaire 1 Z (abs) ou • Point intermédiaire 1 par rapport à Z0 (rel)	
P1	Pas de vis 2 (unité paramétrée comme pour P0)	mm/tr in/tr filets/" MODUL
X2 ou X2α	• Point intermédiaire 2 X ∅ (abs) ou • Point intermédiaire 2 par rapport à X1 (rel) ou • Inclinaison de filet 2 (abs ou rel) Cote relative : le signe est pris en considération.	mm degrés

Paramètres	Description		Unité
Z2	• Point intermédiaire 2 Z (abs) ou • Point intermédiaire 2 par rapport à Z1 (rel)		
P2	Pas de vis 3 (unité paramétrée comme pour P0)		mm/tr in/tr filets/" MODUL
X3	• Point final X ∅ (abs) ou • Point final 3 par rapport à X2 (rel) ou • Inclinaison de filet 3		
Z3	• Point final Z ∅ (abs) ou • Point final par rapport à Z2 (rel)		
LW	Forme de filetage		
LR	Sortie de filetage		
H1	Profondeur de filet		
DP ou αP	Oblique de passe (flanc) ou oblique de passe (angle)		
	• Pénétration le long d'un flanc • Pénétration sur flancs alternés		
D1 ou ND	Première profondeur de passe ou nombre de passes d'ébauche (uniquement pour ∇ et ∇ + ∇∇∇)		
tr	Surépaisseur de finition en X et Z - (uniquement pour ∇ et ∇ + ∇∇∇)		
NN	Nombre de passes à vide - (uniquement pour ∇∇∇ et ∇ + ∇∇∇)		
VR	Distance de retrait		
Multifilet	**Non**		
	α0	Décalage d'angle d'attaque	
	Oui		
	N	Nombre de filets	
	DA	Profondeur de changement de filet (rel)	

8.2.8 Tronçonnage (CYCLE92)

Fonction

Pour tronçonner des pièces présentant une symétrie de révolution (p. ex. vis, goujons ou tubes), utilisez le cycle "Tronçonnage".

Vous pouvez programmer un chanfrein ou un arrondi au niveau de l'arête de la pièce finie. Jusqu'à une profondeur X1, vous pouvez travailler avec vitesse de coupe V ou vitesse de rotation S constante ; ensuite, l'usinage n'est plus possible qu'à vitesse de rotation constante. A partir de la profondeur X1, vous pouvez également travailler avec une vitesse d'avance FR ou une vitesse de rotation SR réduite, pour adapter la vitesse au diamètre réduit.

Introduisez la profondeur finale que vous souhaitez atteindre avec le tronçonnage via le paramètre X2. Pour des tubes, vous ne devez par exemple pas tronçonner entièrement jusqu'au milieu, il suffit de tronçonner légèrement plus que l'épaisseur de la paroi du tube.

Accostage/retrait

1. L'outil se déplace en vitesse rapide jusqu'au point de départ calculé en interne par le cycle.
2. Le chanfrein ou le rayon est réalisé en avance d'usinage.
3. Le tronçonnage est effectué en avance d'usinage jusqu'à la profondeur X1.
4. Le tronçonnage continue en avance réduite FR et en vitesse réduite SR jusqu'à la profondeur X2.
5. L'outil est retiré en vitesse rapide jusqu'à la distance de sécurité.

Si votre tour est pourvu de l'équipement adéquat, vous pouvez déployer un récupérateur de pièces qui recevra la pièce tronçonnée. Le déploiement du récupérateur de pièces doit être validé à l'aide d'un paramètre machine.

Constructeur de la machine-outil
Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.

2. Actionnez la touche logicielle "Tournage".

3. Actionnez la touche logicielle "Tronçonnage".
   La fenêtre de saisie "Tronçonnage" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G				Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage			T	Nom d'outil	
SC	Distance de sécurité	mm		D	Numéro de tranchant	
F	Avance	mm/min		F	Avance	mm/min mm/tr
				S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min

Paramètres	Description	Unité
DIR	Sens de rotation de la broche 	
SV	Limite maximale de vitesse de rotation - (uniquement pour une vitesse de coupe constante V)	tr/min
X0	Point de référence en X ∅ (abs., toujours diamètre)	mm
Z0	Point de référence en Z (abs)	mm
FS ou R	Largeur du chanfrein ou rayon d'arrondi	mm
X1	Profondeur pour la réduction de la vitesse de rotation ∅ (abs) ou profondeur pour la réduction de la vitesse de rotation par rapport à X0 (rel)	mm
FR	Avance réduite	in/tr
SR	Vitesse de rotation réduite	tr/min
X2	Profondeur finale ∅ (abs) ou profondeur finale par rapport à X1 (rel)	mm

8.3 Tournage de contour

8.3.1 Généralités

Fonction

Avec le cycle "Tournage de contour", vous pouvez créer aussi bien des contours simples que complexes. Un contour est constitué de différents éléments de contour, dont le nombre doit être compris entre deux au minimum et 250 au maximum.

Entre les éléments de contour, vous pouvez programmer des chanfreins, des rayons, des dégagements ou des transitions tangentielles.

Le calculateur de contours intégré détermine les points d'intersection des différents éléments de contour en tenant compte des corrélations géométriques, ce qui vous permet d'introduire également des éléments dont la cotation est insuffisante.

Lors de l'usinage du contour, un contour de brut, que vous devez introduire avant le contour de la pièce finie, peut être pris en considération. Vous avez le choix entre les technologies d'usinage suivantes :

- Chariotage
- Plongée
- Plongée G+D

Pour chacune de ces 3 technologies, vous pouvez effectuer une ébauche, un enlèvement de la matière restante et une finition.

Programmation

Pour programmer un chariotage par exemple, procédez de la manière suivante :

Remarque

Pour la programmation à codes G, tenez compte du fait que les contours doivent se trouver après l'identification de la fin du programme.

1. Définition du contour du brut

   Si un contour de brut (et non un cylindre ou une surépaisseur d'usinage) doit être pris en considération lors du chariotage du contour, vous devez définir ce contour avant celui de la pièce finie. Pour cela, programmez successivement différents éléments de contour.

2. Saisir le contour de la pièce finie

   Pour cela, programmez successivement différents éléments de contour.

3. Appel de contour - (uniquement pour codes G)
4. Chariotage contre le contour (ébauche)

   Le contour est usiné dans l'axe longitudinal ou dans l'axe transversal ou parallèle au contour.

5. Enlèvement de la matière restante (ébauche)

   Lors du chariotage du contour, ShopTurn détecte automatiquement la matière résiduelle. Pour la programmation en codes G, il convient d'abord de décider si la détection de la matière résiduelle doit être activée ou non pour le chariotage. Il est possible de la supprimer au moyen d'un outil approprié, sans devoir réusiner l'ensemble du contour.

6. Chariotage contre le contour (finition)

   Si vous avez programmé une surépaisseur de finition pour l'ébauche, une passe de finition est encore effectuée.

8.3.2 Représentation du contour

Programme à codes G

Dans l'éditeur, le contour est représenté dans une section de programme avec des blocs de programme individuels. Si vous ouvrez un bloc individuel, le contour s'ouvre.

Programme ShopTurn

Le cycle représente un contour sous forme de bloc de programme dans le programme. Si vous ouvrez ce bloc, les différents éléments de contour sont représentés par des symboles et des graphiques à traits.

Représentation symbolique

Les différents éléments de contour sont représentés symboliquement dans l'ordre dans lequel ils ont été introduits, à côté de la fenêtre du graphique.

Elément de contour	Symbole	Signification
Point de départ		Point de départ du contour
Droite vers le haut		Droite dans un incrément d'indexation de 90°
Droite vers le bas		Droite dans un incrément d'indexation de 90°
Droite vers la gauche		Droite dans un incrément d'indexation de 90°
Droite vers la droite		Droite dans un incrément d'indexation de 90°
Droite quelconque		Droite à pente quelconque
Arc de cercle vers la droite		Cercle
Arc de cercle vers la gauche		Cercle

Elément de contour	Symbole	Signification
Pôle		Droite diagonale ou cercle en coordonnées polaires
Prolongement du contour	END	Fin de la description du contour

La couleur différente des symboles donne une information sur leur état :

Premier plan	Arrière-plan	Signification
noir	bleu	Curseur sur nouvel élément
noir	orange	Curseur sur élément courant
noir	blanc	Elément normal
rouge	blanc	Elément ignoré pour l'instant (ne sera pris en considération que lorsqu'il sera sélectionné avec le curseur)

Représentation graphique

En synchronisme avec l'introduction des éléments de contour, le contour programmé est représenté dans la fenêtre du graphique sous forme de traits.

Un élément de contour peut être représenté par différents types de traits et en différentes couleurs :

- noir : Contour programmé
- orange : Elément de contour courant
- vert, en tirets : Elément en alternative
- bleu à pois : élément défini par la pièce

L'échelle du système de coordonnées s'adapte à la modification de l'ensemble du contour.

La position du système de coordonnées est affichée dans la fenêtre du graphique.

8.3.3 Création d'un nouveau contour

Fonction

Pour chaque contour que vous désirez charioter, vous devez créer un contour spécifique.

La déclaration d'un nouveau contour commence par la détermination d'un point de départ. Le processeur de contour définit alors automatiquement la fin du contour.

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.

2. Actionnez la touche logicielle "Tournage de contour"

3. Actionnez les touches logicielles "Contour" et "Nouveau contour"
   La fenêtre de saisie "Nouveau contour" s'ouvre.
4. Introduisez un nom pour le nouveau contour. Le nom du contour doit être univoque.

5. Actionnez la touche logicielle "Valider".
   La fenêtre de saisie du point de départ du contour est affichée.
   Introduire les différents éléments de contour (voir chap. "Création d'éléments de contour").

Paramètres	Description	Unité
Z	Point de départ Z (abs)	mm
X	Point de départ X ∅ (abs)	mm
Instructions supplémentaires	Vous pouvez définir des instructions supplémentaires sous forme de codes G. Vous introduisez les instructions supplémentaires (40 caractères maxi) dans le masque de paramétrage étendu (touche logicielle "Tous les paramètres"). La touche logicielle est toujours disponible pour le point de départ, et ne doit être actionnée que pour saisir d'autres éléments de contour. A l'aide d'instructions supplémentaires en code G, vous pouvez par exemple programmer des avances et des instructions M. Néanmoins, il convient de s'assurer que les instructions supplémentaires n'entrent pas en collision avec les codes G générés pour le contour et qu'elles sont compatibles avec l'usinage souhaité. Pour cela, n'utilisez aucune instruction en code G du groupe 1 (G0, G1, G2, G3), aucune coordonnée dans le plan et aucune instruction en code G nécessitant son propre bloc. Lors de la finition du contour, le déplacement se fait en contournage (G64). Autrement dit, les transitions de contour telles que les coins, les chanfreins ou les rayons ne seront pas forcément usinés avec exactitude. Pour éviter cela, il est possible d'utiliser des instructions supplémentaires lors de la programmation. Exemple : Programmez d'abord la droite parallèle à X pour le contour, puis définissez comme instruction additionnelle le paramètre "G9" (arrêt précis bloc par bloc). Programmez ensuite la droite parallèle à Z. Le coin est usiné avec exactitude car l'avance est nulle pendant un instant à la fin de la droite parallèle à X. **Remarque :** Les instructions additionnelles n'interviennent que lors de la finition.	

8.3.4 Création d'éléments de contour

Création d'éléments de contour

Après avoir créé un nouveau contour et déterminé le point de départ, vous définissez les différents éléments qui constituent le contour.

Pour définir un contour, les éléments suivants sont disponibles :

- Droite verticale
- Droite horizontale
- Droite diagonale
- Cercle/arc de cercle

Pour chaque élément de contour, vous remplissez un masque de paramétrage spécifique. Lors de l'introduction des paramètres, vous êtes assisté par des images d'aide qui vous expliquent les différents paramètres.

Si vous ne saisissez aucune valeur dans certains champs de paramétrage, le cycle va supposer que ces valeurs ne sont pas connues et essaiera de les calculer à partir d'autres paramètres.

Si, pour certains contours, vous introduisez plus de paramètres que le nombre nécessaire, des incompatibilités peuvent survenir. Essayez, dans ce cas, de saisir moins de paramètres et d'en faire calculer un nombre maximal par le cycle.

Eléments de raccordement

Entre deux éléments de contour, vous pouvez insérer, en tant qu'élément de transition, un rayon, un chanfrein ou, dans le cas d'éléments de contour rectilignes, également un dégagement. Le raccordement est toujours rattaché à la fin d'un élément de contour. La sélection d'un élément de transition s'effectue dans le masque de paramétrage de l'élément de contour concerné.

Un élément de transition peut toujours être utilisé s'il y a un point d'intersection des deux éléments voisins et que ce dernier peut se calculer à partir des valeurs introduites. Sinon, il faut utiliser les éléments de contour Droite/Cercle.

Instructions supplémentaires

Vous pouvez définir des instructions supplémentaires sous forme de codes G. Vous introduisez les instructions supplémentaires (40 caractères maxi) dans le masque de paramétrage étendu (touche logicielle "Tous les paramètres").

A l'aide d'instructions supplémentaires en code G, vous pouvez par exemple programmer des avances et des instructions M. Néanmoins, il convient de s'assurer que les instructions supplémentaires ne rentrent pas en collision avec les codes G générés pour le contour. Pour cela, n'utilisez aucune instruction en code G du groupe 1 (G0, G1, G2, G3), aucune coordonnée dans le plan et aucune instruction en code G nécessitant son propre bloc.

Fonctions supplémentaires

Pour la programmation d'un contour, vous disposez également des fonctions suivantes :

- Tangente à l'élément précédent

  Vous pouvez programmer la transition avec l'élément précédent sous forme de tangente.

- Choix en mode dialogue

  Si deux possibilités de contour résultent des paramètres introduits, vous devez n'en choisir qu'une seule.

- Fermer un contour

Vous pouvez fermer le contour par une droite reliant la position actuelle au point de départ.

Réaliser des transitions de contour exactes

Le déplacement se fait en contournage (G64). Autrement dit, les transitions de contour telles que les coins, les chanfreins ou les rayons ne seront pas forcément usinés avec exactitude.

Pour éviter cela, vous disposez de deux options lors de la programmation. Utilisez des instructions supplémentaires ou programmez une avance distincte pour l'élément de transition.

- Instruction supplémentaire

Programmez d'abord la droite verticale pour le contour, puis définissez comme instruction supplémentaire le paramètre "G9" (arrêt précis bloc par bloc). Programmez ensuite la droite horizontale. Le coin est usiné avec exactitude car l'avance est nulle pendant un instant à la fin de la droite verticale.

- Avance de l'élément de transition

Si vous avez choisi comme élément de transition un chanfrein ou un rayon, entrez une avance réduite dans le paramètre "FRC". L'usinage plus lent permet de réaliser l'élément de transition avec davantage de précision.

Procédure de saisie ou de modification d'un élément de contour

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé.
2.

Sélectionnez un type de fichier (MPF ou SPF), entrez le nom souhaité pour le programme et actionnez la touche logicielle "OK" ou la touche <Input>.

   L'éditeur s'affiche.
3.
Sélectionnez l'élément de contour souhaité avec la touche logicielle.

   La fenêtre de saisie "Droite (par exemple Z)" s'ouvre.

   - OU

   La fenêtre de saisie "Droite (par exemple X)" s'ouvre.

   - OU

   La fenêtre de saisie "Droite (par exemple ZX)" s'ouvre.

   - OU

La fenêtre de saisie "Cercle" s'ouvre.

4. Saisissez, dans le masque de saisie, toutes les données qui découlent du dessin de la pièce (par ex. longueur de la droite, position finale, transition avec l'élément suivant, angle d'inclinaison, etc.).

5. Actionnez la touche logicielle "Valider".

   L'élément de contour est ajouté au contour.

6. Pendant l'introduction des données d'un élément de contour, vous pouvez programmer la transition à l'élément précédent sous forme de tangente.

   Actionnez la touche logicielle "Tangente à précéd.". L'angle ⟨α2 avec l'élément précédent vaut alors 0°. Dans le champ de saisie du paramètre apparaît l'indication "tangentiel".

7. Répétez cette procédure jusqu'à ce que le contour soit terminé.

8. Actionnez la touche logicielle "Valider".

   Le contour programmé est reporté dans la gamme d'usinage (Vue du programme).

9. Actionnez la touche logicielle "Tous les paramètres" si vous désirez, pour certains éléments de contour, afficher d'autres paramètres, par ex. pour introduire des instructions supplémentaires.

Elément de contour "Droite, par exemple Z"

Paramètres	Description			Unité
Z	Point final Z (abs. ou rel.)			mm
α1	Angle de départ par rapport à l'axe Z			Degré
α2	Angle par rapport à l'élément précédent			Degré
Transition avec l'élément suivant	Type de transition • Rayon • Dégagement • Chanfrein			
Rayon	R	Transition à l'élément suivant - Rayon		mm
Dégagement	Forme E	Taille du dégagement par exemple, E1.0x0.4		
	Forme F	Taille du dégagement par exemple, F0.6x0.3		
	Filetage DIN	P α	Pas de vis Angle de plongée	mm/tr Degré
	Filetage	Z1 Z2 R1 R2 T	Longueur Z1 Longueur Z2 Rayon R1 Rayon R2 Profondeur de gorge	mm mm mm mm mm
Chanfrein	FS	Transition à l'élément suivant - Chanfrein		mm

Paramètres	Description	Unité
CA	Surépaisseur de finition • Surépaisseur de finition à droite du contour • Surépaisseur de finition à gauche du contour	mm
Instructions supplémentaires	Instructions supplémentaires en code G	

Elément de contour "Droite, par exemple X"

Paramètres	Description			Unité
X	Point final X ∅ (abs) ou point final X (rel)			mm
α1	Angle de départ par rapport à l'axe Z			Degré
α2	Angle par rapport à l'élément précédent			Degré
Transition avec l'élément suivant	Type de transition • Rayon • Dégagement • Chanfrein			
Rayon	R	Transition à l'élément suivant - Rayon		mm
Dégagement	Forme E	Taille du dégagement par exemple, E1.0x0.4		
	Forme F	Taille du dégagement par exemple, F0.6x0.3		
	Filetage DIN	P α	Pas de vis Angle de plongée	mm/tr Degré
	Filetage	Z1 Z2 R1 R2 T	Longueur Z1 Longueur Z2 Rayon R1 Rayon R2 Profondeur de gorge	mm mm mm mm mm
Chanfrein	FS	Transition à l'élément suivant - Chanfrein		mm
CA	Surépaisseur de finition • Surépaisseur de finition à droite du contour • Surépaisseur de finition à gauche du contour			mm
Instructions supplémentaires	Instructions supplémentaires en code G			

Elément de contour "Droite, par exemple ZX"

Paramètres	Description		Unité
Z	Point final Z (abs. ou rel.)		mm
X	Point final X ∅ (abs) ou point final X (rel)		mm
α1	Angle de départ par rapport à l'axe Z		Degré
α2	Angle par rapport à l'élément précédent		Degré
Transition avec l'élément suivant	Type de transition • Rayon • Chanfrein		
Rayon	R	Transition à l'élément suivant - Rayon	mm
Chanfrein	FS	Transition à l'élément suivant - Chanfrein	mm
CA	Surépaisseur de finition • Surépaisseur de finition à droite du contour • Surépaisseur de finition à gauche du contour		mm
Instructions supplémentaires	Instructions supplémentaires en code G		

Elément de contour "Cercle"

Paramètres	Description		Unité
Sens de rotation	• Rotation à droite • Rotation à gauche		
Z	Point final Z (abs. ou rel.)		mm
X	Point final X ∅ (abs) ou point final X (rel)		mm
K	Centre du cercle (abs. ou rel.)		mm
I	Centre du cercle I ∅ (abs) ou centre du cercle I (rel)		mm
α1	Angle de départ par rapport à l'axe Z		Degré
β1	Angle final par rapport à l'axe Z		Degré
β2	Angle au centre		Degré
Transition avec l'élément suivant	Type de transition • Rayon • Chanfrein		
Rayon	R	Transition à l'élément suivant - Rayon	mm
Chanfrein	FS	Transition à l'élément suivant - Chanfrein	mm
CA	Surépaisseur de finition • Surépaisseur de finition à droite du contour • Surépaisseur de finition à gauche du contour		mm
Instructions supplémentaires	Instructions supplémentaires en code G		

Élément de contour "Pôle"

Paramètres	Description	Unité
X	Position pôle (abs)	mm
Y	Position pôle (abs)	Degré

8.3.5 Modification d'un contour

Fonction

Vous pouvez modifier ultérieurement un contour déjà créé.

Vous pouvez

- ajouter,
- modifier,
- insérer ou
- effacer des éléments de contour.

Procédure de modification des éléments de contour

1. Ouvrir le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer.
2. Sélectionnez le bloc de programme où vous souhaitez modifier le contour avec le curseur. Ouvrez le processeur géométrique.
   Les différents éléments de contour sont affichés.
3. Positionnez le curseur à l'emplacement de l'insertion ou de la modification.
4. Sélectionnez l'élément de contour souhaité avec le curseur.
5. Introduisez les paramètres dans le masque de saisie, ou supprimez l'élément et sélectionnez un nouvel élément.
6.

   Actionnez la touche logicielle "Valider".
   L'élément de contour souhaité est inséré ou modifié sur le contour.

Procédure de suppression d'un élément de contour

1. Ouvrir le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer.
2. Positionnez le curseur sur l'élément de contour que vous désirez supprimer.

3. Actionnez la touche logicielle "Effacer élément".

4. Actionnez la touche logicielle "Effacer".

8.3.6 Appel de contour (CYCLE62) - uniquement programmes en code G

Fonction

La saisie crée un renvoi vers le contour sélectionné.

Quatre possibilités de sélection de l'appel de contour sont disponibles :

1. Nom du contour

   Le contour se trouve dans le programme principal appelant.
2. Repères

   Le contour se trouve dans le programme principal appelant et est limité par les repères saisis.
3. Sous-programme

   Le contour se trouve dans un sous-programme dans la même pièce.
4. Repères dans le sous-programme

   Le contour se trouve dans un sous-programme et est limité par les repères saisis.

Marche à suivre

1. Le programme pièce à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.

2. Actionnez la touche logicielle "Tournage de contour"

3. Actionnez les touches logicielles "Contour" et "Appel de contour".
   La fenêtre de saisie "Appel de contour" s'ouvre.
4. Paramétrez la sélection de contour.

Paramètres	Description	Unité
Sélection de contour 	• Nom du contour • Etiquettes • Sous-programme • Etiquettes dans le sous-programme	
Nom du contour	CON : Nom du contour	
Etiquettes	• LAB1 : étiquette 1 • LAB2 : étiquette 2	
Sous-programme	PRG : Sous-programme	
Etiquettes dans le sous-programme	• PRG : Sous-programme • LAB1 : étiquette 1 • LAB2 : étiquette 2	

8.3.7 Chariotage (CYCLE952)

Fonction

Pour le chariotage, le cycle prend en compte une pièce brute qui peut être un cylindre, une surépaisseur par rapport au contour de la pièce finie ou un contour quelconque. Le contour du brut doit être un contour spécifique fermé défini avant le contour de la pièce finie.

Si le contour de la pièce brute et le contour de la pièce finie ne se coupent pas, le cycle définit le prolongement entre la pièce brute et la pièce finie.

Si l'angle entre la droite et l'axe des Z est supérieur à 1 degré, le prolongement est réalisé vers le haut ; si l'angle est inférieur ou égal à 1 degré, le prolongement est réalisé vers le côté.

Repassage sur le contour

Pour éviter les restes de matière lors de l'ébauche, utilisez la fonction "Repassage systématique sur le contour". Cette fonction permet de supprimer les résidus de matière qui subsistent sur le contour à la fin de chaque passe (dus à la géométrie du peigne). La définition du paramètre "Repassage jusqu'au point d'intersection précédent" permet d'accélérer l'usinage du contour. Dans ce cas, la matière restante ne sera ni détectée, ni usinée. C'est pourquoi il est recommandé de procéder à un contrôle par simulation avant l'usinage.

Avec le réglage "automatique", la repasse est toujours effectuée lorsque l'angle entre le tranchant et le contour dépasse une certaine valeur. Cet angle est déterminé par un paramètre machine.

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Profondeur de passe variable

A la place de la profondeur de passe D constante, vous pouvez également travailler avec une profondeur de passe variable, pour éviter de solliciter l'arête tranchante de l'outil toujours de la même manière. Cela vous permet d'accroître la durée de vie de l'outil.

Le pourcentage pour la profondeur de passe variable est défini dans un paramètre machine.

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Plan de passes

Pour éviter les passes trop minces dues aux arêtes de contour, vous avez la possibilité de définir les plans de passes par rapport aux arêtes de contour. Lors de l'usinage, le contour est alors divisé en différentes sections correspondant aux arêtes et le plan de passes est défini individuellement pour chaque section.

Limitation de la zone d'usinage

Si, par exemple, vous désirez usiner une partie donnée du contour avec un autre outil, vous pouvez limiter la zone d'usinage, de sorte que seule la partie désirée du contour sera usinée. Vous pouvez définir entre 1 et 4 lignes de limitation.

Interruption de l'avance

Si vous souhaitez éviter que de trop longs copeaux ne se produisent lors de l'usinage, vous pouvez programmer une interruption de l'avance. Le paramètre DI indique la façon dont l'interruption de l'avance doit s'effectuer.

Type d’usinage

Vous pouvez choisir le type d'usinage (ébauche ou finition). Lors de l'ébauche du contour, des passes parallèles de la profondeur maximale programmée sont exécutées. L'ébauche est réalisée jusqu'à la surépaisseur de finition programmée.

Pour la finition, vous pouvez également introduire une surépaisseur de correction U1, de sorte que vous pouvez soit effectuer plusieurs finitions (surépaisseur de correction positive) soit rétrécir le contour (surépaisseur de correction négative). La finition se fait dans la même direction que l'ébauche.

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.

2. Actionnez la touche logicielle "Tournage de contour".

3. Actionnez la touche logicielle "Chariotage".
   La fenêtre de saisie "Chariotage" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G				Paramètres programme ShopTurn		
PRG	Nom du programme à générer			T	Nom d'outil	
PL	Plan d'usinage			D	Numéro de tranchant	
RP	Plan de retrait	mm		F	Avance	mm/min mm/tr
SC	Distance de sécurité	mm		S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
F	Avance	mm/min				
Matière restante U	Avec usinage consécutif de la matière restante • oui • non					
CONR	Nom pour l'enregistrement du contour actualisé du brut pour l'usinage de la matière restante					

Paramètres	Description		Unité
Usinage U	• ∇ (ébauche) • ∇∇∇ (finition)		
Sens d'usinage U	• transversal U • longitudinal U • parallèle au contour U	• de l'intérieur vers l'extérieur • de l'extérieur vers l'intérieur • de la face frontale vers la face arrière • de la face arrière vers la face frontale	
	Le sens d'usinage dépend de la direction de chariotage et de l'outil choisi.		
Position U	• avant • derrière • intérieur • extérieur		
D	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour ∇)		mm
DX	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour une variante parallèle au contour de D)		mm
U	Pas de repassage sur le contour en fin de passe. Repassage systématique sur le contour en fin de passe.		

Paramètres	Description	Unité
	Plan de passes régulier Répétition du plan de passes sur l'arête	
	Profondeur de passe constante Profondeur de passe variable - (uniquement avec un plan de passes défini par rapport à l'arête)	
DZ	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour une position parallèle au contour et UX)	mm
UX ou U	Surépaisseur de finition en X ou surépaisseur de finition en X et Z - (uniquement pour ▽)	mm
UZ	Surépaisseur de finition en Z - (uniquement pour UX)	mm
DI	Pour zéro : passe continue - (uniquement pour ▽)	mm
BL	Description du brut • Cylindre • Surépaisseur • Contour	
XD	- (uniquement pour description du brut Cylindre et Surépaisseur) • Pour description du brut Cylindre – Surépaisseur ou cote cylindre ∅ (abs) – Surépaisseur ou cote cylindre (rel) • Pour description du brut Surépaisseur – Surépaisseur sur le contour ∅ (abs) – Surépaisseur sur le contour (rel)	mm
ZD	- (uniquement pour description du brut Cylindre et Surépaisseur) • Pour description du brut Cylindre Surépaisseur ou cote cylindre (abs ou rel) • Pour description du brut Surépaisseur Surépaisseur sur le contour (abs ou rel)	mm
Surépaisseur	Surépaisseur de pré-finition - (uniquement pour ▽▽▽) • oui U1 Surépaisseur de contour • non	
U1	Surépaisseur de correction en direction X et Z (rel.) – (uniquement pour surépaisseur) • Valeur positive : la surépaisseur de correction est conservée • Valeur négative : la surépaisseur de correction est enlevée en plus de la surépaisseur de finition	mm
Limitation	Limitation de la zone d'usinage • oui – XA : 1ère limite XA ∅ – XB : 2ème limite XB ∅ (abs) ou 2ème limite par rapport à XA (rel) – TPS : 1ère limite ZA – ZB : 2ème limite ZB (abs) ou 2ème limite par rapport à ZA • non	
Détalonnages	Usinage des détalonnages • oui • non	
FR	Avance de plongée détalonnage	

8.3.8 Chariotage matière restante (CYCLE952)

Fonction

La fonction "Chariotage reste" permet d'usiner la matière restée contre le contour lors du chariotage.

Lors du chariotage du contour, le cycle détecte automatiquement la matière restante et génère un contour actualisé de brut. Pour ShopTurn, le contour actualisé de brut est créé automatiquement. Pour un programme à codes G, l'option "oui" doit être programmée pour le chariotage de la matière restante. La matière restée en place du fait de la surépaisseur de finition n'est pas de la matière restante, telle qu'elle est entendue ici. La fonction "Chariotage reste" permet d'enlever la matière en trop avec un outil approprié.

La fonction "Chariotage reste" est une option logicielle.

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2.

Actionnez la touche logicielle "Tournage de contour".
3.

Actionnez la touche logicielle "Chariot. reste".
La fenêtre de saisie "Chariotage reste" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G				Paramètres programme ShopTurn		
PRG	Nom du programme à générer			T	Nom d'outil	
PL	Plan d'usinage			D	Numéro de tranchant	
RP	Plan de retrait	mm		F	Avance	mm/min mm/tr
SC	Distance de sécurité	mm		S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
F	Avance	mm/min				
Matière restante	Avec usinage consécutif de la matière restante • oui • non					
CONR	Nom pour l'enregistrement du contour actualisé du brut pour l'usinage de la matière restante					

Paramètres	Description		Unité
Usinage	• ∇ (ébauche) • ∇∇∇ (finition)		
Sens d'usinage	• transversal • longitudinal • parallèle au contour	• de l'intérieur vers l'extérieur • de l'extérieur vers l'intérieur • de la face frontale vers la face arrière • de la face arrière vers la face frontale	
	Le sens d'usinage dépend de la direction de chariotage et de l'outil choisi.		
Position	• avant • derrière • intérieur • extérieur		
D	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour ∇)		mm
XDA	1ère limite de plongée outil (abs) – (uniquement pour sens d'usinage transversal)		mm
XDB	2ème limite de plongée outil (abs) – (uniquement pour sens d'usinage transversal)		mm
DX	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour une variante parallèle au contour de D)		mm
	Pas de repassage sur le contour en fin de passe. Repassage systématique sur le contour en fin de passe.		
	Plan de passes régulier Répétition du plan de passes sur l'arête		
	Profondeur de passe constante Profondeur de passe variable - (uniquement avec un plan de passes défini par rapport à l'arête)		
Surépaisseur	Surépaisseur de pré-finition - (uniquement pour ∇∇∇) • oui U1 Surépaisseur de contour • non		s
U1	Surépaisseur de correction en direction X et Z (rel.) – (uniquement pour surépaisseur) • Valeur positive : la surépaisseur de correction est conservée • Valeur négative : la surépaisseur de correction est enlevée en plus de la surépaisseur de finition		mm
Limitation	Limitation de la zone d'usinage • oui – XA : 1ère limite XA ∅ – XB : 2ème limite XB ∅ (abs) ou 2ème limite par rapport à XA (rel) – TPS : 1ère limite ZA – ZB : 2ème limite ZB (abs) ou 2ème limite par rapport à ZA • non		
Détalonnages	Usinage des détalonnages • oui • non		
FR	Avance de plongée détalonnage		

8.3.9 Plongée (CYCLE952)

Fonction

Pour programmer une gorge de forme quelconque, utilisez la fonction "Plongée".

Avant de programmer cette fonction, vous devez introduire le contour de la gorge.

Si la gorge est plus large que l'outil actif, la largeur s'usine en plusieurs passes. l'outil étant décalé de 80% (au plus) de sa largeur après chaque passe.

Pièce brute

Pour la plongée, le cycle prend en compte une pièce brute qui peut être un cylindre, une surépaisseur par rapport au contour de la pièce finie ou un contour quelconque.

Limitation de la zone d'usinage

Si, par exemple, vous désirez usiner une partie donnée du contour avec un autre outil, vous pouvez limiter la zone d'usinage, de sorte que seule la partie désirée du contour sera usinée.

Interruption de l'avance

Si vous souhaitez éviter que de trop longs copeaux ne se produisent lors de l'usinage, vous pouvez programmer une interruption de l'avance.

Type d'usinage

Vous pouvez choisir le type d'usinage (ébauche ou finition).

Pour de plus amples informations, consultez le chapitre "Chariotage".

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2.

Actionnez la touche logicielle "Tournage de contour".
3.

Actionnez la touche logicielle "Plongée".
La fenêtre de saisie "Plongée" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G				Paramètres programme ShopTurn		
PRG	Nom du programme à générer			T	Nom d'outil	
PL	Plan d'usinage			D	Numéro de tranchant	
RP	Plan de retrait - (uniquement pour le sens d'usinage longitudinal, intérieur)	mm		F	Avance	mm/min mm/tr
SC	Distance de sécurité	mm		S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
F	Avance	mm/min				
Matière restante U	Avec usinage consécutif de la matière restante • oui • non					
CONR	Nom pour l'enregistrement du contour actualisé du brut pour l'usinage de la matière restante - (uniquement pour usinage de la matière restante "oui")					

Paramètres	Description	Unité
Usinage U	• ∇ (ébauche) • ∇∇∇ (finition)	
Sens d'usinage U	• transversal • longitudinal	
Position U	• avant • derrière • intérieur • extérieur	
D	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour ∇)	mm
XDA	1ère limite de plongée outil (abs) – (uniquement pour sens d'usinage transversal)	mm
XDB	2ème limite de plongée outil (abs) – (uniquement pour sens d'usinage transversal)	mm
UX ou U U	Surépaisseur de finition en X ou surépaisseur de finition en X et Z - (uniquement pour ∇)	mm
UZ	Surépaisseur de finition en Z - (uniquement pour UX)	mm
DI	Pour zéro : passe continue - (uniquement pour ∇)	mm
BL U	Description du brut • Cylindre • Surépaisseur • Contour	
XD	- (uniquement pour description du brut Cylindre et Surépaisseur) • Pour description du brut Cylindre – Surépaisseur ou cote cylindre ∅ (abs) – Surépaisseur ou cote cylindre (rel) • Pour description du brut Surépaisseur – Surépaisseur sur le contour ∅ (abs) – Surépaisseur sur le contour (rel)	mm

Paramètres	Description	Unité
ZD	- (uniquement pour description du brut Cylindre et Surépaisseur) • Pour description du brut Cylindre Surépaisseur ou cote cylindre (abs ou rel) • Pour description du brut Surépaisseur Surépaisseur sur le contour (abs ou rel)	mm
Surépaisseur	Surépaisseur de pré-finition - (uniquement pour ∇∇∇) • oui U1 Surépaisseur de contour • non	mm
U1	Surépaisseur de correction en direction X et Z (rel.) – (uniquement pour surépaisseur) • Valeur positive : la surépaisseur de correction est conservée • Valeur négative : la surépaisseur de correction est enlevée en plus de la surépaisseur de finition	mm
Limitation	Limitation de la zone d'usinage • oui – XA : 1ère limite XA ∅ – XB : 2ème limite XB ∅ (abs) ou 2ème limite par rapport à XA (rel) – TPS : 1ère limite ZA – ZB : 2ème limite ZB (abs) ou 2ème limite par rapport à ZA • non	
N	Nombre de gorges	
DP	Distance entre gorges (rel)	mm

8.3.10 Plongée matière restante (CYCLE952)

Fonction

Pour enlever la matière subsistant après l'opération de plongée, utilisez la fonction "Plongée, matière restante".

Lors de la plongée, le cycle détecte automatiquement la matière restante et génère un contour actualisé de brut. Pour le programme à codes G, la fonction doit être sélectionnée au préalable. La matière restée en place du fait de la surépaisseur de finition n'est pas de la matière restante, telle qu'elle est entendue ici. La fonction "Plongée, matière restante" permet d'enlever la matière en trop avec un outil approprié.

La fonction "Plongée, matière restante" est une option logicielle.

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2.

Actionnez la touche logicielle "Tournage de contour".
3.

Actionnez la touche logicielle "Plongée reste".
La fenêtre de saisie "Plongée, matière restante" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G				Paramètres programme ShopTurn		
PRG	Nom du programme à générer			T	Nom d'outil	
PL	Plan d'usinage			D	Numéro de tranchant	
RP	Plan de retrait - (uniquement pour le sens d'usinage longitudinal)	mm		F	Avance	mm/min mm/tr
SC	Distance de sécurité	mm		S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
F	Avance	mm/min				
Matière restante	Avec usinage consécutif de la matière restante • oui • non					
CONR	Nom pour l'enregistrement du contour actualisé du brut pour l'usinage de la matière restante - (uniquement pour usinage de la matière restante "oui")					

Paramètres	Description	Unité
Usinage	• ∇ (ébauche) • ∇∇∇ (finition)	
Sens d'usinage	• transversal • longitudinal	
Position	• avant • derrière • intérieur • extérieur	
D	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour ∇)	mm
XDA	1ère limite de plongée outil (abs) – (uniquement pour sens d'usinage transversal)	mm
XDB	2ème limite de plongée outil (abs) – (uniquement pour sens d'usinage transversal)	mm
UX ou U	Surépaisseur de finition en X ou surépaisseur de finition en X et Z - (uniquement pour ∇)	mm
UZ	Surépaisseur de finition en Z - (uniquement pour UX)	mm
DI	Pour zéro : passe continue - (uniquement pour ∇)	mm

Paramètres	Description	Unité
Surépaisseur	Surépaisseur de pré-finition - (uniquement pour ∇∇∇) • oui U1 Surépaisseur de contour • non	mm
U1	Surépaisseur de correction en direction X et Z (rel.) – (uniquement pour surépaisseur) • Valeur positive : la surépaisseur de correction est conservée • Valeur négative : la surépaisseur de correction est enlevée en plus de la surépaisseur de finition	mm
Limitation	Limitation de la zone d'usinage • oui – XA : 1ère limite XA ∅ – XB : 2ème limite XB ∅ (abs) ou 2ème limite par rapport à XB (rel) – TPS : 1ère limite ZA – ZB : 2ème limite ZB (abs) ou 2ème limite par rapport à ZB • non	
N	Nombre de gorges	
DP	Distance entre gorges (rel)	mm

8.3.11 Plongée G+D (CYCLE952)

Fonction

La fonction "Plongée G+D" (gauche ou droite) permet de réaliser une gorge de forme quelconque.

Contrairement à la plongée normale, un chariotage latéral a lieu après chaque plongée dans le cas de la plongée G+D, de sorte que la durée d'usinage est nettement réduite. Contrairement au chariotage, la plongée G+D permet de réaliser également des contours dans lesquels l'outil doit pénétrer perpendiculairement.

Pour la plongée G+D, vous devez utiliser un outil spécial. Avant de programmer le cycle "Plongée G+D", vous devez introduire le contour désiré.

Pièce brute

Pour la plongée G+D, ShopTurn prend en compte un brut qui peut être un cylindre, une surépaisseur par rapport au contour de la pièce finie ou un contour de brut quelconque.

Limitation de la zone d'usinage

Si, par exemple, vous désirez usiner une partie donnée du contour avec un autre outil, vous pouvez limiter la zone d'usinage, de sorte que seule la partie désirée du contour sera usinée.

Interruption de l'avance

Si vous souhaitez éviter que de trop longs copeaux ne se produisent lors de l'usinage, vous pouvez programmer une interruption de l'avance.

Type d'usinage

Vous pouvez choisir le type d'usinage (ébauche ou finition).

Pour de plus amples informations, consultez le chapitre "Chariotage".

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2.

Actionnez la touche logicielle "Tournage de contour".
3.

Actionnez la touche logicielle "Plongée G+D".
La fenêtre de saisie "Plongée G+D" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G				Paramètres programme ShopTurn		
PRG	Nom du programme à générer			T	Nom d'outil	
PL	Plan d'usinage			D	Numéro de tranchant	
RP	Plan de retrait - (uniquement pour le sens d'usinage longitudinal)	mm		F	Avance	mm/min mm/tr
SC	Distance de sécurité	mm		S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
F	Avance	mm/min				
Matière restante	Avec usinage consécutif de la matière restante • oui • non					
CONR	Nom pour l'enregistrement du contour actualisé du brut pour l'usinage de la matière restante - (uniquement pour usinage de la matière restante "oui")					

Paramètres	Description	Unité
FX	Avance en direction X	mm/tr
FZ	Avance en direction Z	mm/tr
Usinage	• ∇ (ébauche) • ∇∇∇ (finition)	
Sens d'usinage	• transversal • longitudinal	

Paramètres	Description	Unité
Position ↻	• avant • derrière • intérieur • extérieur	
D	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour ∇)	mm
XDA	1ère limite de plongée outil (abs) – (uniquement pour sens d'usinage transversal)	mm
XDB	2ème limite de plongée outil (abs) – (uniquement pour sens d'usinage transversal)	mm
UX ou U ↻	Surépaisseur de finition en X ou surépaisseur de finition en X et Z - (uniquement pour ∇)	mm
UZ	Surépaisseur de finition en Z - (uniquement pour UX)	mm
DI	Pour zéro : passe continue - (uniquement pour ∇)	mm
BL ↻	Description du brut • Cylindre • Surépaisseur • Contour	
XD ↻	- (uniquement pour description du brut Cylindre et Surépaisseur) • Pour description du brut Cylindre – Surépaisseur ou cote cylindre ∅ (abs) – Surépaisseur ou cote cylindre (rel) • Pour description du brut Surépaisseur – Surépaisseur sur le contour ∅ (abs) – Surépaisseur sur le contour (rel)	mm
ZD ↻	- (uniquement pour description du brut Cylindre et Surépaisseur) • Pour description du brut Cylindre Surépaisseur ou cote cylindre (abs ou rel) • Pour description du brut Surépaisseur Surépaisseur sur le contour (abs ou rel)	mm
Surépaisseur ↻	Surépaisseur de pré-finition - (uniquement pour ∇∇∇) • oui U1 Surépaisseur de contour • non	mm
U1	Surépaisseur de correction en direction X et Z (rel.) – (uniquement pour surépaisseur) • Valeur positive : la surépaisseur de correction est conservée • Valeur négative : la surépaisseur de correction est enlevée en plus de la surépaisseur de finition	mm
Limitation ↻	Limitation de la zone d'usinage • oui – XA : 1ère limite XA ∅ – XB : 2ème limite XB ∅ (abs) ou 2ème limite par rapport à XB (rel) – TPS : 1ère limite ZA – ZB : 2ème limite ZB (abs) ou 2ème limite par rapport à ZB • non	
N	Nombre de gorges	
DP	Distance entre gorges	mm

8.3.12 Plongée G+D matière restante (CYCLE952)

Fonction

Pour enlever la matière subsistant après l'opération de plongée G+D, utilisez la fonction "Plongée G + D reste".

Lors de la plongée G+D, le cycle détecte automatiquement la matière restante et génère un contour actualisé de brut. Pour le programme à codes G, la fonction doit être sélectionnée au préalable dans le masque. La matière restée en place du fait de la surépaisseur de finition n'est pas de la matière restante, telle qu'elle est entendue ici. La fonction "Plongée G + D, matière restante" permet d'enlever la matière en trop avec un outil approprié.

La fonction "Plongée G+D reste" est une option logicielle.

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.

2. Actionnez la touche logicielle "Tournage de contour".

3. Actionnez la touche logicielle "Plongée G+D reste".
   La fenêtre de saisie "Plongée G+D mat. rest." s'ouvre.

Paramètres programme à codes G				Paramètres programme ShopTurn		
PRG	Nom du programme à générer			T	Nom d'outil	
PL	Plan d'usinage			D	Numéro de tranchant	
RP	Plan de retrait - (uniquement pour le sens d'usinage longitudinal)	mm		F	Avance	mm/min mm/tr
SC	Distance de sécurité	mm		S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
F	Avance	mm/min				
Matière restante ○	Avec usinage consécutif de la matière restante • oui • non					
CONR	Nom pour l'enregistrement du contour actualisé du brut pour l'usinage de la matière restante - (uniquement pour usinage de la matière restante "oui")					

Paramètres	Description	Unité
FX	Avance en direction X	mm/tr
FZ	Avance en direction Z	mm/tr
Usinage ○	• ∇ (ébauche) • ∇∇∇ (finition)	

Paramètres	Description	Unité
Sens d'usinage	• transversal • longitudinal	
Position	• avant • derrière • intérieur • extérieur	
D	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour ∇)	mm
UX ou U	Surépaisseur de finition en X ou surépaisseur de finition en X et Z - (uniquement pour ∇)	mm
UZ	Surépaisseur de finition en Z - (uniquement pour UX)	mm
XDA	1ère limite de plongée Outil ∅ (abs) – (uniquement face frontale ou face arrière)	mm
XDB	2ème limite de plongée Outil ∅ (abs) – (uniquement face frontale ou face arrière)	mm
Surépaisseur	Surépaisseur de pré-finition • oui U1 Surépaisseur de contour • non	
DI	Pour zéro : passe continue - (uniquement pour ∇)	mm
XD	- (uniquement pour description du brut Cylindre et Surépaisseur) • Pour description du brut Cylindre – Surépaisseur ou cote cylindre ∅ (abs) – Surépaisseur ou cote cylindre (rel) • Pour description du brut Surépaisseur – Surépaisseur sur le contour ∅ (abs) – Surépaisseur sur le contour (rel)	mm
ZD	- (uniquement pour description du brut Cylindre et Surépaisseur) • Pour description du brut Cylindre Surépaisseur ou cote cylindre (abs ou rel) • Pour description du brut Surépaisseur Surépaisseur sur le contour (abs ou rel)	mm
U1	Surépaisseur de correction en direction X et Z (rel.) – (uniquement pour surépaisseur) • Valeur positive : la surépaisseur de correction est conservée • Valeur négative : la surépaisseur de correction est enlevée en plus de la surépaisseur de finition	mm
Limitation	Limitation de la zone d'usinage • oui – XA : 1ère limite XA ∅ – XB : 2ème limite XB ∅ (abs) ou 2ème limite par rapport à XB (rel) – TPS : 1ère limite ZA – ZB : 2ème limite ZB (abs) ou 2ème limite par rapport à ZB • non	
N	Nombre de gorges	
DP	Distance entre gorges (rel)	mm

8.4 Fraisage

8.4.1 Surfaçage (CYCLE61)

Fonction

Le cycle "Surfaçage" permet de fraiser une pièce quelconque en transversal.

Le surfaçage s'effectue toujours sur une surface rectangulaire. La forme rectangulaire est donnée par les points 1 et 2, auxquels sont affectées les valeurs des dimensions de la pièce brute.

Il est possible de surfacer des pièces avec ou sans limitation.

Remarque

Lorsque le surfaçage est ouvert au moyen d'une touche logicielle, les points X et Y sont repris de l'en-tête du programme. De plus, Z0 ainsi que la sélection abs/rel de X1, Y1 sont également repris.

Accostage/retrait

1. Le point de départ se situe en haut ou en bas pour un usinage vertical et à droite ou à gauche pour usinage horizontal.

   Le point de départ est bien mis en évidence dans l'image d'aide.
2. L'usinage s'effectue de préférence de l'extérieur vers l'intérieur.

Type d'usinage

Il fait la distinction entre ébauche et finition :

- Ébauche :

  surfaçage répété de la pièce,

  l'outil change de sens sur l'arête de la pièce.
- Finition :

  surfaçage unique de la pièce,

  changement de direction de l'outil dans le plan X/Y à la distance de sécurité,

  dégagement de la fraise.

L'approche en profondeur se fait toujours en dehors de la pièce.

Si vous avez prévu d'usiner une pièce avec un chanfrein, sélectionnez le cycle d'usinage Tourillon rectangulaire.

Pour le surfaçage, le diamètre de fraise effectif d'un outil de type "Fraise" figure dans un paramètre machine.

Constructeur de la machine-outil
Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Sélectionner le sens de l'usinage

Sélectionnez le sens d'usinage dans le champ "Sens" jusqu'à ce que le symbole correspondant au sens d'usinage désiré s'affiche dans le champ "Sens".

- Même sens d'usinage
- Sens d'usinage alterné

Sélectionner les limitations

Appuyez respectivement sur la touche correspondant à la limitation désirée.

à gauche

vers le haut

vers le bas

à droite

Les limites sélectionnées s'affichent dans l'image d'aide et dans le graphique à traits.

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2.

Actionnez la touche logicielle "Fraisage".
3.

Actionnez la touche logicielle "Surfaçage".
La fenêtre de saisie "Surfaçage" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G				Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage			T	Nom d'outil	
	Sens de fraisage			D	Numéro de tranchant	
RP	Plan de retrait	mm		F	Avance	mm/min mm/tr
SC	Distance de sécurité	mm		S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
F	Avance	mm/min				

Paramètres	Description	Unité
Surface d'usinage (uniquement pour ShopTurn)	• Face frontale Y • Surface latérale Y	
Usinage	Les usinages technologiques ci-après peuvent être sélectionnés : • ∇ (ébauche) • ∇∇∇ (finition)	
Sens	Même sens d'usinage • Sens d'usinage alterné •	
CP (uniquement pour ShopTurn)	Angle de positionnement pour zone d'usinage - (uniquement pour face frontale Y)	Degré
C0 (uniquement pour ShopTurn)	Angle de positionnement pour surface d'usinage - (uniquement pour surface latérale Y)	Degré
	Les positions se rapportent au point de référence :	
X0	Coin 1X	mm
Y0	Coin 1Y	mm
Z0	Hauteur de la pièce brute	mm
X1	Coin 2X (abs) ou coin 2x par rapport à X0 (rel)	
Y1	Coin 2Y (abs) ou coin 2Y par rapport à Y0 (rel)	
Z1	Hauteur de la pièce finie (abs) ou hauteur de la pièce finie par rapport à Z0 (rel)	
DXY	Profondeur de passe maximale dans le plan En alternative, la profondeur de passe dans le plan peut aussi être indiquée en %, en tant que rapport entre profondeur de passe dans le plan (mm) et diamètre de fraise à plaquettes (mm).	mm %
DZ	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour l'ébauche)	mm
UZ	Surépaisseur de finition Profondeur	mm

Remarque

Pour la finition, vous devez entrer la même valeur que pour l'ébauche. La surépaisseur de finition est utilisée lors du positionnement, pour le dégagement de l'outil.

8.4.2 Poche rectangulaire (POCKET3)

Fonction

Le cycle "Poche rectangulaire" permet de fraiser une poche rectangulaire quelconque sur la face frontale ou sur la surface latérale. .

Les variantes d'usinage suivantes sont disponibles :

- Fraisage d'une poche rectangulaire dans un matériau plein.
- Percer tout d'abord des avant-trous au centre lorsque par exemple la fraise ne coupe pas au centre (programmer les uns après les autres les blocs de programme Perçage, Poche rectangulaire et Position).
- Exécution de la poche rectangulaire pré-usinée (voir le paramètre "Evidement").

Accostage/retrait

1. L'outil se déplace en vitesse rapide et à hauteur du plan de retrait jusqu'au centre de la poche, puis se positionne à la distance de sécurité.
2. L'outil plonge dans la matière en fonction de la stratégie choisie.
3. L'usinage de la poche rectangulaire s'effectue toujours de l'intérieur vers l'extérieur avec le type d'usinage choisi.
4. L'outil se retire en vitesse rapide jusqu'à la distance de sécurité.

Type d'usinage

- Ebauche

  Lors de l'ébauchage, les différents plans de la poche sont usinés successivement, du centre à la profondeur Z1 ou X1.

- Finition

  En usinage de finition, le bord est toujours fraisé en premier. A cet effet, le bord de la poche est accosté en un quart de cercle qui débouche dans l'arrondi d'angle. A la dernière passe, le fond est usiné en finition, en partant du centre vers l'extérieur.

- Finition du bord

  La finition du bord est exécutée selon la même procédure que la finition, sachant que seule la dernière passe (finition du fond) n'est pas effectuée.

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.

2. Actionnez la touche logicielle "Fraisage".

3. Actionnez les touches logicielles "Poche" et "Poche rectang.".
   La fenêtre de saisie "Poche rectangulaire" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G				Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage			T	Nom d'outil	
	Sens de fraisage			D	Numéro de tranchant	
RP	Plan de retrait	mm		F	Avance	mm/min mm/tr
SC	Distance de sécurité	mm		S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
F	Avance	mm/min				

Paramètres	Description	Unité
Surface d'usinage (uniquement pour ShopTurn)	• Face frontale C • Face frontale Y • Surface latérale C • Surface latérale Y Gardez à l'esprit que le blocage ne reste actif que pour le perçage lors de l'usinage dans les plans Face frontale C et Surface latérale C. Pour l'usinage dans les plans Face frontale Y et Surface latérale Y, le blocage est modal, ce qui signifie qu'il reste actif jusqu'à un changement du plan d'usinage.	
Usinage	Les usinages technologiques ci-après peuvent être sélectionnés : • ∇ (ébauche) • ∇∇∇ (finition) • ∇∇∇ bord (finition du bord) • Chanfreinage	
Position d'usinage	• Position unique Fraiser une poche rectangulaire à la position programmée (X0, Y0, Z0). • Modèles de position Position avec MCALL	
X0 Y0 Z0 (uniquement pour codes G)	**Préréglage :** Les positions se rapportent au point de référence : Point de référence X – (position unique seulement) Point de référence Y – (position unique seulement) Point de référence Z – (position unique seulement)	 mm mm mm

Paramètres	Description	Unité
	Face frontale C : Les positions se rapportent au point de référence :	
X0	Point de référence X – (position unique seulement)	mm
Y0	Point de référence Y – (position unique seulement)	mm
Z0 (uniquement pour ShopTurn)	Point de référence Z – (position unique seulement)	mm
	Face frontale Y : Les positions se rapportent au point de référence :	
CP	Angle de positionnement pour zone d'usinage – (position unique seulement)	Degré
X0 ou L0	Point de référence X ou point de référence de la longueur polaire – (position unique seulement)	mm
Y0 ou C0	Point de référence Y ou point de référence de l'angle polaire – (position unique seulement)	mm ou degrés
Z0 (uniquement pour ShopTurn)	Point de référence Z – (position unique seulement)	mm
	Surface latérale C : Les positions se rapportent au point de référence :	
Y0 ou C0	Point de référence Y ou point de référence de l'angle polaire – (position unique seulement)	mm ou degrés
Z0	Point de référence Z – (position unique seulement)	mm
X0 (uniquement pour ShopTurn)	Diamètre du cylindre ∅ – (position unique seulement)	mm
	Surface latérale Y : Les positions se rapportent au point de référence :	
C0	Angle de positionnement pour surface d'usinage – (position unique seulement)	Degré
Y0	Point de référence Y – (position unique seulement)	mm
Z0	Point de référence Z – (position unique seulement)	mm
X0 (uniquement pour ShopTurn)	Point de référence X – (position unique seulement)	mm
W	Largeur de la poche	mm
L	Longueur de la poche	mm
R	Rayon d'arrondi	mm
α0	Angle de rotation	Degré
Z1 ou X1	Profondeur de la poche (abs) ou profondeur par rapport à Z0 (rel) – (uniquement pour bord ∇, ∇∇∇ ou ∇∇∇) (Z1 pour zone d'usinage face frontale C/Y ou X1 pour surface latérale C/Y)	mm
DXY ou DYZ	• profondeur de passe maximale dans le plan • profondeur de passe maximale dans le plan comme pourcentage du diamètre de fraisage - (uniquement pour ∇ et ∇∇∇) (DXY pour zone d'usinage face frontale C/Y ou DYZ pour surface latérale C/Y)	mm %
DZ ou DX	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour bord ∇, ∇∇∇ ou ∇∇∇) (DZ pour zone d'usinage face frontale C/Y ou DX pour surface latérale C/Y)	mm
UXY ou UYZ	Surépaisseur de finition dans le plan – (uniquement pour ∇, ∇∇∇ ou ∇∇∇ bord) (UXY pour zone d'usinage face frontale C/Y ou UYZ pour surface latérale C/Y)	mm
UZ ou UX	Surépaisseur de finition Profondeur – (uniquement pour ∇ ou ∇∇∇) (UZ pour zone d'usinage face frontale C/Y ou UX pour surface latérale C/Y)	mm

Paramètres	Description	Unité
Plongée ↻	Les stratégies de plongée suivantes sont sélectionnables - (uniquement pour bord ∇, ∇∇∇ ou ∇∇∇) : • **avec avant-trou :** (uniquement pour codes G) Avec G0, le centre de la poche est accosté à la hauteur du plan de retrait, puis le point de référence avancé de la distance de sécurité est également accosté avec G0 à cette position. La poche rectangulaire est ensuite usinée selon la stratégie de pénétration sélectionnée et en tenant compte des cotes brutes programmées. • **à la perpendiculaire : plongée perpendiculaire, au centre de la poche** La profondeur de passe déterminée par le calcul est exécutée au centre de la poche dans un bloc. Avec ce réglage, la fraise doit couper au centre ou bien il faut faire un avant-trou. • **hélicoïdale : plongée selon une trajectoire en spirale** Le centre de la fraise se déplace sur la trajectoire en spirale déterminée par le rayon et la profondeur par révolution (trajectoire hélicoïdale). Une fois que la profondeur de passe est atteinte, un cercle complet est exécuté encore une fois, afin d'éliminer la trajectoire de plongée oblique. • **pendulaire : pénétration avec oscillation dans l'axe longitudinal de la poche rectangulaire** (uniquement pour codes G) Le centre de la fraise oscille sur une droite, jusqu'à ce qu'il ait atteint la profondeur de passe. Lorsque la profondeur est atteinte, le mouvement pendulaire est encore exécuté une fois, mais sans pénétration, pour éliminer l'inclinaison de la pénétration.	
FZ (uniquement pour codes G)	Avance d'approche profondeur	mm/min
FZ ou FX ↻ (uniquement pour ShopTurn)	Avance d'approche profondeur - (uniquement pour plongée avec avant-trou et à la perpendiculaire) (FZ pour zone d'usinage face frontale C/Y ou FX pour surface latérale C/Y)	mm/min mm/dent
FP	Pas maximal de l'hélice – (uniquement pour plongée hélicoïdale)	mm/tr
ER	Rayon de l'hélice - (uniquement pour plongée hélicoïdale) Le rayon de plongée ne doit pas être supérieur à celui de la fraise, sinon il restera de la matière.	mm
EW	Angle de plongée maximal - (uniquement pour plongée pendulaire)	Degré
Evider - (uniquement en ébauchage) ↻	• Usinage complet La poche rectangulaire est fraisée dans le plein. • Reprise Une poche rectangulaire ou un trou existant, mais plus petit, sera agrandi dans un ou plusieurs axes. Les paramètres AZ, W1 et L1 doivent alors être programmés.	
AZ	Profondeur de la poche déjà réalisée – (uniquement en cas de reprise)	mm
W1	Largeur de la poche déjà réalisée – (uniquement en cas de reprise)	mm
L1	Longueur de la poche déjà réalisée – (uniquement en cas de reprise)	mm
FS	Largeur du chanfrein pour le chanfreinage – (pour chanfreinage uniquement)	mm
ZFS ou XFS	Profondeur de plongée de la pointe d'outil (abs. ou rel.) – (seulement pour le chanfreinage) (ZFS pour zone d'usinage face frontale C/Y ou XFS pour surface latérale C/Y)	mm

8.4.3 Poche circulaire (POCKET4)

Fonction

Le cycle "Poche circulaire" permet de fraiser une poche circulaire quelconque sur la face frontale ou sur la surface latérale. .

Les variantes d'usinage suivantes sont disponibles :

- Fraisage de la poche circulaire dans un matériau plein ;
- Percer tout d'abord des avant-trous au centre lorsque par exemple la fraise ne coupe pas au centre (programmer les uns après les autres les blocs de programme Perçage, Poche circulaire et Position).

Vous disposez de deux méthodes pour le fraisage avec la fonction "Poche circulaire", fonctionnement par plan ou hélicoïdal.

Accostage/retrait lors de l'évidement par plan

Lors de l'évidement par plan de la poche circulaire, la matière est enlevée horizontalement "couche par couche".

1. L'outil se déplace jusqu'au centre de la poche, en vitesse rapide et à hauteur du plan de retrait, puis se positionne à la distance de sécurité.
2. L'outil plonge dans la matière en fonction de la stratégie choisie.
3. L'usinage de la poche circulaire s'effectue toujours de l'intérieur vers l'extérieur avec le type d'usinage choisi.
4. L'outil se retire en vitesse rapide, jusqu'à la distance de sécurité.

Accostage/retrait lors de l'évidement hélicoïdal

Lors de l'évidement hélicoïdal la matière est enlevée par un mouvement hélicoïdal jusqu'à la profondeur de la poche.

1. L'outil se déplace jusqu'au centre de la poche, en vitesse rapide et à hauteur du plan de retrait, puis se positionne à la distance de sécurité.
2. Approche de profondeur de passe en fonction du premier diamètre d'usinage.
3. L'usinage de la poche circulaire s'effectue avec le type d'usinage sélectionné à la profondeur de la poche.
4. L'outil se retire en vitesse rapide, jusqu'à la distance de sécurité.

Type d'usinage : dans le plan

Pour le fraisage de la poche circulaire, vous pouvez choisir cette méthode pour l'usinage suivant :

- Ebauche

  Lors de l'ébauche, les différents plans de la poche circulaire sont usinés successivement depuis le centre, jusqu'à ce que la profondeur Z1 ou X1 soit atteinte.

- Finition

  En usinage de finition, le bord est toujours fraisé en premier. A cet effet, le bord de la poche est accosté en un quart de cercle qui débouche dans le rayon de la poche. A la dernière passe, le fond est usiné en finition, en partant du centre vers l'extérieur.

- Finition du bord

  La finition du bord est exécutée selon la même procédure que la finition, sachant que seule la dernière passe (finition du fond) n'est pas effectuée.

Type d'usinage : hélicoïdal

Pour le fraisage de la poche circulaire, vous pouvez choisir cette méthode pour l'usinage suivant :

- Ebauche

  Lors de l'ébauche, la poche circulaire est usinée avec des mouvements hélicoïdaux de haut en bas.

  Un cercle complet est exécuté à la profondeur de la poche, afin de retirer la matière restante.

  L’outil se retire à la distance de sécurité en partant du bord de la poche et du fond en quart de cercle et en vitesse rapide.

  Cette procédure est répétée couche par couche de l’intérieur vers l’extérieur jusqu’à ce que la poche circulaire soit entièrement usinée.

- Finition

  En usinage de finition, le bord est fraisé en premier avec un mouvement hélicoïdal jusqu’au fond.

  Un cercle complet est exécuté à la profondeur de la poche, afin de retirer la matière restante.

  Le fond est fraisé en forme de spirale de l'extérieur vers l'intérieur.

  L’outil se retire à la distance de sécurité en vitesse rapide à partir du milieu de la poche.

- Finition du bord

  En usinage de finition, le bord est fraisé en premier avec un mouvement hélicoïdal jusqu’au fond.

  Un cercle complet est exécuté à la profondeur de la poche, afin de retirer la matière restante.

  L’outil se retire à la distance de sécurité en partant du bord de la poche et du fond en quart de cercle et en vitesse rapide.

Usinage chanfreinage

Lors du chanfreinage, l'arête du bord supérieur de la poche circulaire est taillée en biseau.

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2.

Actionnez la touche logicielle "Fraisage".
3.

Actionnez les touches logicielles "Poche" et "Poche circul.".
La fenêtre de saisie "Poche circulaire" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G				Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage			T	Nom d'outil	
	Sens de fraisage			D	Numéro de tranchant	
RP	Plan de retrait	mm		F	Avance	mm/min mm/tr
SC	Distance de sécurité	mm		S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
F	Avance	mm/min				

Paramètres	Description	Unité
Surface d'usinage (uniquement pour ShopTurn)	• Face frontale C • Face frontale Y • Surface latérale C • Surface latérale Y Gardez à l'esprit que le blocage ne reste actif que pour le perçage lors de l'usinage dans les plans Face frontale C et Surface latérale C. Pour l'usinage dans les plans Face frontale Y et Surface latérale Y, le blocage est modal, ce qui signifie qu'il reste actif jusqu'à un changement du plan d'usinage.	
Usinage	• ∇ (ébauche, dans le plan ou hélicoïdal) • ∇∇∇ (finition, dans le plan ou hélicoïdal) • ∇∇∇ bord (finition du bord, dans le plan ou hélicoïdal) • Chanfreinage	
Type d'usinage	• dans le plan Evidement par plan de la poche circulaire • hélicoïdal Evidement hélicoïdal de la poche circulaire	
Position d'usinage	• Position unique Une poche circulaire est fraisée à la position programmée (X0, Y0, Z0). • Modèles de position Plusieurs poches circulaires sont fraisées sur un modèle de positions (p. ex. cercle complet, cercle partiel, réseau, etc.).	

Paramètres	Description	Unité
	Préréglage : Les positions se rapportent au point de référence :	
X0	Point de référence X – (position unique seulement)	mm
Y0	Point de référence Y – (position unique seulement)	mm
Z0 (uniquement pour codes G)	Point de référence Z – (position unique seulement)	mm
	Face frontale C : Les positions se rapportent au point de référence :	
X0	Point de référence X – (position unique seulement)	mm
Y0	Point de référence Y – (position unique seulement)	mm
Z0 (uniquement pour ShopTurn)	Point de référence Z – (position unique seulement)	mm
	Face frontale Y : Les positions se rapportent au point de référence :	
CP	Angle de positionnement pour zone d'usinage – (position unique seulement)	Degré
X0 ou L0	Point de référence X ou point de référence de la longueur polaire – (position unique seulement)	mm
Y0 ou C0	Point de référence Y ou point de référence de l'angle polaire – (position unique seulement)	mm ou degrés
Z0 (uniquement pour ShopTurn)	Point de référence Z – (position unique seulement)	mm
	Surface latérale C : Les positions se rapportent au point de référence :	
Y0 ou C0	Point de référence Y ou point de référence de l'angle polaire – (position unique seulement)	mm ou degrés
Z0	Point de référence Z – (position unique seulement)	mm
X0 (uniquement pour ShopTurn)	Diamètre du cylindre ∅ – (position unique seulement)	mm
	Surface latérale Y : Les positions se rapportent au point de référence :	
C0	Angle de positionnement pour surface d'usinage – (position unique seulement)	Degré
Y0	Point de référence Y – (position unique seulement)	mm
Z0	Point de référence Z – (position unique seulement)	mm
X0 (uniquement pour ShopTurn)	Point de référence X – (position unique seulement)	mm
∅	Diamètre de la poche	mm
Z1 ou X1	Profondeur de la poche (abs) ou profondeur par rapport à Z0/X0 (rel) - (uniquement pour ∇, ∇∇∇ et ∇∇∇ bord) (Z1 pour zone d'usinage face frontale C/Y ou X1 pour surface latérale C/Y)	mm
DXY ou DYZ	• profondeur de passe maximale dans le plan • profondeur de passe maximale dans le plan comme pourcentage du diamètre de fraisage - (uniquement pour ∇ et ∇∇∇) (DXY pour zone d'usinage face frontale C/Y ou DYZ pour surface latérale C/Y)	en %
DZ ou DX	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour ∇, ∇∇∇ et ∇∇∇ bord) (DZ pour zone d'usinage face frontale C/Y ou DX pour surface latérale C/Y)	mm

Paramètres	Description	Unité
UXY ou UYZ	Surépaisseur de finition dans le plan - (uniquement pour ∇, ∇∇∇ et ∇∇∇ bord) (UXY pour zone d'usinage face frontale C/Y ou UYZ pour surface latérale C/Y)	mm
UZ ou UX	Surépaisseur de finition Profondeur - (uniquement pour ∇ et ∇∇∇) (UZ pour zone d'usinage face frontale C/Y ou UX pour surface latérale C/Y)	mm
Plongée ↻	Diverses stratégies de plongée sont sélectionnables - (uniquement pour variante d'usinage "dans le plan" et pour ∇, ∇∇∇ et ∇∇∇ bord) : • **avec avant-trou** (uniquement pour codes G) • **à la perpendiculaire : plongée perpendiculaire, au centre de la poche** La profondeur de passe déterminée par le calcul est exécutée perpendiculairement au centre de la poche. Avance : avance d'approche comme programmée sous FZ • **hélicoïdale : plongée selon une trajectoire en spirale** Le centre de la fraise se déplace sur la trajectoire en spirale déterminée par le rayon et la profondeur par révolution. Une fois que la profondeur de passe est atteinte, un cercle complet est exécuté encore une fois, afin d'éliminer la trajectoire de plongée oblique. Avance : avance d'usinage Remarque : en cas de plongée verticale au centre de la poche, la fraise doit couper au centre ou un avant-trou doit être effectué.	
FZ (uniquement pour codes G)	Avance d'approche profondeur	mm/min
FZ ou FX ↻ (uniquement pour ShopTurn)	Avance d'approche profondeur - (uniquement pour plongée avec avant-trou et à la perpendiculaire) (FZ pour zone d'usinage face frontale C/Y ou FX pour surface latérale C/Y)	mm/min mm/dent
FP	pas maximal de l'hélice - (pour pénétration hélicoïdale uniquement) Le pas de l'hélice peut être plus faible du fait des conditions géométriques.	mm/tr
ER	Rayon de l'hélice - (pour pénétration hélicoïdale uniquement Le rayon de pénétration ne doit pas être plus grand que le rayon de la fraise, sinon il restera de la matière. Veillez en outre à ne pas abîmer le contour de la poche circulaire.	mm
Evidement ↻ (uniquement pour codes G)	• **Usinage complet** La poche circulaire doit être fraisée dans le plein (par ex. dans une pièce de fonderie). • **Reprise** Il existe déjà une poche circulaire ou un trou qui doit être agrandi. Les paramètres AZ et ∅1 doivent être programmés.	
FS	Largeur du chanfrein pour le chanfreinage - (pour chanfreinage uniquement)	mm
ZFS ou XFS ↻	Profondeur de plongée de la pointe d'outil (abs ou rel) – (pour chanfreinage uniquement) (ZFS pour zone d'usinage face frontale C/Y ou XFS pour surface latérale C/Y)	mm
AZ (uniquement pour codes G)	Profondeur de la poche déjà réalisée - (uniquement en cas de reprise)	mm
∅1 (uniquement pour codes G)	Diamètre de la poche déjà réalisée - (uniquement en cas de reprise)	mm

8.4.4 Tourillon rectangulaire (CYCLE76)

Fonction.

Le cycle "Tourillon rectangulaire" permet de fraiser différents tourillons rectangulaires.

A cet effet, vous avez le choix entre les formes suivantes, avec ou sans arrondi d'angle :

En plus du tourillon rectangulaire que vous souhaitez fraiser, vous devez également définir un tourillon brut. Le tourillon brut délimite la zone en dehors de laquelle il n'y a plus de matière et où les déplacements s'effectuent à vitesse rapide. Le tourillon brut ne doit pas interférer sur les tourillons bruts voisins. Le cycle le centre automatiquement sur le tourillon fini.

Le tourillon est usiné avec une seule profondeur de passe. Si vous souhaitez effectuer plusieurs profondeurs de passe, vous devez programmer plusieurs fois de suite la fonction "Tourillon rectangulaire", avec une surépaisseur de finition plus faible à chaque fois.

Accostage/retrait

1. L'outil se déplace jusqu'au point de départ, en vitesse rapide et à hauteur du plan de retrait, puis se positionne à la distance de sécurité. Le point de départ se trouve sur l'axe X positif pivoté de α0.
2. L'outil longe le contour du tourillon latéralement, en évoluant en demi-cercle avec avance d'usinage. Il se déplace d'abord à la profondeur de passe d'usinage, puis le mouvement devient planaire. Selon le sens d'usinage programmé (en opposition / en avalant), le tourillon est usiné dans le sens horaire ou dans le sens antihoraire.
3. Une fois le tourillon contourné, l'outil quitte le contour sur un demi-cercle puis a lieu la prise de passe en profondeur suivante.
4. Le tourillon est à nouveau accosté sur un demi-cercle puis contourné une fois. Cette opération se répète jusqu'à ce que la profondeur programmée pour le tourillon soit atteinte.
5. L'outil se retire en vitesse rapide, jusqu'à la distance de sécurité.

Type d'usinage

- Ebauche

  A l'ébauche, la fraise tourne autour du tourillon rectangulaire jusqu'à ce que la surépaisseur de finition programmée soit atteinte.

- Finition

  Si vous avez programmé une surépaisseur de finition, la fraise contournera le tourillon rectangulaire jusqu'à ce que la profondeur Z1 soit atteinte.

- Chanfreinage

  L'arête sur le bord supérieur du tourillon rectangulaire est taillée en biseau.

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2.

Actionnez la touche logicielle "Fraisage".
3.

Actionnez les touches logicielles "Tourillon polygonal" et "Tourillon rectangulaire".
La fenêtre de saisie "Tourillon rectangulaire" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G				Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage			T	Nom d'outil	
	Sens de fraisage			D	Numéro de tranchant	
RP	Plan de retrait	mm		F	Avance	mm/min mm/tr
SC	Distance de sécurité	mm		S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
F	Avance	mm/min				

Paramètres	Description	Unité
Surface d'usinage (uniquement pour ShopTurn)	• Face frontale C • Face frontale Y • Surface latérale C • Surface latérale Y	
Usinage	Les usinages technologiques ci-après peuvent être sélectionnés : • ∇ (ébauche) • ∇∇∇ (finition) • Chanfreinage	
Position d'usinage	• Position unique Fraiser une poche rectangulaire à la position programmée (X0, Y0, Z0). • Modèles de position Position avec MCALL	
X0 Y0 Z0 (uniquement pour codes G)	**Préréglage :** Les positions se rapportent au point de référence : Point de référence X – (position unique seulement) Point de référence Y – (position unique seulement) Point de référence Z – (position unique seulement)	 mm mm mm
X0 Y0 Z0 (uniquement pour ShopTurn)	**Face frontale C :** Les positions se rapportent au point de référence : Point de référence X – (position unique seulement) Point de référence Y – (position unique seulement) Point de référence Z – (position unique seulement)	 mm mm mm

Paramètres	Description	Unité
	Face frontale Y : Les positions se rapportent au point de référence :	
CP	Angle de positionnement pour zone d'usinage – (position unique seulement)	Degré
X0 ou L0	Point de référence X ou point de référence de la longueur polaire – (position unique seulement)	mm mm ou
Y0 ou C0	Point de référence Y ou point de référence de l'angle polaire – (position unique seulement)	degrés
Z0 (uniquement pour ShopTurn)	Point de référence Z – (position unique seulement)	mm
	Surface latérale C : Les positions se rapportent au point de référence :	
Y0 ou C0	Point de référence Y ou point de référence de l'angle polaire – (position unique seulement)	mm ou degrés
Z0	Point de référence Z – (position unique seulement)	mm
X0 (uniquement pour ShopTurn)	Diamètre du cylindre ∅ – (position unique seulement)	mm
	Surface latérale Y : Les positions se rapportent au point de référence :	
C0	Angle de positionnement pour surface d'usinage – (position unique seulement)	Degré
Y0	Point de référence Y – (position unique seulement)	mm
Z0	Point de référence Z – (position unique seulement)	mm
X0 (uniquement pour ShopTurn)	Point de référence X – (position unique seulement)	mm
W	Largeur du tourillon	mm
L	Longueur du tourillon	mm
R	Rayon d'arrondi	mm
α0	Angle de rotation	Degré
Z1 ou X1	Profondeur du tourillon (abs) ou profondeur par rapport à Z0 ou X0 (rel) - (uniquement pour ∇ et ∇∇∇) (Z1 pour zone d'usinage face frontale C/Y ou X1 pour surface latérale C/Y)	mm
DZ ou DX	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour ∇ et ∇∇∇) (DZ pour zone d'usinage face frontale C/Y ou DX pour surface latérale C/Y)	mm
UXY ou UYZ	Surépaisseur de finition dans le plan sur la longueur (L) et la largeur (W) du tourillon rectangulaire. Pour obtenir un tourillon rectangulaire avec des dimensions plus faibles, appelez encore une fois le cycle et programmez une surépaisseur de finition réduite. - (uniquement pour ∇ et ∇∇∇) (UXY pour zone d'usinage face frontale C/Y ou UYZ pour surface latérale C/Y)	mm
UZ ou UX	Surépaisseur de finition Profondeur (axe d'outil) - (uniquement pour ∇ et ∇∇∇) (UZ pour zone d'usinage face frontale C/Y ou UX pour surface latérale C/Y)	mm
W1	Largeur du tourillon brut (important pour définir la position d'accostage) - (uniquement pour ∇ et ∇∇∇)	mm
L1	Longueur du tourillon brut (important pour définir la position d'accostage) - (uniquement pour ∇ et ∇∇∇)	mm
FS	Largeur du chanfrein pour le chanfreinage - (pour chanfreinage uniquement)	mm
ZFS ou XFS	Profondeur de plongée de la pointe d'outil (abs ou rel) – (pour chanfreinage uniquement) (ZFS pour zone d'usinage face frontale C/Y ou XFS pour surface latérale C/Y)	mm

8.4.5 Tourillon circulaire (CYCLE77)

Fonction

Avec le cycle "Tourillon circulaire", vous pouvez fraiser des tourillons circulaires quelconques.

En plus du tourillon circulaire que vous souhaitez fraiser, vous devez également définir un tourillon brut. Le tourillon brut délimite la zone en dehors de laquelle il n'y a plus de matière et où les déplacements s'effectuent à vitesse rapide. Le tourillon brut ne doit pas interférer sur les tourillons bruts voisins et sera centré automatiquement autour du tourillon fini.

Le tourillon circulaire est usiné avec une seule profondeur de passe. Si vous souhaitez effectuer plusieurs profondeurs de passe, vous devez programmer plusieurs fois de suite la fonction "Tourillon circulaire", avec une surépaisseur de finition plus faible à chaque fois.

Accostage/retrait

1. L'outil se déplace jusqu'au point de départ en vitesse rapide et à hauteur du plan de retrait, puis se positionne à la distance de sécurité. Le point de départ est toujours situé sur l'axe X positif.
2. L'outil longe le contour du tourillon latéralement en évoluant en demi-cercle avec l'avance d'usinage. Il se déplace d'abord à la profondeur de passe d'usinage, puis le mouvement devient planaire. Selon le sens de rotation programmé pour l'usinage (en opposition/en avalant), le tourillon circulaire sera usiné dans le sens horaire ou antihoraire.
3. Une fois le tourillon circulaire contourné, l'outil quitte le contour sur un demi-cercle, puis exécute la passe à la profondeur suivante.
4. Le tourillon circulaire est à nouveau accosté sur un demi-cercle, puis contourné une fois. Cette opération se répète jusqu'à ce que la profondeur programmée du tourillon soit atteinte.
5. L'outil se retire en vitesse rapide jusqu'à la distance de sécurité.

Type d'usinage

Pour fraiser le tourillon circulaire, vous pouvez choisir le type d'usinage :

- Ebauche

  A l'ébauche, la fraise tourne autour du tourillon circulaire jusqu'à ce que la surépaisseur de finition programmée soit atteinte.

- Finition

  Si vous avez programmé une surépaisseur de finition, la fraise contournera le tourillon circulaire jusqu'à ce que la profondeur Z1 soit atteinte.

- Chanfreinage

  L'arête sur le bord supérieur du tourillon circulaire est taillée en biseau.

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2.

Actionnez la touche logicielle "Fraisage".
3.

Actionnez les touches logicielles "Tourillon polygonal" et "Tourillon circulaire".
La fenêtre de saisie "Tourillon circulaire" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G				**Paramètres programme ShopTurn**		
PL	Plan d'usinage			T	Nom d'outil	
	Sens de fraisage			D	Numéro de tranchant	
RP	Plan de retrait	mm		F	Avance	mm/min mm/tr
SC	Distance de sécurité	mm		S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
F	Avance	mm/min				

Paramètres	**Description**	**Unité**
Surface d'usinage (uniquement pour ShopTurn)	• Face frontale C • Face frontale Y • Surface latérale C • Surface latérale Y	
Usinage	Les usinages technologiques ci-après peuvent être sélectionnés : • ∇ (ébauche) • ∇∇∇ (finition) • Chanfreinage	
Position d'usinage	• Position unique Fraiser un tourillon circulaire à la position programmée (X0, Y0, Z0). • Modèles de position Position avec MCALL	
 X0 Y0 Z0 (uniquement pour codes G)	**Préréglage :** Les positions se rapportent au point de référence : Point de référence X – (position unique seulement) Point de référence Y – (position unique seulement) Point de référence Z – (position unique seulement)	 mm mm mm
 X0 Y0 Z0 (uniquement pour ShopTurn)	**Face frontale C :** Les positions se rapportent au point de référence : Point de référence X – (position unique seulement) Point de référence Y – (position unique seulement) Point de référence Z – (position unique seulement)	 mm mm mm

Paramètres	Description	Unité
	Face frontale Y : Les positions se rapportent au point de référence :	
CP	Angle de positionnement pour zone d'usinage – (position unique seulement)	Degré
X0 ou L0	Point de référence X ou point de référence de la longueur polaire – (position unique seulement)	mm
Y0 ou C0	Point de référence Y ou point de référence de l'angle polaire – (position unique seulement)	mm ou degrés
Z0	Point de référence Z – (position unique seulement)	mm
	Surface latérale C : Les positions se rapportent au point de référence :	
Y0 ou C0	Point de référence Y ou point de référence de l'angle polaire – (position unique seulement)	mm ou degrés
Z0	Point de référence Z – (position unique seulement)	mm
X0 (uniquement pour ShopTurn)	Diamètre du cylindre ∅ – (position unique seulement)	mm
	Surface latérale Y : Les positions se rapportent au point de référence :	
C0	Angle de positionnement pour surface d'usinage – (position unique seulement)	Degré
Y0	Point de référence Y – (position unique seulement)	mm
Z0	Point de référence Z – (position unique seulement)	mm
X0 (uniquement pour ShopTurn)	Point de référence X – (position unique seulement)	mm
∅	Diamètre du tourillon	mm
Z1 ou X1	Profondeur du tourillon (abs) ou profondeur par rapport à Z0 ou X0 (rel) - (uniquement pour ∇ et ∇∇∇) (Z1 pour zone d'usinage face frontale C/Y ou X1 pour surface latérale C/Y)	mm
DZ ou DX	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour ∇ et ∇∇∇) (DZ pour zone d'usinage face frontale C/Y ou DX pour surface latérale C/Y)	mm
UXY ou UYZ	Surépaisseur de finition dans le plan sur la longueur (L) du tourillon circulaire et la largeur (W) du tourillon circulaire. Pour obtenir un tourillon circulaire avec des dimensions plus faibles, appelez encore une fois le cycle et programmez une surépaisseur de finition réduite. - (uniquement pour ∇ et ∇∇∇) (UXY pour zone d'usinage face frontale C/Y ou UYZ pour surface latérale C/Y)	mm
UZ ou UX	Surépaisseur de finition Profondeur (axe d'outil) - (uniquement pour ∇ et ∇∇∇) (UZ pour zone d'usinage face frontale C/Y ou UX pour surface latérale C/Y)	mm
∅1	Diamètre du tourillon brut (important pour définir la position d'accostage) - (uniquement pour ∇ et ∇∇∇)	mm
FS	Largeur du chanfrein pour le chanfreinage - (pour chanfreinage uniquement)	mm
ZFS ou XFS	Profondeur de plongée de la pointe d'outil (abs ou rel) – (pour chanfreinage uniquement) (ZFS pour zone d'usinage face frontale C/Y ou XFS pour surface latérale C/Y)	mm

8.4.6 Polygone (CYCLE79)

Fonction

Le cycle "Polygone", vous fraisez un polygone à nombre d'arêtes quelconque.

Voici quelques exemples de formes disponibles, avec ou sans arrondi ou chanfrein :



Accostage/retrait

1. L'outil se déplace jusqu'au point de départ en vitesse rapide et à hauteur du plan de retrait, puis se positionne à la distance de sécurité.
2. L'outil accoste le polygone sur un quart de cercle, en avance d'usinage. Il se déplace d'abord à la profondeur de passe d'usinage, puis le mouvement devient planaire. Selon le sens de rotation d'usinage programmé (en opposition/en avalant), le polygone est usiné dans le sens horaire ou antihoraire.
3. Une fois le premier plan usiné, l'outil quitte le contour en décrivant un quart de cercle et exécute la prise de passe à la profondeur suivante.
4. L'outil accoste à nouveau le polygone sur un quart de cercle. Cette opération se répète jusqu'à ce que la profondeur de polygone programmée soit atteinte.
5. L'outil est retiré en vitesse rapide jusqu'à la distance de sécurité.

Remarque

Un polygone à plus de deux côtés est contourné sur une trajectoire en spirale ; dans le cas d'un polygone à un ou deux côtés, chaque côté est usiné séparément.

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2.

Actionnez la touche logicielle "Fraisage".
3.

Actionnez les touches logicielles "Tourillon polygonal" et "Polygone".
La fenêtre de saisie "Polygone" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G				Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage			T	Nom d'outil	
	Sens de fraisage			D	Numéro de tranchant	
RP	Plan de retrait	mm		F	Avance	mm/min mm/tr
SC	Distance de sécurité	mm		S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
F	Avance	mm/min				

Paramètres	Description	Unité
Surface d'usinage (uniquement pour ShopTurn)	• Face frontale C • Face frontale Y	
FZ (uniquement pour codes G)	Avance d'approche profondeur	mm/min
Usinage	• ∇ (ébauche) • ∇∇∇ (finition) • ∇∇∇ bord (finition du bord) • Chanfreinage	
Position d'usinage	• Position unique Un polygone est fraisé à la position programmée (X0, Y0, Z0). • Modèles de position Plusieurs polygones sont fraisés sur le modèle de position programmé (p. ex. cercle partiel, réseau, ligne).	
X0 Y0 Z0	Les positions se rapportent au point de référence : Point de référence X - (position unique seulement) Point de référence Y - (position unique seulement) Point de référence Z - (position unique seulement)	 mm mm mm
∅	Diamètre du tourillon brut	mm
N	Nombre d'arêtes	
SW ou L	Cote sur plats ou longueur d'arête	
α0	Angle de rotation	Degré
R1 ou FS1	Rayon d'arrondi ou largeur du chanfrein	
Z1	Profondeur du polygone (abs) ou profondeur par rapport à Z0 (rel) - (uniquement pour ∇, ∇∇∇ et ∇∇∇ bord)	mm
DXY	• profondeur de passe maximale dans le plan • profondeur de passe maximale dans le plan comme pourcentage du diamètre de fraisage - (uniquement pour ∇ et ∇∇∇)	mm %
DZ	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour ∇ et ∇∇∇)	mm
UXY	Surépaisseur de finition dans le plan - (uniquement pour ∇, ∇∇∇ et ∇∇∇ bord)	mm
UZ	Surépaisseur de finition Profondeur - (uniquement pour ∇ et ∇∇∇)	mm
FS	Largeur du chanfrein pour le chanfreinage - (pour chanfreinage uniquement)	mm
ZFS	Profondeur de plongée de la pointe d'outil (abs ou rel) – (pour chanfreinage uniquement)	mm %

8.4.7 Rainure longitudinale (SLOT1)

Fonction

La fonction "Rainure rectiligne" permet de fraiser une rainure longitudinale quelconque. .

Vous avez le choix entre plusieurs variantes d'usinage :

- Fraisage d'une rainure longitudinale dans un matériau plein ;
- Percez tout d'abord un avant-trou au centre lorsque par exemple la fraise ne coupe pas au centre (programmez les uns après les autres les blocs de programme Perçage, Poche rectangulaire et Position).

Accostage/retrait

1. L'outil se déplace en vitesse rapide jusqu'au centre de la rainure au niveau du plan de retrait puis est abaissé jusqu'à la distance de sécurité.
2. L'outil plonge dans la matière en fonction de la stratégie choisie.
3. L'usinage de la rainure rectiligne s'effectue toujours de l'intérieur vers l'extérieur avec le type d'usinage choisi.
4. L'outil se retire en vitesse rapide, jusqu'à la distance de sécurité.

Type d'usinage

Pour le fraisage de la rainure longitudinale, vous pouvez choisir librement le type d'usinage :

- Ebauche

  Lors de l'ébauchage, les différents plans de la rainure sont usinés successivement, du centre à la profondeur Z1 ou X1.

- Finition

  En usinage de finition, le bord est toujours fraisé en premier. A cet effet, le bord de la rainure est accosté en un quart de cercle qui débouche dans l'arrondi d'angle. A la dernière passe, le fond est usiné en finition, en partant du centre vers l'extérieur.

- Finition du bord

  La finition du bord est exécutée selon la même procédure que la finition, sachant que seule la dernière passe (finition du fond) n'est pas effectuée.

- Chanfrein

  L'arête sur le bord supérieur de la rainure est taillée en biseau.

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2.

Actionnez la touche logicielle "Fraisage".
3.

Actionnez les touches logicielles "Rainure" et "Rain.rectilign".
La fenêtre de saisie "Rainure rectiligne (SLOT1)" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G				Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage			T	Nom d'outil	
	Sens de fraisage			D	Numéro de tranchant	
RP	Plan de retrait	mm		F	Avance	mm/min mm/tr
SC	Distance de sécurité	mm		S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
F	Avance	mm/min				

Paramètres	Description	Unité
Surface d'usinage (uniquement pour ShopTurn)	• Face frontale C • Face frontale Y • Surface latérale C • Surface latérale Y	
Usinage	Les usinages technologiques ci-après peuvent être sélectionnés : • ∇ (ébauche) • ∇∇∇ (finition) • ∇∇∇ bord (finition du bord) • Chanfreinage	
Position d'usinage	• Position unique Fraiser une poche rectangulaire à la position programmée (X0, Y0, Z0). • Modèles de position Position avec MCALL	
X0 Y0 Z0 (uniquement pour codes G)	**Préréglage :** Les positions se rapportent au point de référence : Point de référence X – (position unique seulement) Point de référence Y – (position unique seulement) Point de référence Z – (position unique seulement)	 mm mm mm

Paramètres	Description	Unité
	Face frontale C : Les positions se rapportent au point de référence :	
X0	Point de référence X – (position unique seulement)	mm
Y0	Point de référence Y – (position unique seulement)	mm
Z0 (uniquement pour ShopTurn)	Point de référence Z – (position unique seulement)	mm
	Face frontale Y : Les positions se rapportent au point de référence :	
CP	Angle de positionnement pour zone d'usinage – (position unique seulement)	Degré
X0 ou L0	Point de référence X ou point de référence de la longueur polaire – (position unique seulement)	mm
Y0 ou C0	Point de référence Y ou point de référence de l'angle polaire – (position unique seulement)	mm ou degrés
Z0 (uniquement pour ShopTurn)	Point de référence Z – (position unique seulement)	mm
	Surface latérale C : Les positions se rapportent au point de référence :	
Y0 ou C0	Point de référence Y ou point de référence de l'angle polaire – (position unique seulement)	mm ou degrés
Z0	Point de référence Z – (position unique seulement)	mm
X0 (uniquement pour ShopTurn)	Diamètre du cylindre ∅ – (position unique seulement)	mm
	Surface latérale Y : Les positions se rapportent au point de référence :	
C0	Angle de positionnement pour surface d'usinage – (position unique seulement)	Degré
Y0	Point de référence Y – (position unique seulement)	mm
Z0	Point de référence Z – (position unique seulement)	mm
X0 (uniquement pour ShopTurn)	Point de référence X – (position unique seulement)	mm
W	Largeur de la rainure	mm
L	Longueur de la rainure	mm
α0	Angle de rotation de la rainure Face frontale : α0 se rapporte à l'axe des X ou, dans le cas de coordonnées polaires, à la position C0 Surface latérale : α0 se rapporte à l'axe des Y	Degré
Z1 ou X1	Profondeur de la rainure (abs) ou profondeur par rapport à Z0 ou X0 (rel) - (uniquement pour ∇ et ∇∇∇) (Z1 pour zone d'usinage face frontale C/Y ou X1 pour surface latérale C/Y)	mm
DXY ou DYZ	• profondeur de passe maximale dans le plan • profondeur de passe maximale dans le plan comme pourcentage du diamètre de fraisage - (uniquement pour ∇ et ∇∇∇) (DXY pour zone d'usinage face frontale C/Y ou DYZ pour surface latérale C/Y)	mm %
DZ ou DX	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour ∇, ∇∇∇ et ∇∇∇ bord) (DZ pour zone d'usinage face frontale C/Y ou DX pour surface latérale C/Y)	mm

Paramètres	Description	Unité
UXY ou UYZ	Surépaisseur de finition dans le plan sur la longueur (L) et la largeur (W) de la rainure. - (uniquement pour ∇ et ∇∇∇) (UXY pour zone d'usinage face frontale C/Y ou UYZ pour surface latérale C/Y)	mm
UZ ou UX	Surépaisseur de finition Profondeur (axe d'outil) - (uniquement pour ∇ et ∇∇∇) (UZ pour zone d'usinage face frontale C/Y ou UX pour surface latérale C/Y)	mm
Plongée U	Les stratégies de plongée suivantes sont sélectionnables - (uniquement pour bord ∇, ∇∇∇ ou ∇∇∇) : • **avec avant-trou :** (uniquement pour codes G) Accostage du point de référence avancé de la distance de sécurité avec G0. • **à la perpendiculaire : plongée perpendiculaire, au centre de la rainure** Le déplacement se fait au centre de la rainure jusqu'à la profondeur de passe. Remarque : avec ce réglage, la fraise doit couper au centre. • **hélicoïdale : Plongée sur une trajectoire hélicoïdale** (uniquement pour codes G) Le centre de la fraise se déplace sur la trajectoire en spirale déterminée par le rayon et la profondeur par révolution (trajectoire hélicoïdale). Une fois que la profondeur de passe est atteinte, une rainure rectiligne complète est exécutée encore une fois, afin d'éliminer la trajectoire de plongée oblique. • **pendulaire : plongée avec oscillation dans l'axe de la rainure :** (uniquement pour codes G) Le centre de la fraise oscille sur une droite jusqu'à ce qu'il ait atteint la profondeur de passe. Lorsque la profondeur est atteinte, le mouvement pendulaire est encore exécuté une fois, mais sans pénétration, pour éliminer l'inclinaison de la trajectoire de pénétration.	
FZ (uniquement pour codes G)	Avance d'approche profondeur	mm/min
FZ ou FX U (uniquement pour ShopTurn)	Avance d'approche profondeur - (uniquement pour plongée avec avant-trou et à la perpendiculaire) (FZ pour zone d'usinage face frontale C/Y ou FX pour surface latérale C/Y)	mm/min mm/dent
EW (uniquement pour codes G)	Angle de plongée maximal - (uniquement pour plongée pendulaire)	Degré
FS	Largeur du chanfrein pour le chanfreinage - (pour chanfreinage uniquement)	mm
ZFS ou XFS U	Profondeur de plongée de la pointe d'outil (abs ou rel) – (pour chanfreinage uniquement) (ZFS pour zone d'usinage face frontale C/Y ou XFS pour surface latérale C/Y)	mm

8.4.8 Rainure sur cercle (SLOT2)

Fonction

Avec le cycle "Rainure sur cercle", vous pouvez fraiser une ou plusieurs rainures de même taille sur un cercle complet ou partiel.

Taille de l'outil

N'oubliez pas que la fraise doit respecter une taille minimale pour usiner une rainure sur cercle.

- Ébauche :

  1/2 largeur de rainure W – surépaisseur de finition UXY ≤ diamètre de la fraise
- Finition :

  1/2 largeur de rainure W ≤ diamètre de la fraise
- Finition bord :

  surépaisseur de finition UXY ≤ diamètre de la fraise

Rainure circulaire

Si vous désirez réaliser une rainure circulaire, vous devez introduire les valeurs suivantes pour les paramètres Nombre N et Angle au centre α1 :

N = 1

α1 = 360°

Accostage/retrait

1. L'outil se déplace jusqu'au centre du demi-cercle à l'extrémité de la rainure, en vitesse rapide à hauteur du plan de retrait, et se positionne à la distance de sécurité.
2. L'outil pénètre ensuite en avance d'usinage dans la pièce, les passes maximales en direction Z (usinage sur face frontale) et en direction X (usinage sur surface latérale) ainsi que la surépaisseur de finition étant prises en considération. La rainure sur cercle est usinée en fonction du sens de rotation d'usinage (en opposition ou en avalant), dans le sens horaire ou dans le sens antihoraire.
3. Lorsque la première rainure est achevée, l'outil retourne en vitesse rapide au plan de retrait.
4. La rainure suivante est accostée sur une droite ou une trajectoire circulaire, avant d'être usinée.
5. La vitesse rapide pour le positionnement sur une trajectoire circulaire est définie dans un paramètre machine.

Type d'usinage

Pour le fraisage de rainures circulaires, vous avez la possibilité de choisir librement le type d'usinage :

- Ebauche

  En usinage de finition, chaque niveau de la rainure est fraisé de manière consécutive, à partir du centre du demi-cercle à l'extrémité de la rainure jusqu'à ce que la profondeur Z1 soit atteinte.

- Finition

  En usinage de finition, le bord est toujours fraisé en premier jusqu'à ce que la profondeur Z1 soit atteinte. A cet effet, le bord de la rainure est accosté en un quart de cercle qui débouche dans le rayon. A la dernière passe, le finissage du fond est effectué en partant du centre du demi-cercle à l'extrémité de la rainure.

- Ebauche et finition

  L'ébauche et la finition d'une rainure sont exécutées successivement.

- Finition du bord

  La finition du bord est exécutée selon la même procédure que la finition, sachant que seule la dernière passe (finition du fond) n'est pas effectuée.

- Chanfreinage

  Lors du chanfreinage, l'arête sur le bord supérieur de la rainure est taillée en biseau.

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2.

Actionnez la touche logicielle "Fraisage".
3.

Actionnez les touches logicielles "Rainure" et "Rainures sur cerc.".
La fenêtre de saisie "Rainure sur cercle" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G				Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage			T	Nom d'outil	
	Sens de fraisage			D	Numéro de tranchant	
RP	Plan de retrait	mm		F	Avance	mm/min mm/tr
SC	Distance de sécurité	mm		S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
F	Avance	mm/min				

Paramètres	Description	Unité
Surface d'usinage (uniquement pour ShopTurn)	• Face frontale C • Face frontale Y • Surface latérale C • Surface latérale Y	
Usinage	• ∇ (ébauche) • ∇∇∇ (finition) • ∇ + ∇∇∇ (ébauche et finition) - (uniquement pour ShopTurn) • ∇∇∇ bord (finition du bord) - (uniquement pour codes G) • Chanfreinage	
FZ (uniquement pour codes G)	Avance d'approche Profondeur - (uniquement pour ∇ et ∇∇∇)	mm/min
FZ (uniquement pour ShopTurn)	Avance d'approche profondeur	in/min in/Dent
Modèle cercle	• Cercle complet Les rainures sont positionnées sur un cercle complet. La distance entre une rainure et la rainure suivante est toujours la même et est calculée par la commande. • Cercle partiel Les rainures sont positionnées sur un cercle partiel. La distance entre une rainure et la rainure suivante peut être déterminée par l'angle α2.	
	Préréglage : Les positions se rapportent au point de référence :	
X0	Point de référence X – (position unique seulement)	mm
Y0	Point de référence Y – (position unique seulement)	mm
Z0 (uniquement pour codes G)	Point de référence Z – (position unique seulement)	mm
	Face frontale C : Les positions se rapportent au point de référence :	
X0	Point de référence X – (position unique seulement)	mm
Y0	Point de référence Y – (position unique seulement)	mm
Z0 (uniquement pour ShopTurn)	Point de référence Z – (position unique seulement)	mm
	Face frontale Y : Les positions se rapportent au point de référence :	
CP	Angle de positionnement pour zone d'usinage – (position unique seulement)	Degré
X0 ou L0	Point de référence X ou point de référence de la longueur polaire – (position unique seulement)	mm
Y0 ou C0	Point de référence Y ou point de référence de l'angle polaire – (position unique seulement)	mm ou degrés
Z0 (uniquement pour ShopTurn)	Point de référence Z – (position unique seulement)	mm

Paramètres	Description	Unité
Y0 ou C0 ↻ Z0 X0 (uniquement pour ShopTurn)	**Surface latérale C :** Les positions se rapportent au point de référence : Point de référence Y ou point de référence de l'angle polaire – (position unique seulement) Point de référence Z – (position unique seulement) Diamètre du cylindre ∅ – (position unique seulement)	 mm ou degrés mm mm
C0 Y0 Z0 X0 (uniquement pour ShopTurn)	**Surface latérale Y :** Les positions se rapportent au point de référence : Angle de positionnement pour surface d'usinage – (position unique seulement) Point de référence Y – (position unique seulement) Point de référence Z – (position unique seulement) Point de référence X – (position unique seulement)	 Degré mm mm mm
N	Nombre de rainures	
R	Rayon de la rainure sur cercle	mm
α0	Angle de départ	Degré
α1	Angle au centre de la rainure	Degré
α2	Incrément angulaire - (seulement pour cercle partiel)	degré
W	Largeur de la rainure	mm
Z1 ou X1 ↻	Profondeur de la rainure (abs) ou profondeur par rapport à Z0 ou X0 (rel) - (uniquement pour ∇, ∇∇∇ et ∇ + ∇∇∇) (Z1 pour zone d'usinage face frontale C/Y ou X1 pour surface latérale C/Y)	mm
DZ ou DX	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour ∇, ∇∇∇ et ∇ + ∇∇∇) (DZ pour zone d'usinage face frontale C/Y ou DX pour surface latérale C/Y)	mm
UXY ou UYZ	Surépaisseur de finition Plan - (uniquement pour ∇, ∇∇∇ et ∇ + ∇∇∇) (UXY pour zone d'usinage face frontale C/Y ou UYZ pour surface latérale C/Y)	mm
Positionnement ↻	Mouvement de positionnement entre les rainures : • Droite : La position suivante est accostée à vitesse rapide sur une droite. • Cercle : La position suivante est accostée en avance programmée FP sur une trajectoire circulaire.	
FS	Largeur du chanfrein pour le chanfreinage (rel) – (pour chanfreinage uniquement)	mm
ZFS (uniquement pour codes G)	Profondeur de plongée de la pointe d'outil (abs ou rel) – (pour chanfreinage uniquement)	mm
ZFS ou XFS ↻ (uniquement pour ShopTurn)	Profondeur de plongée de la pointe d'outil (abs ou rel) – (pour chanfreinage uniquement) (ZFS pour zone d'usinage face frontale C/Y ou XFS pour surface latérale C/Y)	mm

8.4.9 Rainure ouverte (CYCLE899)

Fonction.

Pour évider une rainure ouverte, utilisez la fonction "Rainure ouverte".

Suivant la configuration de la pièce et de la machine, vous avez le choix entre les stratégies d'usinage suivantes pour l'ébauche :

- Tourbillonnage
- Fraisage en plongée

Pour l'usinage complet de la rainure, vous disposez des types d'usinage suivants :

- Ebauche
- Préfinition
- Finition
- Finition du fond
- Finition du bord
- Chanfreinage

Tourbillonnage

Ce mode d'usinage est employé en particulier sur les matériaux trempés pour l'ébauche et l'usinage du contour à l'aide de fraises avec un revêtement VHM.

Stratégie privilégiée pour l'ébauche à grande vitesse, le tourbillonnage évite une plongée complète de l'outil. Le respect du chevauchement réglé est ainsi garanti.

Fraisage en plongée

Le fraisage en plongée est la stratégie favorisée pour le chariotage de poches et de rainures avec des machines et des géométries de pièce "instables". Les forces agissent essentiellement dans le sens longitudinal de l'axe de l'outil, soit perpendiculairement à la surface de la poche/rainure réalisée (plan XY dans la direction Z). Aussi l'outil n'est-il presque soumis à aucune déformation. Même sur les pièces instables, la sollicitation axiale de l'outil ne risque quasiment pas de provoquer de vibrations.

Il est possible d'augmenter considérablement la profondeur de passe. L'utilisation de fraises dites plongeantes permet d'augmenter la durée de vie grâce à la diminution des vibrations, même avec de grands porte-à-faux.

Accostage/dégagement lors du tourbillonnage

1. L'outil accoste en vitesse rapide le point de départ avant la rainure tout en respectant la distance de sécurité.
2. L'outil se positionne à la profondeur de passe.
3. La rainure ouverte est toujours usinée sur toute sa longueur suivant le type d'usinage choisi.
4. L'outil se retire en vitesse rapide jusqu'à la distance de sécurité.

Accostage/dégagement lors du fraisage en plongée

1. L'outil accoste en vitesse rapide le point de départ avant la rainure tout en respectant la distance de sécurité.
2. La rainure ouverte est toujours usinée sur toute sa longueur suivant le type d'usinage choisi.
3. L'outil se retire en vitesse rapide jusqu'à la distance de sécurité.

Type d'usinage Ébauche Tourbillonnage

L'ébauche est réalisée par mouvement circulaire de la fraise.

Pendant ces mouvements, la fraise pénètre toujours plus et en continu dans le plan. Dès que la fraise a entièrement parcouru la rainure, elle revient en arrière, toujours avec un mouvement circulaire, pour enlever la couche suivante dans la "direction Z" (profondeur de passe). Cette procédure se répète jusqu'à ce que la profondeur réglée pour la rainure plus la surépaisseur de finition soit atteinte.

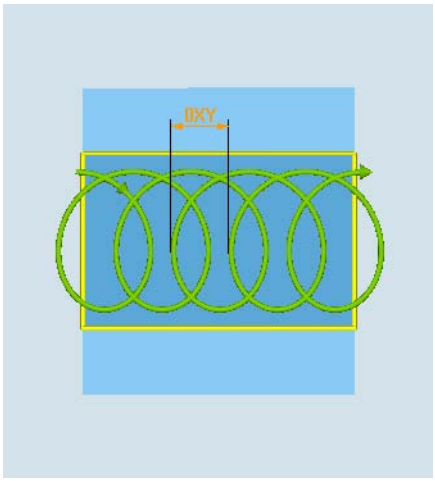

Tourbillonnage : en avalant ou en opposition

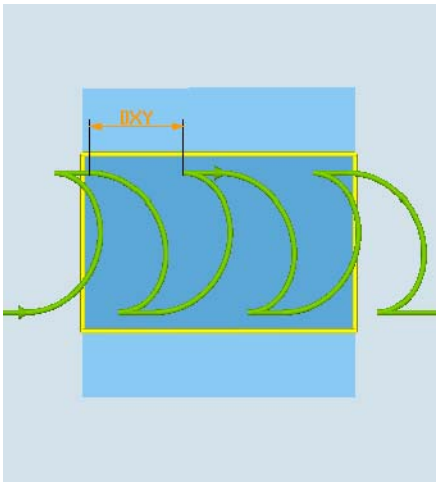

Tourbillonnage : En avalant - en opposition

Conditions marginales lors du tourbillonnage

- Ébauche

  1/2 largeur de rainure W – Surépaisseur de finition UXY ≤ diamètre de la fraise
- Largeur de rainure

  au minimum 1,15 x diamètre de la fraise + surépaisseur de finition

  au maximum 2 x diamètre de la fraise + 2 x surépaisseur de finition
- Pénétration radiale

  au minimum 0,02 x diamètre de la fraise

  au maximum 0,25 x diamètre de la fraise
- Profondeur de passe maximale ≤ hauteur de coupe de la fraise

Notez que la hauteur de coupe de la fraise ne peut pas être contrôlée.

La pénétration radiale maximale dépend de la fraise.

Pour des matériaux durs, choisissez une pénétration réduite.

Type d'usinage Ébauche Fraisage en plongée

L'ébauche de la rainure est exécutée de manière séquentielle, dans le sens longitudinal de la rainure, par des mouvements de pénétration verticaux de la fraise avec une avance d'usinage, suivis d'un retrait et d'un mouvement de positionnement sur le point de pénétration suivant.

La fraise pénètre d'une demi-profondeur de passe le long de la rainure, de manière décalée sur la paroi gauche et la paroi droite.

La première pénétration est effectuée sur le bord de la rainure avec une demi-profondeur de passe de la fraise moins la distance de sécurité. (Distance de sécurité supérieure à la pénétration, donc dans le vide.) Pour ce cycle, la largeur maximale de la rainure doit être inférieure au double de la largeur de la fraise + surépaisseur de finition.

Après chaque mouvement de pénétration, le dégagement de la fraise s'effectue également avec l'avance d'usinage sur une distance égale à la distance de sécurité. Le dégagement est exécuté si possible par retrait, c'est-à-dire que le dégagement de la fraise s'effectue depuis le fond avec un angle de 45° dans le sens inverse de la bissectrice de la zone enroulée, si l'enroulement de la fraise est inférieur à 180°.

Puis la fraise passe à vitesse rapide par-dessus le matériau.

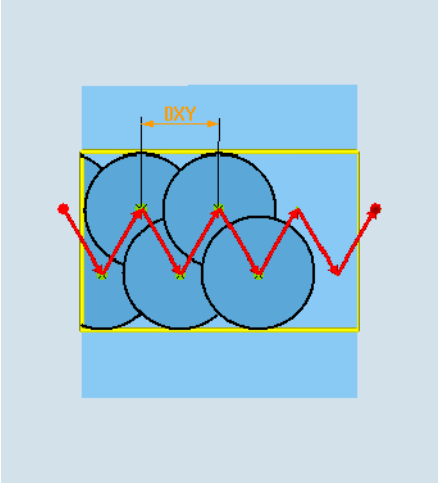

Conditions marginales lors du fraisage en plongée

- Ébauche

  1/2 largeur de rainure W - Surépaisseur de finition UXY ≤ diamètre de la fraise
- Pénétration radiale maximale

  La pénétration maximale dépend de la largeur de tranchant

  de la fraise.

- Pas

  Le pas latéral résulte de la largeur souhaitée de la rainure, du diamètre de la fraise et de la surépaisseur de finition.

- Retrait

  Le retrait s'effectue après plongée avec un angle de 45° si l'angle d'enroulement est inférieur à 180°.

  Sinon, le retrait est vertical comme pour le perçage.

- Retrait

  Le retrait s'effectue perpendiculairement à la surface enroulée.

- Distance de sécurité

  Accostez la distance de sécurité au-delà de la fin de la

  pièce afin d'empêcher l'arrondissement des parois de la rainure

  aux extrémités.

Notez que la largeur de tranchant de la fraise pour la pénétration radiale maximale ne peut pas être contrôlée.

Type d'usinage Préfinition

Si la matière restante sur les parois de la rainure est trop importante, les coins superflus sont enlevés sur la surépaisseur de finition.

Type d'usinage Finition

Pour la finition des parois, la fraise longe les parois de la rainure tout en s'enfonçant également progressivement dans la direction Z. Elle dépasse alors le début et la fin de la rainure d'une longueur égale à la distance de sécurité, pour obtenir une surface régulière de la paroi sur toute la longueur de la rainure.

Type d'usinage Finition du bord

La finition du bord est exécutée selon la même procédure que la finition, sachant que seule la dernière passe (finition du fond) n'est pas effectuée.

Type d'usinage Finition du fond

Pour la finition du fond, la fraise effectue un seul aller-retour dans la rainure finie.

Type d'usinage Chanfreinage

L'arête sur le bord supérieur de la rainure est taillée en biseau.

Conditions marginales supplémentaires

- Finition

  1/2 largeur de rainure W ≤ diamètre de fraise
- Finition du bord

  Surépaisseur de finition UXY ≤ diamètre de la fraise
- Chanfreinage

  L'angle de la pointe doit être saisi dans la table d'outils.

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2.

Actionnez la touche logicielle "Fraisage".
3.

Actionnez les touches logicielles "Rainure" et "Rainur.bo.".
La fenêtre de saisie "Rainure borgne" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G				Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage			T	Nom d'outil	
	Sens de fraisage			D	Numéro de tranchant	
RP	Plan de retrait	mm		F	Avance	mm/min mm/tr
SC	Distance de sécurité	mm		S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
F	Avance	mm/min				

Paramètres	Description	Unité
Surface d'usinage (uniquement pour ShopTurn)	• Face frontale C • Face frontale Y • Surface latérale C • Surface latérale Y	
Point de référence	Position du point de référence : • (bord gauche) • (centre) • (bord droit)	

Paramètres	Description	Unité
Usinage ↻	• ∇ (ébauche) • ∇∇∇ avant (pré-finition) • ∇∇∇ (finition) • ∇∇∇ fond (finition du fond) • ∇∇∇ bord (finition du bord) • Chanfreinage	
Technologie ↻	• Tourbillonnage Mouvement circulaire de la fraise aller-retour le long de la rainure. • Fraisage en plongée Mouvements de perçage séquentiels le long de l'axe de l'outil.	
↻	Sens de fraisage : - (en dehors du fraisage en plongée) • En avalant • En opposition	
Position d'usinage ↻	• Position unique Fraiser une rainure à la position programmée (X0, Y0, Z0). • Modèles de position Fraiser plusieurs rainures sur un modèle de position programmé (par exemple, cercle complet ou réseau).	
	Préréglage : Les positions se rapportent au point de référence :	
X0	Point de référence X – (position unique seulement)	mm
Y0	Point de référence Y – (position unique seulement)	mm
Z0 (uniquement pour codes G)	Point de référence Z – (position unique seulement)	mm
	Face frontale C : Les positions se rapportent au point de référence :	
X0	Point de référence X – (position unique seulement)	mm
Y0	Point de référence Y – (position unique seulement)	mm
Z0 (uniquement pour ShopTurn)	Point de référence Z – (position unique seulement)	mm
	Face frontale Y : Les positions se rapportent au point de référence :	
CP	Angle de positionnement pour zone d'usinage – (position unique seulement)	Degré
X0 ou L0 ↻	Point de référence X ou point de référence de la longueur polaire – (position unique seulement)	mm
Y0 ou C0 ↻	Point de référence Y ou point de référence de l'angle polaire – (position unique seulement)	mm ou degrés
Z0 (uniquement pour ShopTurn)	Point de référence Z – (position unique seulement)	mm
	Surface latérale C : Les positions se rapportent au point de référence :	
Y0 ou C0 ↻	Point de référence Y ou point de référence de l'angle polaire – (position unique seulement)	mm ou degrés
Z0	Point de référence Z – (position unique seulement)	mm
X0 (uniquement pour ShopTurn)	Diamètre du cylindre ∅ – (position unique seulement)	mm

Paramètres	Description	Unité
	Surface latérale Y : Les positions se rapportent au point de référence :	
C0	Angle de positionnement pour surface d'usinage – (position unique seulement)	Degré
Y0	Point de référence Y – (position unique seulement)	mm
Z0	Point de référence Z – (position unique seulement)	mm
X0 (uniquement pour ShopTurn)	Point de référence X – (position unique seulement)	mm
W	Largeur de la rainure	mm
L	Longueur de la rainure	mm
α0	Angle de rotation de la rainure	Degré
Z1 (uniquement pour codes G)	Profondeur de la rainure (abs) ou profondeur par rapport à Z0 (abs) - (uniquement pour ∇, ∇∇∇, ∇∇∇ fond et ∇∇∇ avant)	mm
Z1 ou X1 (uniquement pour ShopTurn)	Profondeur de la rainure (abs) ou profondeur par rapport à Z0 ou X0 (abs) - (uniquement pour ∇, ∇∇∇, ∇∇∇ fond et ∇∇∇ avant) (Z1 pour zone d'usinage face frontale C/Y ou X1 pour surface latérale C/Y)	mm
DXY ou DYZ (uniquement pour ShopTurn)	• profondeur de passe maximale dans le plan • profondeur de passe maximale dans le plan comme pourcentage du diamètre de fraisage - (uniquement pour ∇) (DXY pour zone d'usinage face frontale C/Y ou DYZ pour surface latérale C/Y)	mm %
DZ ou DX (uniquement pour ShopTurn)	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour ∇, ∇∇∇ avant, ∇∇∇ et ∇∇∇ bord) - (uniquement pour tourbillonnage) (DZ pour zone d'usinage face frontale C/Y ou DX pour surface latérale C/Y)	mm
UXY ou UYZ (uniquement pour ShopTurn)	Surépaisseur de finition sur le plan (bord de la rainure) - (uniquement pour ∇, ∇∇∇ avant et ∇∇∇ fond) (UXY pour zone d'usinage face frontale C/Y ou UYZ pour surface latérale C/Y)	mm
UZ (uniquement pour codes G)	Surépaisseur de finition Profondeur (fond de la rainure) - (uniquement pour ∇, ∇∇∇ avant et ∇∇∇ bord)	mm
UZ ou UX (uniquement pour ShopTurn)	Surépaisseur de finition Profondeur (fond de la rainure) - (uniquement pour ∇, ∇∇∇ avant et ∇∇∇ bord) (UZ pour zone d'usinage face frontale C/Y ou UX pour surface latérale C/Y)	mm
ZFS (uniquement pour codes G)	Profondeur de plongée de la pointe d'outil (abs ou rel) – (pour chanfreinage uniquement)	mm
ZFS ou XFS (uniquement pour ShopTurn)	Profondeur de plongée de la pointe d'outil (abs ou rel) – (pour chanfreinage uniquement) (ZFS pour zone d'usinage face frontale C/Y ou XFS pour surface latérale C/Y)	mm

8.4.10 Trou oblong (LONGHOLE) - uniquement programmes en code G

Fonction

Le cycle "Trou oblong" permet d'usiner des trous oblongs disposés sur un cercle. L'axe longitudinal des trous oblongs est disposé radialement.

Au contraire de la rainure, la largeur du trou oblong est déterminée par le diamètre de l'outil.

Le cycle génère un déplacement optimal de l'outil afin d'exclure les courses à vide inutiles. Si plusieurs prises de passe sont nécessaires pour l'usinage d'un trou oblong, la pénétration se fait en alternance aux points finaux. La trajectoire à décrire dans le plan suivant l'axe longitudinal du trou oblong change de sens après chaque passe. Le cycle cherche de lui-même le trajet le plus court lors du passage au trou oblong suivant.

IMPORTANT
Le cycle exige l'utilisation d'une fraise pourvue d'une dent en bout (DIN 844).

Accostage/retrait

1. La position de départ pour le cycle est accostée en G0. Dans les deux axes du plan courant, on accoste le point final le plus proche du premier trou oblong à usiner à la hauteur du plan de retrait suivant l'axe d'outil, puis on descend verticalement au point de référence avancé de la distance de sécurité.
2. Chaque trou oblong est fraisé suivant un mouvement pendulaire. L'usinage dans le plan se fait avec G1 et la valeur de vitesse d'avance programmée. A chaque point d'inversion de sens, il y a une pénétration à la prochaine profondeur d'usinage calculée de façon interne par le cycle, avec G1 et l'avance, jusqu'à atteinte de la profondeur finale.
3. Retrait en G0 au plan de retrait et accostage du trou oblong suivant par le chemin le plus court.
4. Après usinage du dernier trou oblong, l'outil est amené en G0, perpendiculairement à la dernière position atteinte dans le plan d'usinage, au plan de retrait et le cycle est terminé.

Marche à suivre

1. Le programme pièce à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche logicielle "Fraisage".
3. Actionnez les touches logicielles "Rainure" et "Trou oblong".
   La fenêtre de saisie "Trou oblong" s'ouvre.

Paramètres	Description	Unité
PL	Plan d'usinage	
RP	Plan de retrait (abs)	
SC	Distance de sécurité (rel)	
F	Avance	mm/min
Type d'usinage	• **dans le plan :** Le déplacement se fait au centre de la rainure jusqu'à la profondeur de passe. Remarque : avec ce réglage, la fraise doit couper au centre. • **pendulaire : plongée avec oscillation dans l'axe de la rainure :** Le centre de la fraise oscille sur une droite jusqu'à ce qu'il ait atteint la profondeur de passe. Lorsque la profondeur est atteinte, le mouvement pendulaire est encore exécuté une fois, mais sans pénétration, pour éliminer l'inclinaison de la trajectoire de pénétration.	mm
Point de référence	Position du point de référence : • (bord gauche) • (à gauche à l'intérieur) • (centre) • (à droite à l'intérieur) • (bord droit)	
Position d'usinage	• Position unique Un trou oblong est fraisé à la position programmée (X0, Y0, Z0). • Modèle de positions Plusieurs trous oblongs sont fraisés sur le modèle de positions programmé (p. ex. cercle partiel, réseau, ligne).	
	Les positions se rapportent au point de référence :	
X0	Point de référence X - (position unique seulement)	mm
Y0	Point de référence Y - (position unique seulement)	mm
Z0	Point de référence Z	mm
L	Longueur du trou oblong	mm
α0	Angle de rotation	Degré
Z1	Profondeur du trou oblong (abs) ou profondeur par rapport à Z0 (rel)	mm
DZ	Pénétration maxi en profond.	mm
FZ	Avance d'approche profondeur	mm/min

8.4.11 Fraisage de filetage (CYCLE70)

Fonction

Un fraisage de filetage permet de réaliser des filetages intérieurs et extérieurs de pas identique. Le filetage réalisé peut être un filetage à droite ou à gauche ; l'usinage a lieu de haut en bas ou inversement.

Avec les filetages métriques (pas du filetage P en mm/tr), le cycle occupe le paramètre de profondeur de filetage H1 avec une valeur calculée à partir du pas du filetage. Vous pouvez modifier cette valeur La correction de l'avance doit être activée par un paramètre machine.

Constructeur de la machine-outil
Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

L'avance renseignée se rapporte à l'usinage. Toutefois, c'est l'avance du centre de la fraise qui est affichée. C'est pour cela qu'une valeur inférieure est indiquée pour les filetages intérieurs et une valeur supérieure pour les filetages extérieurs.

Accostage/retrait lors du fraisage d'un filetage intérieur

1. Positionnement dans le plan de retrait en rapide.
2. Accostage du point de départ du cercle d'accostage dans le plan courant en rapide.
3. Approche d'un point de départ calculé en interne par la commande dans l'axe de l'outil en rapide.
4. Mouvement d'accostage du diamètre du filetage sur un cercle d'accostage calculé en interne par la commande en avance programmée, en tenant compte de la surépaisseur de finition et de la profondeur de passe maximale dans le plan.
5. Fraisage d'un filetage selon une spirale dans le sens horaire ou dans le sens antihoraire (selon qu'il s'agit d'un filetage à gauche ou à droite, un seul cycle lorsque le nombre de dents tranchantes d'une fraise peigne (NT) ≥ 2, décalé dans la direction Z).
6. Mouvement de sortie sur une trajectoire circulaire avec le même sens de rotation et l'avance programmée.
7. Lorsque le nombre de filets programmés par tranchant NT est > 2, l'outil pénètre (est décalé) du nombre NT-1 dans la direction Z. Les points 4 à 7 sont répétés jusqu'à ce que la profondeur programmée du filetage soit atteinte.
8. Si la profondeur de passe dans le plan est inférieure à la profondeur du filetage, les points 3 à 7 seront répétés jusqu'à ce que la profondeur du filetage + la surépaisseur de finition soient atteintes.
9. Retrait jusqu'au centre du filetage, puis jusqu'au plan de retrait suivant l'axe d'outil en rapide.

N'oubliez pas que l'outil ne peut dépasser la valeur suivante pendant le fraisage d'un filetage intérieur.

Diamètre de la fraise < (diamètre nominal ∅ - 2 · profondeur du filet H1)

Accostage/retrait lors du fraisage d'un filetage extérieur

1. Positionnement dans le plan de retrait en rapide.
2. Accostage du point de départ du cercle d'accostage dans le plan courant en rapide.
3. Approche d'un point de départ calculé en interne par la commande dans l'axe de l'outil en rapide.
4. Mouvement d'accostage du diamètre du noyau du filetage sur un cercle d'accostage calculé en interne par la commande en avance programmée, en tenant compte de la surépaisseur de finition et de la profondeur de passe maximale dans le plan.
5. Fraisage d'un filetage selon une spirale dans le sens horaire ou dans le sens antihoraire (selon qu'il s'agit d'un filetage à gauche ou à droite, un seul cycle lorsque NT ≥ 2, décalé dans la direction Z).
6. Mouvement de sortie sur une trajectoire circulaire dans le sens de rotation inverse avec l'avance programmée.
7. Lorsque le nombre de filets programmés par tranchant NT est > 2, l'outil pénètre (est décalé) du nombre NT-1 dans la direction Z. Les points 4 à 7 sont répétés jusqu'à ce que la profondeur programmée du filetage soit atteinte.
8. Si la profondeur de passe dans le plan est inférieure à la profondeur du filetage, les points 3 à 7 seront répétés jusqu'à ce que la profondeur du filetage + la surépaisseur de finition soient atteintes.
9. Retrait au plan de retrait suivant l'axe d'outil en vitesse rapide

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.

2. Actionnez la touche logicielle "Fraisage".

3. Actionnez la touche logicielle "Fraisage de filetage".
   La fenêtre de saisie "Fraisage filetage" s'ouvre.

Paramètres

Paramètres programme à codes G				Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage			T	Nom d'outil	
	Sens de fraisage			D	Numéro de tranchant	
RP	Plan de retrait	mm		F	Avance	mm/min mm/tr
SC	Distance de sécurité	mm		S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
F	Avance	mm/min				

Paramètres	Description	Unité
Surface d'usinage (uniquement pour ShopTurn)	• Face frontale C • Face frontale Y • Surface latérale C • Surface latérale Y	
Usinage	• ∇ (ébauche) • ∇∇∇ (finition)	
	Sens d'usinage : • Z0 → Z1 Usinage de haut en bas • Z1 → Z0 Usinage de bas en haut	
	Sens de rotation du filetage : • Filetage à droite Fraisage d'un filetage à droite. • Filetage à gauche Fraisage d'un filetage à gauche.	
	Position du filetage : • Filetage intérieur Fraisage d'un filetage intérieur. • Filetage extérieur Fraisage d'un filetage extérieur.	
NT	Nombre de dents par tranchant Il est possible d'utiliser des fraises peigne à une ou plusieurs dents coupantes. Les mouvements requis sont générés par le cycle de telle sorte que, lorsque la position finale du filetage est atteinte, la pointe de la dent inférieure de la fraise peigne coïncide avec la position finale programmée. Selon la géométrie de la fraise peigne, il faut tenir compte d'une course de dégagement au fond de la pièce.	
(uniquement pour codes G)	Position d'usinage : • Position unique • Modèle de positions (MCALL)	
 X0 Y0 Z0 (uniquement pour codes G)	Les positions se rapportent au centre : Point de référence X - (position unique seulement) Point de référence Y - (position unique seulement) Point de référence Z	 mm mm mm
Z1 ou X1	Point final du filetage (abs) ou longueur du filetage (rel) (Z1 pour zone d'usinage face frontale C/Y ou X1 pour surface latérale C/Y)	mm

Paramètres	Description	Unité
Table 	Sélection de la table de filetage : • sans • métrique ISO • Whitworth BSW • Whitworth BSP • UNC	
Sélection - (sauf table "sans")	Sélection d'une valeur de la table : par ex. • M3; M10; etc. (métrique ISO) • W3/4"; etc. (Whitworth BSW) • G3/4"; etc. (Whitworth BSP) • N1" - 8 UNC; etc. (UNC)	
P - (Possibilité de sélection uniquement en cas de sélection de table "sans")	Pas de filetage... • en MODULE : d'usage courant avec des vis sans fin s'engrenant dans une roue dentée, par exemple. • par pouce : s'utilise habituellement pour les filetages type gaz, par ex. Pour la saisie du paramètre par pouce, entrez le nombre entier avant la virgule dans le premier champ de paramétrage et la position décimale sous forme fractionnaire, dans le deuxième et le troisième champ. • en mm/tr • en inch/tr Le pas du filetage dépend de l'outil utilisé.	MODULE Filets/" mm/tr in/tr
P	Indication du pas de vis pour l'entrée des paramètres dans les zones de saisie "Table" et "Sélection".	MODULE Filets/" mm/tr in/tr
∅	Diamètre nominal, exemple : diamètre nominal de M12 = 12 mm	mm
H1	Profondeur de filet	mm
DXY ou DYZ (uniquement pour ShopTurn)	profondeur de passe maximale dans le plan (DXY pour zone d'usinage face frontale C/Y ou DYZ pour surface latérale C/Y)	mm
tr	Surépaisseur de finition en X et Y - (uniquement pour ∇)	mm
αS	Angle de départ	Degré

8.4.12 Gravure (CYCLE60)

Fonction

La fonction "Gravure" permet de graver un texte sur une pièce et de placer les caractères sur une ligne ou sur un arc de cercle.

Vous pouvez introduire le texte directement dans le champ de texte sous la forme d'un "texte figé" ou lui affecter une variable pour obtenir un "texte variable".

Une police proportionnelle est utilisée pour la gravure, c.-à-d. les différents caractères ont une largeur variable.

Accostage/retrait

1. L'outil se déplace jusqu'au point de départ en vitesse rapide et à hauteur du plan de retrait, puis se positionne à la distance de sécurité.
2. L'outil se déplace avec l'avance de pénétration FZ jusqu'à la profondeur d'usinage Z1 et fraise le caractère.
3. L'outil se retire en rapide de la distance de sécurité et se déplace sur une droite jusqu'au prochain caractère.
4. Les étapes 2 et 3 sont répétées jusqu'à ce que le texte complet soit fraisé.
5. L'outil se déplace en vitesse rapide jusqu'au plan de retrait.

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.

2. Actionnez la touche logicielle "Fraisage".

3. Actionnez la touche logicielle "Gravure".
   La fenêtre d'introduction "Gravure" s'ouvre.

Saisie du texte à graver

4. Actionnez la touche logicielle "Caract. spécial" pour introduire un caractère qui ne figure pas sur les touches de saisie.
   La fenêtre "Caractère spécial" s'affiche.
   - Positionnez le curseur sur le caractère choisi.
   - Actionnez la touche logicielle "OK".

   Le caractère sélectionné est inséré dans le texte à l'endroit où se trouve le curseur.

5. Actionnez les touches logicielles "Effacer texte" et "Effacer" l'une après l'autre pour supprimer tout le texte.

6. Actionnez la touche logicielle "Minuscules" pour introduire des lettres en minuscules. Actionnez une deuxième fois cette touche logicielle pour revenir aux majuscules.

7. Actionnez les touches logicielles "Variable" et "Date" si vous désirez graver la date actuelle.

Date

La date est gravée au format européen (<DD>.<MM>.<YYYY>) .

Si vous préférez un autre format, vous devez adapter en conséquence le format prédéfini dans le champ de texte. Pour graver la date au format américain par exemple (mois/année/jour => 8/16/04), choisissez le format <M>/<D>/<YY> .

Variable

Heure

7. Actionnez les touches logicielles "Variable" et "Heure" si vous désirez graver l'heure actuelle.

   L'heure est gravée au format européen (<TIME24>).

   Pour graver l'heure au format américain, choisissez le format <TIME12>.

   Exemple :

   Introduction du texte : Heure : <TIME24> Donne : Heure : 16.35

   Heure : <TIME12> Donne : Heure : 04.35 PM

Variable

7. - Actionnez les touches logicielles "Variable" et "Nombre de pièces 000123" si vous souhaitez graver un nombre de pièces avec un nombre de chiffres fixe et des zéros en tête.

     Le format de texte <######,_$AC_ACTUAL_PARTS> est inséré et vous revenez au champ de gravure avec la barre de touches logicielles.

Quantité 000123

   - Définissez le nombre de chiffres en adaptant le nombre de jokers (#) dans le champ de gravure.

     Si le nombre de chiffres que vous avez indiqué (par ex., ##) n'est pas suffisant

     pour représenter le nombre de pièces, le cycle l'augmente automatiquement.

   - OU

Variable

7. - Actionnez les touches logicielles "Variable" et "Nombre de pièces 123", si vous souhaitez graver un nombre de pièces sans zéros en tête.

     Le format de texte <#,_$AC_ACTUAL_PARTS> est inséré et vous revenez au champ de gravure avec la barre de touches logicielles.

Quantité 123

   - Définissez le nombre de chiffres en adaptant le nombre de jokers dans le champ de gravure.

     Si le nombre de chiffres que vous avez indiqué (par ex. 123) n'est pas suffisant pour représenter le nombre de pièces, le cycle l'augmente automatiquement.

Si, après une interruption de la fabrication par exemple, vous désirez poursuivre la numérotation des pièces en continu, faites figurer une valeur additionnelle. Cette valeur sera ajoutée au nombre de pièces.

7. • Actionnez les touches logicielles "Variable" et "Nombre 123.456", si vous souhaitez graver un nombre quelconque dans un format particulier.

   Le format de texte <#.###,_VAR_NUM> est inséré et vous revenez au champ de gravure avec la barre de touches logicielles.

• A l'aide des jokers #.###, déterminez le format numérique dans lequel devra être gravé le nombre défini sous _VAR_NUM.

Si vous avez, par exemple, paramétré 12.35 sous _VAR_NUM, vous disposez des possibilités suivantes pour formater la variable.

Saisie	Edition	Signification
<#,_VAR_NUM>	12	Les chiffres avant la virgule ne sont pas formatés, pas de chiffres après la virgule
<####,_VAR_NUM>	0012	4 chiffres avant la virgule, des zéros en en-tête, pas de chiffre après la virgule
< #,_VAR_NUM>	12	4 chiffres avant la virgule, des blancs en en-tête, pas de chiffre après la virgule
<#.,_VAR_NUM>	12.35	Les chiffres avant et après la virgule ne sont pas formatés
<#.#,_VAR_NUM>	12.4	Les chiffres avant la virgule ne sont pas formatés, 1 chiffre après la virgule (arrondi)
<#.##,_VAR_NUM>	12.35	Les chiffres avant la virgule ne sont pas formatés, 2 chiffres après la virgule (arrondi)
<#.####,_VAR_NUM>	12.3500	Les chiffres avant la virgule ne sont pas formatés, 4 chiffres après la virgule (arrondi)

Si l'espace qui précède le point décimal n'est pas suffisant pour restituer le nombre indiqué, il s'agrandit automatiquement. Si le nombre de chiffres indiqué est supérieur au nombre à graver, des zéros viennent compléter automatiquement les positions vides dans le format de sortie.

Pour formater le nombre de chiffres avant le point décimal, vous pouvez aussi utiliser des blancs.

Il est possible d'utiliser une autre variable numérique (par ex. R0) à la place de _VAR_NUM.

7. Actionnez les touches logicielles "Variable" et "Texte variable", si vous souhaiter reprendre le texte à graver (200 caractères max.) d'une variable.

Le format de texte <Texte, _VAR_TEXT> est inséré et vous revenez au champ de gravure avec la barre de touches logicielles.

Vous pouvez aussi utiliser une autre variable de texte à la place de _VAR_TEXT.

Remarque

Saisie du texte à graver

Seule une saisie sur une ligne et sans retour à la ligne est autorisée.

Textes variables

Vous pouvez configurer des textes variables de différentes manières :

- Date et heure

  Vous pouvez par exemple graver sur les pièces la date et l'heure de leur fabrication. Ces valeurs sont délivrées par la NCK.

- Quantité

  A l'aide des textes variables, vous avez la possibilité de graver sur les pièces un numéro de série continu.

  Vous pouvez alors définir le format des numéros (nombre de chiffres, nombre de zéros à faire figurer en-tête). La variable "Nombre de pièces" est une variable utilisateur ($AC_ACTUAL_PARTS) qui est définie dans le bloc de données GUD 7.

  A l'aide du caractère de substitution (#), vous formatez le nombre de chiffres où la variable nombre de pièces doit débuter.

  Si vous ne souhaitez pas donner à la première pièce le nombre 1, vous pouvez indiquer une valeur additionnelle (par ex. (<#,$AC_ACTUAL_PARTS + 100>). Cette valeur sera ajoutée au nombre de pièces (par ex. 101, 102, 103,...).

- Valeurs numériques

  Pour la sortie de valeurs numériques (par ex. des résultats de mesure), vous pouvez choisir le format du chiffre à graver tel que vous le désirez (nombre de chiffres avant et après la virgule).

- Texte

  Au lieu de saisir un texte fixe dans le champ de texte à graver, vous pouvez affecter une variable au texte à graver (par ex. VARTEXT="ABC123").

Cercle complet

Pour répartir un texte sur un cercle entier de façon régulière, introduisez l'angle au centre α2=360° . Le cycle répartit alors automatiquement les caractères de façon régulière sur le cercle complet.

Paramètres programme à codes G				**Paramètres programme ShopTurn**		
PL	Plan d'usinage			T	Nom d'outil	
	Sens de fraisage			D	Numéro de tranchant	
RP	Plan de retrait	mm		F	Avance	mm/min mm/tr
SC	Distance de sécurité	mm		S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
F	Avance	mm/min				

Paramètres	Description	Unité
FZ (uniquement pour codes G)	Avance d'approche profondeur	mm/min
FZ (uniquement pour ShopTurn)	Avance d'approche profondeur	mm/min mm/dent
Surface d'usinage (uniquement pour ShopTurn)	• Face frontale C • Face frontale Y • Surface latérale C • Surface latérale Y	
Alignement	•  (alignement linéaire) • (alignement en arc de cercle) •  (alignement en arc de cercle)	
Point de référence	Position du point de référence •  en bas à gauche • en bas au centre • en bas à droite •  en haut à gauche •  en haut au centre •  en haut à droite •  au bord à gauche • au centre •  au bord à droite	
Texte à graver	Au maximum 100 caractères	
X0 ou R Y0 ou α0 Z0 (uniquement pour codes G)	**Préréglage :** Les positions se rapportent au point de référence : Point de référence X ou point de référence longueur polaire Point de référence Y ou point de référence angle polaire Point de référence Z – (uniquement pour alignement en arc de cercle)	 mm mm ou degrés mm
X0 ou L0 Y0 ou C0 Z0 (uniquement pour ShopTurn)	**Face frontale C :** Les positions se rapportent au point de référence : Point de référence X ou point de référence longueur polaire Point de référence Y ou point de référence angle polaire Point de référence Z	 mm mm ou degrés mm
CP X0 ou L0 Y0 ou C0 Z0 (uniquement pour ShopTurn)	**Face frontale Y :** Les positions se rapportent au point de référence : Angle de positionnement pour zone d'usinage Point de référence X ou point de référence longueur polaire Point de référence Y ou point de référence angle polaire Point de référence Z	 Degré mm mm ou degrés mm

Paramètres	Description	Unité
Y0 ou C0 Z0 X0 (uniquement pour ShopTurn)	**Surface latérale C :** Les positions se rapportent au point de référence : Point de référence Y ou point de référence de l'angle polaire – (position unique seulement) Point de référence Z Diamètre du cylindre ∅	 mm ou degrés mm mm
C0 Y0 Z0 X0 (uniquement pour ShopTurn)	**Surface latérale Y :** Les positions se rapportent au point de référence : Angle de positionnement pour surface d'usinage – (position unique seulement) Point de référence Y Point de référence Z Point de référence X	 Degré mm mm mm
Z1 ou X1	Profondeur de gravure (abs) ou profondeur par rapport à Z0 ou X0 (rel) (Z1 pour zone d'usinage face frontale C/Y ou X1 pour surface latérale C/Y)	mm
W	Hauteur des caractères	mm
DX1 ou α2 DY1 ou α2	Espacement des caractères ou angle au centre – (uniquement pour alignement en arc de cercle) (DX1 pour zone d'usinage face frontale C/Y ou DY1 pour surface latérale C/Y)	mm ou Degré
DX1 ou DX2 DY1 ou DY2	Espacement des caractères ou largeur totale – (uniquement pour alignement linéaire) (DX1/2 pour zone d'usinage face frontale C/Y ou DY1/2 pour surface latérale C/Y)	mm
α1	Orientation du texte (uniquement en alignement linéaire)	Degré
XM ou LM (uniquement pour codes G)	Centre X (abs) ou centre longueur polaire – (uniquement pour alignement en arc de cercle)	mm
YM ou αM (uniquement pour codes G)	Centre Y (abs) ou centre angle polaire – (uniquement pour alignement en arc de cercle)	mm
YM ou CM (uniquement pour ShopTurn)	Centre Y ou C (abs) – (uniquement pour alignement en arc de cercle) - (uniquement pour zone d'usinage Surface latérale C/Y)	mm ou degrés
ZM (uniquement pour ShopTurn)	Centre Z (abs) – (uniquement pour alignement en arc de cercle) - (uniquement pour zone d'usinage Surface latérale C/Y)	mm

8.5 Fraisage de contour

8.5.1 Généralités

Fonction

Avec les cycles "Fraisage périphérique", vous fraisez un contour simple ou complexe. Vous pouvez définir des contours ouverts ou fermés (poches, îlots, tourillons).

Un contour est constitué de différents éléments de contour dont le nombre doit être compris entre deux au minimum et 250 au maximum. Comme éléments de raccordement, vous disposez de rayons, de chanfreins et de transitions tangentielles.

Le calculateur de contours intégré détermine les points d'intersection des différents éléments de contour en tenant compte des corrélations géométriques, ce qui vous permet d'introduire également des éléments dont la cotation est insuffisante.

Pour le fraisage de contours, vous devez toujours programmer d'abord la géométrie du contour puis la technologie.

8.5.2 Représentation du contour

Programme à codes G

Dans l'éditeur, le contour est représenté dans une section de programme avec des blocs de programme individuels. Si vous ouvrez un bloc individuel, le contour s'ouvre.

Programme ShopTurn

Le cycle représente un contour sous forme de bloc de programme dans le programme. Si vous ouvrez ce bloc, les différents éléments de contour sont représentés par des symboles et des graphiques à traits.

Représentation symbolique

Les différents éléments de contour sont représentés symboliquement dans l'ordre dans lequel ils ont été introduits, à côté de la fenêtre du graphique.

Elément de contour	Symbole	Signification
Point de départ		Point de départ du contour
Droite vers le haut		Droite dans un incrément d'indexation de 90°
Droite vers le bas		Droite dans un incrément d'indexation de 90°
Droite vers la gauche		Droite dans un incrément d'indexation de 90°

Elément de contour	Symbole	Signification
Droite vers la droite		Droite dans un incrément d'indexation de 90°
Droite quelconque		Droite à pente quelconque
Arc de cercle vers la droite		Cercle
Arc de cercle vers la gauche		Cercle
Pôle		Droite diagonale ou cercle en coordonnées polaires
Prolongement du contour	END	Fin de la description du contour

La couleur différente des symboles donne une information sur leur état :

Premier plan	Arrière-plan	Signification
noir	bleu	Curseur sur nouvel élément
noir	orange	Curseur sur élément courant
noir	blanc	Elément normal
rouge	blanc	Elément ignoré pour l'instant (ne sera pris en considération que lorsqu'il sera sélectionné avec le curseur)

Représentation graphique

En synchronisme avec l'introduction des éléments de contour, le contour programmé est représenté dans la fenêtre du graphique sous forme de traits.

Un élément de contour peut être représenté par différents types de traits et en différentes couleurs :

- noir : Contour programmé
- orange : Elément de contour courant
- vert, en tirets : Elément en alternative
- bleu à pois : élément défini par la pièce

L'échelle du système de coordonnées s'adapte à la modification de l'ensemble du contour.

La position du système de coordonnées est affichée dans la fenêtre du graphique.

8.5.3 Création d'un nouveau contour

Fonction

Pour chaque contour que vous désirez fraiser, vous devez déclarer un contour spécifique.

Les contours sont mémorisés à la fin du programme.

Remarque

Dans la programmation en code G, veillez à ce que les contours soient placés après le repère de fin de programme !

La déclaration d'un nouveau contour commence par la détermination d'un point de départ. Le processeur de contour définit automatiquement la fin du contour.

Si vous modifiez l'axe d'outil, le cycle adapte automatiquement les axes correspondants du point de départ. Pour le point de départ, vous pouvez introduire des instructions supplémentaires quelconques (40 caractères maxi) sous la forme de codes G.

Instructions supplémentaires

A l'aide d'instructions supplémentaires en code G, vous pouvez par exemple programmer des avances et des instructions M. Vous introduisez les instructions supplémentaires (40 caractères maxi) dans le masque de paramétrage étendu (touche logicielle "Tous les paramètres"). Néanmoins, il convient de s'assurer que les instructions supplémentaires ne rentrent pas en collision avec les codes G générés pour le contour. Pour cela, utilisez aucune instruction en code G du groupe 1 (G0, G1, G2, G3), aucune coordonnée dans le plan et aucune instruction en code G, nécessitant son propre bloc.

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2.

Actionnez la touche logicielle "Fraisage".
3.

Actionnez les touches logicielles "Fraisage contours" et "Nouveau contour".
La fenêtre de saisie "Nouveau contour" s'ouvre.
4. Introduisez un nom de contour.
5.

Actionnez la touche logicielle "Valider".
Le masque de saisie du point de départ du contour est affiché. Vous pouvez le définir en coordonnées cartésiennes ou polaires.

Point d'attaque cartésien

1. Introduisez les coordonnées du point d'attaque du contour.
2. Introduisez, si vous le désirez, des instructions supplémentaires sous la forme de codes G.
3.

Actionnez la touche logicielle "Valider".
4. Saisissez les éléments de contour.

Point d'attaque polaire

1.

Actionnez la touche logicielle "Pôle".
2. Introduisez la position de pôle en coordonnées cartésiennes.
3. Introduisez les coordonnées du point d'attaque du contour en coordonnées polaires.
4. Introduisez, si vous le désirez, des instructions supplémentaires sous la forme de codes G.
5.

Actionnez la touche logicielle "Valider".
6. Saisissez les éléments de contour.

Paramètres		Description	Unité
Surface d'usinage (uniquement pour ShopTurn)		• Face frontale C • Face frontale Y • Face frontale B • Surface latérale C • Surface latérale Y	
PL (uniquement pour codes G)		Plan d'usinage • G17 (XY) • G19 (YZ)	
G17 ou Face frontale C/Y/B	G19 ou Surface latérale C/Y		
		Système cartésien :	
X	Y	Point de départ X ou Y (abs)	mm
Y	Z	Point de départ Y ou Z (abs)	mm
		Système polaire :	
X	Y	Position polaire (abs.)	mm
Y	Z	Position polaire (abs.)	mm

Paramètres	Description	Unité
Point de départ		
L1	Distance par rapport au pôle, point final (rel)	mm
ϕ1	Angle polaire par rapport au pôle, point final (rel)	Degré
Instructions supplémentaires	A l'aide d'instructions supplémentaires en code G, vous pouvez par exemple programmer des avances et des instructions M. Néanmoins, il convient de s'assurer que les instructions supplémentaires n'entrent pas en collision avec les codes G générés pour le contour et qu'elles sont compatibles avec l'usinage souhaité. Pour cela, n'utilisez aucune instruction en code G du groupe 1 (G0, G1, G2, G3), aucune coordonnée dans le plan et aucune instruction en code G nécessitant son propre bloc. Lors de la finition du contour, le déplacement se fait en contournage (G64). Autrement dit, les transitions de contour telles que les coins, les chanfreins ou les rayons ne seront pas forcément usinés avec exactitude. Pour éviter cela, il est possible d'utiliser des instructions supplémentaires lors de la programmation. Exemple : Programmez d'abord la droite parallèle à X pour le contour, puis définissez comme instruction additionnelle le paramètre "G9" (arrêt précis bloc par bloc). Programmez ensuite la droite parallèle à Y. Le coin est usiné avec exactitude car l'avance est nulle pendant un instant à la fin de la droite parallèle à X. **Remarque :** Les instructions additionnelles n'interviennent que lors du fraisage en contournage.	

8.5.4 Création d'éléments de contour

Après avoir créé un nouveau contour et déterminé le point de départ, vous définissez les différents éléments qui constituent le contour.

Pour définir un contour, les éléments suivants sont disponibles :

- Droite verticale
- Droite horizontale
- Droite diagonale
- Cercle/arc de cercle
- Pôle

Pour chaque élément de contour, vous remplissez un masque de paramétrage spécifique.

Entrez les coordonnées cartésiennes pour les droites horizontales ou verticales. En revanche, pour les éléments de contour droite diagonale et cercle/arc de cercle, vous pouvez choisir entre coordonnées polaires et coordonnées cartésiennes. Pour entrer des coordonnées polaires, il faut d'abord définir un pôle. Si vous avez déjà défini un pôle pour le point d'attaque, vous pouvez rapporter les coordonnées polaires à ce pôle. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de définir un nouveau pôle.

Lors de l'introduction des paramètres, vous êtes assisté par des images d'aide qui vous expliquent les différents paramètres.

Si vous ne saisissez aucune valeur dans certains champs de paramétrage, le processeur géométrique va supposer que ces valeurs ne sont pas connues et essaiera de les calculer à partir d'autres paramètres.

Si, pour certains contours, vous introduisez plus de paramètres que le nombre nécessaire, des incompatibilités peuvent survenir. Dans ce cas, essayez de saisir moins de paramètres et d'en faire calculer un nombre maximal par le processeur géométrique.

Eléments de raccordement

Comme élément de transition entre deux éléments de contour, vous pouvez choisir entre un rayon et un chanfrein. Le raccordement est toujours rattaché à la fin d'un élément de contour. La sélection d'un élément de transition s'effectue dans le masque de paramétrage de l'élément de contour concerné.

Un élément de transition peut toujours être utilisé s'il y a un point d'intersection des deux éléments voisins et que ce dernier peut se calculer à partir des valeurs introduites. Sinon, il faut utiliser les éléments de contour Droite/Cercle.

La fin du contour présente une exception. Vous pouvez ici, bien qu'aucun point d'intersection avec un autre élément n'existe, définir également un rayon ou un chanfrein comme élément de transition vers la pièce brute.

Fonctions supplémentaires

Pour la programmation d'un contour, vous disposez également des fonctions suivantes :

- Tangente à l'élément précédent

  Vous pouvez programmer la transition à l'élément précédent sous forme de tangente.
- Choix en mode dialogue

  Si les paramètres introduits engendrent deux possibilités de contour, vous devez en choisir une.
- Fermer un contour

  Vous pouvez fermer le contour par une droite reliant la position actuelle au point d'attaque.

Procédure de saisie ou de modification d'un élément de contour

1. Le programme pièce à exécuter ou le programme ShopTurn existe.
2.

Sélectionnez un type de fichier (MPF ou SPF), entrez le nom souhaité pour le programme et actionnez la touche logicielle "OK" ou la touche <Input>.

   L'éditeur s'ouvre.
3.
Sélectionnez l'élément de contour souhaité avec la touche logicielle.

   La fenêtre de saisie "Droite (p.ex. X)" s'ouvre.

   - OU

   La fenêtre de saisie "Droite (p.ex. Y)" s'ouvre.

- OU

La fenêtre de saisie "Droite (p.ex. XY)" s'ouvre.

- OU

La fenêtre de saisie "Cercle" s'ouvre.

- OU

La fenêtre de saisie "Introduction pôle" s'ouvre.

4. Dans le masque de saisie, saisissez toutes les données qui découlent du dessin de la pièce (longueur de la droite, position finale, transition à l'élément suivant, angle d'inclinaison, etc.).

5. Actionnez la touche logicielle "Valider".

   L'élément de contour est ajouté au contour.

6. Pendant l'introduction des données d'un élément de contour, vous pouvez programmer la transition à l'élément précédent sous forme de tangente.

   Appuyez sur la touche logicielle "Tangente à précéd.". L'angle ⟨α2 avec l'élément précédent vaut alors 0°. Dans le champ de saisie du paramètre apparaît l'indication "tangentiel".

7. Répétez cette procédure jusqu'à ce que le contour soit terminé.

8. Actionnez la touche logicielle "Valider".

   Le contour programmé est reporté dans la gamme d'usinage (vue de programme).

9. Actionnez la touche logicielle "Tous les paramètres" si vous désirez, pour certains éléments de contour, afficher d'autres paramètres, par exemple pour introduire des instructions supplémentaires.

Elément de contour "Droite, par exemple X"

Paramètres	Description		Unité
Surface d'usinage (uniquement pour ShopTurn)	• Face frontale C • Face frontale Y • Face frontale B • Surface latérale C • Surface latérale Y		
X	Point final X (abs ou rel)		mm
α1	Angle de départ, par exemple par rapport à l'axe X		Degré
α2	Angle par rapport à l'élément précédent		Degré
Transition avec l'élément suivant	Type de transition • Rayon • Chanfrein		
Rayon	R	Transition à l'élément suivant - Rayon	mm

Paramètres	Description		Unité
Chanfrein	FS	Transition à l'élément suivant - Chanfrein	mm
Instructions supplémentaires	Instructions supplémentaires en code G		

Elément de contour "Droite, par exemple Y"

Paramètres	Description		Unité
Surface d'usinage (uniquement pour ShopTurn)	• Face frontale C • Face frontale Y • Face frontale B • Surface latérale C • Surface latérale Y		
Y	Point final Y (abs ou rel)		mm
α1	Angle de départ par rapport à l'axe X		Degré
Transition avec l'élément suivant	Type de transition • Rayon • Chanfrein		
Rayon	R	Transition à l'élément suivant - Rayon	mm
Chanfrein	FS	Transition à l'élément suivant - Chanfrein	mm
Instructions supplémentaires	Instructions supplémentaires en code G		

Elément de contour "Droite, par exemple XY"

Paramètres	Description		Unité
Surface d'usinage (uniquement pour ShopTurn)	• Face frontale C • Face frontale Y • Face frontale B • Surface latérale C • Surface latérale Y		
X	Point final X (abs ou rel)		mm
Y	Point final Y (abs ou rel)		mm
L	Longueur		mm
α1	Angle de départ, par exemple par rapport à l'axe X		Degré
α2	Angle par rapport à l'élément précédent		Degré
Transition avec l'élément suivant	Type de transition • Rayon • Chanfrein		
Rayon	R	Transition à l'élément suivant - Rayon	mm
Chanfrein	FS	Transition à l'élément suivant - Chanfrein	mm
Instructions supplémentaires	Instructions supplémentaires en code G		

Elément de contour "Cercle"

Paramètres	Description		Unité
Surface d'usinage (uniquement pour ShopTurn)	• Face frontale C • Face frontale Y • Face frontale B • Surface latérale C • Surface latérale Y		
Sens de rotation	• Rotation à droite • Rotation à gauche		
R	Rayon		mm
par exemple X	Point final X (abs ou rel)		mm
par exemple Y	Point final Y (abs ou rel)		mm
par exemple I	Centre du cercle I (abs ou rel)		mm
par exemple J	Centre du cercle J (abs. ou rel.)		mm
α1	Angle de départ par rapport à l'axe X		Degré
α2	Angle par rapport à l'élément précédent		Degré
β1	Angle final par rapport à l'axe Z		Degré
β2	Angle au centre		Degré
Transition avec l'élément suivant	Type de transition • Rayon • Chanfrein		
Rayon	R	Transition à l'élément suivant - Rayon	mm
Chanfrein	FS	Transition à l'élément suivant - Chanfrein	mm
Instructions supplémentaires	Instructions supplémentaires en code G		

Elément de contour "pôle"

Paramètres	Description	Unité
Surface d'usinage (uniquement pour ShopTurn)	• Face frontale C • Face frontale Y • Face frontale B • Surface latérale C • Surface latérale Y	
X Y	Position polaire (abs.) Position polaire (abs.)	mm Degré

8.5.5 Modification d'un contour

Fonction

Vous pouvez modifier ultérieurement un contour déjà créé.

Si vous voulez créer un contour similaire à un contour déjà créé, vous pouvez copier cet ancien contour, le renommer et modifier les éléments du contour, en fonction du nouveau contour à créer.

Vous pouvez

- ajouter,
- modifier,
- insérer ou
- effacer des éléments de contour.

Procédure de modification des éléments de contour

1. Ouvrir le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer.
2. Sélectionnez le bloc de programme où vous souhaitez modifier le contour avec le curseur. Ouvrez le processeur géométrique.
   Les différents éléments de contour sont affichés.
3. Positionnez le curseur à l'emplacement de l'insertion ou de la modification.
4. Sélectionnez l'élément de contour souhaité avec le curseur.
5. Introduisez les paramètres dans le masque de saisie, ou supprimez l'élément et sélectionnez un nouvel élément.
6.

   Actionnez la touche logicielle "Valider".
   L'élément de contour souhaité est inséré ou modifié sur le contour.

Procédure de suppression d'un élément de contour

1. Ouvrir le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer.
2. Positionnez le curseur sur l'élément de contour que vous désirez supprimer.
3.

   Actionnez la touche logicielle "Effacer élément".
4.

   Actionnez la touche logicielle "Effacer".

8.5.6 Appel de contour (CYCLE62) - uniquement programmes en code G

Fonction

La saisie crée un renvoi vers le contour sélectionné.

Quatre possibilités de sélection de l'appel de contour sont disponibles :

1. Nom du contour

   Le contour se trouve dans le programme principal appelant.
2. Repères

   Le contour se trouve dans le programme principal appelant et est limité par les repères saisis.
3. Sous-programme

   Le contour se trouve dans un sous-programme dans la même pièce.
4. Repères dans le sous-programme

   Le contour se trouve dans un sous-programme et est limité par les repères saisis.

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2.

Actionnez les touches logicielles "Fraisage" et "Fraisage contours".
3.

Actionnez les touches logicielles "Contour" et "Appel de contour".
La fenêtre de saisie "Appel de contour" s'ouvre.
4. Paramétrez la sélection de contour.

Paramètres	Description	Unité
Sélection de contour 	• Nom du contour • Etiquettes • Sous-programme • Etiquettes dans le sous-programme	
Nom du contour	CON : Nom du contour	
Etiquettes	• LAB1 : étiquette 1 • LAB2 : étiquette 2	
Sous-programme	PRG : Sous-programme	
Etiquettes dans le sous-programme	• PRG : Sous-programme • LAB1 : étiquette 1 • LAB2 : étiquette 2	

8.5.7 Fraisage en contournage (CYCLE72)

Fonction.

Le cycle "Fraisage en contournage" permet d'usiner des contours ouverts ou fermés. Avant d'appeler cette fonction, vous devez introduire le contour. Le fraisage peut être exécuté dans n'importe quel sens, autrement dit dans le sens programmé du contour ou dans le sens inverse.

Pour un fraisage dans le sens inverse, les contours ne doivent pas être composés de plus de 170 éléments de contours (chanfreins et rayons compris). Les particularités de l'introduction libre de codes G (à l'exception des valeurs d'avance) ne sont pas prises en compte dans le fraisage en contournage exécuté dans le sens inverse au sens du contour.

Programmation de contours quelconques

La programmation du fraisage de contours quelconques ouverts ou fermés a lieu de la façon suivante :

1. Saisir le contour.

   Le contour est successivement constitué des différents éléments de contour.

2. Appel de contour (CYCLE62)

   Vous sélectionnez le contour à usiner.

3. Fraisage en contournage (ébauche)

   Le contour est usiné compte tenu de différentes stratégies d'accostage et de retrait.

4. Fraisage en contournage (finition)

   Si vous avez programmé une surépaisseur de finition pour l'ébauche, une passe de finition est encore effectuée.

5. Fraisage en contournage (chanfreinage)

   Si vous avez prévu un biseau, la pièce est chanfreinée avec un outil spécial.

Fraisage en contournage à gauche ou à droite du contour

Un contour peut être usiné avec un rayon de fraisage à droite ou à gauche. L'utilisateur peut choisir différents modes d'accostage et de retrait, ainsi que différentes stratégies d'accostage et de retrait.

Mode d'accostage / de retrait

Il est possible d'accoster ou de quitter le contour selon un quart de cercle, un demi-cercle ou une droite.

- Dans le cas d'un quart de cercle ou d'un demi-cercle, le rayon de la trajectoire du centre de la fraise doit être indiqué.
- Dans le cas d'une droite, la distance entre l'arête extérieure de la fraise et le point de départ du contour ou le point final du contour, doit être indiquée.

Une programmation mixte est possible aussi, par ex. accostage selon quart de cercle, retrait selon demi-cercle.

Stratégie d'accostage / de retrait

Vous pouvez choisir entre accostage/dégagement dans un plan et accostage/dégagement dans l'espace :

- Accostage dans le plan :

  l'approche est effectuée d'abord en profondeur, puis dans le plan d'usinage.

- Accostage dans l'espace :

  l'approche a lieu simultanément en profondeur et dans le plan d'usinage.

- Le dégagement se fait dans l'ordre inverse.

  Une programmation mixte est possible (par ex. un accostage dans le plan d'usinage et un retrait dans l'espace).

Fraisage en contournage sur la trajectoire centrale

Un contour programmé peut également être usiné sur la trajectoire centrale, si la correction de rayon a été désactivée. Dans ce cas, l'accostage et le dégagement sont possibles sur une droite ou une perpendiculaire. Vous pouvez par exemple utiliser l'accostage ou le retrait perpendiculaire pour des contours fermés.

Type d'usinage

Vous pouvez choisir le type d'usinage pour le fraisage périphérique (ébauche, finition, chanfreinage). Si vous désirez effectuer une "ébauche" suivie d'une "finition", vous devez appeler le cycle d'usinage deux fois (1er bloc = ébauche, 2ème bloc = finition). Les paramètres programmés sont conservés lors du second appel.

En outre, vous pouvez choisir si le contour doit être usiné avec correction du rayon de la fraise ou si le centre de la fraise doit se déplacer sur le contour.

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2.

Actionnez la touche logicielle "Fraisage".
3.

Actionnez les touches logicielles "Fraisage contours" et "Fraisage en contournage".
La fenêtre de saisie "Fraisage en contournage" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G				Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage			T	Nom d'outil	
RP	Plan de retrait	mm		D	Numéro de tranchant	
SC	Distance de sécurité	mm		F	Avance	mm/min mm/tr
F	Avance	mm/min		S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min

Paramètres	Description	Unité
Surface d'usinage (uniquement pour ShopTurn)	• Face frontale C • Face frontale Y • Surface latérale C • Surface latérale Y	
Usinage	• ∇ (ébauche) • ∇∇∇ (finition) • Chanfreinage	
Sens d'usinage	Usinage dans le sens programmé du contour • en avant : l'usinage s'effectue dans le sens programmé du contour • en arrière : l'usinage s'effectue dans le sens opposé au sens programmé du contour	

Paramètres	Description	Unité
Correction de rayon	• gauche (usinage à gauche du contour) • droite (usinage à droite du contour) • désactivée Un contour programmé peut également être usiné sur la trajectoire centrale. Dans ce cas, l'accostage et le dégagement sont possibles sur une droite ou une perpendiculaire. Vous pouvez par exemple utiliser l'accostage ou le dégagement perpendiculaire pour des contours fermés.	
CP	Angle de positionnement pour zone d'usinage - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Face frontale Y)	Degré
C0	Angle de positionnement pour surface d'usinage - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Surface latérale Y)	Degré
Z0 ou X0	Point de référence Z ou X - (uniquement pour codes G et ShopTurn surface d'usinage Face frontale C/Y) ou - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Surface latérale C/Y)	mm
Z1 ou X1	Profondeur finale (abs) ou profondeur finale par rapport à Z0 ou X0 (rel) - (uniquement pour codes C et ShopTurn surface d'usinage Face frontale Y/C) ou - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Surface latérale Y/C)	mm
DZ ou DX	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour usinage ∇ et ∇∇∇) - (uniquement pour codes G et ShopTurn surface d'usinage Face frontale C/Y) ou - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Surface latérale C/Y)	mm
UZ ou UX	Surépaisseur de finition Profondeur - (uniquement pour usinage ∇) - (uniquement pour codes G et ShopTurn surface d'usinage Face frontale C/Y) ou - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Surface latérale C/Y)	mm
UXY ou UYZ	Surépaisseur de finition Plan - (uniquement pour codes G et ShopTurn surface d'usinage Face frontale C/Y) ou - Surépaisseur de finition sur le plan - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Surface latérale C/Y)	mm
Accostage	Mode d'accostage dans le plan • Quart de cercle : partie d'une spirale (uniquement pour fraisage en contournage à gauche et à droite du contour) • Demi-cercle : partie d'une spirale (uniquement pour fraisage en contournage à gauche et à droite du contour) • Droite : oblique dans l'espace • A la perpendiculaire : a angle droit avec la trajectoire (uniquement pour le fraisage en contournage avec le centre de la fraise sur le contour)	
Stratégie d'accostage	• axe par axe - (uniquement pour l'accostage "en quart de cercle, en demi-cercle ou sur une droite") • dans l'espace - (uniquement pour l'accostage "en quart de cercle, en demi-cercle ou sur une droite")	
R1	Rayon d'accostage - (uniquement pour l'accostage "en quart de cercle ou en demi-cercle")	mm

Paramètres	Description	Unité
L1	Longueur d'accostage - (uniquement pour l'accostage sur une "droite")	mm
FZ	Avance d'approche profondeur	mm
Retrait U	Mode de retrait dans le plan • Quart de cercle : partie d'une spirale (uniquement pour fraisage en contournage à gauche et à droite du contour) • Demi-cercle : partie d'une spirale (uniquement pour fraisage en contournage à gauche et à droite du contour) • Droite :	
Stratégie de retrait U	• axe par axe • dans l'espace	
R2	rayon de retrait - (uniquement pour le retrait "en quart de cercle ou en demi-cercle")	mm
L2	Longueur de retrait - (uniquement pour le retrait sur une "droite")	mm
Mode de relèvement U	Quand plusieurs approches en profondeur sont nécessaires, indiquez la hauteur du retrait que doit effectuer l'outil entre les différentes approches (transition entre fin du contour et début). Mode de relèvement avant toute nouvelle passe • aucun retrait • sur RP • Z0 + distance de sécurité • de la distance de sécurité	
FR	Avance de retrait pour positionnement intermédiaire	
FS	Largeur du chanfrein pour le chanfreinage - (uniquement pour chanfreinage)	mm
ZFS U	Profondeur de plongée de la pointe d'outil (abs ou rel) – (uniquement pour chanfreinage)	mm

8.5.8 Contour de poche/Contour de tourillon (CYCLE63/64)

Contours de poches ou d'îlots

Les contours de poches ou d'îlots doivent être fermés, c.-à-d. que leur point de départ et leur point final doivent être identiques. Vous pouvez également programmer des poches qui comportent un ou plusieurs îlots. Les îlots peuvent se trouver partiellement hors de la poche ou se chevaucher. Le premier contour indiqué est interprété comme contour de poche, tous les autres comme îlots.

Contours de tourillons

Les contours de tourillons doivent être fermés, c.-à-d. que leur point de départ et leur point final doivent être identiques. Vous pouvez définir plusieurs tourillons qui peuvent aussi se recouper. Le premier contour indiqué est interprété comme contour de brut, tous les autres comme tourillons.

Bloquer la broche

Pour le fraisage de contours avec plongée verticale dans la matière par exemple, il peut être judicieux de bloquer la broche afin d'éviter son gauchissement. La fonction "bloquer la broche" doit être implémentée par le fabricant.

Usinage

Vous effectuez la programmation du fraisage de contours de poches avec îlots/contours de brut de la façon suivante, par ex. :

1. Saisie du contour de poche/contour de brut
2. Saisie de contours d'îlots/de tourillons
3. Appel du contour pour contour de poche/contour de brut ou contours d'îlots/de tourillons (uniquement pour programme en code G)
4. Centrage (uniquement possible pour contour de poche)
5. Perçage d'avant-trous (uniquement possible pour contour de poche)
6. Évidement/usinage de la poche/du tourillon - Ébauchage
7. Évidement/usinage de la matière restante - Ébauchage
8. Finition du (fond/bord)
9. Chanfreinage

8.5.9 Perçage avant-trous dans poche (CYCLE64)

Fonction

Outre le perçage d'avant-trous, le cycle permet également un centrage. Pour cela, les programmes de centrage et de perçage d'avant-trous générés par le cycle sont appelés.

Si vous désirez pénétrer perpendiculairement pour évider une poche quelconque et si une fraise à dent en bout n'est pas disponible, vous devez d'abord percer un ou plusieurs avant-trous. Pour éviter que le foret ne glisse lors du perçage d'un avant-trou, vous pouvez d'abord effectuer un centrage.

Avant de percer un avant-trou, vous devez introduire le contour de la poche. Si vous désirez effectuer un centrage auparavant, vous devez programmer les deux opérations dans des blocs distincts.

Le nombre et les positions des avant-trous dépendent de certains paramètres (forme du contour, outil, passe latérale, surépaisseur de finition, ...) et sont calculés par le cycle.

Si vous avez plusieurs poches à fraiser et si vous voulez éviter le changement d'outil, effectuez tout d'abord les avant-trous pour toutes les poches, puis passez ensuite à l'évidement. Dans ce cas, vous devez renseigner également les paramètres additionnels qui s'affichent pour le centrage/perçage d'avant-trous, quand vous actionnez la touche logicielle "Tous les paramètres". Ceux-ci doivent correspondre aux paramètres de l'opération d'évidement associée. Procédez de la manière suivante pour la programmation :

1. Contour Poche 1
2. Centrage
3. Contour Poche 2
4. Centrage
5. Contour Poche 1
6. Perçage d'avant-trous
7. Contour Poche 2
8. Perçage d'avant-trous
9. Contour Poche 1
10. Evidement
11. Contour Poche 2
12. Evidement

Si vous effectuez l'usinage complet d'une poche, c'est-à-dire que vous effectuez successivement le centrage, le perçage des avant-trous et l'évidement, et si vous ne renseignez pas les paramètres additionnels pour le centrage/perçage d'avant-trous, le cycle prélèvera les valeurs de ces paramètres dans l'opération d'usinage Evidement (ébauche). Ces valeurs doivent être à nouveau spécifiées pour la programmation en codes G.

Marche à suivre pour le centrage

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez les touches logicielles "Frais.", "Fraisage contour", "Perçage eb" et "Centrage".
   La fenêtre de saisie "Centrage" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G				Paramètres programme ShopTurn		
PRG	Nom du programme à générer			T	Nom d'outil	
PL	Plan d'usinage			D	Numéro de tranchant	
Sens de fraisage	• En avalant • En opposition			F	Avance	mm/min mm/tr
RP	Plan de retrait		mm	S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
SC	Distance de sécurité		mm			
F	Avance		mm/min			

Paramètres	Description	Unité
TR	Outil de référence de l'opération de fraisage suivante	
Surface d'usinage (uniquement pour ShopTurn)	• Face frontale C • Face frontale Y (uniquement en présence d'un axe des Y) • Face frontale B • Surface latérale C • Surface latérale Y (uniquement en présence d'un axe des Y)	
Z0 ou X0	Point de référence Z ou X - (uniquement pour codes G ou ShopTurn zone d'usinage Face frontale C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale C/Y)	mm
Z1 ou X1	Profondeur de la poche ∅ (abs) ou profondeur par rapport à Z0 ou X0 (rel) - (uniquement pour codes G ou ShopTurn surface d'usinage Face frontale C/Y/B) - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Surface latérale C/Y)	mm
CP	Angle de positionnement pour zone d'usinage - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Face frontale Y)	Degré
C0	Angle de positionnement pour surface d'usinage - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale Y)	Degré

Paramètres	Description	Unité
DXY ou DYZ	• profondeur de passe maximale dans le plan • profondeur de passe maximale dans le plan comme pourcentage du diamètre de fraisage - (uniquement pour codes G et ShopTurn zone d'usinage Face frontale C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale C/Y)	en %
UXY ou UYZ	Surépaisseur de finition sur le plan - (uniquement pour codes G et ShopTurn surface d'usinage Face frontale C/Y) ou - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Surface latérale C/Y)	mm
Mode de relèvement	Mode de relèvement avant toute nouvelle passe Si plusieurs points de plongée sont nécessaires lors de l'usinage, la hauteur de retrait peut être programmée : • sur RP • Z0 + distance de sécurité - (uniquement pour codes G et ShopTurn surface d'usinage Face frontale C/Y) ou • X0 + distance de sécurité - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale C/Y Lors du passage au point suivant de plongée, l'outil est retiré jusqu'à cette hauteur. Si la zone de la poche ne comporte pas d'élément dont la hauteur excède Z0, le mode de relèvement Z0 + distance de sécurité peut être programmé.	 mm mm mm

Marche à suivre pour le perçage d'avant-trous

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez les touches logicielles "Frais.", "Fraisage contourn", "Perçage eb" et "Avant-trou".
   La fenêtre de saisie "Perçage eb" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G				Paramètres programme ShopTurn		
PRG	Nom du programme à générer			T	Nom d'outil	
PL	Plan d'usinage			D	Numéro de tranchant	
Sens de fraisage	• En avalant • En opposition			F	Avance	mm/min mm/tr
RP	Plan de retrait	mm		S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
SC	Distance de sécurité	mm				
F	Avance	mm/min				

Paramètres	Description	Unité
TR	Outil de référence de l'opération de fraisage suivante	
Surface d'usinage (uniquement pour ShopTurn)	• Face frontale C • Face frontale Y • Face frontale B • Surface latérale C • Surface latérale Y	
Z0 ou X0	Point de référence Z ou X - (uniquement pour codes G ou ShopTurn surface d'usinage Face frontale C/Y/B) - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Surface latérale C/Y)	mm
Z1 ou X1	Profondeur de la poche (abs) ou profondeur par rapport à Z0 ou X0 (rel) - (uniquement pour codes G ou ShopTurn surface d'usinage Face frontale C/Y/B) - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Surface latérale C/Y)	mm
CP	Angle de positionnement pour zone d'usinage - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Face frontale Y)	Degré
C0	Angle de positionnement pour surface d'usinage - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale Y)	Degré
DXY ou DYZ	• profondeur de passe maximale dans le plan • profondeur de passe maximale dans le plan comme pourcentage du diamètre de fraisage - (uniquement pour codes G et ShopTurn surface d'usinage Face frontale C/Y/B) - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Surface latérale C/Y)	en %
UXY ou UYZ	Surépaisseur de finition sur le plan - (uniquement pour codes G et ShopTurn surface d'usinage Face frontale C/Y/B) - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Surface latérale C/Y)	mm
UZ ou UX	Surépaisseur de finition Profondeur - (uniquement pour codes G et ShopTurn surface d'usinage Face frontale C/Y/B) - (uniquement pour ShopTurn surface d'usinage Surface latérale C/Y)	mm
Mode de relèvement	Mode de relèvement avant toute nouvelle passe Si plusieurs points de plongée sont nécessaires lors de l'usinage, la hauteur de retrait peut être programmée : • sur RP • Z0 + distance de sécurité - (uniquement pour codes G et ShopTurn zone d'usinage Face frontale C/Y/B) ou • X0 + distance de sécurité - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale C/Y Lors du passage au point suivant de plongée, l'outil est retiré jusqu'à cette hauteur. Si la poche ne comporte pas d'élément dont la hauteur excède Z0 (X0), le mode de relèvement Z0 (X0) + distance de sécurité peut être programmé.	 mm mm mm

8.5.10 Fraisage poche (CYCLE63)

Fonction

La fonction "Fraisage d'une poche" permet de fraiser une poche sur la face frontale ou sur la surface latérale.

Avant l'évidement de la poche, vous devez introduire le contour de la poche et, le cas échéant, d'un îlot. La poche est évidée parallèlement au contour, de l'intérieur vers l'extérieur. Le sens de l'évidement est déterminé par le sens de rotation d'usinage (en avalant ou en opposition). Si la poche comporte un îlot, le cycle les prend en considération automatiquement lors de l'évidement.

Type d'usinage

Vous pouvez choisir le type d'usinage pour l'évidement (ébauche ou finition). Si vous désirez effectuer une ébauche suivie d'une finition, vous devez appeler le cycle d'usinage deux fois (1er bloc = ébauche, 2ème bloc = finition). Les paramètres programmés sont conservés lors du second appel.

Lors de la plongée pendulaire, le message "Course de rampe trop courte" s'affiche si l'outil sur la trajectoire de rampe s'éloigne du point de pénétration d'une distance inférieure au diamètre de la fraise. Dans ce cas, réduisez l'angle de plongée.

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez les touches logicielles "Fraisage", "Frais. cont." et "Poche".
   La fenêtre de saisie "Fraisage poche" s'ouvre.

Paramètres programme à codes G				**Paramètres programme ShopTurn**		
PRG	Nom du programme à générer			T	Nom d'outil	
PL	Plan d'usinage			D	Numéro de tranchant	
Sens de fraisage	• En avalant • En opposition			F	Avance	mm/min mm/tr
RP	Plan de retrait		mm	S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
SC	Distance de sécurité		mm			
F	Avance		mm/min			

Paramètres	Description	Unité
Surface d'usinage (uniquement pour ShopTurn)	• Face frontale C • Face frontale Y • Face frontale B • Surface latérale C • Surface latérale Y	
Usinage	Les usinages technologiques ci-après peuvent être sélectionnés : • ∇ (ébauche) • ∇∇∇ fond (finition du fond) • ∇∇∇ bord (finition du bord) • Chanfreinage	
Z0 ou X0	Point de référence Z ou X - (uniquement pour codes G ou ShopTurn zone d'usinage Face frontale C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale C/Y)	mm
Z1 ou X1	Profondeur de la poche (abs) ou profondeur par rapport à Z0 ou X0 (rel) - (uniquement pour codes G ou ShopTurn zone d'usinage Face frontale C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale C/Y)	mm
CP	Angle de positionnement pour zone d'usinage - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Face frontale Y)	Degré
C0	Angle de positionnement pour surface d'usinage - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale Y)	Degré
DXY ou DYZ	• profondeur de passe maximale dans le plan • profondeur de passe maximale dans le plan comme pourcentage du diamètre de fraisage - (uniquement pour codes G et ShopTurn zone d'usinage Face frontale C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale C/Y)	mm %
DZ ou DX	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour codes G et ShopTurn zone d'usinage Face frontale C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale C/Y)	
UXY ou UYZ	Surépaisseur de finition sur le plan - (uniquement pour codes G et ShopTurn zone d'usinage Face frontale C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale C/Y)	mm
UZ ou UX	Surépaisseur de finition Profondeur - (uniquement pour codes G et ShopTurn zone d'usinage Face frontale C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale C/Y)	mm
Point de départ	• Indication manuelle du point de départ • Calcul automatique du point de départ	
XS	Point de départ X - (uniquement pour une indication manuelle du point de départ)	
YS	Point de départ Y - (uniquement pour une indication manuelle du point de départ)	

Paramètres	Description	Unité
Plongée U	Les stratégies de plongée suivantes sont sélectionnables - (uniquement pour ∇ ou ∇∇∇ fond) : • **à la perpendiculaire : plongée perpendiculaire, au centre de la poche** La profondeur de passe déterminée par le calcul est exécutée au centre de la poche dans un bloc. Avec ce réglage, la fraise doit couper au centre ou bien il faut faire un avant-trou. • **hélicoïdale : plongée selon une trajectoire en spirale** Le centre de la fraise se déplace sur la trajectoire en spirale déterminée par le rayon et la profondeur par révolution (trajectoire hélicoïdale). Une fois que la profondeur de passe est atteinte, un cercle complet est exécuté encore une fois, afin d'éliminer la trajectoire de plongée oblique. • **pendulaire : plongée avec oscillation dans l'axe central de la poche rectangulaire** Le centre de la fraise oscille sur une droite, jusqu'à ce qu'il ait atteint la profondeur de passe. Lorsque la profondeur est atteinte, le mouvement pendulaire est encore exécuté une fois, mais sans pénétration, pour éliminer l'inclinaison de la pénétration.	
FZ U(uniquement pour ShopTurn)	Avance d'approche profondeur - (seulement pour plongée verticale)	mm/min mm/dent
FZ (uniquement pour codes G)	Avance d'approche profondeur - (seulement pour plongée verticale)	mm/min
FP	Pas maximal de l'hélice – (uniquement pour plongée hélicoïdale)	mm/tr
ER	Rayon de l'hélice - (uniquement pour plongée hélicoïdale) Le rayon de plongée ne doit pas être supérieur à celui de la fraise, sinon il restera de la matière.	mm
EW	Angle de plongée maximal - (uniquement pour plongée pendulaire)	Degré
Mode de relèvement U	Mode de relèvement avant toute nouvelle passe Si plusieurs points de plongée sont nécessaires lors de l'usinage, la hauteur de retrait peut être programmée : • sur RP • Z0 + distance de sécurité - (uniquement pour codes G et ShopTurn zone d'usinage Face frontale C/Y/B) ou • X0 + distance de sécurité - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale C/Y Lors du passage au point suivant de plongée, l'outil est retiré jusqu'à cette hauteur. Si la poche ne comporte pas d'élément dont la hauteur excède Z0 (X0), le mode de relèvement Z0 (X0) + distance de sécurité peut être programmé.	 mm mm mm
FS	Largeur du chanfrein pour le chanfreinage - (uniquement pour chanfreinage)	mm
ZFS U	Profondeur de plongée de la pointe d'outil (abs ou rel) – (uniquement pour chanfreinage)	mm

8.5.11 Poche matière restante (CYCLE63, option)

Fonction

Si vous avez évidé une poche (avec ou sans îlots) et s'il est resté de la matière, celle-ci est automatiquement détectée. Vous pouvez enlever ce reste de matière à l'aide d'un outil adéquat, sans répéter l'usinage de toute la poche ; autrement dit, vous évitez des courses à vide inutiles. La matière restée en place du fait de la surépaisseur de finition n'est pas de la matière restante, telle qu'elle est entendue ici.

Le calcul de la matière restante se fait sur la base de la fraise utilisée pour l'évidement.

Si vous avez plusieurs poches à fraiser et si vous voulez éviter le changement inutile d'outil, évidez tout d'abord toutes les poches, puis enlevez ensuite la matière restante. Dans ce cas, vous devez également renseigner, pour l'enlèvement de la matière restante, le paramètre Outil de référence TR qui s'affiche pour le programme ShopTurn quand vous actionnez la touche logicielle "Tous les paramètres". Procédez de la manière suivante pour la programmation :

1. Contour Poche 1
2. Evidement
3. Contour Poche 2
4. Evidement
5. Contour Poche 1
6. Enlèvement de la matière restante
7. Contour Poche 2
8. Enlèvement de la matière restante

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.

2. Actionnez les touches logicielles "Fraisage", "Frais. cont." et "Mat. rest. poche".

   La fenêtre de saisie "Poche, matière restante" s'ouvre.



3. Actionnez la touche logicielle "Tous les paramètres" pour le programme ShopTurn si vous désirez introduire des paramètres supplémentaires.

Paramètres programme à codes G				**Paramètres programme ShopTurn**		
PRG	Nom du programme à générer			T	Nom d'outil	
PL	Plan d'usinage			D	Numéro de tranchant	
Sens de fraisage	• En avalant • En opposition			F	Avance	mm/min mm/tr
RP	Plan de retrait		mm	S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
SC	Distance de sécurité		mm			
F	Avance		mm/min			

Paramètres	**Description**	**Unité**
Surface d'usinage (uniquement pour ShopTurn)	• Face frontale C • Face frontale Y • Face frontale B • Surface latérale C • Surface latérale Y	
TR	Outil de référence pour matière restante	
D	Numéro de tranchant	
Z0 ou X0	Point de référence Z ou X - (uniquement pour codes G ou ShopTurn zone d'usinage Face frontale C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale C/Y)	mm
Z1 ou X1	Profondeur de la poche (abs) ou profondeur par rapport à Z0 ou X0 (rel) - (uniquement pour codes G ou ShopTurn zone d'usinage Face frontale C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale C/Y)	mm
CP	Angle de positionnement pour zone d'usinage - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Face frontale Y)	Degré
C0	Angle de positionnement pour surface d'usinage - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale Y)	Degré
DXY ou DYZ	• profondeur de passe maximale dans le plan • profondeur de passe maximale dans le plan comme pourcentage du diamètre de fraisage - (uniquement pour codes G et ShopTurn zone d'usinage Face frontale C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale C/Y)	en %
DZ ou DX	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour codes G et ShopTurn zone d'usinage Face frontale C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale C/Y)	
Mode de relèvement	Mode de relèvement avant toute nouvelle passe Si plusieurs points de plongée sont nécessaires lors de l'usinage, la hauteur de retrait peut être programmée : • sur RP • Z0 + distance de sécurité - (uniquement pour codes G et ShopTurn zone d'usinage Face frontale C/Y/B) ou • X0 + distance de sécurité - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale C/Y Lors du passage au point suivant de plongée, l'outil est retiré jusqu'à cette hauteur. Si la poche ne comporte pas d'élément dont la hauteur excède Z0 (X0), le mode de relèvement Z0 (X0) + distance de sécurité peut être programmé.	mm mm mm

8.5.12 Fraisage contour tourillon (CYCLE63)

Fonction

La fonction "Fraisage d'un tourillon" permet de fraiser un tourillon quelconque sur la face frontale ou sur la surface latérale.

Avant de fraiser le tourillon, il faut d'abord introduire un contour de brut puis un ou plusieurs contours de tourillon(s). Le contour du brut délimite la zone en dehors de laquelle il n'y a plus de matière et où les déplacements s'effectuent à vitesse rapide. De la matière est alors enlevée entre le contour du brut et le contour du tourillon.

Type d'usinage

Vous pouvez choisir le type d'usinage pour le fraisage (ébauche, finition du fond, finition du bord, chanfreinage). Si vous désirez effectuer une ébauche suivie d'une finition, vous devez appeler le cycle d'usinage deux fois (1er bloc = ébauche, 2ème bloc = finition). Les paramètres programmés sont conservés lors du second appel.

Accostage/retrait

1. L'outil se déplace jusqu'au point de départ en vitesse rapide et à hauteur du plan de retrait, puis se positionne à la distance de sécurité. Le point de départ est calculé par le cycle.
2. L'outil pénètre d'abord à la profondeur d'usinage puis accoste le contour de tourillon latéralement en quart de cercle en avance d'usinage.
3. Le tourillon est dégagé parallèlement au contour de l'extérieur vers l'intérieur. La direction est définie par le sens d'usinage (en opposition ou en avalant) (voir le chapitre "Modification des réglages pour le programme").
4. Une fois le tourillon dégagé dans un des plans, l'outil quitte le contour sur un quart de cercle puis a lieu la prise de passe en profondeur suivante.
5. Le tourillon est à nouveau accosté en quart de cercle et dégagé parallèlement au contour de l'extérieur vers l'intérieur.
6. Les étapes 4 et 5 sont répétées jusqu'à ce que la profondeur de tourillon programmée soit atteinte.
7. L'outil se retire en vitesse rapide, jusqu'à la distance de sécurité.

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez les touches logicielles "Fraisage", "Frais. cont." et "Tourillon".
   La fenêtre de saisie "Fraisage tourillon" s'ouvre.
3. Sélectionnez le type d'usinage "Ebauche".

Paramètres programme à codes G				**Paramètres programme ShopTurn**		
PRG	Nom du programme à générer			T	Nom d'outil	
PL	Plan d'usinage			D	Numéro de tranchant	
Sens de fraisage	• En avalant • En opposition			F	Avance	mm/min mm/tr
RP	Plan de retrait		mm	S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
SC	Distance de sécurité		mm			
F	Avance		mm/min			

Paramètres	**Description**	**Unité**
Surface d'usinage (uniquement pour ShopTurn)	• Face frontale C • Face frontale Y • Face frontale B • Surface latérale C • Surface latérale Y	
Usinage	Les usinages technologiques ci-après peuvent être sélectionnés : • ∇ (ébauche) • ∇∇∇ fond (finition du fond) • ∇∇∇ bord (finition du bord) • Chanfreinage	
Z0 ou X0	Point de référence Z ou X - (uniquement pour codes G ou ShopTurn zone d'usinage Face frontale C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale C/Y)	mm
Z1 ou X1	Profondeur de la poche (abs) ou profondeur par rapport à Z0 ou X0 (rel) - (uniquement pour codes G ou ShopTurn zone d'usinage Face frontale C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale C/Y) - ((uniquement pour ∇, ∇∇∇ fond ou ∇∇∇ bord)	mm
CP	Angle de positionnement pour zone d'usinage - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Face frontale Y)	Degré
C0	Angle de positionnement pour surface d'usinage - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale Y)	Degré
DXY ou DYZ	• profondeur de passe maximale dans le plan • profondeur de passe maximale dans le plan comme pourcentage du diamètre de fraisage - (uniquement pour codes G et ShopTurn zone d'usinage Face frontale C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale C/Y) - (uniquement pour ∇ et ∇∇∇ fond)	en %
DZ ou DX	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour codes G et ShopTurn zone d'usinage Face frontale C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale C/Y) – (uniquement pour ∇ ou ∇∇∇ bord)	
UXY ou UYZ	Surépaisseur de finition dans le plan - (uniquement pour codes G et ShopTurn zone d'usinage Face frontale C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale C/Y) – (uniquement pour ∇, ∇∇∇ fond ou ∇∇∇ bord)	mm

Paramètres	Description	Unité
UZ ou UX	Surépaisseur de finition Profondeur - (uniquement pour codes G et ShopTurn zone d'usinage Face frontale C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale C/Y) – (uniquement pour ∇ ou ∇∇∇ fond)	mm
Mode de relèvement	Mode de relèvement avant toute nouvelle passe Si plusieurs points de plongée sont nécessaires lors de l'usinage, la hauteur de retrait peut être programmée : • sur RP • Z0 + distance de sécurité - (uniquement pour codes G et ShopTurn zone d'usinage Face frontale C/Y/B) ou • X0 + distance de sécurité - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale C/Y Lors du passage au point suivant de plongée, l'outil est retiré jusqu'à cette hauteur. Si la poche ne comporte pas d'élément dont la hauteur excède Z0 (X0), le mode de relèvement Z0 (X0) + distance de sécurité peut être programmé.	 mm mm mm
FS	Largeur du chanfrein pour le chanfreinage - (uniquement pour chanfreinage)	mm
ZFS	Profondeur de plongée de la pointe d'outil (abs ou rel) – (uniquement pour chanfreinage)	mm

8.5.13 Contour tourillon matière restante (CYCLE63, option)

Fonction

Si vous avez fraisé un tourillon et s'il subsiste de la matière, celle-ci est automatiquement détectée. Vous pouvez enlever ce reste de matière à l'aide d'un outil adéquat, sans répéter l'usinage de tout le tourillon ; autrement dit, vous évitez des courses à vide inutiles. La matière restée en place du fait de la surépaisseur de finition n'est pas de la matière restante, telle qu'elle est entendue ici.

Le calcul de la matière restante se fait sur la base de la fraise utilisée lors du dégagement.

Si vous désirez fraiser plusieurs tourillons et éviter des changements d'outil inutiles, il est préférable de dégager d'abord tous les tourillons puis d'enlever la matière restante. Dans ce cas, vous devez également renseigner, pour l'enlèvement de la matière restante, le paramètre Outil de référence TR qui s'affiche pour le programme ShopTurn quand vous actionnez la touche logicielle "Tous les paramètres". Procédez de la manière suivante pour la programmation :

1. Contour de la pièce brute 1
2. Contour du tourillon 1
3. Dégagement du tourillon 1
4. Contour de la pièce brute 2
5. Contour du tourillon 2
6. Dégagement du tourillon 2
7. Contour de la pièce brute 1
8. Contour du tourillon 1

9. Evider la matière restante du tourillon 1
10. Contour de la pièce brute 2
11. Contour du tourillon 2
12. Evider la matière restante du tourillon 2

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2.

Actionnez les touches logicielles "Fraisage", "Frais. cont." et "Mat. rest. tourillon".
La fenêtre de saisie "Matière rest. tourillon" s'ouvre.

3. 

Actionnez la touche logicielle "Tous les paramètres" pour le programme ShopTurn si vous désirez introduire des paramètres supplémentaires.

Paramètres programme à codes G				Paramètres programme ShopTurn		
PRG	Nom du programme à générer			T	Nom d'outil	
PL	Plan d'usinage			D	Numéro de tranchant	
Sens de fraisage	• En avalant • En opposition			F	Avance	mm/min mm/tr
RP	Plan de retrait		mm	S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
SC	Distance de sécurité		mm			
F	Avance		mm/min			

Paramètres	Description	Unité
Usinage	Les usinages technologiques ci-après peuvent être sélectionnés : • ∇ (ébauche)	
Surface d'usinage (uniquement pour ShopTurn)	• Face frontale C • Face frontale Y • Face frontale B • Surface latérale C • Surface latérale Y	
TR	Outil de référence de l'opération de fraisage précédente	
D	Numéro de tranchant	

Paramètres	Description	Unité
Z0 ou X0	Point de référence Z ou X - (uniquement pour codes G ou ShopTurn zone d'usinage Face frontale C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale C/Y)	mm
Z1 ou X1	Profondeur de la poche (abs) ou profondeur par rapport à Z0 ou X0 (rel) - (uniquement pour codes G ou ShopTurn zone d'usinage Face frontale C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale C/Y)	mm
CP	Angle de positionnement pour zone d'usinage - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Face frontale Y)	Degré
C0	Angle de positionnement pour surface d'usinage - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale Y)	Degré
DXY ou DYZ	• profondeur de passe maximale dans le plan • profondeur de passe maximale dans le plan comme pourcentage du diamètre de fraisage - (uniquement pour codes G et ShopTurn zone d'usinage Face frontale C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale C/Y)	mm %
DZ ou DX	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour codes G et ShopTurn zone d'usinage Face frontale C/Y/B) ou - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale C/Y)	
Mode de relèvement	Mode de relèvement avant toute nouvelle passe Si plusieurs points de plongée sont nécessaires lors de l'usinage, la hauteur de retrait peut être programmée : • sur RP • Z0 + distance de sécurité - (uniquement pour codes G et ShopTurn zone d'usinage Face frontale C/Y/B) ou • X0 + distance de sécurité - (uniquement pour ShopTurn zone d'usinage Surface latérale C/Y Lors du passage au point suivant de plongée, l'outil est retiré jusqu'à cette hauteur. Si la poche ne comporte pas d'élément dont la hauteur excède Z0 (X0), le mode de relèvement Z0 (X0) + distance de sécurité peut être programmé.	mm mm mm
FS	Largeur du chanfrein pour le chanfreinage - (uniquement pour chanfreinage)	mm
ZFS	Profondeur de plongée de la pointe d'outil (abs ou rel) – (uniquement pour chanfreinage)	mm

8.6 Autres cycles et fonctions

8.6.1 Orientation plan/outil (CYCLE800)

Le cycle de pivotement CYCLE800 sert à orienter une surface quelconque de manière à pouvoir l'usiner ou la mesurer. Dans ce cycle, les origines des pièces et corrections d'outils actives sont converties sur la surface inclinée en tenant compte de la concaténation cinématique de la machine, par appel des fonctions CN correspondantes et les axes rotatifs sont positionnés (au choix).

Le pivotement peut se faire :

- par axe
- par angle projeté
- directement

Les axes linéaires peuvent être dégagés avant le positionnement des axes rotatifs.

Le pivotement nécessite toujours trois axes géométriques.

Dans le modèle de base, les fonctions

- 3 + 2 axes d'usinage oblique et
- Porte-outil orientable

sont disponibles.

Approche/orientation d'outil pour un programme à codes G

La fonction Pivotement inclut également les fonctions "Approche outil", "Orientation outil de fraisage" et "Orientation outil de tournage". Pour l'approche et l'orientation, contrairement au pivotement, le système de coordonnées (SCP) n'est pas tourné.

Conditions préalables avant l'appel du cycle de pivotement

Avant le 1er appel du cycle de pivotement dans le programme principal, un outil (tranchant de l'outil D>0) et le décalage d'origine (DO) avec lequel la pièce a été effleurée ou mesurée doivent être programmés.

Exemple :

```
N1 T1D1
N2 M6
N3 G17 G54
N4 CYCLE800(1,"",0,57,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1))       ;Pivotement ZERO sur
                                                     ;Position initiale de
                                                     ;Cinématique machine
N5 WORKPIECE(,,,,"BOX",0,0,50,0,0,0,100,100)        ;Déclaration de pièce brute
                                                     ;pour simulation et
                                                     ;Dessin simultané
```

Sur les machines pour lesquelles le pivotement est configuré, chaque programme principal doit commencer par un pivotement dans la position initiale de la machine.

La définition de la pièce brute (WORKPIECE) se rapporte toujours au décalage d'origine actuel. Pour les programmes qui utilisent la fonction "Pivotement", une orientation sur zéro doit intervenir avant la définition de la pièce brute. Pour les programmes ShopTurn, la pièce brute se rapporte automatiquement à l'état non orienté dans l'en-tête du programme.

Dans le cycle de pivotement, le décalage d'origine (DO) et les décalages et rotations des paramètres du CYCLE800 sont convertis dans le plan d'usinage correspondant. Le décalage d'origine est conservé. Les décalages et rotations sont enregistrés dans des frames système, les frames de pivotement (affichage sous Paramètres/Décalages d'origine) :

- Référence outil ($P_TOOLFRAME)
- Référence table circulaire ($P_PARTFRAME)
- Référence pièce ($P_WPFRAME)

Le plan d'usinage actuel (G17, G18, G19) est pris en compte par le cycle de pivotement.

Le pivotement sur une surface d'usinage ou auxiliaire comporte toujours 3 étapes :

- Décalage du SCP avant la rotation
- Rotation du SCP (par axe, ...)
- Décalage du SCP après la rotation

Les décalages ou rotations se rapportent au système de coordonnées X,Y,Z de la pièce et ne dépendent donc pas de la machine (sauf pour "Axe rotatif direct").

Aucun frame programmable n'est utilisé dans le cycle de pivotement. Les frames programmés par l'utilisateur sont pris en compte pour tout pivotement supplémentaire.

Dans le cas d'un nouveau plan de pivotement en revanche, les frames programmables sont annulés. Des opérations quelconques peuvent être exécutées sur le plan de pivotement, par ex. en appelant des cycles standard ou des cycles de mesure.

Après un reset du programme ou en cas de panne de courant, le dernier plan de pivotement reste actif. Le comportement en cas de reset ou de mise sous tension peut être configuré via les paramètres machine.

Constructeur de la machine-outil
Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Recherche de bloc pour pivotement plan/orientation outil

Pour la recherche de bloc avec calcul, les axes rotatifs automatiques du jeu de paramètres de pivotement actif sont tout d'abord prépositionnés après le lancement de la CN, puis les autres axes de la machine sont positionnés. Cela ne s'applique pas lorsqu'une transformation de type TRACYL ou TRANSMIT est active après la recherche de bloc. Dans ce cas, toutes les positions collectées de tous les axes sont déplacées simultanément.

Constructeur de la machine-outil
Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Orientation d'outils

La fonction "Orientation d'outil de tournage" permet de prendre en charge les tours avec un axe B pivotant. La position et l'orientation de l'outil de tournage peuvent être modifiées par le biais de la rotation de l'axe B (autour de Y) et de la broche porte-outil.

Contrairement à "Pivotement plan", l'option "Orientation outil frais." ne produit aucune rotation dans la chaîne de frame active (SCP). Seuls les décalages calculés par la CN et l'orientation d'outil correspondante sont actifs.

La plage angulaire maximale pour "Orientation outil de fraisage" est limitée par la plage de déplacement des axes rotatifs concernés. De plus, la plage angulaire est limitée par l'outil en fonction de l'opération à effectuer.

Pour l'option "Orientation outil" de la zone Tournage, l'activation de la fonction CN CUTMOD permet de disposer des valeurs correctes modifiées en fonction des positions de l'axe B et de la broche porte-outil pour la position du tranchant ou l'angle de dépouille d'un outil de tournage.

Nom du jeu de paramètres de pivotement

Sélection ou désélection du jeu de paramètres de pivotement.

La sélection peut être masquée à l'aide d'un paramètre machine.

Pour "Pivoter plan" et "Pivoter outil" / "Approche outil", seuls peuvent être sélectionnés les jeux de paramètres de pivotement pour lesquels aucune technologie de tournage cinématique d'axe B n'est configurée.

Pour "Pivoter outil" / "Orientation outil", seuls peuvent être sélectionnés les jeux de paramètres de pivotement pour lesquels la technologie de tournage cinématique d'axe B est configurée.

Constructeur de la machine-outil
Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Accostage pour usinage

Dans le pire des cas, les fins de course logiciels peuvent être enfreintes au moment de l'accostage du plan d'usinage après son orientation. Au-dessus du plan de retrait, le système effectue dans un tel cas un déplacement en longeant les fins de course logiciels. En dessous du plan de retrait, par mesure de sécurité, le programme s'arrête en émettant une alarme. Pour éviter cela, avant d'effectuer l'orientation du système de coordonnées, vous pouvez par exemple approcher l'outil le plus près possible du point de départ de l'usinage dans le plan X/Y ou définir un plan de retrait plus proche de la pièce.

Dégagement

Avant de faire tourner les axes, l'outil doit être amené sur une position de dégagement, où il sera en sécurité. Les possibilités de dégagement qui sont à votre disposition sont définies lors de la mise en service.

Le mode de dégagement est à effet modal. Après un changement d'outil ou une recherche de bloc, le programme applique le mode de dégagement qui a été réglé en dernier.

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

⚠ ATTENTION
Risque de collision
Vous devez choisir la position de dégagement de telle sorte qu'aucune collision ne puisse avoir lieu entre l'outil et la pièce lors de l'orientation.

Plan d'orientation (uniquement pour programmation en code G)

- **Nouveau**

  Les frames d'orientation et les frames programmés actifs précédemment sont annulés et les valeurs introduites dans le masque de saisie constituent le nouveau frame d'orientation.

  Chaque programme principal doit commencer par un cycle d'orientation avec le réglage nouveau pour être sûr qu'aucun frame d'orientation provenant d'un autre programme ne soit actif.

- **Additif**

  Le frame d'orientation est ajouté au frame d'orientation du dernier cycle d'orientation.

  Si, dans un programme, plusieurs cycles d'orientation sont programmés et si des frames programmables (par ex. AROT ATRANS) sont également actifs entre ces cycles, ces frames sont pris en compte dans le frame d'orientation.

Si la DO actuellement en cours contient des rotations, par ex. issues de mesures précédentes de la pièce, ces rotations seront prises en compte dans le cycle d'orientation.

Mode d'orientation

L'orientation peut être exécutée axe par axe, par rapport à des angles solides, par rapport à des angles de projection, ou directement. Les variantes d'orientation disponibles sont déterminées par le constructeur de la machine, lors de la configuration de la fonction "Orientation plan/pièce".

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

- **Axe par axe**

  Dans le cas de l'orientation **"axe par axe"** le système de coordonnées est tourné successivement autour des différents axes, chaque rotation se référant à la rotation précédente. L'ordre des axes peut être choisi librement.

- **Angles projetés**

  Dans le cas de l'orientation avec **"Angles projetés"**, les valeurs angulaires de la surface orientée sont projetées sur les deux premiers axes du système de coordonnées cartésiennes. L'ordre de succession des rotations d'axe peut être sélectionné librement.

  La 3e rotation se réfère à la rotation précédente. Lors de l'utilisation de l'angle projeté, le plan actif et l'orientation de l'outil doivent être pris en compte :

  – Pour G17 angle projeté XY, 3e rotation autour de Z
  – Pour G18 angle projeté ZX, 3e rotation autour de Y
  – Pour G19 angle projeté YZ, 3e rotation autour de X.

    Lors de la programmation d'angles projetés autour de XY ou de YX, le nouvel axe X du système de coordonnées cartésiennes se situe dans l'ancien plan Z-X.

    Lors de la programmation d'angles projetés autour de XZ ou de ZX, le nouvel axe Z du système de coordonnées cartésiennes se situe dans l'ancien plan Y-Z.

    Lors de la programmation d'angles projetés autour de YZ ou de ZY, le nouvel axe Y du système de coordonnées cartésiennes se situe dans l'ancien plan X-Y.

- **Directement**

  Dans le cas d'une orientation directe, vous indiquez la position désirée pour chacun des axes rotatifs. HMI sl calcule alors un nouveau système de coordonnées. L'axe d'outil est orienté en direction Z. Pour connaître le sens résultant des axes X et Y, déplacez ces axes.

Remarque

Sens de rotation

Les sens de rotation positifs pour les différentes variantes d'orientation figurent dans les masques d'aide.

Ordre des axes

Ordre des axes autour desquels s'effectue la rotation :

XYZ ou XZY ou YXZ ou YZX ou ZXY ou ZYX

Direction (moins/plus)

Référence du sens de déplacement Axe rotatif 1 ou 2 du bloc de paramètres d'orientation actif (cinématique machine). À l'aide de la plage de déplacement angulaire des axes rotatifs de la cinématique machine, la CN calcule deux solutions possibles, pour la rotation/le décalage programmé dans le CYCLE800. Cependant, seule une des solutions présente en général un intérêt sur le plan technologique. Les solutions se différencient chacune de 180 degrés. Le choix de l'exécution entre les deux solutions s'effectue par la sélection du sens "moins" ou "plus".

- "Moins" → petite valeur de l'axe rotatif
- "Plus" → grande valeur de l'axe rotatif

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Si une des deux poses ne peut être atteinte pour des raisons liées à la cinématique de la machine, l'autre pose est sélectionnée automatiquement, indépendamment du réglage effectué dans le paramètre "Sens".

Exemple :

- Cinématique machine avec tête orientable et table orientable.

  La tête orientable avec l'axe rotatif 1 (B) tourne autour de l'axe de la machine Y.
- Plage de déplacement angulaire. Axe rotatif B de -90 à +90 degrés.
- La table orientable avec l'axe rotatif 2 (C) tourne autour de l'axe de la machine Z.
- Plage de déplacement angulaire. Axe rotatif 2 (C) de 0 à 360 degrés (Modulo 360).
- Dans le menu de mise en service, le constructeur de la machine a réglé l'orientation de la référence du sens sur l'axe rotatif 1 (B).
- Une rotation autour de X (SCP) de 10 degrés est programmée dans le cycle d'orientation.

La machine est représentée, sur les figures suivantes, en position de base de la cinématique (B = 0 C = 0).

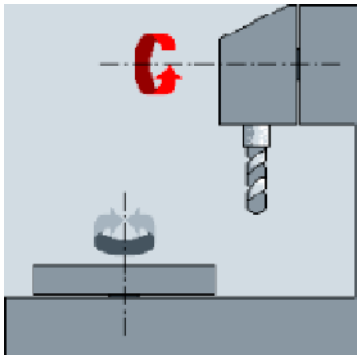

Sens "-" (moins)

L'axe rotatif B se déplace dans le sens négatif (flèche rouge) à -10 degrés.

L'axe rotatif C se déplace à 90 degrés (rotation autour de X !)

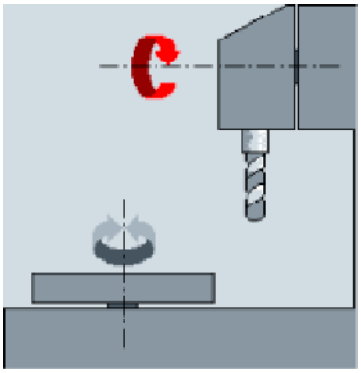

Sens "+" (plus)

L'axe rotatif B se déplace dans le sens positif (flèche rouge) à +10 degrés.

L'axe rotatif C se déplace à 270 degrés

Une pièce avec des plans pivotés peut être usinée à l'aide des deux réglages du sens, "moins" ou "plus". Les deux solutions calculées par la CN se différencient de 180 degrés (voir axe rotatif C).

Outil

Afin d'éviter des collisions, vous pouvez définir la position de la pointe de l'outil lors de l'orientation en utilisant la transformation 5 axes (option logicielle).

- Poursuite

  La pointe de l'outil est poursuivie en position pendant l'orientation.

- Sans poursuite

  La pointe de l'outil n'est pas poursuivie en position pendant l'orientation.

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.

2. Actionnez la touche logicielle "Divers".

3. Actionnez la touche logicielle "Pivoter plan".
   La fenêtre de saisie "Pivotement plan" s'ouvre.

4. Actionnez la touche logicielle "Position initiale" si vous souhaitez restaurer l'état de base, autrement dit remettre les valeurs à 0.
   C'est ce que vous ferez par exemple pour ramener le système de coordonnées dans sa position initiale.

Paramètres programme à codes G				Paramètres programme ShopTurn		
PL	Plan d'usinage			T	Nom d'outil	
				D	Numéro de tranchant	
				F	Avance	mm/min mm/tr
				S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min

Paramètres	Description	Unité
TC	Nom du jeu de paramètres de pivotement	
Dégagement - (uniquement pour codes G)	• Non : aucun dégagement avant pivotement • Z : Dégagement dans le sens de l'axe machine Z • Sens de l'outil max : Dégagement maximal dans le sens de l'outil • Sens de l'outil rel. : Dégagement relatif dans le sens de l'outil	
ZR	Course de dégagement - (uniquement pour dégagement relatif dans le sens de l'outil)	mm
Plan de pivotement - (uniquement pour codes G)	• Nouveau : nouveau plan de pivotement • Additif : plan de pivotement supplémentaire	
RP - (uniquement pour ShopTurn)	Plan de retrait pour face frontale B	
C0 - (uniquement pour ShopTurn)	Angle de positionnement pour surface d'usinage	Degré
X0	Point de référence pour la rotation X	
Y0	Point de référence pour la rotation Y	
Z0	Point de référence pour la rotation Z	
Mode de pivotement	• par axe : tourner le système de coordonnées par axe • angle projeté : pivotement via angles projetés • direct : positionner directement les axes rotatifs	
Séquence des axes	Séquence des axes de rotation - (uniquement pour mode de pivotement par axe) XYZ ou XZY ou YXZ ou YZX ou ZXY ou ZYX	

Paramètres	Description		Unité
X	Rotation autour de X	- (uniquement pour séquence d'axes)	Degré
Y	Rotation autour de Y		Degré
Z	Rotation autour de Z		Degré
Position de projection	Position de la projection dans l'espace - (uniquement pour mode de pivotement par angle projeté) Xα, Yα, Zβ ou Yα, Zα, Zβ ou Zα, Xα, Zβ		
Xα	Angles projetés	- (uniquement pour position de projection)	Degré
Yα	Angles projetés		Degré
Zβ	Angle de rotation dans le plan :		Degré
Nom axe rotatif 1	Angle de rotation de l'axe rotatif 1	- (uniquement pour mode orientation axe rotatif direct)	Degré
Nom axe rotatif 2	Angle de rotation de l'axe rotatif 2		Degré
Z	Angle de rotation dans le plan :		Degré
X1	Origine de la surface orientée X		
Y1	Origine de la surface orientée Y		
Z1	Origine de la surface orientée Z		
Direction - (uniquement pour codes G)	Direction préférée axe rotation 1 - (uniquement pour mode de pivotement par axe et par projection) • + • -		
Outil - (uniquement pour codes G)	Pointe de l'outil pour pivotement • poursuite La pointe de l'outil est maintenue en position pendant le pivotement. • sans poursuite La pointe de l'outil n'est pas maintenue en position pendant le pivotement.		

8.6.2 Orientation outil (CYCLE800)

8.6.2.1 Alignement outils de tournage - uniquement programmes en code G (CYCLE 800)

Fonction

La fonction "Alignement outil de fraisage" ou "Alignement outil de tournage" permet de prendre en charge les tours avec un axe B orientable. Cette fonctionnalité correspond à une configuration particulière de tours ou de tours à fraiser, permettant la réalisation de l'orientation de l'outil par l'axe d'orientation B (autour de Y) avec une broche porte-fraise (C1) correspondante. Des outils de fraisage aussi bien que des outils de tournage peuvent être mis en œuvre.

Comparé à "Orientation plan", l'option "Orientation outil" ou "Alignement outil" ne produit aucune rotation dans la chaîne de frame active (SCP). Seuls les décalages calculés par la CN et l'orientation outil correspondante sont actifs.

La plage angulaire maximale avec "Alignement outil" est de +-360 degrés ou est limitée par la plage de déplacement des axes rotatifs concernés. De plus, la plage angulaire est limitée par l'outil en fonction de l'opération à effectuer.

L'application de la fonction "Alignement outil de fraisage" se limite au fraisage parallèle à l'axe (usinage de face frontale, de surface latérale) sur une machine avec axe B orientable. Si vous souhaitez effectuer un fraisage dans des des plans d'usinage quelconques, vous devez utiliser la fonction "Orientation plan".

Marche à suivre

1. Le programme pièce à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.

2. Actionnez la touche logicielle "Divers".

3. Actionnez les touches logicielles "Pivoter outil" et "Orientation outil tourn.".

   La fenêtre de saisie "Orientation outil de tournage" s'ouvre.

Paramètres	Description	Unité
TC	Nom du jeu de paramètres de pivotement	
Dégagement	• Non : aucun dégagement avant pivotement • Z : Dégagement dans le sens de l'axe machine Z • Sens de l'outil max : Dégagement maximal dans le sens de l'outil • Sens de l'outil rel. : Dégagement relatif dans le sens de l'outil	
ZR	Course de dégagement - (uniquement pour dégagement relatif dans le sens de l'outil)	
β	Rotation autour du 3ème axe géométrique (pour G18 Y)	Degré

Paramètres	Description	Unité
γ	Rotation autour de l'outil de tournage	Degré
Outil	• poursuite La pointe de l'outil est maintenue en position pendant le pivotement. • sans poursuite La pointe de l'outil n'est pas maintenue en position pendant le pivotement.	

8.6.2.2 Alignement outils de fraisage- uniquement programmes en code G (CYCLE 800)

Marche à suivre

1. Le programme pièce à traiter est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.

2. Appuyez sur la touche logicielle "Divers".



3. Appuyez sur les touches logicielles "Orientation outil" et "Alignement outil de fraisage".
   La fenêtre de saisie "Alignement outil de fraisage" s'ouvre.

Paramètres	Description	Unité
TC	Nom du jeu de paramètres d'orientation	
Dégagement	• Non : pas de dégagement avant orientation • Z : dégagement dans le sens de l'axe machine Z • Sens de l'outil max. : dégagement maximal dans le sens de l'outil • Sens de l'outil incr. : dégagement incrémental dans le sens de l'outil	
ZR	Déplacement de dégagement - (uniquement pour le dégagement incrémental dans le sens de l'outil)	
β	Rotation autour du 3ème axe géométrique (pour G18 Y)	Degré
Outil	Pointe de l'outil lors de l'orientation • Poursuite La pointe de l'outil est maintenue en position pendant l'orientation. • Sans poursuite La pointe de l'outil n'est pas maintenue en position pendant l'orientation.	

8.6.2.3 Approche outils de fraisage - uniquement programmes en code G (CYCLE 800)

Après une "Orientation plan", l'orientation de l'outil est toujours perpendiculaire au plan d'usinage. Lors d'un fraisage radial, il peut aussi être pertinent, d'un point de vue technologique, d'approcher l'outil du vecteur normal de surface sous un angle. Dans le cycle d'orientation, l'angle d'approche est généré par une rotation d'axe (max +/- 90°) sur le plan orienté actif. Le plan orienté pour l'approche est toujours "additif". Dans le masque de saisie du cycle d'orientation, pour "Approche outil", seules les rotations sont affichées. Vous pouvez choisir l'ordre des rotations.

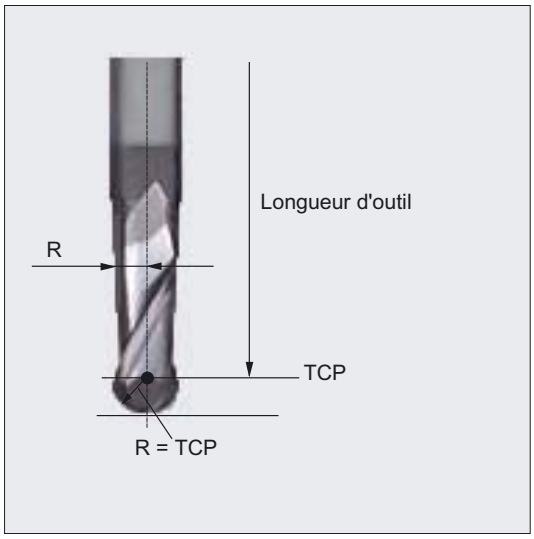

Marche à suivre

1. Le programme pièce à traiter est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.

2. Appuyez sur la touche logicielle "Divers".

3. Appuyez sur les touches logicielles "Orientation outil" et "Approche outil de fraisage".
   La fenêtre de saisie "Approche outil" s'ouvre.

Paramètres	Description	Unité
TC	Nom du jeu de paramètres d'orientation	
Dégagement	• Non : pas de dégagement avant orientation • Z : dégagement dans le sens de l'axe machine Z • Sens de l'outil max. : dégagement maximal dans le sens de l'outil • Sens de l'outil incr. : dégagement incrémental dans le sens de l'outil	
ZR	Déplacement de dégagement - (uniquement pour le dégagement incrémental dans le sens de l'outil)	
Ordre des axes	Ordre des axes autour desquels s'effectue la rotation XY ou XZ ou YX ou YZ ou ZX ou ZY	

Paramètres	Description	Unité
X	Rotation autour de X	Degré
Y	Rotation autour de Y	Degré
Outil	Pointe de l'outil lors de l'orientation • Poursuite La pointe de l'outil est maintenue en position pendant l'orientation. • Sans poursuite La pointe de l'outil n'est pas maintenue en position pendant l'orientation.	

8.6.3 High Speed Settings (CYCLE832)

Fonction

Les contraintes imposées en matière de vitesse, de précision et de qualité de la surface sont extrêmement élevées pour l'usinage des formes libres.

Pour gérer les vitesses de manière optimale en liaison avec le type d'usinage (ébauche, préfinition, finition), le plus simple est de faire appel au cycle "High Speed Settings".

Programmez le cycle dans le programme technologique avant d'appeler le programme géométrique.

Types d'usinage

La fonction "High Speed Settings" permet une sélection parmi quatre usinages technologiques :

- "Finition"
- "Pré-finition"
- "Ébauche"
- "Désactivation" (réglage par défaut)

Ces quatre types d'usinage sont situés dans les programmes FAO au niveau de la zone de fraisage grande vitesse, en relation directe avec l'exactitude et la vitesse de la trajectoire (voir le masque d'aide).

L'opérateur / le programmeur peuvent apporter une certaine pondération avec la tolérance.

Les quatre types d'usinage sont affectés conformément aux instructions G du groupe technologique G 59 :

Type d'usinage	Groupe G technologique 59
Désactivation	DYNNORM
Finition	DYNFINISH
Préfinition	DYNSEMIFIN
Ébauche	DYNROUGH

L'activation d'autres instructions G en rapport avec l'usinage de formes libres s'effectue également dans le cycle High Speed Settings.

Lors de la désélection du CYCLE832, les groupes G prennent les paramètres d'exécution définis pour l'état de réinitialisation dans les données machine.

Bibliographie

Pour plus d'informations, référez-vous à la documentation suivante :

Manuel de mise en service HMI sl / SINUMERIK 840D sl

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Marche à suivre

1. Le programme pièce ou le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.

2. Actionnez la touche logicielle "Divers".

3. Actionnez la touche logicielle ">>".

4. Actionnez la touche logicielle "Réglages HighSpeed".
   La fenêtre de saisie "Réglages High Speed" s'ouvre.

Paramètres	Description	Unité
Tolérance	Tolérance de l'axe d'usinage	
Usinage	• ∇ (ébauche) • ∇∇∇ Avant (préfinition) • ∇∇∇ (finition) • Désactivation	

8.6.4 Sous-programmes

Si vous êtes amené à devoir programmer les mêmes opérations d'usinage pour plusieurs pièces différentes, vous pouvez définir ces opérations d'usinage comme étant un sous-programme en soi. Vous pouvez alors appeler ce sous-programme dans n'importe quel programme.

Vous évitez ainsi de répéter plusieurs fois la même programmation.

ShopTurn ne fait pas la distinction entre programme principal et sous-programme. Autrement dit, vous pouvez appeler un programme pas à pas "normal" ou un programme à codes G dans un autre programme pas à pas, comme s'il s'agissait d'un sous-programme. Dans ces sous-programmes, vous pouvez à nouveau appeler d'autres sous-programmes. Le nombre maximal d'imbrications est de 8 sous-programmes.

Remarque

Il est impossible d'insérer des sous-programmes dans des blocs concaténés.

Si vous désirez appeler un programme pas à pas en tant que sous-programme, celui-ci doit déjà avoir fait l'objet d'un calcul au moins une fois auparavant (chargement ou simulation du programme en mode "Machine Auto"). Cela n'est pas nécessaire avec les sous-programmes à codes G.

Le sous-programme doit toujours être mémorisé dans la mémoire de travail du noyau de la commande numérique (dans un répertoire séparé "XYZ" ou dans les dossiers "ShopTurn", "Programmes pièces", "Sous-programmes").

Si vous souhaitez appeler un sous-programme qui figure sur un autre lecteur, vous pouvez utiliser à cette fin l'instruction en code G "EXTCALL".

En-tête du programme

Tenez compte du fait que ShopTurn exploite les réglages figurant dans l'en-tête du sous-programme lors de l'appel du sous-programme, exception faite des indications sur la pièce brute. Ces réglages restent activés à la fin du sous-programme.

Si vous souhaitez activer à nouveau les réglages de l'en-tête du programme principal, vous pouvez, après l'appel du sous-programme dans le programme principal, effectuer à nouveau le réglage souhaité.

Marche à suivre

1. Créez un programme ShopTurn ou en codes G que vous allez appeler en tant que sous-programme dans un autre programme.
2. Positionnez le curseur dans la gamme d'usinage ou dans la Vue programmes du programme principal, sur le bloc derrière lequel vous voulez appeler le sous-programme.
3. Actionnez les touches logicielles "Divers" et "Sous-programme".

4. Introduisez le chemin d'accès du sous-programme désiré si celui-ci ne figure pas dans le même répertoire que le programme principal.

5. Saisissez le nom du sous-programme à insérer.
   Vous ne devez indiquer l'extension de fichier (*.mpf ou *.spf) que si le sous-programme ne possède pas l'extension spécifiée pour le répertoire dans lequel le sous-programme est mémorisé.

6. Actionnez la touche logicielle "Valider".
   L'appel du sous-programme a été inséré dans le programme principal.

Paramètres	Description	
Chemin d'accès/Pièce	Chemin d'accès du sous-programme, si celui-ci ne figure pas dans le même répertoire que le programme principal.	
Nom du programme	Nom du sous-programme inséré.	

Exemple de programmation

```
N10 T1 D1                          ;Charger l'outil
N11 M6
N20 G54 G710                       ;Sélectionner le décalage d'origine
N30 M3 S12000                      ;Mettre la broche en marche
N40 CYCLE832(0.05,3)               ;Valeur de tolérance égale à 0,05 mm,
                                   ;type d'usinage ébauche
N50 EXTCALL"CAM_SCHRUPP"           Appel externe du sous-programme
                                   CAM_SCHRUPP
N60 T2 D1                          ;Charger l'outil
N61 M6
N70 CYCLE832(0.005,1)              ;Valeur de tolérance égale à 0.005 mm,
                                   ;type d'usinage finition
N80 EXTCALL"CAM_SCHLICHT"          ;Appel du sous-programme CAM_SCHLICHT
N90 M30                            ;Fin de programme
```

Les sous-programmes CAM_SCHRUPP.SPF, CAM_SCHLICHT.SPF contiennent la géométrie des pièces et les valeurs technologiques (avances). En raison de leur taille, les programmes sont appelés en externe.

8.7 Autres cycles et fonctions ShopTurn

8.7.1 Perçage au centre

Fonction

Le cycle "Perçage au centre" permet de réaliser un trou au centre de la face frontale.

Vous avez le choix entre la variante avec bris du copeau et celle avec dégagement de l'outil pour le débourrage. La broche principale ou la contre-broche tourne pendant l'usinage.Comme type d'outil, vous pouvez utiliser non seulement un foret ou un foret à plaquette, mais également une fraise.

En prenant en compte le plan de retrait et la distance de sécurité, l'outil se déplace en vitesse rapide jusqu'à la position programmée.

Accostage/retrait lors du bris des copeaux

1. L'outil perce avec l'avance programmée F jusqu'à la 1ère profondeur de passe.
2. L'outil se retire de la valeur V2 pour le bris des copeaux, puis perce jusqu'à la profondeur suivante, en déduisant le facteur DF de la profondeur de chaque passe.
3. L'étape 2 est répétée jusqu'à ce que la profondeur finale Z1 soit atteinte et la temporisation DT écoulée.
4. L'outil est dégagé en vitesse rapide jusqu'à la distance de sécurité.

Accostage/retrait pendant le débourrage

1. L'outil perce avec l'avance programmée F jusqu'à la 1ère profondeur de passe.
2. L'outil est dégagé de la pièce en vitesse rapide jusqu'à la distance de sécurité pour le débourrage puis y pénètre de nouveau jusqu'à la 1ère profondeur de passe réduite d'une distance d'arrêt anticipé calculée par la commande.
3. L'outil perce ensuite jusqu'à la profondeur suivante, qui peut être égale à la profondeur précédente diminuée du facteur DF, puis est à nouveau dégagé de la pièce pour le débourrage de Z0 + la distance de sécurité.
4. L'étape 3 est répétée jusqu'à ce que la profondeur finale Z1 soit atteinte et la temporisation DT écoulée.
5. L'outil est dégagé en vitesse rapide jusqu'à la distance de sécurité.

Si vous désirez percer des trous très profonds par ex., vous pouvez, en plus, utiliser une broche porte-outil rotative. Indiquez d'abord, sous "Droite cercle" → "outil", l'outil de votre choix et la vitesse de rotation de la broche de l'outil. Programmez ensuite la fonction "Perçage au centre".

Marche à suivre

1. Le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez les touches logicielles "Perçage", Perçage centre et "Perçage centre".
   La fenêtre de saisie "Perçage centre" s'ouvre.

Paramètres	Description	Unité
T	Nom d'outil	
D	Numéro de tranchant	
F	Avance	mm/min mm/tr
S / V	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
Usinage	• Bris des copeaux • Débourrage	
Z0	Point de référence Z	
Profondeur de perçage	Par rapport à • Corps Plongée jusqu'à ce que le corps du foret atteigne la valeur X1 programmée. L'angle introduit dans la liste des outils est alors pris en compte. • Pointe Plongée jusqu'à ce que la pointe du foret atteigne la valeur X1 programmée.	
Z1	Profondeur finale X (abs) ou profondeur finale par rapport à Z0 (rel)	
D	Profondeur de passe maximale	
FD1	Valeur en pourcentage de l'avance pour la première passe	%
DF	• Valeur en pourcentage pour chaque passe suivante ou • Valeur pour chaque passe suivante DF = 100 : la profondeur de perçage reste constante DF < 100 : la profondeur de perçage est réduite dans la direction de la profondeur finale. **Exemple :** DF = 80 la dernière passe était de 4 mm ; 4 x 80 % = 3,2; la profondeur de perçage suivante est 3,2 mm 3,2 x 80 % = 2,56; la profondeur de perçage suivante est 2,56 mm, etc.	% mm
V1	Profondeur de passe minimale Le paramètre V1 n'existe que si DF < 100% a été programmé. Une profondeur de passe minimale est programmée avec le paramètre V1.	
V2	Valeur de retrait après chaque usinage - (uniquement pour "Bris de copeaux")	

Paramètres	Description	Unité
Précote d'arrêt 	- (uniquement pour "Débourrage") • En manuel • Automatiquement	
V3	Précote d'arrêt - (uniquement pour précote d'arrêt "manuelle")	
DT 	• Temporisation en secondes • Arrêt temporisé en tours	s tr

8.7.2 Filetage au centre

Fonction

Le cycle "Taraudage au centre" permet de réaliser un filetage à droite ou à gauche au centre de la face frontale.

La broche principale ou la contre-broche tourne pendant l'usinage. La correction de la vitesse de rotation de broche est active, mais pas la correction de l'avance.

Vous avez le choix entre la variante de perçage en une passe, celle avec bris du copeau et celle avec dégagement de l'outil pour le débourrage.

En prenant en compte le plan de retrait et la distance de sécurité, l'outil se déplace en vitesse rapide jusqu'à la position programmée.

Accostage/retrait lors d'une passe

1. L'outil perce en direction de l'axe longitudinal à la vitesse de rotation programmée S ou la vitesse de coupe V jusqu'à la profondeur finale Z1.
2. Le sens de rotation de la broche s'inverse et l'outil se relève avec la vitesse de broche programmée SR ou la vitesse de coupe VR jusqu'à la distance de sécurité.

Accostage/retrait pendant le débourrage

1. L'outil perce en direction de l'axe longitudinal à la vitesse de rotation programmée S ou la vitesse d'avance V jusqu'à la première profondeur de passe (profondeur de passe maximale D).
2. L'outil se retire de la pièce pour le débourrage avec la vitesse de rotation SR ou la vitesse de coupe VR sur la distance de sécurité.
3. L'outil continue ensuite à plonger à la vitesse de rotation de broche S ou à la vitesse d'avance V et perce jusqu'à la prochaine profondeur de passe.
4. Les étapes 2 et 3 sont répétées jusqu'à ce que la profondeur finale programmée Z1 soit atteinte.
5. Le sens de rotation de la broche s'inverse et l'outil se relève avec la vitesse de broche SR ou la vitesse de coupe VR jusqu'à la distance de sécurité.

Accostage/retrait lors du bris des copeaux

1. L'outil perce en direction de l'axe longitudinal à la vitesse de rotation programmée S ou la vitesse d'avance V jusqu'à la première profondeur de passe (profondeur de passe maximale D).
2. L'outil se retire de la valeur de retrait V2 pour briser le copeau.
3. L'outil perce ensuite avec la vitesse de rotation S, voire la vitesse d'avance V jusqu'à la prochaine profondeur de passe.
4. Les étapes 2 et 3 sont répétées jusqu'à ce que la profondeur finale programmée Z1 soit atteinte.
5. Le sens de rotation de la broche s'inverse et l'outil se relève avec la vitesse de broche SR ou la vitesse de coupe VR jusqu'à la distance de sécurité.

Le constructeur de la machine-outil peut avoir effectué des réglages spécifiques à la fonction "Taraudage au centre" dans un paramètre machine.

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Marche à suivre

1. Le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez les touches logicielles "Perçage", Perçage centre et "Taraudage centre".

   La fenêtre de saisie "Taraudage au centre" s'ouvre.

Paramètres	Description	Unité
T	Nom d'outil	
D	Numéro de tranchant	
F	Avance	mm/min mm/tr
Table	Sélection de la table de filetage : • sans • métrique ISO • Whitworth BSW • Whitworth BSP • UNC	

Paramètres	Description	Unité
Sélection ↻	Sélection d'une valeur de la table : • M1 - M68 (métrique ISO) • W3/4"; etc. (Whitworth BSW) • G3/4"; etc. (Whitworth BSP) • 1" - 8 UNC; etc. (UNC)	
P ↻ - (Possibilité de sélection uniquement pour la sélection de table "sans")	Pas de filetage... • en MODULE : MODULE = pas/π • en mm/tr • en inch/tr • en filets par pouce : s'utilise habituellement pour les filetages type gaz, par ex. Pour la saisie du paramètre par pouce, entrez le nombre entier avant la virgule dans le premier champ de paramétrage et la position décimale sous forme fractionnaire, dans le deuxième et le troisième champ. Le pas du filetage dépend de l'outil utilisé.	MODULE mm/tr pouces/tr filets/"
S / V ↻	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
SR	Vitesse de rotation de la broche pour le retrait	tr/min
VR	Vitesse de coupe constante pour retrait	m/min
Usinage ↻	• 1ère passe Le filetage est percé en une passe, sans interruption. • Bris de copeaux Le foret se retire de la distance de retrait V2 pour briser les copeaux. • Débourrage Le foret se retire de la pièce pour débourrer.	
Z0	Point de référence Z	mm
Z1 ↻	Point final du filetage (abs) ou longueur du filetage (rel)	mm
D	Profondeur de passe maximale - (uniquement pour le débourrage ou le bris de copeaux)	mm
Retrait ↻	- (uniquement pour usinage "Bris de copeaux") Valeur de retrait • En manuel • Automatiquement	
V2	Valeur de retrait (uniquement pour retrait "manuel") Valeur de laquelle le taraud est retiré lors du bris du copeau. V2 = automatique : L'outil se retire d'un tour.	mm

8.7.3 Transformations

Pour faciliter la programmation, vous avez la possibilité de transformer le système de coordonnées. Exploitez cette possibilité pour tourner le système de coordonnées, par exemple.

Les transformations du système de coordonnées sont valables uniquement dans le programme en cours.

Vous pouvez définir les transformations suivantes :

- Décalage
- Rotation
- Mise à l'échelle
- Fonction miroir
- Rotation de l'axe C

Dans chaque cas, vous avez le choix entre une nouvelle transformation de coordonnées ou une transformation additive.

Si vous choisissez une nouvelle transformation, toutes les transformations de coordonnées précédentes seront désactivées. Si vous optez pour une transformation additive, celle-ci viendra s'ajouter aux transformations de coordonnées actuellement actives.

Marche à suivre pour le décalage d'origine, le décalage, la rotation, la mise à l'échelle, la fonction miroir ou la rotation de l'axe C

1. Le programme ShopTurn est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez les touches logicielles "Divers" et "Transformations".

3. Actionnez la touche logicielle "Décalage d'origine".
   La fenêtre de saisie "Décalages d'origine" s'ouvre.

- OU -

Actionnez la touche logicielle "Décalage".
La fenêtre de saisie "Décalage" s'ouvre.

- OU -

Actionnez la touche logicielle "Rotation".
La fenêtre de saisie "Tournage" s'ouvre.

- OU -

Actionnez la touche logicielle "Echelle".
La fenêtre de saisie "Mise à l'échelle" s'ouvre.

- OU -

Actionnez la touche logicielle "Fonction miroir".
La fenêtre de saisie "Fonction miroir" s'ouvre.

- OU -

Actionnez la touche logicielle "Rotation axe C".
La fenêtre de saisie "Rotation de l'axe C" s'ouvre.

8.7.4 Décalage

Vous avez la possibilité de programmer un décalage de l'origine pour chaque axe.

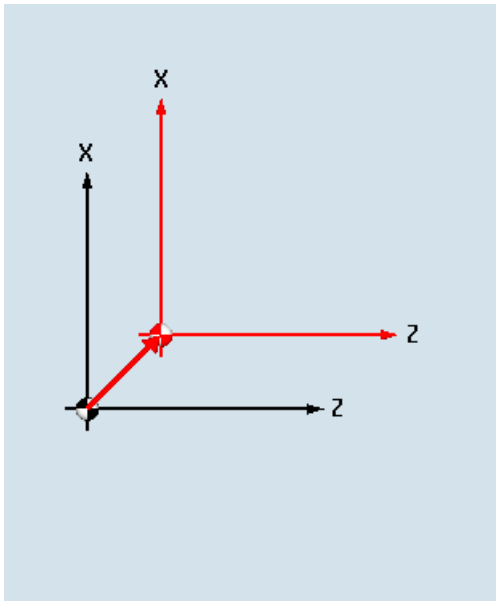

Nouveau décalage

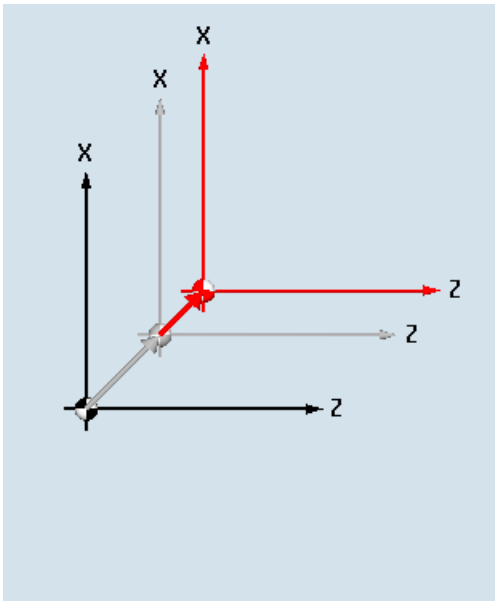

Décalage additif

Paramètres	Description	Unité
Décalage 	• Nouveau Nouveau décalage • Additif Décalage additif	
Z	Décalage Z	mm
X	Décalage X	mm
Y	Décalage Y	mm

8.7.5 Rotation

Vous avez la possibilité de programmer la rotation de chaque axe sur une valeur angulaire donnée. Une valeur angulaire positive correspond à une rotation dans le sens antihoraire.

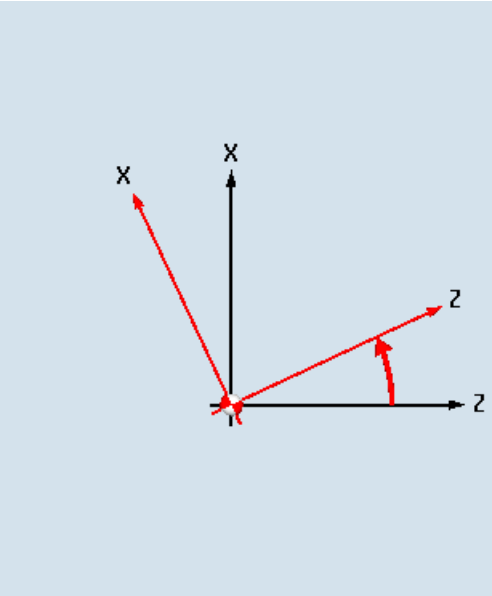

Nouvelle rotation

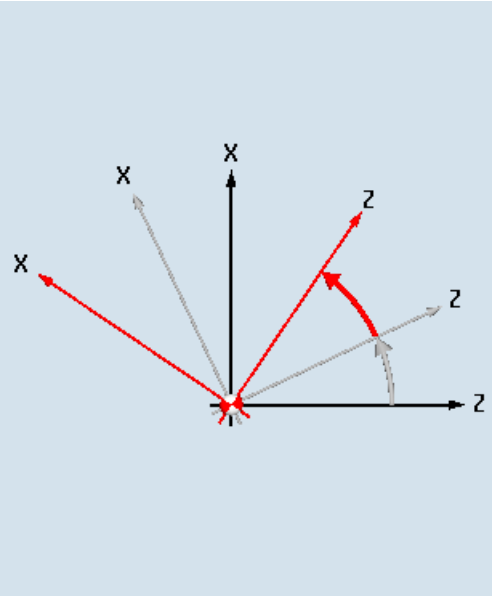

Rotation additive

Paramètres	Description	Unité
Rotation	• Nouveau • Nouvelle rotation	
Z	Rotation autour de Z	Degré
X	Rotation autour de X	Degré
Y	Rotation autour de Y	Degré

8.7.6 Mise à l'échelle

Vous pouvez introduire un facteur d'échelle pour le plan d'usinage actif, ainsi que pour l'axe d'outil. Les coordonnées programmées sont alors multipliées par ce facteur.

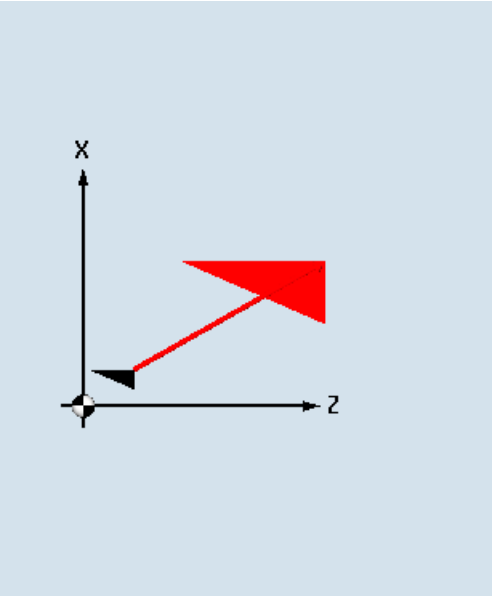

Nouvelle échelle

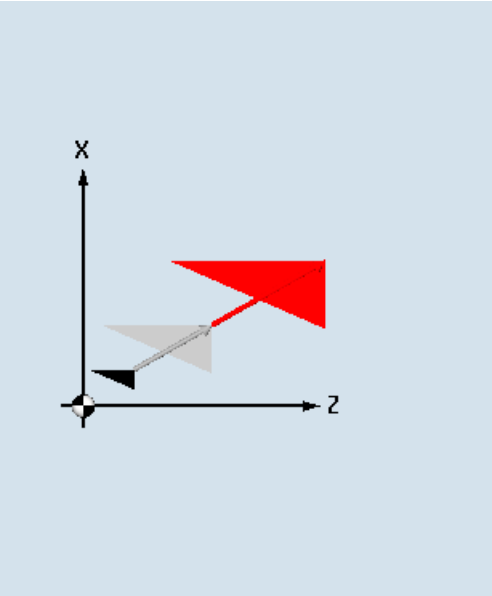

Mise à l'échelle additive

Paramètres	Description	Unité
Mise à l'échelle U	• Nouveau Nouvelle mise à l'échelle • Additif Mise à l'échelle additive	
ZX	Facteur d'échelle ZX	
Y	Facteur d'échelle Y	

8.7.7 Fonction miroir

Vous avez également la possibilité d'appliquer la fonction miroir à tous les axes. Indiquez l'axe sur lequel vous souhaitez appliquer la fonction miroir.

Remarque

Sens de déplacement de la fraise

Notez que le sens de déplacement de la fraise (en avalant / en opposition) est lui aussi inversé par la fonction miroir.

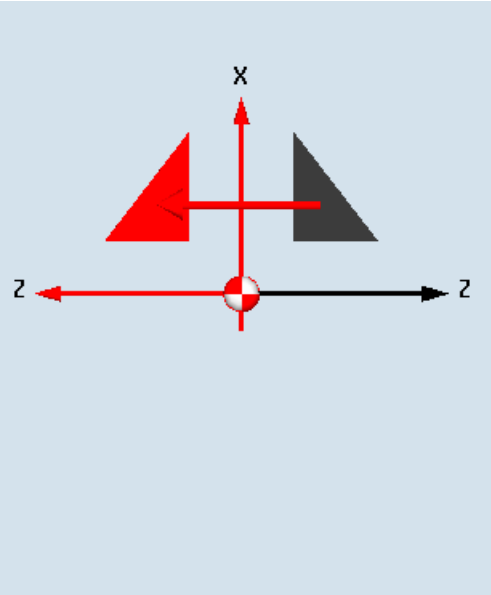

Nouvelle fonction miroir

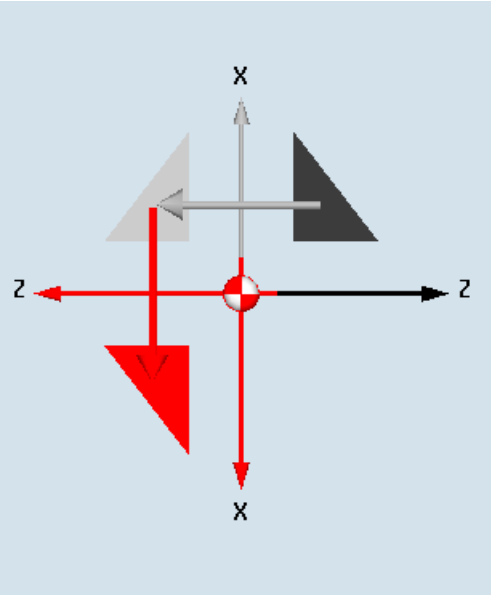

Fonction miroir additive

Tableau 8- 1

Paramètres	Description	Unité
Fonction miroir ↺	• Nouveau Nouvelle fonction miroir • Additif Fonction miroir additive	
Z↺	Fonction miroir de l'axe Z activée/désactivée	
X↺	Fonction miroir de l'axe X activée/désactivée	
Y↺	Fonction miroir de l'axe Y activée/désactivée	

8.7.8 Rotation de l'axe C

Vous pouvez faire pivoter l'axe des C d'un certain angle, pour que les usinages suivants sur la face frontale ou la surface latérale puissent être effectués à une position déterminée.

Ce sens de rotation est déterminé par un paramètre machine.

Constructeur de la machine-outil
Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

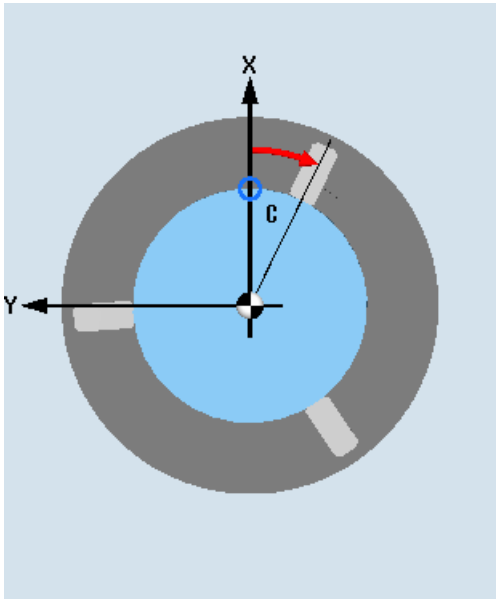

Nouvelle rotation de l'axe C

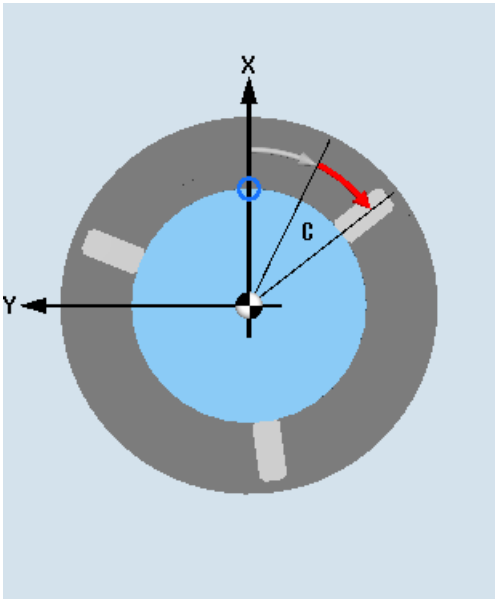

Rotation de l'axe C additive

Paramètres	Description	Unité
Rotation 	• nouveau nouvelle rotation • additif rotation additive	
C	Rotation C	Degré

8.7.9 Usinage rectiligne et circulaire

Pour programmer des déplacements simples, c.-à-d. des déplacements rectilignes ou circulaires, sans définir un contour complet, utilisez la fonction "Droite" ou "Cercle".

Déroulement général

Pour programmer des usinages simples, procédez toujours selon le schéma ci-dessous :

- définir l'outil et la vitesse de rotation de broche
- programmer l'opération d'usinage

Possibilités de programmation d'usinage

Vous disposez des variantes de programmation suivantes :

- Droite
- Cercle avec centre connu
- Cercle avec rayon connu
- Droite en coordonnées polaires
- Cercle en coordonnées polaires

Si vous désirez programmer une droite ou un cercle en coordonnées polaires, vous devez définir le pôle auparavant.

⚠ PRUDENCE

Si vous amenez l'outil dans la zone de retrait définie dans l'en-tête du programme selon un déplacement rectiligne ou circulaire, assurez-vous qu'aucune collision ne peut survenir du fait de la logique de retrait normale.

A titre de sécurité, éloignez à nouveau l'outil de la zone de retrait.

8.7.10 Sélection de l'outil et du plan d'usinage

Avant de programmer une droite ou un cercle, vous devez sélectionner un outil, la broche ainsi que sa vitesse de rotation et le plan d'usinage.

Si vous programmez plusieurs déplacements rectilignes ou circulaires consécutifs, les réglages effectués pour l'outil, la broche, la vitesse de rotation de broche et le plan d'usinage sont actifs jusqu'à ce que vous les modifiiez.

Si vous modifiez ultérieurement le plan d'usinage sélectionné, les coordonnées du déplacement programmé s'adaptent automatiquement au nouveau plan d'usinage. Les coordonnées programmées initialement ne sont conservées que dans le cas d'une droite (coordonnées cartésiennes, pas polaires).

Marche à suivre

1. Le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.

2. Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Droite Cercle".

3. Actionnez la touche logicielle "Outil".
   La fenêtre "Outil" s'affiche.
4. Introduisez un outil dans le champ "T".
   - OU -

   Actionnez la touche "Sélectionner outil" pour sélectionner un outil dans la liste et positionnez le curseur sur l'outil que vous souhaitez utiliser pour l'usinage, puis actionnez la touche logicielle "Dans le programme".
   L'outil est reporté dans le champ "T".
5. Dans le cas des outils à plusieurs tranchants, sélectionnez le numéro de tranchant D de l'outil.
6. Dans le champ d'introduction du paramètre broche, choisissez entre broche principale (S1), broche porte-outil (S2) ou contre-broche (S3).
7. Indiquez la vitesse de rotation de la broche ou la vitesse de coupe.
8. Sélectionnez un plan d'usinage dans le champ "Sélect. plan".
9. Indiquez le diamètre du cylindre si vous avez sélectionné le plan d'usinage Surface latérale C.
   - OU -
   Introduisez l'angle de positionnement pour la zone d'usinage CP, si vous avez sélectionné le plan d'usinage Y.
   - OU -

Introduisez le point de référence C0, si vous avez sélectionné le plan d'usinage Surface latérale Y.

- OU -

Sélectionnez si la broche doit être bloquée ou libérée ou si aucune modification ne doit avoir lieu (champ de saisie vierge).

Actionnez la touche logicielle "Valider".

Les valeurs sont mémorisées et la fenêtre se ferme. La gamme d'usinage réapparaît ; le bloc de programme que vous venez de créer y figure et est marqué.

Paramètres	Description	Unité
T	Nom d'outil	
D	Numéro de tranchant	
S1 / V1	Vitesse de rotation ou vitesse de coupe constante	tr/min m/min
Sélect. plan	Choix possible entre les surfaces d'usinage suivantes : • Surface latérale/Surface latérale C • Surface latérale Y - uniquement en présence d'un axe des Y • Face frontale/Face frontale C • Face frontale Y - uniquement en présence d'un axe des Y • Tournage	
∅	Diamètre du cylindre (pour Surface latérale/Surface latérale C)	mm
C0	Angle de positionnement pour zone d'usinage (uniquement pour Surface latérale Y)	Degré
CP	Angle de positionnement pour zone d'usinage (uniquement pour Face frontale Y)	Degré

8.7.11 Programmation d'une droite

Pour programmer une droite en coordonnées cartésiennes, utilisez la fonction "Droite".

L'outil se déplace sur une droite et avec l'avance programmée ou en vitesse rapide, de la position courante jusqu'à la position finale programmée.

Correction de rayon

Vous avez la possibilité d'effectuer le déplacement rectiligne avec une correction de rayon. La correction de rayon est automaintenue (modale) ; autrement dit, vous devrez la désactiver quand vous ne voudrez plus l'utiliser. Cependant, dans le cas de plusieurs droites consécutives avec correction de rayon, vous ne devez la sélectionner que dans le premier bloc de programme.

Lors du premier déplacement avec interpolation et correction de rayon, l'outil se déplace sans correction au point de départ et avec correction au point final, c.-à-d. que si la trajectoire programmée est verticale, une trajectoire oblique est décrite. Ce n'est que lors du second déplacement programmé que la correction sera active pendant tout le trajet. La procédure inverse s'applique lors de la désactivation de la correction de rayon.

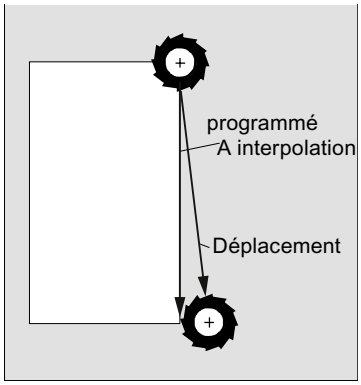

Droite lorsque la correction de rayon est sélectionnée

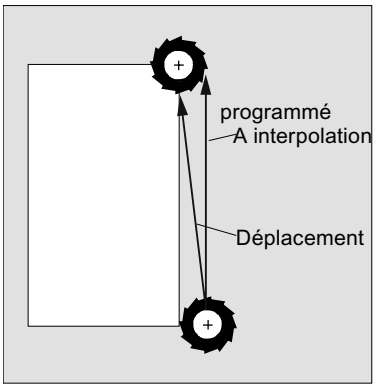

Droite lorsque la correction de rayon est désélectionnée

Pour éviter un déplacement effectif différent de celui programmé, vous pouvez programmer le premier déplacement rectiligne avec correction de rayon activée ou avec correction de rayon désactivée en dehors de la pièce. Une programmation sans indication de coordonnées est impossible.

Marche à suivre

1. Le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2.
   Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Droite Cercle".

3. Actionnez la touche logicielle "Droite".
4. Actionnez la touche logicielle "Rapide" si le déplacement doit avoir lieu à vitesse rapide et non à une vitesse d'avance d'usinage programmée.

Paramètres	Description	Unité
X	Position cible X (abs) ou position cible X par rapport à la dernière position programmée (rel)	mm
Y	Position cible Y (abs) ou position cible Y par rapport à la dernière position programmée (rel)	mm
Z	Position cible Z (abs) ou position cible Z par rapport à la dernière position programmée (rel)	mm
C1	Position cible de l'axe des C de la broche principale (abs. ou rel.)	mm
C3	Position cible de l'axe des C de la contre-broche (abs. ou rel.)	mm

Paramètres	Description		Unité
Z3	Position cible de l'axe additionnel (abs. ou rel.) Remarque : Cote relative : le signe est pris en considération.		mm
Z	Coordonnée du point final dans la direction Z (abs ou rel)		mm
F	Avance d'usinage Vitesse rapide alternative		mm/tr mm/min mm/dent
Correction de rayon	Indication du côté du contour (dans le sens de déplacement) sur lequel se déplace la fraise :		
		Correction de rayon à droite du contour	
		Correction de rayon à gauche du contour	
		Correction de rayon désactivée	
		Le dernier réglage de la correction de rayon est repris	

8.7.12 Programmation d'un cercle avec centre connu

Pour programmer un cercle ou un arc de cercle avec centre connu, utilisez la fonction "Cercle centre".

L'outil se déplace sur une trajectoire circulaire et en avance d'usinage, de la position courante à la position cible programmée. Le système calcule le rayon du cercle/de l'arc de cercle à l'aide des paramètres d'interpolation I et K indiqués.

Marche à suivre

1. Le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Droite Cercle".

3. Actionnez la touche logicielle "Cercle centre".

Paramètres	Description		Unité
Sens de rotation	Sens de déplacement du point de début au point de fin du cercle :		
		Rotation dans le sens horaire (à droite)	
		Rotation dans le sens antihoraire (à gauche)	
	Plan d'usinage Surface latérale C		
Y	Position cible Y (abs) ou position cible X par rapport à la dernière position programmée (rel)		mm
Z	Position cible Z (abs) ou position cible Y par rapport à la dernière position programmée (rel)		mm
J	Centre du cercle J (rel).		mm
K	Centre du cercle K (rel). Remarque : Cote relative : le signe est pris en considération.		mm
	Plan d'usinage Surface latérale Y		
Y	Position cible Y (abs) ou position cible X par rapport à la dernière position programmée (rel)		mm
Z	Position cible Z (abs) ou position cible Y par rapport à la dernière position programmée (rel)		mm
J	Centre du cercle J (rel).		mm
K	Centre du cercle K (rel). Remarque : Cote relative : le signe est pris en considération.		mm
	Plan d'usinage Face frontale C		
X	Position cible X ∅ (abs) ou position cible X par rapport à la dernière position programmée (rel)		mm
Y	Position cible Y (abs) ou position cible Y par rapport à la dernière position programmée (rel)		mm
I	Centre du cercle I (rel)		mm
J	Centre du cercle J (rel) Remarque : Cote relative : le signe est pris en considération.		mm
	Plan d'usinage Face frontale Y		
X	Position cible X (abs) ou position cible X par rapport à la dernière position programmée (rel)		mm
Y	Position cible Y (abs) ou position cible Y par rapport à la dernière position programmée (rel)		mm
I	Centre du cercle I (rel).		mm
J	Centre du cercle J (rel). Remarque : Cote relative : le signe est pris en considération.		mm

Paramètres	Description	Unité
	Plan d'usinage Tournage	
X	Position cible X ∅ (abs) ou position cible Y par rapport à la dernière position programmée (rel)	mm
Z	Position cible Z (abs) ou position cible X par rapport à la dernière position programmée (rel)	mm
I	Centre du cercle I (rel)	mm
K	Centre du cercle K (rel) Remarque : Cote relative : le signe est pris en considération.	mm
F	Avance d'usinage	mm/tr mm/min mm/dent

8.7.13 Programmation d'un cercle avec rayon connu

Pour programmer un cercle ou un arc de cercle avec un rayon connu, utilisez la fonction "Cercle rayon".

L'outil se déplace sur un arc de cercle de rayon programmé et en avance d'usinage, de la position courante à la position cible programmée. A cet effet, le système calcule la position du centre du cercle.

Vous pouvez choisir si le déplacement doit avoir lieu dans le sens horaire ou dans le sens inverse. Indépendamment du sens de rotation, il existe deux arcs de cercle de même rayon passant par la position courante et la position cible.

Vous sélectionnez l'arc de cercle souhaité en affectant au rayon un signe positif ou négatif.

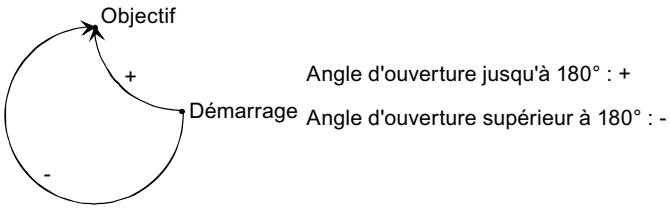

Figure 8-1 Angle au centre

Marche à suivre

1. Le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Droite Cercle".

3. Actionnez la touche logicielle "Cercle rayon".

Paramètres	Description		Unité
Sens de rotation	Sens de déplacement du point de début au point de fin du cercle :		
		Rotation dans le sens horaire (à droite)	
		Rotation dans le sens antihoraire (à gauche)	
	Plan d'usinage Surface latérale/Surface latérale C		
Y	Position cible Y (abs) ou position cible X par rapport à la dernière position programmée (rel)		mm
Z	Position cible Z (abs) ou position cible Y par rapport à la dernière position programmée (rel)		mm
	Remarque : Cote relative : le signe est pris en considération.		
	Plan d'usinage Surface latérale Y		
Y	Position cible Y (abs) ou position cible X par rapport à la dernière position programmée (rel)		mm
Z	Position cible Z (abs) ou position cible Y par rapport à la dernière position programmée (rel)		mm
	Remarque : Cote relative : le signe est pris en considération.		
	Plan d'usinage Face frontale/Face frontale C		
X	Position cible X (abs) ou position cible X par rapport à la dernière position programmée (rel)		mm
Y	Position cible Y (abs) ou position cible Y par rapport à la dernière position programmée (rel)		mm
	Remarque : Cote relative : le signe est pris en considération.		
	Plan d'usinage Face frontale Y		
X	Position cible X (abs) ou position cible X par rapport à la dernière position programmée (rel)		mm
Y	Position cible Y (abs) ou position cible Y par rapport à la dernière position programmée (rel)		mm
	Remarque : Cote relative : le signe est pris en considération.		

Paramètres	Description	Unité
	Plan d'usinage Tournage	
X	Position cible X ∅ (abs) ou position cible Y par rapport à la dernière position programmée (rel)	mm
Z	Position cible Z (abs) ou position cible X par rapport à la dernière position programmée (rel) Remarque : Cote relative : le signe est pris en considération.	mm
R	Rayon de l'arc de cercle Le signe détermine l'arc de cercle devant être parcouru.	mm mm
F	Avance d'usinage	mm/tr mm/min mm/dent

8.7.14 Coordonnées polaires

Si la cotation d'une pièce est effectuée à partir d'un point central (pôle) avec rayon et indication angulaire, il est avantageux de programmer les cotes en coordonnées polaires.

Avant de programmer une droite ou un cercle en coordonnées polaires, vous devez définir le pôle, c.-à-d. le point de référence du système de coordonnées polaires.

Marche à suivre

1. Le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Droite Cercle".

3. Actionnez les touches logicielles "Polaire" et "Pôle".

Paramètres	Description	Unité
	Plan d'usinage Surface latérale/Surface latérale C	
Y	Pôle Y (abs)	mm
Z	Pôle Z (abs) ou pôle Z par rapport à la dernière position programmée (rel) Remarque : Cote relative : le signe est pris en considération.	mm
	Plan d'usinage Surface latérale Y	
Y	Pôle Y (abs)	mm
Z	Pôle Z (abs) ou pôle Z par rapport à la dernière position programmée (rel) Remarque : Cote relative : le signe est pris en considération.	mm
	Plan d'usinage Face frontale/Face frontale C	
X	Pôle X ∅ (abs)	mm
Y	Pôle Y (abs) ou pôle Y par rapport à la dernière position programmée (rel) Remarque : Cote relative : le signe est pris en considération.	mm
	Plan d'usinage Face frontale Y	
X	Pôle X (abs)	mm
Y	Pôle Y (abs) ou pôle Y par rapport à la dernière position programmée (rel) Remarque : Cote relative : le signe est pris en considération.	mm
	Plan d'usinage Tournage	
X	Pôle X (abs) ou pôle X par rapport à la dernière position programmée (rel)	mm
Z	Position Z du pôle (abs) Remarque : Cote relative : le signe est pris en considération.	mm

8.7.15 Droite polaire

Pour programmer une droite en coordonnées polaires, utilisez la fonction "Droite Polaire".

Une droite dans le système de coordonnées polaires est définie par la longueur L et l'angle α. L'angle se rapporte à un axe qui dépend du plan d'usinage sélectionné. Cela est également valable pour le sens correspondant à un angle positif.

Plan d'usinage	Tournage	Face frontale	Surface latérale
Axe de référence pour angle	Z	X	Y
Angle positif en direction axe	X	Y	Z

L'outil se déplace sur une droite, de la position courante jusqu'au point final programmé, en avance d'usinage ou en vitesse rapide.

Dans le cas des coordonnées polaires, la 1re droite après l'indication du pôle doit être programmée en cotes absolues. Toutes les autres droites et tous les autres arcs de cercle peuvent être programmés en cotes relatives également.

Correction de rayon

Vous avez la possibilité d'effectuer le déplacement rectiligne avec une correction de rayon. La correction de rayon est automaintenue (modale) ; autrement dit, vous devrez la désactiver quand vous ne voudrez plus l'utiliser. Cependant, dans le cas de plusieurs droites consécutives avec correction de rayon, vous ne devez la sélectionner que dans le premier bloc de programme.

Lors du premier déplacement rectiligne avec correction de rayon, l'outil se déplace sans correction au point de départ et avec correction au point final, c.-à-d. que si la trajectoire programmée est verticale, une trajectoire oblique est décrite. Ce n'est que lors du second déplacement rectiligne programmé que la correction sera active pendant tout le trajet.
La procédure inverse s'applique lors de la désactivation de la correction de rayon.

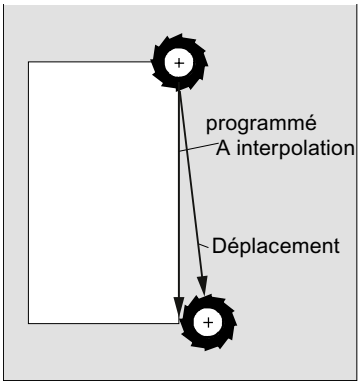

Droite avec correction de rayon activée

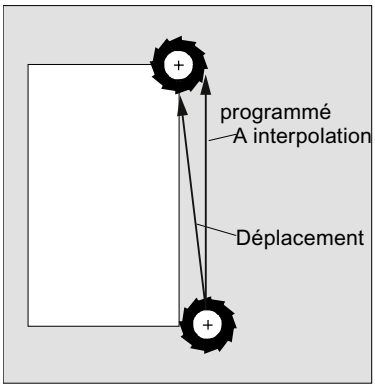

Droite avec correction de rayon désactivée

Pour éviter un déplacement effectif différent de celui programmé, vous pouvez programmer le premier déplacement rectiligne avec correction de rayon activée ou avec correction de rayon désactivée en dehors de la pièce. Une programmation sans indication de coordonnées est impossible.

Marche à suivre

1. Le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Droite Cercle".

3. Actionnez les touches logicielles "Polaire" et "Droite polaire".

4. Actionnez la touche logicielle "Rapide" si le déplacement doit avoir lieu à vitesse rapide et non à une vitesse d'avance d'usinage programmée.

Paramètres	Description		Unité
L	Distance par rapport au pôle, point final		mm
α	Angle polaire par rapport au pôle, point final (abs) ou Modification de l'angle polaire par rapport au pôle, point final (rel) Le signe détermine le sens de déplacement.		Degré
F	Avance d'usinage		mm/tr mm/min mm/dent
Correction de rayon	Indication du côté du contour (dans le sens de déplacement) sur lequel se déplace la fraise :		
		Correction de rayon à gauche du contour	
		Correction de rayon à droite du contour	
		Correction de rayon désactivée	
		Correction de rayon réglée comme précédemment	

8.7.16 Cercle polaire

Pour programmer un cercle ou un arc de cercle en coordonnées polaires, utilisez la fonction "Cercle polaire".

Un cercle dans le système de coordonnées polaires est défini par l'angle α. L'angle se rapporte à un axe qui dépend du plan d'usinage sélectionné. Cela est également valable pour le sens correspondant à un angle positif.

Plan d'usinage	Tournage	Face frontale	Surface latérale
Axe de référence pour angle	Z	X	Y
Angle positif en direction axe	X	Y	Z

L'outil se déplace sur une trajectoire circulaire, de la position courante jusqu'au point final programmé (angle), en avance d'usinage. Le rayon est la distance entre la position courante et le pôle défini. (La position de début et la position de fin de cercle sont équidistantes du pôle défini.)

Dans le cas des coordonnées polaires, le 1er arc de cercle après l'indication du pôle doit être programmé en cotes absolues. Toutes les autres droites et tous les autres arcs de cercle peuvent être programmés en cotes relatives également.

Marche à suivre

1. Le programme ShopTurn à éditer est créé et vous vous trouvez dans l'éditeur.
2. Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Droite Cercle".

3. Actionnez les touches logicielles "Polaire" et "Cercle polaire".

Paramètres	Description		Unité
Sens de rotation	Sens de déplacement du point de début au point de fin du cercle		
		Rotation dans le sens horaire (à droite)	
		Rotation dans le sens antihoraire (à gauche)	
α	Angle polaire par rapport au pôle, point final (abs) ou Modification de l'angle polaire par rapport au pôle, point final (rel) Le signe détermine le sens de déplacement.		Degré
F	Avance d'usinage		mm/tr mm/min mm/dent

8.7.17 Usinage avec la contre-broche

Si votre tour est équipé d'une contre-broche, vous pouvez usiner les pièces sur la face avant et la face arrière, en utilisant des fonctions de tournage, perçage et fraisage, sans modification manuelle du serrage.

Avant l'usinage de la face arrière, la contre-broche doit saisir la pièce, la retirer de la broche principale et l'amener à la nouvelle position d'usinage. Vous pouvez programmer ces opérations avec la fonction "Contre-broche".

Opérations

La programmation des opérations s'effectue selon les étapes suivantes :

- Préhension : préhension de la pièce avec la contre-broche (éventuellement avec la butée fixe).
- Traction : retirer la pièce de la broche principale avec la contre-broche.
- Face arrière : déplacer la pièce à la nouvelle position d'usinage au moyen de la contre-broche.
- Complet : étapes Préhension et Traction (le cas échéant avec tronçonnage) et Face arrière.
- Face avant : décalage d'origine pour l'usinage de la face avant suivante (en cas de matériau en barre).

Lorsque vous démarrez l'exécution d'un programme avec usinage contre-broche, la contre-broche est d'abord amenée à la position de retrait définie dans un paramètre machine.

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Apprentissage de la position de stationnement et du décalage angulaire

L'apprentissage de la position de stationnement n'est réalisable que si vous avez sélectionné le système de coordonnées machine (SCM).

1. Faites pivoter le mandrin de la contre-broche manuellement à l'emplacement requis et déplacez la pièce à la position souhaitée.
2. Actionnez les touches logicielles "Divers" et "Contre-broche".

3. Sélectionnez l'étape de programmation "Prendre" ou "Complet".

4. Sous Position stationnement outil, sélectionnez "SCM".

5. Actionnez la touche logicielle "Apprendre pos.stat.".
   La position de stationnement courante de l'outil est enregistrée.

6. Actionnez la touche logicielle "Apprent. décal. ang.".
   L'écart angulaire actuel entre la broche principale et la contre-broche est enregistré.

8.7.17.1 Exemple de programmation : Usinage broche principale - prise en compte de la pièce - usinage contre-broche

La programmation ressemble par exemple à ceci :

Etapes de programmation - alternative 1

- Usinage broche principale
- Prendre
- Tirer
- Face arrière
- Usinage de la contre-broche

Etapes de programmation - alternative 2

- Usinage broche principale
- Complet (prendre, tirer et face arrière)
- Usinage de la contre-broche

8.7.17.2 Exemple de programmation : usinage contre-broche - sans prise en compte préalable

Etapes de programmation

- Face arrière
  - Décal.origine
    Le décalage d'origine est simplement activé
  - ZV :
    Paramètre non évalué.
- Usinage de la contre-broche

Remarque

Particularité en "face arrière"

Le décalage d'origine que vous sélectionnez dans le masque de paramètres est uniquement activé et n'est pas calculé. Cela veut dire que dans le décalage d'origine, l'origine de la pièce pour l'usinage avec la contre-broche devrait être mémorisée. Par ailleurs le paramètre ZV n'est pas évalué.

8.7.17.3 Exemple de programmation : Usinage de barres

Si vous utilisez des barres pour produire vos pièces, vous pouvez usiner plusieurs pièces aussi bien sur la face avant que sur la face arrière, en ne démarrant le programme qu'une seule fois.

Etapes de programmation - alternative 1

- En-tête du programme avec indication du décalage d'origine dans lequel l'origine de la pièce est enregistrée
- Usinage broche principale
- Complet (Tirer brut : Oui ; cycle de tronçonnage : oui)
- Tronçonnage
- Usinage de la contre-broche
- Fin de programme avec le nombre des pièces à produire

Etapes de programmation - alternative 2

- Repère de démarrage
- Usinage broche principale
- Complet (Tirer brut : Oui ; cycle de tronçonnage : oui)
- Tronçonnage
- Usinage de la contre-broche
- Face avant
- Repère de fin
- Répétition du repère de démarrage au repère de fin

8.7.17.4 Paramètres contre-broche

Paramètres	Description	Unité
Fonction	Vous avez le choix entre 5 fonctions distinctes : • Complet • Prendre • Tirer • Face arrière • Face avant	
Fonction Complet	**Prendre**	
Système de coordonnées	• SCM La position de stationnement est indiquée dans le système de coordonnées machine. L'apprentissage de la position de stationnement et du décalage angulaire n'est possible que dans le SCM. • SCP La position de stationnement est indiquée dans le système de coordonnées pièce.	
XP	Position de stationnement de l'outil en direction X (abs.)	mm
ZP	Position de stationnement de l'outil en direction Z (abs.)	mm
Purger mandrin	Purge de la contre-broche du mandrin • oui • non	
DIR	Sens de rotation • Rotation de la broche dans le sens horaire • Rotation de la broche dans le sens antihoraire • Aucune rotation de la broche	
S	Vitesse de rotation de la broche – (uniquement pour la rotation des broches)	tr/min
α1	Décalage angulaire	Degré
Z1	Position de prise en charge (abs.)	
ZR	Position réduction de l'avance (abs ou rel) Position à partir de laquelle l'avance est réduite.	
FR	Avance réduite	mm/tr
Accostage de butée	Accostage de butée • oui La contre-broche reste à une distance donnée avant la position de prise en charge Z1, puis se déplace jusqu'à l'accostage de butée avec l'avance définie. • non La contre-broche se déplace jusqu'à la position de prise en charge Z1.	
Fonction Complet	**Tirer**	
Traction du brut	Traction de la longueur totale du brut : • oui • non	
F	Avance	mm/min

Paramètres	Description	Unité
Cycle tronç.	Cycle de tronçonnage dans le bloc suivant • oui • non	
Fonction Complet	**Face arrière**	
Décal. origine	Décalage d'origine dans lequel le système de coordonnées décalé vers la position ZW et de la valeur ZV, ainsi qu'inversé dans Z, doit être enregistré : • Référence • G54 • G55 • G56 • G57 • ...	
ZW	Position d'usinage de l'axe supplémentaire (abs.) ; SCM	mm
ZV	Décalage Z = 0 Décalage de l'origine de la pièce en direction Z (rel., le signe est exploité).	mm

Paramètres	Description	Unité
Fonction Prendre	L'apprentissage de la position de stationnement et du décalage angulaire est possible	
Système de coordonnées	• SCM La position de stationnement est indiquée dans le système de coordonnées machine. L'apprentissage de la position de stationnement et du décalage angulaire n'est possible que dans le SCM. • SCP La position de stationnement est indiquée dans le système de coordonnées pièce.	
XP	Position de stationnement de l'outil en direction X (abs.)	mm
ZP	Position de stationnement de l'outil en direction Z (abs.)	mm
Purger mandrin	Purge de la contre-broche du mandrin • oui • non	
DIR	Sens de rotation • Rotation de la broche dans le sens horaire • Rotation de la broche dans le sens antihoraire • Aucune rotation de la broche	
S	Vitesse de rotation de la broche – (uniquement pour la rotation des broches)	tr/min
α1	Décalage angulaire	Degré
Z1	Position de prise en charge (abs.)	
ZR	Position réduction de l'avance (abs ou rel) Position à partir de laquelle l'avance est réduite.	

Paramètres	Description	Unité
FR	Avance réduite	mm/tr
Accostage de butée	Accostage de butée • oui La contre-broche reste à une distance donnée avant la position de prise en charge Z1, puis se déplace jusqu'à l'accostage de butée avec l'avance définie. • non La contre-broche se déplace jusqu'à la position de prise en charge Z1.	

Paramètres	Description	Unité
Fonction Tirer		
Entraîner orig.	Traction avec origine • oui • non	
Décal. origine	Décalage d'origine dans lequel le système de coordonnées décalé de la valeur Z1 doit être mémorisé : • Référence • G54 • G55 • G56 • G57 • ...	
Z1	Valeur selon laquelle la pièce est tirée de la broche principale (rel.)	
F	Avance	mm/min

Paramètres	Description	Unité
Fonction Face arrière		
Décal. origine	Décalage d'origine dans lequel le système de coordonnées décalé vers la position ZW et de la valeur ZV, ainsi qu'inversé dans Z, doit être enregistré : • Référence • G54 • G55 • G56 • G57 • ...	
ZW	Position d'usinage de l'axe supplémentaire (abs.) ; SCM	mm
ZV	Décalage Z = 0 Décalage de l'origine de la pièce en direction Z (rel., le signe est exploité).	mm

Paramètres	Description	Unité
Fonction Face avant		
Décal. origine	Décalage d'origine pour l'usinage de la face avant suivante : • Référence • G54 • G55 • G56 • G57 • ...	

Variables utilisateur

9

9.1 Vue d'ensemble

Les variables utilisateur que vous définissez peuvent être affichées dans les listes.

Les variables ci-après peuvent être définies :

- Paramètres de calcul (paramètres R)
- Les variables utilisateur globales (GUD) sont valables dans tous les programmes.
- Les variables utilisateur locales (LUD) sont valables dans un seul programme.
- Les variables utilisateur globales du programme (PUD) sont valables dans un programme et dans les sous-programmes invoqués.

Les variables utilisateur spécifiques à un canal peuvent être définies pour chaque canal avec une valeur différente.

Saisie et représentation des valeurs de paramètres

Il est possible de saisir jusqu'à 15 caractères (y compris les décimales). Si vous saisissez un nombre avec plus de 15 caractères, il sera représenté en format exponentiel (15 caractères + EXXX).

LUD ou PUD

Seules des variables utilisateur locales ou globales à l'échelle du programme peuvent être affichées.

La disponibilité des variables utilisateur LUD ou PUD dépend de la configuration actuelle de la commande.

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Remarque

Lecture et écriture de variables protégées

La lecture et l'écriture des variables utilisateur est protégée par un commutateur à clé et des niveaux de protection.

Recherche de variables utilisateur

Vous avez la possibilité de rechercher des variables utilisateur précises à l'intérieur des listes, au moyen de chaînes de caractères.

Pour savoir comment éditer les variables utilisateur affichées, reportez-vous au chapitre "Définir et activer des variables utilisateur".

9.2 Paramètres R

Les paramètres R (paramètres de calcul) sont des variables spécifiques à un canal que vous pouvez utiliser au sein d'un programme à codes G. Les paramètres R peuvent être lus et écrits par des programmes à codes G.

Les valeurs sont conservées même après la mise hors tension de la commande.

Nombre de paramètres R spécifiques à un canal

Un paramètre machine détermine le nombre de paramètres R spécifiques à un canal.

Plage : R0 – R999 (selon le paramètre machine).

A l'intérieur de la plage, la numérotation ne comporte aucun vide.

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".

2. Actionnez la touche logicielle "Variables.".

3. Actionnez la touche logicielle "Paramètr. R".
   La fenêtre "Paramètres R" s'ouvre.

Effacer les paramètres R

1. Actionnez les touches logicielles ">>" et "Effacer zone".
   La fenêtre "Effacer paramètres R" s'ouvre.

2. Indiquez le ou les paramètres R pour lesquels vous souhaitez effacer les valeurs spécifiques à un canal, puis actionnez la touche logicielle "OK".

   - OU -

Actionnez la touche logicielle "Tout effacer" et confirmez avec "OK" si vous souhaitez réellement effacer tous les paramètres R.

Les paramètres R sélectionnés, voire tous les paramètres R, prennent la valeur 0.

9.3 Afficher GUD globales

Variables utilisateur globales

Les GUD globales sont des données utilisateur globales NC (**G**lobal **U**ser **D**ata), qui restent conservées même après la mise hors tension de la machine.

Les GUD sont valables dans tous les programmes.

Définition

Une variable GUD est définie par les données suivantes :

- Mot clé DEF
- Domaine d'application NCK
- Type de données (INT, REAL, ...)
- Noms de variables
- Affectation de valeur (option)

Exemple

DEF NCK INT ZAEHLER1 = 10

Les GUD sont définies dans des fichiers portant l'extension DEF. Les noms de fichier réservés ci-après sont présents :

Nom du fichier	Signification
MGUD.DEF	Définitions pour données globales du constructeur de la machine
UGUD.DEF	Définitions pour données utilisateur globales
GUD4.DEF	Données utilisateur personnalisables
GUD8.DEF, GUD9.DEF	Données utilisateur personnalisables

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".

2. Actionnez la touche logicielle "Variables".

3. Actionnez la touche logicielle "GUD globaux".

La fenêtre "Variables utilisateur globales" s'ouvre. Vous obtenez une liste des variables UGUD définies.

- OU -

Actionnez la touche logicielle "Sélection GUD" et les touches logicielles "SGUD" ... "GUD6" si vous souhaitez afficher les GUD 1 à 6 des variables utilisateur globales.

- OU -

Actionnez les touches logicielles "Sélection GUD" et ">>", ainsi que les touches logicielles "GUD7" ... "GUD9" si vous souhaitez afficher les GUD 7 et 9 des variables utilisateur globales.

Remarque

Après chaque redémarrage, la fenêtre "Variables utilisateur globales" affiche la liste des variables UGUD définies.

9.4 Afficher les GUD d'un canal

Variables utilisateur spécifiques à un canal

Les variables utilisateur spécifiques à un canal s'appliquent comme les GUD dans tous les programmes par canal. Toutefois, à la différence des GUD, elles ont des valeurs spécifiques.

Définition

Une variable GUD spécifique à un canal est définie par les données suivantes :

- Mot clé DEF
- Domaine d'application CHAN
- Type de données
- Noms de variables
- Affectation de valeur (option)

Exemple

DEF CHAN REAL X_POS = 100.5

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".

2. Actionnez la touche logicielle "Variables".

3. Actionnez les touches logicielles "GUD canal" et "Sélection GUD".

Une nouvelle barre verticale de touches logicielles s'affiche à l'écran.

4. Actionnez les touches logicielles "SGUD" ... "GUD6" si vous souhaitez afficher les GUD 1 à 6 des variables utilisateur spécifiques à un canal.

- OU -

Actionnez les touches logicielles "Suivant" et "GUD7" ... "GUD9" si vous souhaitez afficher les GUD 7 et 9 des variables utilisateur spécifiques à un canal.

9.5 Afficher les LUD locales

Variables utilisateur locales

Les données LUD sont valides uniquement dans le programme ou sous-programme dans lequel elles ont été définies.

Lors de l'exécution du programme, la commande affiche les LUD après le démarrage. L'affichage subsiste jusqu'à la fin de l'exécution du programme.

Définition

Une variable utilisateur locale est définie par les données suivantes :

- Mot clé DEF
- Type de données
- Noms de variables
- Affectation de valeur (option)

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".

2. Actionnez la touche logicielle "Variables".

3. Actionnez la touche logicielle "LUD locaux".

9.6 Afficher les PUD du programme

Variables utilisateur globales d'un programme

Les données PUD sont les variables globales d'un programme pièce (**P**rogram **U**ser **D**ata). Les PUD sont valables dans les programmes principaux et tous les sous-programmes et elles y sont accessibles en lecture et en écriture.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".

2. Actionnez la touche logicielle "Variables".

3. Actionnez la touche logicielle "PUD programme".

9.7 Recherche de variables utilisateur

Vous avez la possibilité de rechercher des paramètres R ou des variables utilisateur de manière ciblée.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".

2. Actionnez les touches logicielles "Paramètr. R", "GUD globaux", "GUD canal", "GUD locaux" ou "PUD programme" pour sélectionner la liste dans laquelle vous souhaitez rechercher les variables utilisateur.

3. Actionnez la touche logicielle "Chercher".
   La fenêtre "Rechercher paramètre R" ou "Rechercher variable utilisateur" s'ouvre.

4. Indiquez le critère de recherche de votre choix et actionnez la touche "OK".

   En cas de recherche fructueuse, le curseur se positionne automatiquement sur le paramètre R recherché ou la variable utilisateur recherchée.

9.8 Définition et activation des variables utilisateur

En éditant un fichier de type DEF/MAC, vous pouvez modifier ou effacer des fichiers de définitions/macro-instructions existants ou en ajouter de nouveaux.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Mise en service".

2. Appuyez sur la touche logicielle "Données système".
3. Sélectionnez, dans l'arborescence, le dossier "Données CN" et ouvrez le dossier "Définitions".
4. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez éditer.
5. Double-cliquez sur le fichier.

   - OU -

   Actionnez la touche logicielle "Ouvrir".

   -OU-

   Actionnez la touche <INPUT>.

   -OU-

   Actionnez la touche <Curseur vers la droite>.

   Le fichier sélectionné s'ouvre dans l'éditeur et peut être édité.

6. Définissez les variables utilisateur de votre choix.

7. Actionnez la touche logicielle "Fermer" pour quitter l'éditeur.

Activer des variables utilisateur

1. Actionnez la touche logicielle "Activer".

   Une demande de confirmation s'affiche.
2. Définissez si les valeurs des fichiers de définitions doivent être conservées

   -OU-

   si les valeurs des fichiers de définitions doivent être supprimées.

   Dans ce cas, les fichiers de définitions sont écrasés par les valeurs initiales.

3. Actionnez la touche logicielle "OK" pour poursuivre l'opération.

Apprentissage de programmes 10

10.1 Vue d'ensemble

La fonction "Apprentissage" permet d'éditer les programmes dans les modes "AUTO" et "MDA". Vous pouvez créer et modifier des blocs de déplacement simples.

Vous déplacez manuellement les axes vers certaines positions afin de réaliser et de pouvoir reproduire des opérations d'usinage simples. Les positions accostées sont validées.

En mode d'apprentissage "AUTO", le programme sélectionné est introduit par voie de "Teach In".

En mode d'apprentissage "MDA", l'apprentissage s'effectue dans la mémoire tampon MDA.

Les éventuels programmes externes que vous avez pu créer hors ligne peuvent ainsi être adaptés et modifiés si nécessaire.

10.2 Déroulement général

Déroulement général

Sélectionnez le bloc de programme de votre choix, actionnez la touche logicielle correspondante "Apprentissage de position", "Marche rapide G01", "Droite G1" ou "Point intermédiaire de cercle CIP" et "Point final de cercle CIP" et déplacez les axes pour modifier le bloc de programme.

Vous ne pouvez remplacer un bloc que par un bloc de même type.

- OU -

Positionnez le curseur à l'emplacement du programme de votre choix, actionnez la touche logicielle correspondante "Apprentissage de position", "Marche rapide G01", "Droite G1" ou "Point de reprise du cercle CIP" et "Point final de cercle CIP" et déplacez les axes pour insérer un nouveau bloc de programme.

Le curseur doit être positionné, à l'aide des touches fléchées et Input, sur une ligne vide pour pouvoir insérer le bloc.

Actionnez la touche logicielle "Valider" pour introduire par Teach In le bloc de programme modifié ou créé.

Remarque

Pour le premier bloc d'apprentissage, tous les axes paramétrés sont introduits par Teach In. Pour les autres blocs d'apprentissage, seuls les axes modifiés par le déplacement des axes ou par une saisie manuelle sont introduits par Teach In.

Cette séquence redémarre lorsque vous quittez le mode Apprentissage.

Changement de mode de fonctionnement et de groupe fonctionnel

Si vous basculez dans un autre mode de fonctionnement ou dans un autre groupe fonctionnel au cours de l'apprentissage, les modifications de position sont annulées et le mode Apprentissage est désactivé.

10.3 Insertion d'un bloc

Vous avez la possibilité de déplacer les axes et d'enregistrer les valeurs réelles en cours directement dans un nouveau bloc de position.

Conditions préalables

Mode de fonctionnement "AUTO" : Le programme à éditer est sélectionné.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".

2. Actionnez la touche <AUTO> ou <MDA>.

3. Actionnez la touche <TEACH IN>.

4. Actionnez la touche logicielle "Apprent. progr.".

5. Déplacez les axes vers la position de votre choix.

6. Actionnez la touche logicielle "Apprent. position".

   Un nouveau bloc de programme avec les valeurs de position en cours est créé.

10.3.1 Paramètre d'entrée pour les blocs d'apprentissage

Paramètres pour apprentissage de position, G0, G1 et apprentissage de point final de cercle CIP

Paramètres	Description
X	Position d'accostage dans la direction X
Y	Position d'accostage dans la direction Y
Z	Position d'accostage dans la direction Z
F	Vitesse d'avance (mm/tr ; mm/min) - uniquement pour l'apprentissage de G1 et du point final de cercle CIP

Paramètre pour l'apprentissage du point intermédiaire de cercle CIP

Paramètres	Description
I	Coordonnée X du centre du cercle
J	Coordonnée Y du centre du cercle
K	Coordonnée Z du centre du cercle

Types de transition pour l'apprentissage de position, de G0 et de G1 et SPLINE A

Les paramètres ci-après sont proposés pour les transitions :

Paramètres	Description
G60	Arrêt précis
G64	Transition
G641	Transition programmable
G642	Transition avec précision axiale
G643	Transition interne au bloc
G644	Transition Dynamique axiale

Types de mouvement pour Apprentissage de position, Apprentissage de G0 et G1

Les paramètres ci-après sont proposés pour le déplacement :

Paramètres	Description
CP	avec synchronisation de trajectoire
PTP	Point à point
PTPG0	uniquement G0 point à point

Comportement aux transitions au début et à la fin de la courbe spline

Les paramètres ci-après sont proposés pour le déplacement :

Paramètres	Description
début	
BAUTO	Calcul automatique
BNAT	La courbure est nulle ou naturelle
BTAN	Tangentiel
Fin	
EAUTO	Calcul automatique
ENAT	La courbure est nulle ou naturelle
ETAN	Tangentiel

10.4 Apprentissage via la fenêtre

10.4.1 Généralités

Le curseur doit se trouver sur une ligne vide.

Les fenêtre d'insertion de blocs de programme contiennent des champs de saisie et d'affichage pour les valeurs réelles dans le SCP. Selon le paramétrage par défaut, des champs de sélection sont proposés avec des paramètres de déplacement et de transitions entre déplacements.

Lors de leur première sélection, les champs de saisie ne sont pas pré-renseignés, sauf si les axes ont été déplacés avant la sélection de la fenêtre.

Toutes les données des champs de saisie / d'affichage sont validées dans le programme à l'aide de la touche logicielle "Valider".

Conditions préalables

Mode de fonctionnement "AUTO" : Le programme à éditer est sélectionné.

Marche à suivre

1 Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".



2. Actionnez la touche <AUTO> ou <MDA>.

3. Actionnez la touche <TEACH IN>.

4. Actionnez la touche logicielle "Apprent. progr.".

5. Positionnez le curseur à l'emplacement du programme de votre choix à l'aide des touches Cursor et Input.

   Si aucune ligne vide n'est disponible, insérez-en une.

6. Actionnez les touches logicielles "Rapide G0", "Droite G1" ou "Pt. Interm. Cercl.CIP" et "Pt. final cercl.CIP".

   Les fenêtres correspondantes s'affichent avec les champs de saisie.

7. Déplacez les axes vers la position de votre choix.

8. Actionnez la touche logicielle "Valider".

   Un nouveau bloc de programme est inséré au niveau du curseur.

   - OU -

   Actionnez la touche logicielle "Annulation" pour rejeter toutes les valeurs.

10.4.2 Apprentissage rapide G0

Vous déplacez les axes et effectuez l'apprentissage d'un bloc d'avance rapide avec les positions accostées.

Remarque

Sélection des axes et paramètres à mémoriser

Via la fenêtre "Réglages", vous avez la possibilité de déterminer quels sont les axes à prendre en compte dans le bloc d'apprentissage.

C'est également dans cette fenêtre que vous déterminez si les paramètres de déplacement et de transition doivent être proposés pour l'apprentissage.

10.4.3 Apprentissage droite G1

Vous déplacez les axes et effectuez l'apprentissage d'un bloc d'usinage (G1) avec les positions accostées.

Remarque

Sélection des axes et paramètres à mémoriser

Via la fenêtre "Réglages", vous avez la possibilité de déterminer quels sont les axes à prendre en compte dans le bloc d'apprentissage.

C'est également dans cette fenêtre que vous déterminez si les paramètres de déplacement et de transition doivent être proposés pour l'apprentissage.

10.4.4 Apprentissage du point intermédiaire et du point final de cercle CIP

Lors de l'interpolation circulaire CIP, vous indiquez le point intermédiaire et le point final. L'apprentissage de ces points s'effectue de manière distincte dans un seul bloc. L'ordre dans lequel vous programmez ces deux points n'est pas défini.

Remarque

Assurez-vous que la position du curseur ne soit pas modifiée lors de l'apprentissage des deux points.

L'apprentissage du point intermédiaire intervient dans la fenêtre "Point intermédiaire de cercle CIP".

L'apprentissage du point de fin intervient dans la fenêtre "Point final de cercle CIP".

L'apprentissage du point intermédiaire nécessite les axes géométriques. C'est pourquoi deux axes géométriques au moins doivent être configurés pour la validation.

Remarque

Sélection des axes à mémoriser

La fenêtre "Réglages" permet de déterminer quels sont les axes à prendre en compte dans le bloc d'apprentissage.

10.4.5 Apprentissage d'une spline A

Pour une interpolation de type spline Akima, vous indiquez des points intermédiaires reliés par une courbe lissée.

Vous indiquez le point de départ et définissez une transition au début et à la fin.

L'apprentissage des points intermédiaires individuels s'effectue vie "Apprentissage position".

Option logicielle

Pour l'interpolation de type spline A, vous nécessitez l'option "Interpolation de type spline".

Remarque

Pour pouvoir programmer une interpolation de type spline, un bit optionnel correspondant doit être activé.

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".

2. Actionnez la touche <AUTO> ou <MDA>.

3. Actionnez la touche <TEACH IN>.

4. Actionnez la touche logicielle "Apprent. progr.".

5. Actionnez les touches logicielles ">>" et "SPLINE A".
   La fenêtre "Spline Akima" avec les champs de saisie s'ouvre.

6. Déplacez les axes vers la position choisie et réglez, si besoin est, le type de transition pour les points de départ et de fin.

7. Actionnez la touche logicielle "Valider".
   Un nouveau bloc de programme est inséré au niveau du curseur.

   - OU -

   Actionnez la touche logicielle "Annulation" pour rejeter toutes les valeurs.

Remarque

Sélection des axes et paramètres à mémoriser

Via la fenêtre "Réglages", vous avez la possibilité de déterminer quels sont les axes à prendre en compte dans le bloc d'apprentissage.

C'est également dans cette fenêtre que vous déterminez si les paramètres de déplacement et de transition doivent être proposés pour l'apprentissage.

10.5 Modification d'un bloc

Vous ne pouvez écraser un bloc de programme qu'avec un bloc de programme de même type.

Les valeurs des axes affichées dans la fenêtre correspondante sont des valeurs réelles et non pas les valeurs à écraser dans le bloc !

Remarque

Si vous souhaitez, dans la fenêtre de bloc de programme, modifier une grandeur quelconque dans un bloc à l'exception de la position, nous vous recommandons de le faire par introduction alphanumérique.

Conditions préalables

Le programme à éditer est sélectionné.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".

2. Actionnez la touche <AUTO> ou <MDA>.

3. Actionnez la touche <TEACH IN>.

4. Actionnez la touche logicielle "Apprent. progr.".

5. Sélectionnez le bloc de programme à éditer.

6. Actionnez les touches logicielles correspondantes "Apprentissage de position, "Rapide G0", "Droite G1" ou "Pt. Interm. Cercl.CIP" et "Pt. final cercl.CIP".

   Les fenêtres correspondantes s'affichent avec les champs de saisie.

7. Déplacez les axes vers la position choisie et actionnez la touche logicielle "Valider".

   Le bloc de programme est introduit par apprentissage avec les valeurs modifiées.

   - OU -

   Actionnez la touche logicielle "Annulation" pour rejeter les modifications.

10.6 Sélection d'un bloc

Vous avez la possibilité d'activer le pointeur d'interruption à la position actuelle du curseur. Lors du prochain lancement de programme, l'édition reprendra à cet endroit.

Lors de l'apprentissage, vous pouvez également modifier des parties de programme déjà exécutées. Cela bloque automatiquement l'édition du programme.

Pour pouvoir poursuivre le programme, vous devez exécuter un Reset ou une sélection de bloc.

Conditions préalables

Le programme à éditer est sélectionné.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".

2. Actionnez la touche <AUTO>.

3. Actionnez la touche <TEACH IN>.

4. Actionnez la touche logicielle "Apprent. progr.".

5. Positionnez le curseur sur le bloc de programme de votre choix.

6. Actionnez la touche logicielle "Sélection bloc".

10.7 Suppression d'un bloc

Vous avez la possibilité de effacer un bloc de programme dans son intégralité.

Conditions préalables

Mode de fonctionnement "AUTO" : Le programme à éditer est sélectionné.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".

2. Actionnez la touche <AUTO> ou <MDA>.

3. Actionnez la touche <TEACH IN>.

4. Actionnez la touche logicielle "Apprent. progr.".

5. Sélectionnez le bloc de programme à effacer.

6. Actionnez les touches logicielles ">>" et "Effacer bloc".
   Le bloc de programme sur lequel se trouve le curseur est supprimé.

10.8 Paramétrage de l'apprentissage

Dans la fenêtre "Réglages", vous définissez lesquels des axes du bloc d'apprentissage peuvent être validés et si des paramètres sont proposés pour le type de mouvement et le contournage.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".

2. Actionnez la touche <AUTO> ou <MDA>.

3. Actionnez la touche <TEACH IN>.

4. Actionnez la touche logicielle "Apprent. progr.".

5. Actionnez les touches logicielles ">>" et "Réglages".
   La fenêtre "Réglages" s'affiche.

6. Sous "Axes à mémoriser" et "Paramètres à mémoriser", cochez les cases correspondant aux réglages de votre choix et actionnez la touche logicielle "Valider" pour confirmer les réglages.

Gestion des outils 11

11.1 Listes de gestion des outils

Les listes du groupe fonctionnel Outil affichent tous les outils et, si cela a été configuré, tous les emplacements de magasin créés ou configurés dans la CN.

Toutes les listes affichent les mêmes outils classés de la même manière. Lors du passage d'une liste à l'autre, le curseur reste sur le même outil et dans le même détail d'image.

Les listes se distinguent par les paramètres affichés et l'affectation des touches logicielles. Le passage d'une liste à l'autre est un changement ciblé d'une zone thématique à la suivante.

- **Liste d'outils**

  Affichage de tous les paramètres et les fonctions pour la création et la configuration d'outils.

- **Usure d'outil**

  Affichage de tous les paramètres et les fonctions qui sont nécessaires pendant le fonctionnement (par ex. l'usure et les fonctions de surveillance).

- **Magasin**

  Affichage des paramètres relatifs au magasin et aux emplacements de magasin et des fonctions se rapportant aux outils/emplacements de magasin.

- **Données outil OEM**

  Cette liste est destinée au constructeur de la machine-outil, qui peut la configurer librement.

Classement des listes

Vous avez la possibilité de modifier le classement à l'intérieur des listes :

- par magasin
- par nom (descripteur d'outil, ordre alphabétique)
- par type d'outil
- par numéro T (descripteur d'outil, numérique).

Filtrage des listes

Vous avez la possibilité de filtrer les listes en fonction des critères suivants :

- n'afficher que le premier tranchant
- que les outils opérationnels
- que les outils ayant atteint le seuil de préalarme
- que les outils bloqués

11.2 Gestion de magasin

Selon la configuration, les listes d'outils prennent en charge une gestion de magasin.

Fonctions de la gestion de magasin

- La touche logicielle horizontale "Magasin" appelle une liste affichant les outils avec des données liées au magasin.
- La colonne Magasin/emplacement de magasin s'affiche dans les listes.
- Avec le réglage de base, les listes s'affichent avec un classement par emplacements de magasin.
- Le magasin sélectionné par le curseur est affiché dans la ligne de titre des différentes listes.
- La touche logicielle verticale "Sélection magasin" s'affiche dans la liste d'outils.
- Les outils peuvent être chargés dans un magasin ou être déchargés d'un magasin par l'intermédiaire de la liste d'outils.

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

11.3 Types d'outil

Lors de la création d'un nouvel outil, vous disposez d'une sélection de types d'outils. Le type d'outil détermine les données géométriques requises et la manière dont elles sont prises en compte.

Types d'outil

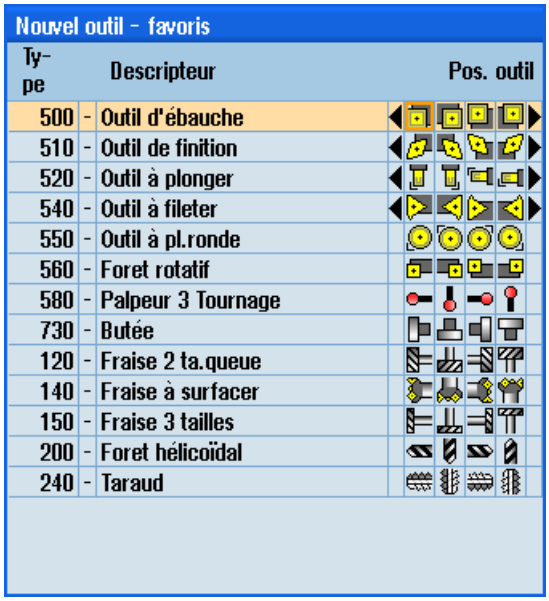

Figure 11-1 Exemple pour la liste des favoris

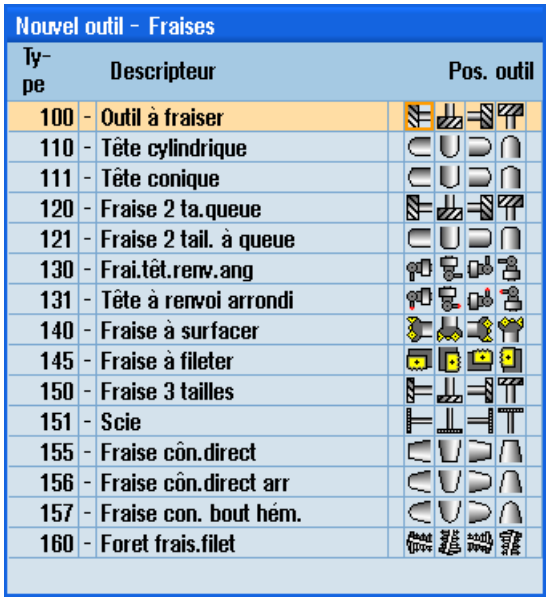
Nouvel outil - Fraises
Ty-pe
Descripteur
Pos. outil
100 - Outil à fraiser
110 - Tête cylindrique
111 - Tête conique
120 - Fraise 2 ta.queue
121 - Fraise 2 tail. à queue
130 - Frai.têt.renv.ang
131 - Tête à renvoi arrondi
140 - Fraise à surfacer
145 - Fraise à fileter
150 - Fraise 3 tailles
151 - Scie
155 - Fraise côn.direct
156 - Fraise côn.direct arr
157 - Fraise con. bout hém.
160 - Foret frais.filet

Figure 11-2 Outils proposés dans la fenêtre "Nouvel outil - fraise"

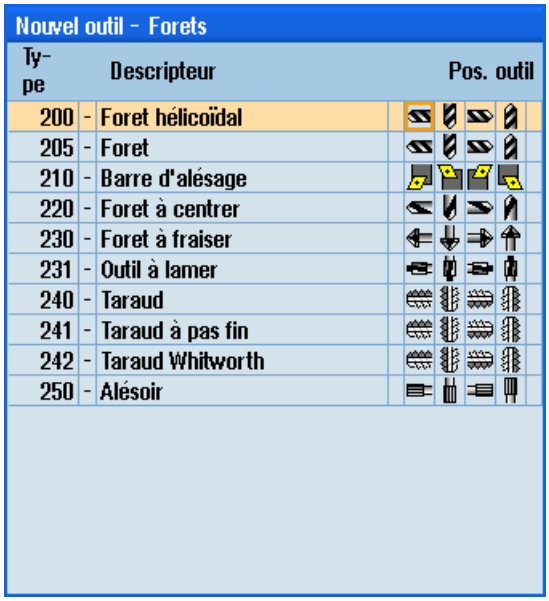

Figure 11-3 Outils proposés dans la fenêtre "Nouvel outil - foret"

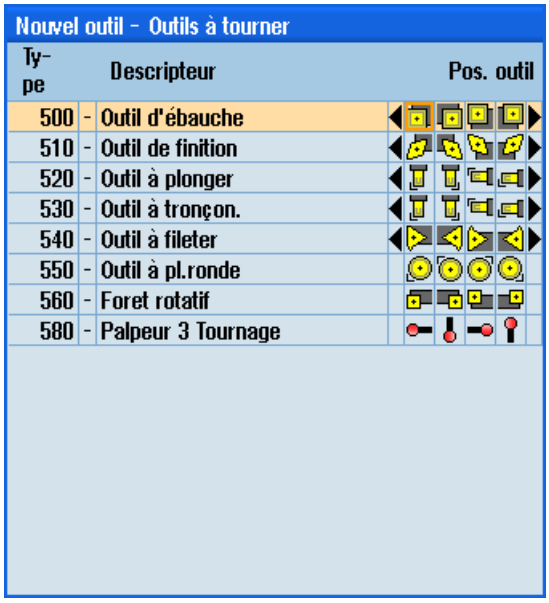
Nouvel outil - Outils à tourner
Ty-pe
Descripteur
Pos. outil
500 - Outil d'ébauche
510 - Outil de finition
520 - Outil à plonger
530 - Outil à tronçon.
540 - Outil à fileter
550 - Outil à pl.ronde
560 - Foret rotatif
580 - Palpeur 3 Tournage

Figure 11-4 Outils proposés dans la fenêtre "Nouvel outil - Outils de tournage"

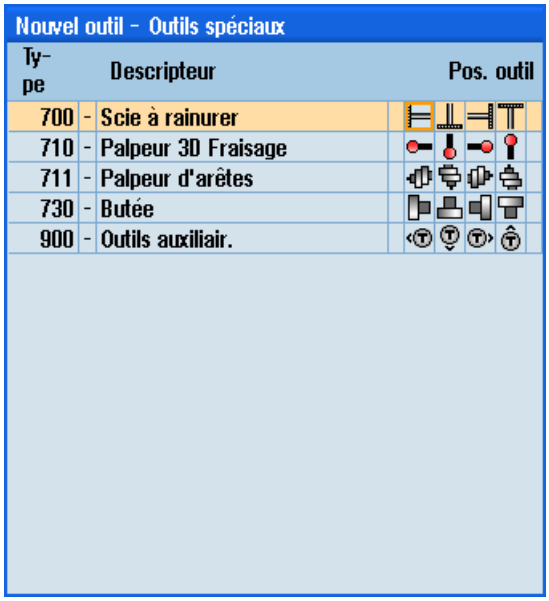

Figure 11-5 Outils proposés dans la fenêtre "Nouvel outil - outils spéciaux"

Voir aussi

Modification de la position du tranchant ou du type d'outil (Page 464)

11.4 Cotation des outils

Ce chapitre donne une vue d'ensemble de la cotation des outils.

Types d'outil

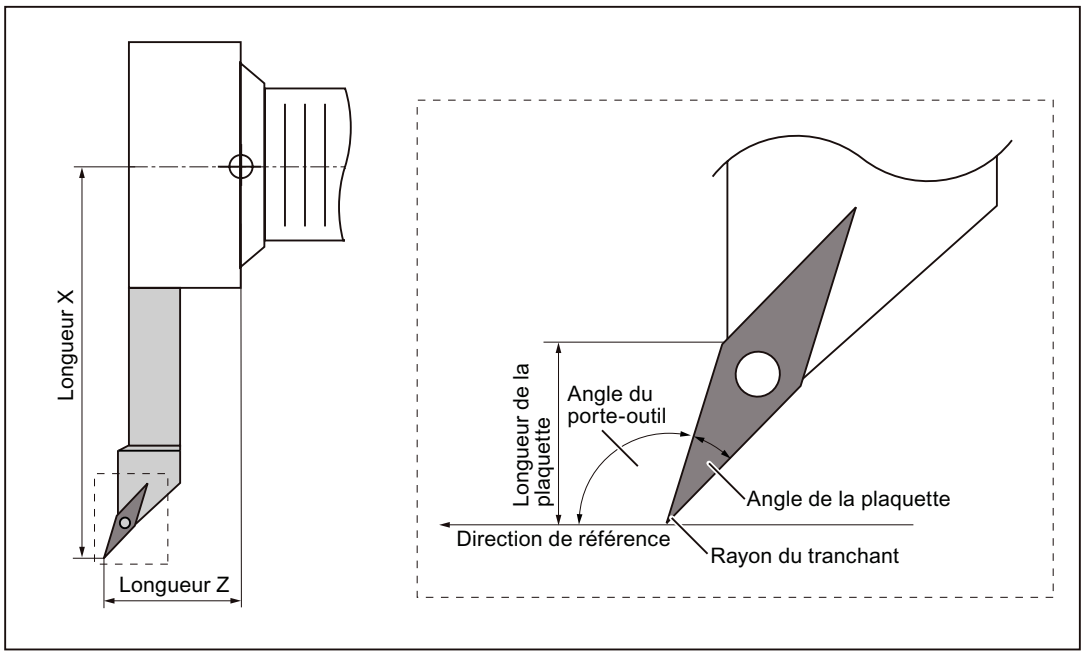

Figure 11-6 Outil de finition (type 510)

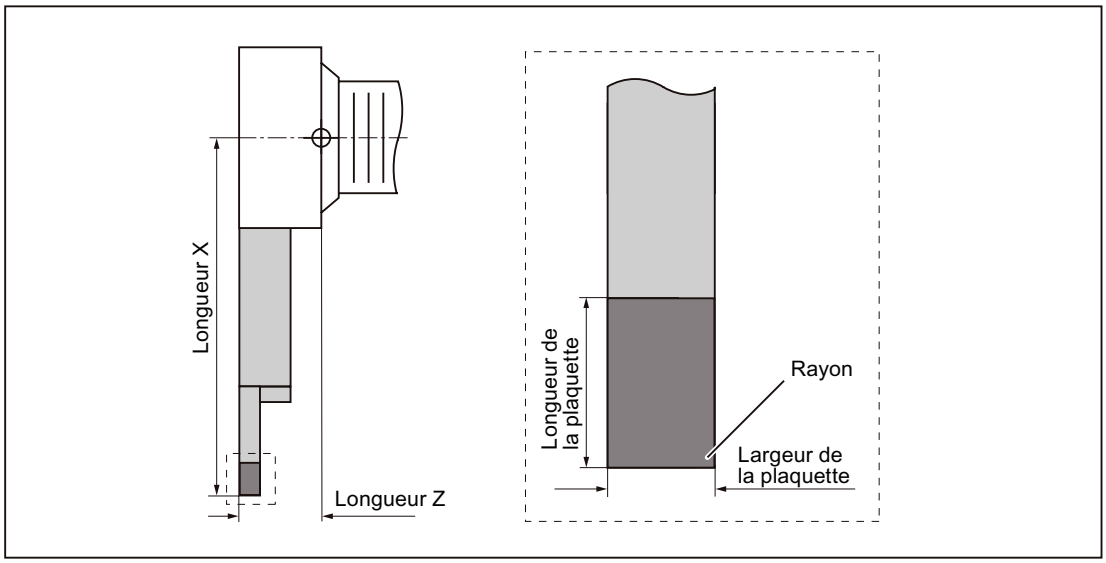

Figure 11-7 Outil de plongée (type 520)

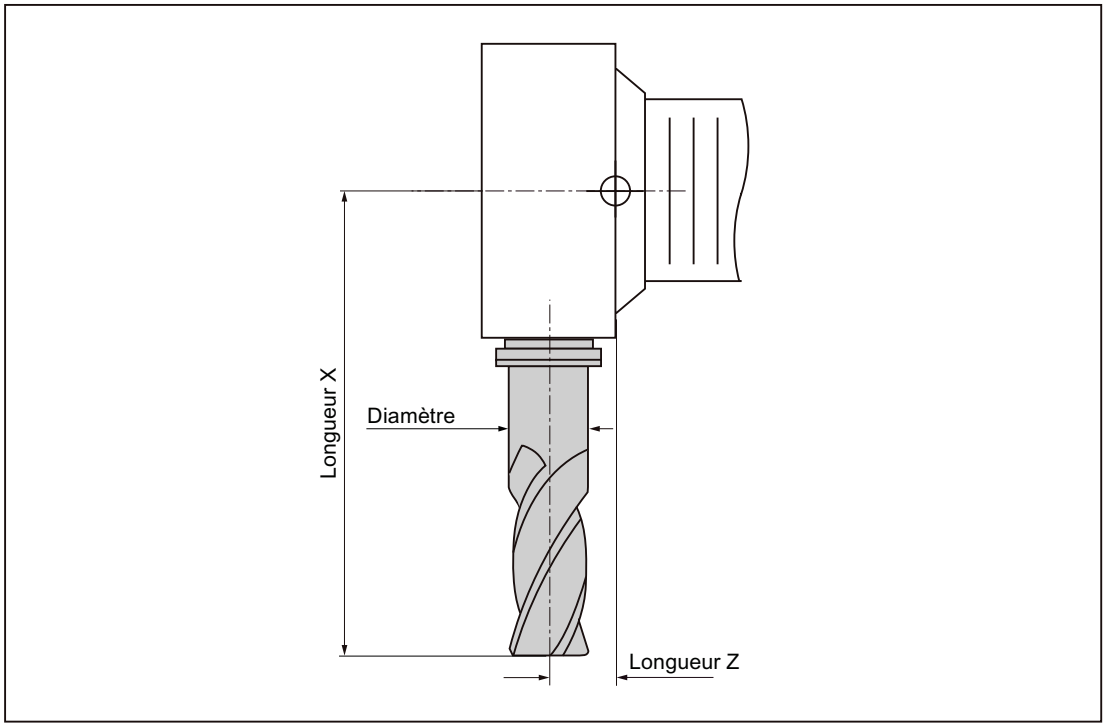

Figure 11-8 Fraise (type 120)

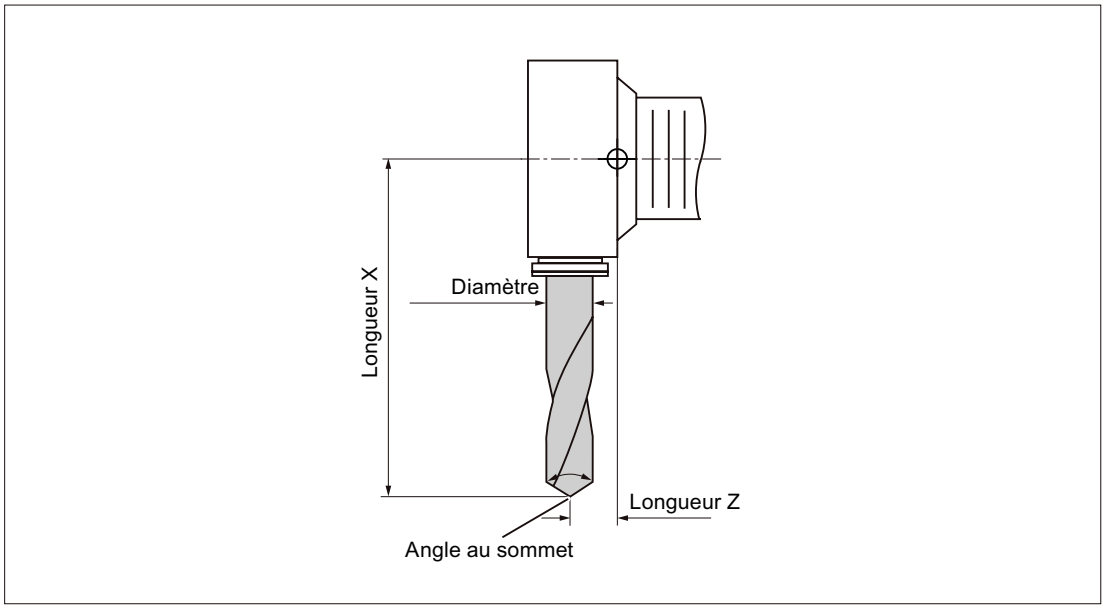

Figure 11-9 Foret (type 200)

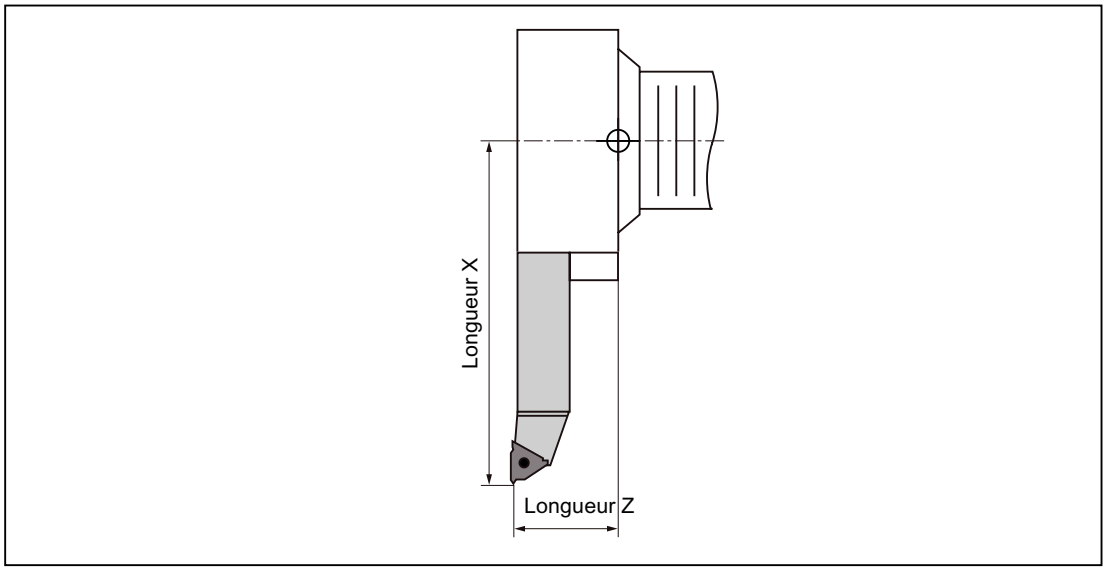

Figure 11-10 Outil à fileter (type 540)

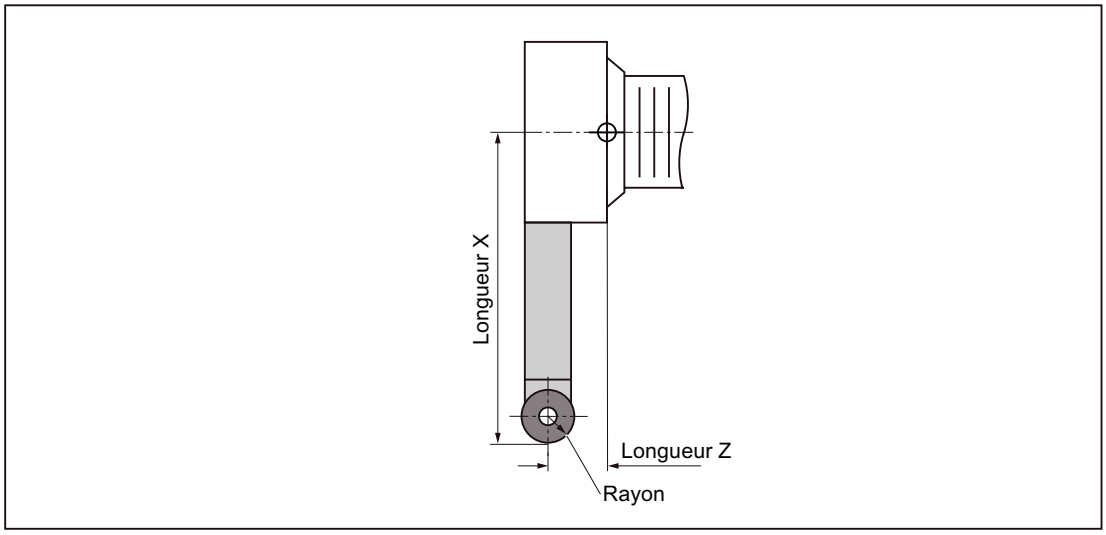

Figure 11-11 Outil à plaquette ronde (type 550)

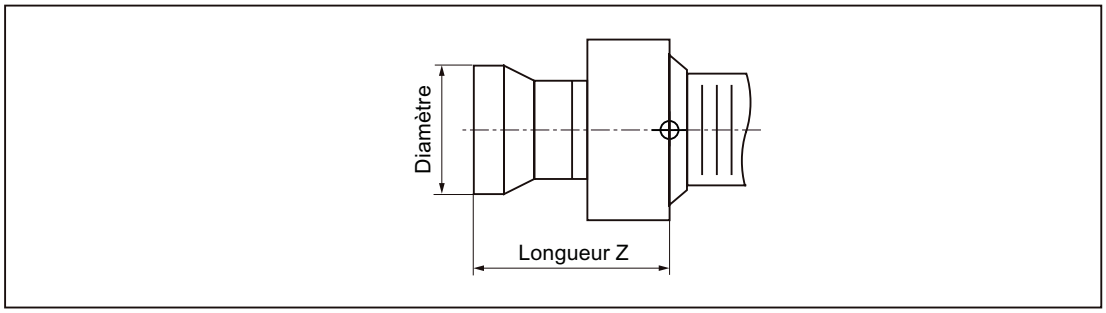

Figure 11-12 Butée (type 730)

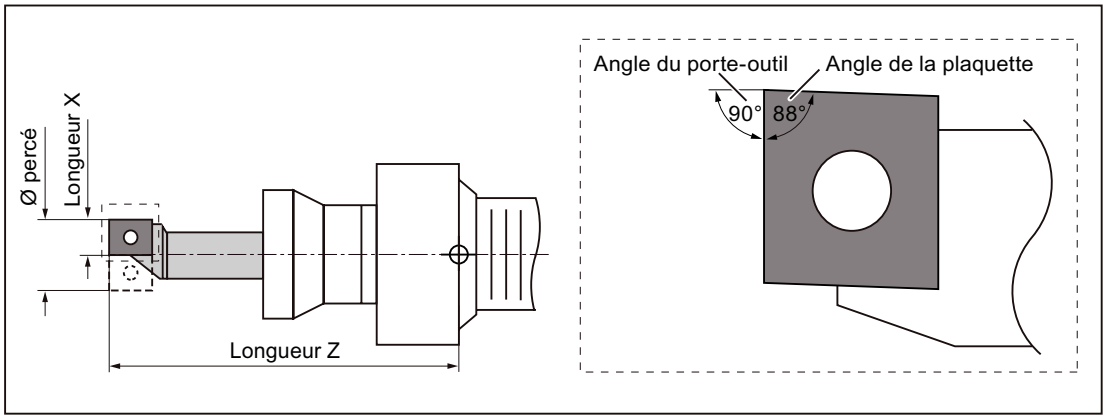

Figure 11-13 Foret à plaquette (type 560)

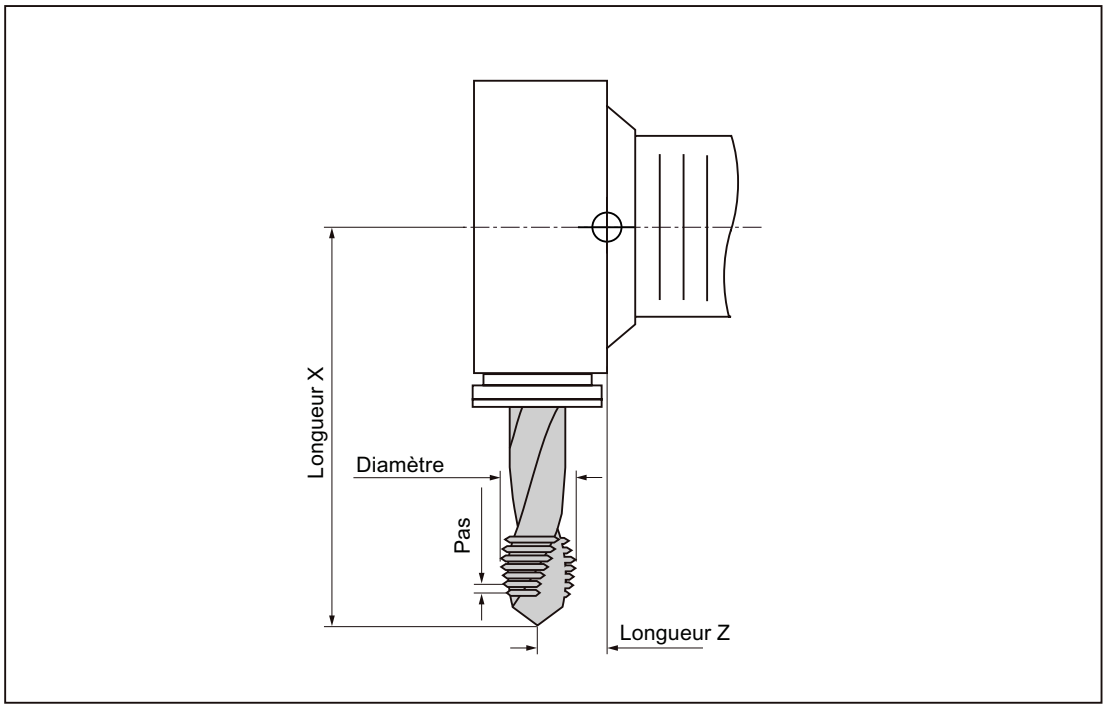

Figure 11-14 Taraud (type 240)

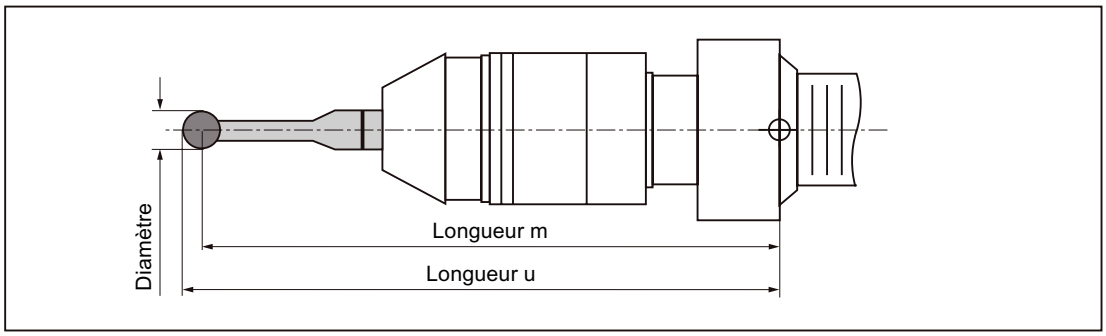

Figure 11-15 Palpeur 3D

Constructeur de la machine-outil

La longueur d'outil est mesurée jusqu'au centre de la sphère ou jusqu'au périmètre de la sphère.

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Remarque

Un palpeur 3D doit être étalonné avant sa première utilisation.

11.5 Liste des outils

Tous les paramètres et fonctions nécessaires pour créer et configurer les outils s'affichent dans la liste des outils.

Chaque outil est identifié de manière univoque par le descripteur d'outil et le numéro d'outil frère.

Le système de coordonnées de la machine est pris en compte pour la représentation de l'outil, c'est-à-dire pour la représentation des positions de tranchant.

Paramètres d'outil

Titre de la colonne	Signification
Emplacement BS * * *si activé dans la sélection des magasins	Magasin / numéro d'emplacement • Numéros d'emplacements. Le numéro de magasin est suivi du numéro d'emplacement dans le magasin. Si un seul magasin est disponible, seul le numéro d'emplacement est indiqué. • Emplacement de chargement dans le magasin de chargement Pour d'autres types de magasin (par ex. une concaténation), les symboles suivants peuvent s'afficher en plus : • Emplacement de broche sous forme de symbole • Emplacements "préhenseur 1" et "préhenseur 2" (uniquement en cas d'utilisation d'une broche avec préhenseur double) sous forme de symboles.
Type	Type d'outil Le type d'outil (représenté symboliquement) détermine les données disponibles pour la correction de l'outil. Ce symbole indique la position de l'outil qui a été sélectionnée lors de la définition de l'outil.
	La touche <SELECT> permet de modifier la position de l'outil ou le type de l'outil.
Nom d'outil	L'outil est identifié par le nom et le numéro d'outil frère. Le nom peut être introduit en tant que texte ou sous la forme de numéro.
ST	Numéro d'outil frère (pour la stratégie d'outil de rechange).
D	Numéro de tranchant
Longueur X, longueur Z	Longueur d'outil Données géométriques des longueurs X et Z
Rayon	Rayon de l'outil

Titre de la colonne	Signification
Largeur / Largeur de la plaquette / Angle au sommet / Pas Rayon de perçage	Largeur de tranchant pour fraise conique type cône direct de type 150 et scie de type 151 Largeur de plaquette pour outil de plongée oblique de type 520 et tronçonneuse de type 530 Angle au sommet pour foret hélicoïdal de type 200, foret à centrer de type 220 et foret à fraiser de type 230 Pas pour taraud de type 240 Rayon de perçage pour foret à plaquette de type 560. L'angle du porte-outil et l'angle de la plaquette sont fixes.
	Graphique du tranchant Le graphique du tranchant indique le positionnement défini par l'angle du porte-outil, le sens de coupe et l'angle de la plaquette Angle du porte-outil pour outil d'ébauchage de type 500 et outil de finition de type 510. La direction de référence pour l'angle du porte-outil est indiquée par le sens de coupe. L'angle de la plaquette est indiqué à côté de l'angle du porte-outil.
N	Nombre de dents pour fraise à bout rond de la fraise à matrices cylindrique de type 110, fraise à bout rond de la fraise à matrices conique de type 111, fraise à queue de type 120, fraise à queue avec arrondi des angles de type 121, fraise pour tête à renvoi d'angle de type 130, fraise à surfacer de type 140, fraise trois tailles de type 150, fraise conique type cône directe de type 155, fraise conique type cône direct avec arrondi des angles de type 156 et fraise à matrices conique de type 157.
Longueur plaquette	Longueur de la plaquette d'un outil coupant ou à plonger La longueur de la plaquette est nécessaire pour la représentation des outils lors de la simulation de l'exécution du programme.
	Sens de rotation de la broche Le sens de rotation à indiquer est celui de la broche porte-outil dans le cas des outils motorisés (forets et fraises), celui de la broche principale ou de la contre-broche dans le cas des outils de tournage. Si vous utilisez un foret ou une fraise pour le "Perçage au centre" ou le "Filetage au centre", le sens de rotation indiqué se rapporte à l'outil. La broche principale tourne de façon appropriée. La broche n'est pas activée Sens de rotation de broche à droite Sens de rotation de broche à gauche
	Activation et désactivation du liquide d'arrosage 1 et 2 (refroidissement interne et externe, par exemple) La fonction Arrosage ne doit pas impérativement être réalisée sur la machine.
M1 - M4	Autres fonctions spécifiques à l'outil comme arrosage supplémentaire, surveillance de la vitesse de rotation, du bris d'outil, etc.

Le fichier de configuration vous permet de définir les paramètres sélectionnés dans la liste.

Option logicielle

L'option "PROGRAMSTEP ShopMill/ShopTurn" est requise pour gérer les paramètres Sens de rotation de la broche et Liquide d'arrosage, ainsi que les fonctions propres à un outil (M1-M4).

Constructeur de la machine-outil
Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Symboles de la liste des outils

Symbole / Données d'identification		Signification
Type d'outil		
Croix rouge		L'outil est bloqué.
Triangle jaune - pointe vers le bas		Le seuil de préalarme est atteint.
Triangle jaune - pointe vers le haut		L'outil se trouve dans un état particulier. Placez le curseur sur l'outil marqué. Une bulle d'aide fournit une description succincte.
Cadre vert		L'outil est présélectionné.
Magasin / numéro d'emplacement		
Double flèche verte		L'emplacement de magasin se trouve sur le poste de changement d'outil.
Double flèche grise		L'emplacement de magasin se trouve sur le poste de chargement d'outil.
Croix rouge		L'emplacement magasin est bloqué

Constructeur de la machine-outil
Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".
2. Actionnez la touche logicielle "Liste outils".
   La fenêtre "Liste d'outils" s'affiche.

Voir aussi

Afficher les détails des outils (Page 462)

Modification de la position du tranchant ou du type d'outil (Page 464)

11.5.1 Autres données

Pour les types d'outils suivants, des données géométriques supplémentaires ne figurant pas dans la liste d'outils sont requises.

Types d'outils avec indications géométriques supplémentaires

Type d'outil	Paramètres supplémentaires
111 Fraise conique à bout rond	Rayon d'arrondi
121 Fraise cylindrique deux tailles à queue avec arrondi	Rayon d'arrondi
130 Fraise pour tête à renvoi d'angle	Longueur géométrique (longueur X, longueur Y, longueur Z) Longueur d'usure (Δlongueur X, Δlongueur Y, Δlongueur Z) Longueur d'adaptateur (longueur X, longueur Y, longueur Z) V (vecteur de direction 1 - 6) Vecteur X, vecteur Y, vecteur Z
131 Fraise pour tête à renvoi d'angle avec arrondi	Longueur géométrique (longueur X, longueur Y, longueur Z) Rayon d'arrondi Longueur d'usure (Δlongueur X, Δlongueur Y, Δlongueur Z) Longueur d'adaptateur (longueur X, longueur Y, longueur Z) V (vecteur de direction 1 - 6) Vecteur X, vecteur Y, vecteur Z
140 Fraise à surfacer	Rayon extérieur Angle de l'outil
155 Fraise conique type cône direct	Angle du tronc de cône
156 Fraise conique type cône direct avec arrondi	Rayon d'arrondi Angle du tronc de cône
157 Machine conique à fraiser les matrices	Angle du tronc de cône

Vous pouvez définir, à l'aide du fichier de configuration, quelles données seront affichées dans la fenêtre "Autres données" pour quels types d'outils.

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Marche à suivre

1. La liste d'outils est ouverte.

2. Sélectionnez l'outil correspondant dans la liste, par exemple une fraise pour tête à renvoi d'angle.

3. Actionnez la touche logicielle "Autres données".

   La fenêtre "Autres données - ..." s'ouvre.

   La touche logicielle "Autres données" n'est active que si un outil est sélectionné pour lequel la fenêtre "Autres données" est configurée.

11.5.2 Créer un nouvel outil

La fenêtre "Nouvel outil - Favoris" vous permet de disposer d'une série de différents types d'outils dits "favoris" pour la création d'un nouvel outil.

Si le type d'outil souhaité ne figure pas dans la liste des favoris, vous pouvez sélectionner l'outil de fraisage, de perçage, de tournage ou l'outil spécial au moyen des touches logicielles correspondantes.

Marche à suivre

1. La liste d'outils est ouverte.

2. Dans la liste d'outils, positionnez le curseur sur l'emplacement auquel l'outil doit être créé.

   A cette occasion, vous pouvez sélectionner un emplacement magasin vide ou la mémoire d'outil NC à l'extérieur du magasin.

   Dans la zone d'écran de la mémoire d'outils NC, vous pouvez également placer le curseur sur un outil présent. Les données de l'outil affiché ne sont pas écrasées.

3. Actionnez la touche logicielle "Nouvel outil".

La fenêtre "Nouvel outil - Favoris" s'ouvre.

- OU -

...

Si vous souhaitez créer un outil ne se trouvant pas dans la liste des favoris, actionnez la touche logicielle "Fraise 100-199", "Foret 200-299", "Out.tour. 500-599" ou "Out.spéc. 700-900".

La fenêtre "Nouvel outil - Fraises", "Nouvel outil - Forets", "Nouvel outil - Outils à tourner" ou "Nouvel outil - Outil spéciaux" s'ouvre.

4. Sélectionnez l'outil en positionnant le curseur sur le type d'outil correspondant et le symbole de la position de tranchant souhaitée.



5. Si plus de 4 positions de tranchant sont disponibles, sélectionnez la position de tranchant souhaitée avec les touches <Curseur vers la gauche> ou <Curseur vers la droite>.

6. Actionnez la touche logicielle "OK".

   L'outil est validé dans la liste d'outils avec un nom prédéfini. Dans la liste d'outils, si le curseur se trouve sur un emplacement de magasin vide, cet outil est chargé dans cet emplacement de magasin.

Le déroulement de la création d'outil peut être paramétré de manière différente.

Plusieurs emplacements de chargement

Si vous avez configuré plusieurs emplacements de chargement pour un magasin, une fenêtre "Sélection de l'emplacement de chargement" s'affiche lors de la création d'un outil directement au niveau d'un emplacement de magasin vide ou après activation de la touche logicielle "Charger".

Sélectionnez alors un emplacement de chargement et confirmez à l'aide de la touche logicielle "OK".

Données supplémentaires

Lors de la configuration correspondante, la fenêtre "Nouvel outil" s'ouvre après sélection de l'outil choisi et confirmation à l'aide de la touche "OK".

Vous pouvez définir les données suivantes :

- Noms
- Type d'emplacement d'outil
- Taille de l'outil

Bibliographie

Vous trouverez une description des possibilités de configuration dans le

Manuel de mise en service HMI sl / SINUMERIK 840D sl

11.5.3 Mesure de l'outil

Vous pouvez mesurer les données de correction d'outils pour les outils individuels directement dans la liste des outils.

Remarque

La mesure de l'outil n'est possible qu'avec un outil actif.

Marche à suivre

1. La liste d'outils est ouverte.

2. Sélectionnez dans la liste l'outil que vous souhaitez mesurer et actionnez la touche logicielle "Mesurer l'outil".

Vous basculez vers le groupe fonctionnel "JOG" et l'outil à mesurer est introduit dans le champ "T" du masque "Longueur Manuel".

3. Sélectionnez le numéro de tranchant D et le numéro d'outil frère DP de l'outil.

4. Actionnez la touche logicielle "X" ou "Z", selon la longueur d'outil que vous désirez mesurer.

5. Déplacez l'outil vers la pièce dans la direction, dans laquelle la longueur doit être déterminée, puis effleurez la pièce.

6. Entrez la position de l'arête de la pièce en X0 ou Z0.

   Si vous ne définissez aucune valeur pour X0 ou Z0, le programme applique les valeurs réelles affichées.

7. Actionnez la touche logicielle "Définir longueur".

   Le programme calcule automatiquement la longueur de l'outil, puis l'enregistre dans la liste des outils.

11.5.4 Gestion de plusieurs tranchants

Dans le cas des outils à plusieurs arêtes tranchantes, un jeu de correction d'outil spécifique est affecté à chaque arête tranchante. Le nombre de tranchants qu'il est possible de créer dépend des paramètres configurés dans la commande.

Vous pouvez supprimer les tranchants non utilisés d'un outil.

Marche à suivre

1. La liste d'outils est ouverte.
2. Positionnez le curseur sur l'outil auquel vous souhaitez ajouter des tranchants.

3. Dans la liste des outils, activez la touche logicielle "Tranchants".

4. Actionnez la touche logicielle "Nouveau tranchant".

   Un nouveau jeu de paramètres est créé dans la liste.

   Le numéro de tranchant est incrémenté de 1, les données de correction sont préaffectées avec les valeurs du tranchant sur lequel se trouve le curseur.
5. Introduisez les données de correction pour la 2e arête tranchante.
6. Répétez cette procédure si vous désirez créer des données de correction supplémentaires.

7. Placez le curseur sur le tranchant d'un outil que vous souhaitez supprimer et actionnez la touche logicielle "Supprimer le tranchant".

   Le bloc de données est effacé de la liste. Vous ne pouvez pas supprimer le premier tranchant d'un outil.

11.5.5 Effacement d'un outil

Vous pouvez effacer de la liste d'outils les outils que vous n'utilisez plus, pour que cette liste reste claire.

Marche à suivre

1. La liste d'outils est ouverte.
2. Dans la liste des outils, placez le curseur sur l'outil que vous désirez effacer.

3. Actionnez la touche logicielle "Effacer outil".
   Une requête de sécurité s'affiche.

4. Actionnez la touche logicielle "OK" si vous souhaitez réellement effacer l'outil sélectionné.

   L'outil est supprimé.
   Si l'outil se trouvait sur un emplacement de magasin, il est déchargé puis supprimé.

Plusieurs emplacements de chargement - outil sur un emplacement de magasin

Si vous avez configuré plusieurs emplacements de chargement pour un magasin, une fenêtre "Sélection de l'emplacement de chargement" s'affiche après activation de la touche logicielle "Effacer un outil".

Sélectionnez un emplacement de chargement et actionnez la touche logicielle "OK" pour décharger et effacer l'outil.

11.5.6 Chargement et déchargement d'un outil

Les outils peuvent être chargés dans un magasin ou être déchargés d'un magasin par l'intermédiaire de la liste d'outils. Le chargement consiste à faire revenir l'outil à son emplacement dans le magasin. Le déchargement est l'opération inverse, c'est-à-dire le retrait d'un outil du magasin et son enregistrement dans la liste d'outils.

Pendant le chargement, un emplacement libre sur lequel vous pouvez charger l'outil est automatiquement proposé. Vous pouvez aussi indiquer directement un emplacement de magasin disponible.

Vous pouvez décharger les outils dont vous n'avez momentanément pas besoin dans le magasin. HMI sl enregistre alors automatiquement dans la mémoire CN les données d'outils dans la liste d'outils à l'extérieur du magasin.

Si, par la suite, vous désirez réutiliser un outil déchargé, il vous suffit de recharger l'outil et donc ses données à l'emplacement de magasin correspondant. Cela vous évite de devoir introduire à plusieurs reprises les mêmes données d'outil.

Marche à suivre

1. La liste d'outils est ouverte.

2. Placez le curseur sur l'outil que vous désirez charger dans le magasin (en cas de classement d'après le numéro d'emplacement de magasin, vous trouverez un outil à charger à la fin de la liste d'outils).

3. Actionnez la touche logicielle "Charger".

   La fenêtre "Charger à ..." s'ouvre.

   Le champ "Empl. ..." est renseigné par défaut avec le numéro du premier emplacement de magasin libre.

4. Actionnez la touche logicielle "OK" pour charger l'outil sur l'emplacement proposé.

   - OU -

   Introduisez le numéro de place souhaité et activez la touche logicielle "OK".

   - OU -

   Actionnez la touche logicielle "Broche".

. L'outil est chargé sur l'emplacement de magasin indiqué ou dans la broche.

Plusieurs magasins

Si vous avez configuré plusieurs magasins, la fenêtre "Charger à ..." s'affiche après activation de la touche logicielle "Charger".

Si vous ne voulez pas sélectionner l'emplacement vide proposé, indiquez le magasin ciblé ainsi que l'emplacement, et confirmez votre choix avec "OK".

Plusieurs emplacements de chargement

Si vous avez configuré plusieurs emplacements de chargement pour un magasin, une fenêtre "Sélection de l'emplacement de chargement" s'affiche après activation de la touche logicielle "Charger".

Sélectionnez alors un emplacement de chargement et confirmez par "OK".

Déchargement d'outils

1. Positionnez le curseur sur l'outil à décharger du magasin et activez la touche logicielle "Décharger".
2. Dans la fenêtre "Sélection de l'emplacement de chargement", sélectionnez l'emplacement de chargement de votre choix.

3. Validez votre sélection avec la touche "OK".

- OU -

Rejetez la sélection avec "Annulation".

11.5.7 Sélection de magasin

Vous avez la possibilité de sélectionner directement le presse-papiers, le magasin ou la mémoire CN.

Marche à suivre

1. La liste d'outils est ouverte.

2. Actionnez la touche logicielle "Sélection magasin".

Si un seul magasin est disponible, basculez d'une zone à l'autre à l'aide des touches logicielles, c'est-à-dire du presse-papiers au magasin, du magasin à la mémoire CN et de la mémoire CN au presse-papiers. Le curseur se positionne au début du magasin suivant.

- OU -

Si plusieurs magasins sont disponibles, la fenêtre "Sélection du magasin" s'ouvre. Positionnez alors le curseur sur le magasin choisi et actionnez la touche logicielle "Aller à ...".

Le curseur passe directement au début du magasin indiqué.

Masquage de magasins

Décochez les cases en regard des magasins qui ne doivent pas apparaître dans la liste des magasins.

Le déroulement de la sélection du magasin lorsque plusieurs magasins sont disponibles peut être configuré de manières différentes.

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Bibliographie

Vous trouverez une description des possibilités de configuration dans le

Manuel de mise en service HMI sl / SINUMERIK 840D sl

11.6 Usure d'outil

La liste des valeurs d'usure affiche tous les paramètres et les fonctions qui sont nécessaires pendant le fonctionnement.

Les outils, qui sont mis en œuvre pendant une longue durée, peuvent s'user. Vous pouvez mesurer cette usure et l'inscrire dans la liste des valeurs d'usure. La commande prend alors en compte ces données lors du calcul des corrections de longueurs d'outil et de rayon. De cette façon, vous obtenez une précision constante lors de l'usinage de la pièce.

Vous pouvez surveiller automatiquement la durée d'utilisation des outils en fonction du nombre de pièces, du temps d'utilisation ou de l'usure.

En outre, vous pouvez bloquer des outils que vous ne souhaitez plus utiliser.

Paramètres d'outil

Titre de la colonne	Signification
Emplacement BS *si activé dans la sélection des magasins	Magasin / numéro d'emplacement • Numéros d'emplacements. Le numéro de magasin est suivi du numéro d'emplacement dans le magasin. Si un seul magasin est disponible, seul le numéro d'emplacement est indiqué. • Emplacement de chargement dans le magasin de chargement Pour d'autres types de magasin (par ex. une concaténation), les symboles suivants peuvent s'afficher en plus : • Emplacement de broche sous forme de symbole • Emplacements "préhenseur 1" et "préhenseur 2" (uniquement en cas d'utilisation d'une broche avec préhenseur double) sous forme de symboles
Type	Type d'outil Le type d'outil (représenté symboliquement) détermine les données disponibles pour la correction de l'outil. Ce symbole indique la position de l'outil qui a été sélectionnée lors de la définition de l'outil.
	La touche <SELECT> permet de modifier la position de l'outil ou le type de l'outil.
Nom d'outil	L'outil est identifié par le nom et le numéro d'outil frère. Le nom peut être introduit en tant que texte ou sous la forme de numéro.
ST	Numéro d'outil frère (pour la stratégie d'outil de rechange).
D	Numéro de tranchant
Δ longueur X, Δ longueur Z	Usure de la longueur X, usure de la longueur Z
Δ rayon	Usure du rayon

Titre de la colonne	Signification
T C	Sélection de la surveillance d'outil - par durée d'utilisation (T) - par nombre de pièces (C) - par usure (W) La surveillance d'usure est configurée à l'aide d'un paramètre machine. Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.
Valeur de consigne	Consigne de la durée d'utilisation, du nombre de pièces ou de l'usure
Seuil préavis	Indication du temps d'utilisation, du nombre de pièces ou de l'usure, provoquant l'affichage d'un message.
Temps d'utilisation ou Nombre de pièces ou Usure* *Paramètre dépendant de la sélection dans TC	Durée d'utilisation de l'outil Nombre de pièces Usure de l'outil
G	La pièce n'est pas autorisée lorsque cette case est cochée.

Symboles de la liste des valeurs d'usure

Symbole / Données d'identification		Signification
Type d'outil		
Croix rouge		L'outil est bloqué.
Triangle jaune - pointe vers le bas		Le seuil de préalarme est atteint.
Triangle jaune - pointe vers le haut		L'outil se trouve dans un état particulier. Placez le curseur sur l'outil marqué. Une bulle d'aide fournit une description succincte.
Cadre vert		L'outil est présélectionné.
Magasin / numéro d'emplacement		
Double flèche verte		L'emplacement de magasin se trouve sur le poste de changement d'outil.
Double flèche grise (configurable)		L'emplacement de magasin se trouve sur le poste de chargement d'outil.
Croix rouge		L'emplacement magasin est bloqué

Marche à suivre

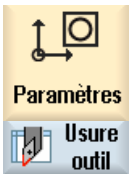

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".
2. Actionnez la touche logicielle "Usure outil".

Voir aussi

Afficher les détails des outils (Page 462)

Modification de la position du tranchant ou du type d'outil (Page 464)

11.6.1 Réactivation d'outil

Vous avez la possibilité de remplacer des outils bloqués ou de les remettre en service.

Conditions

Pour que vous puissiez réactiver un outil, la fonction de surveillance doit être activée et une valeur de consigne doit avoir été mémorisée.

Marche à suivre

1. La liste des valeurs d'usure est ouverte.
2. Positionnez le curseur sur l'outil bloqué que vous souhaitez remettre en utilisation.

3. Actionnez la touche logicielle "Réactiver".
   La valeur entrée comme valeur de consigne est mémorisée comme nouvelle durée d'utilisation ou nouveau nombre de pièces.
   Le blocage de l'outil est levé.

Réactivation et positionnement

Si la fonction "Réactivation avec positionnement" est configurée, l'emplacement de magasin sur lequel se trouve l'outil sélectionné est positionné sur l'emplacement de chargement. Vous pouvez échanger l'outil.

Réactivation de tous les types de surveillance

Si la fonction "Réactivation de tous les types de surveillance" est configurée, la réactivation réinitialise tous les types de surveillance paramétrés pour un outil dans la CN.

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Bibliographie

Manuel de mise en service HMI sl / SINUMERIK 840D sl

Plusieurs emplacements de chargement

Si vous avez configuré plusieurs emplacements de chargement pour un magasin, une fenêtre "Sélection de l'emplacement de chargement" s'affiche après activation de la touche logicielle "Charger".

Sélectionnez alors un emplacement de chargement et confirmez à l'aide de la touche logicielle "OK".

11.7 Données outil OEM

Vous avez la possibilité de configurer la liste en fonction de vos besoins.

Bibliographie

Vous trouverez des informations complémentaires sur ce sujet dans les documents suivants :

Manuel de mise en service HMI sl / SINUMERIK 840D sl

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".

2. Actionnez la touche logicielle "OEM Etat".

11.8 Magasin

La liste des magasins affiche les outils avec les données relatives aux magasins respectifs. Vous procédez ici à des actions ciblées se rapportant aux magasins et aux emplacements de magasin.

Certains emplacements de magasin peuvent également être réservés ou bloqués pour des outils.

Paramètres d'outil

Titre de la colonne	Signification
Emplacement BS *si activé dans la sélection des magasins	Magasin / numéro d'emplacement • Numéros d'emplacements. Le numéro de magasin est suivi du numéro d'emplacement dans le magasin. Si un seul magasin est disponible, seul le numéro d'emplacement est indiqué. • Emplacement de chargement dans le magasin de chargement Pour d'autres types de magasin (par ex. une concaténation), les symboles suivants peuvent s'afficher en plus : • Emplacement de broche sous forme de symbole • Emplacements "préhenseur 1" et "préhenseur 2" (uniquement en cas d'utilisation d'une broche avec préhenseur double) sous forme de symboles
Type	Type d'outil Le type d'outil (représenté symboliquement) détermine les données disponibles pour la correction de l'outil. Ce symbole indique la position de l'outil qui a été sélectionnée lors de la définition de l'outil.
	La touche <SELECT> permet de modifier la position de l'outil ou le type de l'outil.
Nom d'outil	L'identification de l'outil se fait par son nom et par le numéro de l'outil frère (DP). Le nom peut être introduit en tant que texte ou sous la forme de numéro.
ST	Numéro de l'outil frère (outil de rechange).
D	Numéro de tranchant
G	Blocage de l'emplacement de magasin
Type d'emplacement de magasin	Affichage du type d'emplacement de magasin
Type d'emplacement d'outil	Affiche à quel type d'emplacement d'outil l'outil correspond.

Titre de la colonne	Signification
Ü	Identification d'un outil "très grand". L'outil occupe la taille de deux demi-emplacements à gauche, de deux demi-emplacements à droite, d'un demi-emplacement en haut et d'un demi-emplacement en bas dans un magasin.
P	Code fixe d'emplacement L'outil est affecté à demeure à un emplacement du magasin.

Symboles de la liste magasin

Symbole / Données d'identification		Signification
Type d'outil		
Croix rouge		L'outil est bloqué.
Triangle jaune - pointe vers le bas		Le seuil de préalarme est atteint.
Triangle jaune - pointe vers le haut		L'outil se trouve dans un état particulier. Placez le curseur sur l'outil marqué. Une bulle d'aide fournit une description succincte.
Cadre vert		L'outil est présélectionné.
Magasin / numéro d'emplacement		
Double flèche verte		L'emplacement de magasin se trouve sur le poste de changement d'outil.
Double flèche grise (configurable)		L'emplacement de magasin se trouve sur le poste de chargement d'outil.
Croix rouge		L'emplacement magasin est bloqué

Marche à suivre

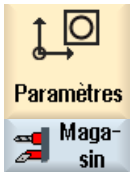

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".
2. Actionnez la touche logicielle "Magasin".

Voir aussi

Afficher les détails des outils (Page 462)

Modification de la position du tranchant ou du type d'outil (Page 464)

11.8.1 Positionnement d'un magasin

Vous avez la possibilité de positionner directement un emplacement de magasin à l'emplacement de chargement.

Marche à suivre

1. La liste des magasins est ouverte.
2. Positionnez le curseur sur l'emplacement de magasin que vous voulez positionner à l'emplacement de chargement.

3. Actionnez la touche logicielle "Positionner magasin".

   L'emplacement de magasin est positionné directement à l'emplacement de chargement.

Plusieurs emplacements de chargement

Si vous avez configuré plusieurs emplacements de chargement pour un magasin, une fenêtre "Sélection de l'emplacement de chargement" s'affiche après activation de la touche logicielle "Positionner magasin".

Sélectionnez alors l'emplacement de chargement souhaité et confirmez votre choix avec "OK" pour positionner l'emplacement du magasin par rapport à l'emplacement de chargement.

11.8.2 Déplacement d'un outil

Vous pouvez déplacer directement des outils au sein d'un magasin. Autrement dit, il n'est pas nécessaire de décharger un outil dans un magasin pour le recharger à un autre emplacement.

Pendant le déplacement, un emplacement libre sur lequel vous pouvez charger l'outil est automatiquement proposé. Vous pouvez aussi indiquer directement un emplacement de magasin disponible.

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Marche à suivre

1. La liste des magasins est ouverte.
2. Positionnez le curseur sur l'outil que vous désirez charger sur un autre emplacement de magasin.

3. Actionnez la touche logicielle "Déplacer".

   La fenêtre "Déplacement depuis emplacement ... vers ..." s'ouvre. Le champ "Empl." est renseigné par défaut avec le numéro du premier emplacement de magasin libre.

4. Actionnez la touche logicielle "OK" pour déplacer l'outil sur l'emplacement de magasin proposé.

   - OU -

   Indiquez le numéro de magasin souhaité dans le champ "… Magasin" et le numéro d'emplacement de magasin souhaité dans le champ "Emplacement".

   Actionnez la touche logicielle "OK".

   L'outil est chargé sur l'emplacement de magasin indiqué.

Plusieurs magasins

Si vous avez configuré plusieurs magasins, lorsque vous activez la touche logicielle "Déplacer", la fenêtre "Déplacement depuis magasin ... emplacement ... vers ...".

Sélectionnez alors le magasin souhaité ainsi que l'emplacement souhaité et confirmez votre choix avec "OK" pour charger l'outil.

11.9 Tri des listes de gestion des outils

Si vous travaillez avec de nombreux outils, avec de grands magasins ou plusieurs magasins, il peut être utile de classer les outils selon différents critères. Cela vous permet de trouver les outils plus rapidement dans les listes.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".

2. Actionnez la touche logicielle "Liste outils", "Usure outil" ou "Magasin".

...

3. Actionnez les touches logicielles ">>" et "Classer".

   Les listes sont triées de manière numérique en fonction des emplacements de magasin.

Selon type

4. Actionnez la touche logicielle "Selon type" pour afficher les outils triés en fonction du type d'outil. Les types identiques sont triés par valeur de rayon.

Selon nom

Actionnez la touche logicielle "Selon nom" pour afficher les noms d'outil triés alphabétiquement.

Pour les outils dont le nom est identique, le numéro d'outil frère est utilisé pour le tri.

- OU -

Selon numéro T

Actionnez la touche logicielle "Selon numéro T" pour afficher les outils triés par numéro.

La liste est triée en fonction des critères sélectionnés.

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

11.10 Filtrage des listes de gestion des outils

La fonction de filtre vous permet, dans les listes de gestion des outils, de filtrer des outils avec certaines caractéristiques.

Ainsi, vous pouvez, par exemple, afficher pendant l'usinage les outils ayant déjà atteint la limite de préavis, de manière à préparer les outils correspondants à monter.

Critères de filtrage

- afficher seulement premier tranchant
- seulement outils prêts à la mise en œuvre
- seulement outils avec limite préavis atteinte
- seulement outils interdits

Remarque

Sélection multiple

Vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs critères. En cas de sélection contradictoire des options de filtrage, vous recevez un message correspondant.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".

2. Actionnez la touche logicielle "Liste outils", "Usure outil" ou "Magasin".

...

3. Actionnez les touches logicielles ">>" et "Filtrer".
   La fenêtre "Filtres" s'ouvre.

...

4. Activez le critère de filtre souhaité, puis actionnez la touche logicielle "OK".
   La liste affiche les outils correspondant aux critères de sélection.
   La ligne d'en-tête de la fenêtre affiche les filtres actifs.

11.11 Afficher les détails des outils

La fenêtre "Détails outil - tous les paramètres" vous fournit tous les paramètres de l'outil sélectionné.

Les paramètres sont triés en fonction des critères suivants

- Données d'outil
- Données de tranchants
- Données de surveillance

Niveau de sécurité

Pour traiter les paramètres dans la fenêtre détaillée, vous avez besoin du niveau d'accès par commutateur à clé 3 (niveau de protection 4).

Constructeur de la machine-outil
Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Marche à suivre

1. La liste d'outils, la liste des valeurs d'usure, la liste d'outils OEM ou le magasin s'ouvre.

...

2. Positionnez le curseur sur l'outil de votre choix.

3. Si vous vous trouvez dans la liste d'outils ou dans le magasin, actionnez les touches logicielles ">>" et "Détails".

   - OU -

   Si vous vous trouvez dans la liste des valeurs d'usure ou la liste d'outils OEM, actionnez la touche logicielle "Détails".

   La fenêtre "Détails outil - tous les paramètres" s'affiche.

   Dans la liste sont affichées toutes les données disponibles concernant l'outil, le tranchant et la surveillance de l'outil sélectionné.

   La barre de défilement horizontale vous permet d'afficher tout le contenu de la fenêtre.

4. Actionnez la touche "Données outil" pour accéder à nouveau à la colonne "Données outil".

5. Actionnez la touche "Données tranchant" pour accéder directement à la colonne "Données tranchant".

6. Actionnez la touche "Données surveillance" pour accéder directement à la colonne "Données surveillance".

11.12 Modification de la position du tranchant ou du type d'outil

Marche à suivre

1. La liste d'outils, la liste des valeurs d'usure, la liste d'outils OEM ou le magasin s'ouvre.

...

2. Positionnez le curseur dans la colonne "Type" de l'outil que vous souhaitez modifier.

3. Actionnez la touche <SELECT>.

   La fenêtre "Types d'outils - favoris" s'ouvre.

4 Actionnez la touche <curseur droite> ou <curseur gauche> pour sélectionner la nouvelle position du tranchant.

- OU -

Sélectionnez le type d'outil de votre choix dans la liste des favoris ou via les touches logicielles "Fraise 100-199", "Foret 200-299", "Out.tour. 500-599" ou "Out.spéc. 700-900".

5. Actionnez la touche logicielle "OK".

   La nouvelle position du tranchant ou le nouveau type d'outil est repris(e) et le symbole correspondant s'affiche dans la colonne "Type".

Gestion des programmes 12

12.1 Vue d'ensemble

Le gestionnaire de programmes vous permet d'accéder à tout moment à ces programmes pour déclencher leur exécution, les modifier, les copier ou les renommer. Vous pouvez effacer les programmes que vous n'utiliserez plus et récupérer ainsi de la place dans la mémoire.

IMPORTANT
Exécution depuis un FlashDrive USB L'exécution directe depuis un FlashDrive USB est déconseillée. Il n'existe aucune protection contre les problèmes de contact, la déconnexion ou le retrait accidentel du FlashDrive USB pendant le fonctionnement. Pendant l'usinage d'une pièce, une déconnexion provoque un arrêt de l'usinage, la pièce étant par conséquent endommagée.

Emplacement de stockage pour les programmes

Les emplacements possibles sont :

- NC
- Lecteur local
- Lecteurs en réseau
- Lecteurs USB

Options logicielles

Pour afficher la touche logicielle "Lect. local", l'option "256 Mo mém. util. HMI suppl. sur carte CF de NCU" doit être active.

Pour la mise en oeuvre des lecteurs réseau, l'option "Gestion des lecteurs réseau" doit être active.

Echange de données avec d'autres postes de travail

Pour échanger des programmes et des données avec d'autres postes de travail, vous disposez des possibilités suivantes :

- Lecteurs USB (par ex. FlashDrive USB)
- Lecteurs en réseau

Sélection des emplacements

Dans la barre horizontale des touches logicielles, vous pouvez choisir l'emplacement pour lequel vous souhaitez afficher les répertoires et les programmes. En plus de la touche logicielle "CN", qui permet d'afficher les données du système de fichiers passif, il est possible d'afficher d'autres touches logicielles.

La touche logicielle "USB" peut être activée uniquement lorsqu'un support mémoire externe est connecté (par exemple, USB-Flashdrive sur le port USB du pupitre de commande).

Structure des répertoires

Dans la liste, les symboles figurant dans la colonne de gauche ont la signification suivante :

Répertoire

Programme

Au premier appel du gestionnaire de programmes, tous les répertoires sont précédés d'un signe plus.

Figure 12-1 Répertoire de programmes du gestionnaire de programmes

Les signes plus précédant les répertoires vides disparaissent uniquement à la première lecture.

Les répertoires et les programmes sont toujours listés avec les informations suivantes :

- Nom

  Le nom peut comporter au maximum 24 caractères.

  Les caractères autorisés sont toutes les majuscules (non accentuées), les chiffres et le caractère de soulignement.

- Type

  Répertoire : WPD

  Programme : MPF

  Sous-programme : SPF

  Programmes d'initialisation : INI

  Listes de programmes :

  Données d'outil : TOA

  Occupation du magasin : TMA

  Origines : UFR

  Paramètres R : RPA

  Données/définitions utilisateur globales : GUD

  Données de réglage SEA

  Zones de protection : PRO

  Flèche : (CEC)

- Taille (en octets)
- Date / Heure (de la création ou de la dernière modification)

Programmes actifs

Les programmes sélectionnés, c'est-à-dire actifs, sont signalés par un pictogramme vert.

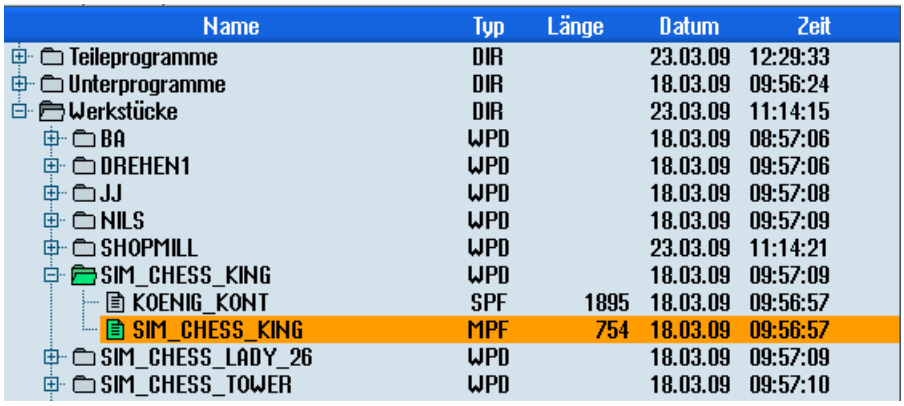

Figure 12-2 Programme actif représenté en vert

12.1.1 Mémoire CN

La mémoire CN complète s'affiche avec les pièces usinées ainsi que les programmes principaux et les sous-programmes.

Vous pouvez alors créer d'autres sous-répertoires.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestion. progr.".

2. Actionnez la touche logicielle "CN".

12.1.2 Lecteur local

Les pièces, programmes principaux et sous-programmes stockés dans HMI sl sont affichés.

Vous pouvez alors créer autant de sous-répertoires que vous le souhaitez pour stocker les fichiers de votre choix (par exemple, fichiers texte avec notes).

Options logicielles

Pour afficher la touche logicielle "Lect. local", l'option "256 Mo mém. util. HMI suppl. sur carte CF de NCU" doit être active.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes".

2. Actionnez la touche logicielle "Lect. local".

12.1.3 Lecteurs USB

Les lecteurs USB vous permettent d'échanger des données. Vous pouvez, par exemple, copier dans la CN et exécuter un programme créé en externe.

IMPORTANT
Exécution depuis un FlashDrive USB Une exécution directe depuis un FlashDrive USB est déconseillée.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestion. progr.".

2. Actionnez la touche logicielle "USB".

Remarque

La touche logicielle "USB" n'est active que si une clé USB-FlashDrive est connectée au pupitre de commande.

12.2 Ouvrir et fermer un programme

Si vous souhaitez consulter plus attentivement un programme ou effectuer des modifications dans un programme, vous pouvez l'ouvrir dans l'éditeur.

Pour les programmes se trouvant dans la mémoire NCK, il est possible de naviguer dès l'ouverture. Les blocs de programme ne sont modifiables que lorsque le programme est complètement ouvert. Vous pouvez suivre l'ouverture du programme dans la ligne de dialogue.

Dans le cas des programmes exécutés à partir d'un lecteur local, d'un FlashDrive USB ou d'une connexion réseau, le navigation n'est possible qu'une fois le programme complètement ouvert. Lors de l'ouverture du programme, une barre de progression est affichée.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes".

2. Sélectionnez l'emplacement de votre choix et positionnez le curseur sur le programme que vous souhaitez éditer.

3. Actionnez la touche logicielle "Ouvrir".

   - OU -

   Actionnez la touche <INPUT>.

   - OU -

   Actionnez la touche <Curseur vers la droite>.

   - OU -

   Double-cliquez sur le programme.

   Le programme sélectionné s'ouvre dans le groupe fonctionnel "Editeur".

4. Procédez aux modifications désirées.

5. Actionnez la touche logicielle "NC Sélection" pour basculer dans le groupe fonctionnel "Machine" et lancer l'exécution.

   Lorsque le programme est en cours d'exécution, la touche logicielle est désactivée.

Fermer un programme

Actionnez les touches logicielles ">>" et "Fermer" pour fermer le programme et l'éditeur.

- OU -

Si vous vous trouvez au début de la première ligne du programme, actionnez la touche <Curseur vers la gauche> pour fermer le programme et l'éditeur.

Appuyez sur la touche <PROGRAMME> pour rouvrir un programme ayant été quitté par "Fermer".

Remarque

Pour qu'un programme puisse être exécuté, il n'est pas nécessaire de le fermer.

12.3 Exécution d'un programme

Si vous sélectionnez un programme à exécuter, la commande passe automatiquement dans le groupe fonctionnel "Machine".

Sélection de programme

Vous sélectionnez les pièces (WPD), les programmes principaux (MPF) ou les sous-programmes en positionnant le curseur sur le programme ou la pièce de votre choix.

Pour les pièces, le répertoire pièce doit contenir un programme du même nom, qui sera sélectionné automatiquement pour l'exécution (par ex., la sélection de la pièces ARBRE.WPD entraîne automatiquement la sélection du programme principal ARBRE.MPF).

S'il existe un fichier INI de même nom (par exemple, ARBRE.INI), il est exécuté une fois lors du premier démarrage du programme pièce après la sélection du programme pièce. D'autres fichiers INI seront éventuellement exécutés en fonction du paramètre machine MD11280 $MN_WPD_INI_MODE.

MD11280 $MN_WPD_INI_MODE=0 :

Le fichier INI avec le même nom que la pièce sélectionnée est exécuté. Par exemple, la sélection de WELLE1.MPF entraîne l'exécution de WELLE1.INI via <CYCLE START>.

MD11280 $MN_WPD_INI_MODE=1 :

Tous les fichiers avec les extensions INI, SEA, GUD, RPA, UFR, PRO, TOA, TMA et CEC sont exécutés dans l'ordre donné, dans la mesure où ils ont le même nom que le programme principal sélectionné. Les programmes principaux rangés dans un répertoire pièce peuvent être activés et exécutés par plusieurs canaux.

Constructeur de la machine-outil
Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes".

2. Sélectionnez l'emplacement de votre choix et positionnez le curseur sur la pièce / le programme que vous souhaitez exécuter.

3. Actionnez la touche logicielle "Sélection".

   La commande passe automatiquement dans le groupe fonctionnel "Machine".

   - OU -

   Si le programme est déjà ouvert dans le groupe fonctionnel "Programme",

   actionnez la touche logicielle "NC Exécuter".

   Actionnez la touche <CYCLE START>.

   L'usinage de la pièce commence.

Remarque

Seuls les pièces/programmes se trouvant dans la mémoire NCK, le lecteur local ou USB peuvent être sélectionnés pour l'exécution.

12.4 Création d'un répertoire/programme/liste de tâches/liste de programme

12.4.1 Créer un nouveau répertoire

La structure en répertoires vous permet de gérer vos programmes et vos données de façon claire et ordonnée. Vous pouvez également créer des sous-répertoires dans un répertoire du lecteur local ou des lecteurs USB ou en réseau.

Dans un sous-répertoire, vous pouvez créer des programmes, puis paramétrer des blocs pour ces programmes.

Remarque

Les répertoires doivent avoir l'extension .DIR ou .WPD. Extension comprise, le nom ne doit pas dépasser 28 caractères.

Tous les caractères alphanumériques et les traits de soulignement sont admis à l'exception des caractères accentués. Les noms sont automatiquement convertis en majuscules.

Cette restriction ne s'applique aux lecteurs en réseau/USB.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes".

2. Sélectionnez le support mémoire souhaité, c'est-à-dire lecteur local ou le lecteur USB.

3. Si vous souhaitez créer un nouveau répertoire sur le lecteur local, positionnez le curseur sur le répertoire le plus haut et appuyez sur la touche logicielle "Nouveau" et "Répertoire".
   La fenêtre "Nouveau répertoire" s'ouvre.

4. Introduisez le nom du répertoire et activez la touche logicielle "OK".

12.4.2 Créer une nouvelle pièce

Dans une pièce, vous pouvez créer différents types de fichiers, tels que des programmes principaux, un fichier d'initialisation, des corrections d'outil.

Remarque

Un répertoire pièce (WPD) ne peut pas recevoir d'autres répertoires pièce.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestion. progr.".

2. Sélectionnez un emplacement et positionnez le curseur sur le dossier dans lequel vous souhaitez créer la pièce.

3. Activez les touches logicielles "Nouveau" et "Pièce".
   La fenêtre "Nouvelle pièce" s'ouvre.

4. Si besoin est, sélectionnez un modèle le cas échéant.

5. Indiquez le nom de la pièce, sélectionnez un modèle si besoin est et actionnez la touche logicielle "OK".

   Le nom peut contenir au maximum 24 caractères.

   Toutes les lettres (sauf caractères accentuées), chiffres et caractères de soulignement (_) sont autorisés.

   Le type de répertoire (WPD) est défini d'office.

   Un nouveau dossier est créé avec le nom de la pièce.

   La fenêtre "Nouveau programme à code G" s'ouvre.

6. Actionnez la touche logicielle "OK", si vous souhaitez créer le programme.

   Le programme s'ouvre dans l'éditeur.

12.4.3 Créer un programme à codes G

Dans un répertoire/une pièce, vous pouvez créer des programmes à code G, puis paramétrer des blocs pour ces programmes.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestion. progr.".

2. Sélectionnez un emplacement et positionnez le curseur sur le dossier dans lequel vous souhaitez créer le programme.

3. Appuyez sur la touche logicielle "Nouveau".

La fenêtre "Nouveau programme à codes G" s'ouvre.

4. Si besoin est, sélectionnez un modèle le cas échéant.
5. Sélectionnez le type de fichier (MPF ou SPF).

   Si vous vous trouvez dans la mémoire CN et vous avez sélectionné le répertoire "Sous-programmes" ou "Programmes pièce", vous ne pouvez créer qu'un seul sous-programme (SPF) ou un seul programme principal (MPF).

6. Introduisez le nom du programme et activez la touche logicielle "OK".

   Le nom de programme peut avoir au maximum 24 caractères.

   Toutes les lettres (à l'exception des caractères accentués), chiffres et caractères de soulignement (_) sont autorisés.

12.4.4 Nouveau programme ShopTurn

Dans les répertoires Programme pièce et Pièce, vous pouvez créer des programmes ShopTurn et générer les opérations d'usinage correspondantes.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestion. progr.".

2. Sélectionnez un emplacement et positionnez le curseur sur le dossier dans lequel vous souhaitez créer le programme.

3. Actionnez la touche logicielle "Nouveau".

4. Actionnez la touche logicielle "ShopTurn".
   La fenêtre "Nouveau programme pas à pas" s'ouvre.
   Le type "ShopTurn" est indiqué.

5. Introduisez le nom du programme et activez la touche logicielle "OK".

   Le nom du programme peut contenir au maximum 28 caractères (nom + point + 3 caractères pour l'extension).

   Toutes les lettres (sauf les caractères accentuées), les chiffres et les caractères de soulignement (_) sont autorisés.

12.4.5 Créer un nouveau fichier si nécessaire

Vous pouvez créer dans chaque répertoire ou sous-répertoire un fichier dans un format quelconque que vous indiquez.

Ceci n'est valable que pour la mémoire CN. Avec la touche logicielle "Indifférent", vous avez la possibilité sous une pièce de créer les types de fichier suivants :

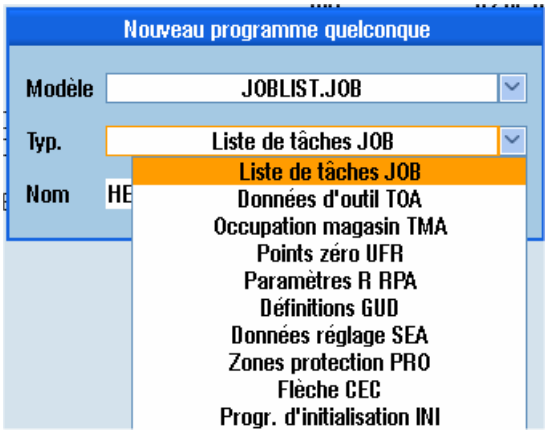

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestion. progr.".

2. Sélectionnez un emplacement et positionnez le curseur sur le dossier dans lequel vous souhaitez créer le fichier.

3. Activez les touches logicielles "Nouveau" et "Indifférent".
   La fenêtre "Nouveau programme indifférent" s'ouvre.

4. Dans le champ de sélection "Type", sélectionnez le type de fichier de votre choix (par exemple "Définitions GUD") et si vous avez sélectionné un répertoire pièces dans la mémoire CN, introduisez le nom du fichier à créer.
   Le fichier créé est automatiquement converti au format de fichier choisi.
   -OU-
   Indiquez le nom et le fomat du fichier devant être créé (p. ex. Mon_texte.txt).

Le nom peut contenir au maximum 24 caractères.

Toutes les lettres (sauf caractères accentuées), chiffres et caractères de soulignement (_) sont autorisés.

5. Actionnez la touche logicielle "OK".

12.4.6 Créer une liste de tâches

Vous avez la possibilité de créer une liste de tâches pour chaque pièce à usiner, à titre d'extension de la sélection de pièce.

Avec la liste de tâches, vous donnez les instructions pour la sélection des programmes dans différents canaux.

Syntaxe

La liste des tâches est constituée des instructions de sélection SELECT.

SELECT <Programme> CH=<numéro de canal> [DISK]

L'instruction SELECT sélectionne un programme à exécuter dans un canal CN particulier. Le programme sélectionné doit avoir été chargé dans la mémoire de travail de la CN. Le paramètre DISK permet la sélection de l'exécution externe (carte CF, support de données USB, lecteur réseau).

- <Programme>

  Chemin absolu ou relatif du programme à sélectionner.

  Exemples :

  – //NC/WKS.DIR/WELLE.WPD/WELLE1.MPF

  – WELLE2.MPF

- <Numéro de canal>

  Numéro du canal CN dans lequel le programme doit être sélectionné.

  Exemple :

  CH=2

- [DISK]

  Paramètre optionnel pour les programmes qui ne se trouvent pas dans la mémoire CN et qui doivent être exécutés en "externe".

  Exemple :

  SELECT //remote/myshare/welle3.mpf CH=1 DISK

Commentaire

Dans la liste des tâches, les commentaires sont marqués par un ";" en début de ligne ou par des parenthèses.

Modèle

Lors de la création d'une nouvelle liste de tâches vous pouvez sélectionner un modèle de Siemens ou du constructeur de la machine.

Exécuter pièce

La touche logicielle "Sélection" pour une pièce permet de vérifier la syntaxe de la liste des tâches correspondante et d'exécuter cette dernière. Pour la sélection, le curseur peut également se trouver sur la liste des tâches elle-même.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes".

2. Appuyez sur la touche logicielle "CN" et positionnez le curseur dans le répertoire "Pièces" sur le programme pour lequel vous souhaitez créer une liste de tâches.

3. Activez les touches logicielles "Nouveau" et "Indifférent".
   La fenêtre "Nouveau programme quelconque" s'ouvre.

4. Sélectionnez dans le champ de sélection "Type" l'inscription "Liste de tâches JOB" et introduisez le nom souhaité et appuyez sur la touche logicielle "OK".

12.4.7 Créer une liste de programmes

Vous avez la possibilité d'insérer des programmes dans une liste de programmes, pouvant alors être sélectionnés et exécutés par un AP.

La liste de programmes peut contenir jusqu'à 100 entrées.

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes".

2. Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Liste programmes".
   La fenêtre "Liste de programmes" s'ouvre.
3. Positionnez le curseur sur la ligne souhaitée (numéro de programme).

4. Actionnez la touche logicielle "Choix programme".
   La fenêtre "Liste de programmes" s'ouvre. L'arborescence de la mémoire CN avec les répertoires pièces, programmes pièce et sous-programmes est affichée.

5. Positionnez le curseur sur le programme souhaité et activez la touche logicielle "OK".
   Le programme sélectionné sera inscrit avec l'indication du chemin dans la première ligne de la liste.
   -OU-
   Entrez le nom du programme directement dans la liste.
   Lors de l'introduction manuelle, prêtez attention à l'indication exacte du chemin (p. ex. //NC/WKS.DIR/MEINPROGRAMM.WPD/MEINPROGRAMM.MPF).
   Le cas échéant, //NC et l'extension (.MPF) seront ajoutées.
   Pour les machines multicanaux, il est possible d'indiquer dans quel canal le programme doit être sélectionné.

6. Pour supprimer un programme de la liste, positionnez le curseur sur la ligne correspondante et appuyez sur la touche logicielle "Effacer".
   -OU-

   Pour supprimer tous les programmes de la liste, appuyez sur la touche logicielle "Tout effacer".

12.5 Création de modèles

Vous pouvez stocker vos propres modèles de création de programmes pièce et de pièces. Ces modèles servent d'ébauche pour une édition ultérieure.

A cet effet, vous pouvez utiliser n'importe quel programme pièce ou pièce que vous avez créé.

Emplacements de stockage des modèles

Les modèles de création de programmes pièces ou de pièces peuvent être stockés dans les répertoires suivants :

HMI-Daten/Vorlagen/Hersteller/Teileprogramme ou Werkstücke (Données HMI/Modèles/Constructeur/Programmes pièce ou Pièces)

HMI-Daten/Vorlagen/Anwender/Teileprogramme ou Werkstücke (Données HMI/Modèles/Utilisateur/Programmes pièce ou Pièces)

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Mise en service".

2. Appuyez sur la touche logicielle "Données système".

3. Positionnez le curseur sur le fichier que vous souhaitez stocker en tant que modèle et actionnez la touche logicielle "Copier".

4. Sélectionnez le répertoire "Programmes pièce" ou "Pièces" dans lequel vous souhaitez stocker les fichiers puis actionnez la touche logicielle "Insérer".

   Les modèles stockés sont disponibles lors de la création d'un programme pièce ou d'une pièce.

12.6 Afficher un aperçu du programme

Vous avez la possibilité d'afficher le début d'un programme avant son édition.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes".

2. Sélectionnez l'emplacement de votre choix et positionnez le curseur sur le programme souhaité.

3. Actionnez les touches logicielles ">>" et "Fenêtre aperçu".
   La fenêtre "Aperçu : ..." s'ouvre.

4. Actionnez à nouveau la touche logicielle "Fenêtre aperçu" pour refermer la fenêtre.

12.7 Marquage de plusieurs répertoires / programmes

Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers et répertoires pour un traitement ultérieur. Si vous marquez un répertoire, tous ses sous-répertoires et données correspondants sont également sélectionnés.

Remarque

Si vous avez marqué plusieurs répertoires et que vous fermez l'un d'eux, les marquages pour ce répertoire et les fichiers qui y sont contenus ne sont pas conservés.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes".

2. Sélectionnez l'emplacement de votre choix et positionnez le curseur sur le fichier ou le répertoire à partir duquel vous souhaitez marquer des éléments.

3. Actionnez la touche logicielle "Marquer".

La touche logicielle est active.

4. A l'aide du curseur ou de la souris, sélectionnez les répertoires / programmes souhaités.

5. Actionnez à nouveau la touche logicielle "Marquer" pour annuler le marquage.

Annuler la sélection

Un nouveau marquage d'un élément provoque l'annulation du marquage existant.

Sélection via les touches

Combinaisons de touches	Signification
	Crée ou étend une sélection. Vous pouvez sélectionner des éléments individuellement.
	Crée une sélection en un seul bloc.
	Une sélection existante est annulée.

Sélection avec la souris

Combinaisons de touches	Signification
Souris gauche	Cliquer sur un élément : Cet élément est marqué. Une sélection existante est annulée.
Souris gauche + ⇧ SHIFT enfoncée	Etendre la sélection jusqu'à la prochaine position de clic.
Souris gauche + CTRL enfoncée	Etendre la sélection à des éléments individuels en cliquant. Une sélection déjà existante est étendue en ajoutant l'élément sélectionné à l'aide de la souris.

12.8 Copie et insertion d'un répertoire / programme

Si vous souhaitez créer un nouveau répertoire ou un nouveau programme similaire à un répertoire ou à un programme déjà existant, vous gagnerez du temps en copiant ce répertoire ou ce programme, puis en modifiant son contenu.

La possibilité de copier des répertoires et programmes et de les coller à un autre emplacement permet également d'échanger des données avec d'autres postes de travail, par le biais d'un lecteur USB/réseau (par ex. USB FlashDrive).

Les fichiers ou répertoires copiés peuvent ensuite être insérés à un autre emplacement.

Remarque

Les répertoires ne peuvent être insérés que sur des lecteurs locaux, USB ou en réseau.

Remarque

Autorisation d'écriture

Si l'utilisateur ne dispose pas des droits d'écriture dans le répertoire en cours, cette fonction n'est pas proposée.

Remarque

Lors de la copie, les extensions manquantes des répertoires sont automatiquement ajoutées.

Tous les caractères alphanumériques et les traits de soulignement sont admis à l'exception des caractères accentués. Les noms sont automatiquement convertis en majuscules, points et caractères de soulignement.

Exemple

Si le nom n'est pas modifié lors de la copie, une copie est automatiquement créée :

MYPROGRAM.MPF est copié sous MYPROGRAM__1.MPF. La copie suivante s'appelle MYPROGRAM__2.MPF, etc.

Si les fichiers MYPROGRAM.MPF, MYPROGRAM__1.MPF et MYPROGRAM__3.MPF existent déjà dans un répertoire, la copie suivante de MYPROGRAM.MPF est le fichier MYPROGRAM__2.MPF.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes".

2. Sélectionnez l'emplacement de votre choix et placez le curseur sur le fichier ou le répertoire à copier.

3. Actionnez la touche logicielle "Copier".

4. Sélectionnez le répertoire dans lequel vous souhaitez insérer le répertoire/le programme copié.

5. Actionnez la touche logicielle "Insérer".

   Une remarque sera affichée si, dans ce répertoire, un répertoire/programme du même nom existe déjà. Vous serez convié à introduire un nouveau nom, sinon le répertoire/programme sera inséré avec le nom proposé par le système.

   Si le nom contient des caractères non autorisés ou s'il est trop long, vous avez la possibilité d'attribuer un nom autorisé dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

6. Actionnez la touche logicielle "OK" ou "Ecraser tout" si vous souhaitez écraser des répertoires/programmes déjà existants.

   - OU -

   Actionnez la touche logicielle "Rien écraser" si vous souhaitez ne pas écraser les répertoires/programmes déjà existants.

   - OU -

   Actionnez la touche logicielle "Sauter" si vous souhaitez poursuivre la copie avec le fichier suivant.

   - OU -

   Si vous préférez ajouter le répertoire / programme sous un autre nom, saisissez un nom et activez la touche logicielle "OK".

Remarque

Copier des fichiers dans un même répertoire

Vous ne pouvez pas copier des fichiers à l'intérieur d'un même répertoire. Vous devez insérer la copie sous un nouveau nom.

12.9 Suppression d'un répertoire / programme

12.9.1 Supprimer un programme / répertoire

De temps à autre, effacez les répertoires et les programmes que vous n'utiliserez plus, afin de faire de la place et maîtriser la structure de vos données, dans le cadre d'une gestion claire et ordonnée. Le cas échéant, sauvegardez vos données sur un support externe (par ex. USB FlashDrive) ou sur un lecteur réseau.

Tenez compte du fait qu'en effaçant un répertoire vous effacez également tous les programmes, toutes les données d'outil et d'origine ainsi que tous les sous-répertoires qui se trouvent dans ce répertoire.

Répertoire Temp pour ShopTurn

Si vous désirez libérer de la capacité de mémoire NCK, effacez le contenu du répertoire "TEMP". Il s'agit du répertoire dans lequel ShopTurn stocke les programmes créés en interne pour le calcul des opérations d'évidement.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestion. progr.".

2. Sélectionnez l'emplacement de votre choix et placez le curseur sur le fichier ou le répertoire à supprimer.

3. Actionnez les touches logicielles ">>" et "Supprimer".
   La boîte de dialogue qui s'affiche vous demande si vous souhaitez réellement supprimer cet élément.

4. Actionnez la touche logicielle "OK" pour effacer le programme / répertoire.

   - OU -

   Actionnez la touche logicielle "Abandon" pour interrompre l'opération.

12.10 Déplacer un répertoire/programme

Vous pouvez déplacer des pièces/programmes pièces entre le lecteur local et la mémoire CN.

Cela évite de surcharger inutilement la mémoire CN ; il n'est en effet pas nécessaire qu'un programme reste dans la mémoire de travail CN s'il n'est pas exécuté.

Marche à suivre

Déplacer du lecteur local vers la mémoire CN

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel Gestionnaire de programmes.

2. Actionnez la touche logicielle "Lect. local".

3. Sélectionnez les répertoires/pièces/fichiers souhaités dans l'arborescence à l'aide de la touche logicielle "Sélectionner", du curseur ou de la souris.

4. Actionnez les touches logicielles ">>" et "Déplacer→ CN".

   Les fichiers sont coupés et déposés dans le répertoire correspondant de la mémoire CN.

   Remarque

   Si le répertoire est o. ex. trop profond (dans la mémoire CN, les pièces ne peuvent pas avoir de sous-répertoires) ou si la syntaxe du nom est erronée, vous obtiendrez un message d'erreur. Le fichier reste sur le lecteur local.

   Si, sur le lecteur local, des éléments issus d'autres répertoires ont été sélectionnés, une remarque le signalera avant de les ignorer.

   S'il existe d'ores et déjà un programme de nom identique, une requête s'affiche.

Actionnez la touche logicielle "OK" ou "Tout écraser" si vous souhaitez écraser les programmes existants.

- OU -

Actionnez la touche logicielle "Ne rien écraser" si vous souhaitez ne pas écraser les programmes déjà existants.

- OU -

Actionnez la touche logicielle "Sauter" si vous souhaitez poursuivre la copie avec le prochain fichier.

Déplacer de la mémoire CN vers le lecteur local

Le groupe fonctionnel Gestionnaire de programmes est sélectionné.

1. Actionnez la touche logicielle "CN".
2. Sélectionnez les répertoires/pièces/fichiers souhaités dans l'arborescence à l'aide de la touche logicielle "Sélectionner", du curseur ou de la souris.

3. Actionnez les touches logicielles ">>" et "Déplacer→ L.local".

   Les fichiers sont coupés et déposés dans le répertoire correspondant du lecteur local.

   Remarque

   Si vous n'avez par ex. pas de droits à l'écriture sur le lecteur local, vous obtiendrez un message d'erreur. Le fichier reste dans la mémoire CN.

   S'il existe d'ores et déjà un fichier de nom identique, une requête s'affiche vous demandant ce que vous souhaitez faire : "OK", "Tout écraser", "Ne rien écraser" ou "Sauter".

12.11 Renommer les propriétés de fichier et de répertoire

Dans la fenêtre "Propriétés de ...", vous pouvez visualiser des informations sur les répertoires.

A côté du chemin d'accès et du nom de fichier figurent des informations sur la date de création.

Vous avez la possibilité de modifier les noms.

Modifier les droits d'accès aux données CN

Dans la fenêtre des propriétés, les droits d'accès pour l'exécution, l'écriture, le listage et la lecture sont affichés.

- Exécution : est utilisé pour la sélection
- Ecriture : contrôle la modification et la suppression d'un fichier ou d'un répertoire

Vous avez la possibilité de régler les droits d'accès entre la position 0 du commutateur à clé jusqu'au niveau de protection actuel. Si un niveau de protection est supérieur au niveau de protection actuel, il ne peut pas être modifié.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le Gestionnaire de programmes.

2. Sélectionnez l'emplacement de votre choix et positionnez le curseur sur le fichier ou le répertoire pour lequel vous souhaitez afficher ou modifier les propriétés.

3. Actionnez les touches logicielles ">>" et "Propriétés".
   La fenêtre "Propriétés de ..." s'ouvre.

4. Procédez aux modifications requises.

5. Actionnez la touche logicielle "OK" pour enregistrer les modifications.

12.12 Sauvegarde des données

12.12.1 Créer une archive dans le Gestionnaire de programmes

Vous pouvez archiver quelques-uns des fichiers de la mémoire CN et du lecteur local.

Formats archive

Vous pouvez sauvegarder votre archive en format binaire ou bande perforée.

Destination de la sauvegarde

Comme destination de la sauvegarde, vous disposez des classeurs d'archive des données systèmes dans le groupe fonctionnel "Mise en service" et des lecteurs USB et réseau.

Option logicielle

Pour la mise en oeuvre des lecteurs réseau, l'option "Gestion des lecteurs réseau" doit être active.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Gestionnaire de programmes".

2. Sélectionnez le lieu d'archivage du ou des fichier(s) à archiver.

3. Sélectionnez dans l'arborescence les fichiers du répertoire à partir desquels vous souhaitez créer une archive.

   - OU -

   Actionnez la touche logicielle "Marquer" lorsque vous souhaitez sauvegarder plusieurs répertoires, puis sélectionnez les répertoires ou fichiers souhaités à l'aide du curseur ou de la souris.

4. Actionnez les touches logicielles ">>" et "Archiver".

5. Actionnez la touche logicielle "Créer une archive".
   La fenêtre "Créer une archive : sélectionner archive" s'affiche.

6. Sélectionnez le classeur ou le support de mémoire souhaité, puis actionnez la touche logicielle "Nouveau répertoire" afin de créer un sous-répertoire et actionnez la touche logicielle "OK".

La fenêtre "Nouveau répertoire" s'ouvre.

7. Entrez le nom du répertoire et actionnez la touche "OK".

Le sous-répertoire est généré dans le répertoire sélectionné.

8. Appuyez sur "OK".

La fenêtre "Créer une archive : nom" s'affiche.

9. Sélectionnez le format (par ex. archive ARC (format binaire)), entrez le nom souhaité et actionnez la touche logicielle "OK" pour archiver le ou les fichier(s).

Un message vous informe que l'archivage a été effectué avec succès.

12.12.2 Créer une archive via mise en service de série

Si vous ne désirez sauvegarder que des données spécifiques, vous pouvez sélectionner directement les fichiers souhaités dans l'arborescence et créer une archive.

Formats archive

Vous pouvez sauvegarder votre archive en format binaire ou bande perforée.

Vous pouvez afficher un aperçu du contenu des fichiers sélectionnés (fichiers XML, ini, hsp, syf, programmes).

Les informations relatives au fichier (chemin d'accès, nom, date de création et de modification) peuvent être affichées dans une fenêtre de propriétés.

Condition préalable

Les droits d'accès dépendent des groupes fonctionnels correspondants et vont du niveau de protection 7 (commutateur à clé, position 0) au niveau de protection 2 (mot de passe : maintenance).

Emplacement de stockage

- Carte CompactFlash sous
  /**user**/sinumerik/data/archive, ou
  /**oem**/sinumerik/data/archive
- Tous les lecteurs logiques configurés (USB, lecteurs réseau)

Option logicielle

Pour enregistrer l'archive sur la carte CompactFlash dans le groupe fonctionnel "Utilisateur", l'option "256 Mo mém. util. HMI suppl. sur carte CF de NCU" doit être active.

IMPORTANT
FlashDrive USB Les clés USB à mémoire flash ne conviennent pas comme supports de données persistantes.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Mise en service".

2. Appuyez sur la touche logicielle "Données système".
   L'arborescence des données s'affiche.
3. Dans l'arborescence, sélectionnez les fichiers à partir desquels vous souhaitez créer une archive.
   - OU -

   Actionnez la touche logicielle "Marquer" lorsque vous souhaitez sauvegarder plusieurs répertoires, puis sélectionnez les répertoire ou fichiers souhaités à l'aide du curseur ou de la souris.

4. Actionnez la touche logicielle ">>" pour disposer de touches logicielles supplémentaires dans la barre verticale.

   Actionnez la touche logicielle "Fenêtre prévisu".
   Le contenu du fichier sélectionné est affiché dans une petite fenêtre. Actionnez la touche logicielle "Fenêtre prévisu" une nouvelle fois pour fermer la fenêtre.

   Actionnez la touche logicielle "Propriétés".
   Les informations concernant le fichier sélectionné sont affichées dans une petite fenêtre. Actionnez la touche logicielle "OK" une nouvelle fois pour fermer la fenêtre.

   Appuyez sur la touche logicielle "Créer archive".
   La fenêtre "Créer archive : sélectionner archive" s'affiche :
   Tous les fichiers à enregistrer ainsi que les chemins de stockage sont affichés.
   - OU -

5. Sélectionnez le lieu d'archivage souhaité, puis actionnez la touche logicielle "Nouveau répertoire", afin de créer un sous-répertoire adapté.
   La fenêtre "Nouveau répertoire" s'ouvre.

6. Saisissez le nom souhaité et actionnez la touche logicielle "OK".
   Le répertoire est créé sous le dossier sélectionné.

7. Actionnez la touche logicielle "OK".
   La fenêtre "Créer archive : nom" s'affiche.

8. Sélectionnez le format (par ex. archive ARC (format binaire)), entrez le nom souhaité et actionnez la touche logicielle "OK" pour archiver le ou les fichier(s).
   Un message vous informe que l'archivage a été effectué avec succès. Un fichier archive au format .ARC est enregistré dans le répertoire sélectionné.

12.12.3 Lire une archive

Si vous souhaitez lire une archive particulière, vous pouvez directement la sélectionner dans l'arborescence.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Mise en service".

2. Appuyez sur la touche logicielle "Données système".
3. Dans l'arborescence, sous le répertoire "Archive", sélectionnez le fichier que vous souhaitez charger.

4. Actionnez la touche logicielle "Charger".

...

5. Actionnez la touche logicielle "OK" ou "Tout écraser" si vous souhaitez écraser les fichiers existants.

- OU -

Actionnez la touche logicielle "Ne rien écraser" si vous souhaitez ne pas écraser des fichiers déjà existants.

- OU -

Actionnez la touche logicielle "Sauter" si vous souhaitez poursuivre le déroulement du chargement avec le fichier suivant.

La fenêtre "Lire archive" s'affiche et indique le déroulement du chargement avec une barre de progression.

Ensuite, vous obtenez un "Lire le journal des défauts pour archive" qui liste les fichiers sautés ou écrasés.

6. Actionnez la touche logicielle "Abandon" pour interrompre l'opération de lecture.

12.13 EXTCALL

L'instruction EXTCALL permet, à partir d'un programme pièce, d'accéder à des fichiers se trouvant sur un lecteur local, un support de données USB ou un lecteur réseau.

Le programmeur peut définir le répertoire source avec la donnée de réglage SD $SC42700 EXT_PROG_PATH, puis, avec la commande EXTCALL, le nom du fichier du sous-programme à charger.

Contraintes

Tenez compte des conditions marginales suivantes pour les appels EXTCALL :

- Avec EXTCALL, on ne peut appeler sur une unité de mémoire en réseau que des fichiers ayant l'extension MPF ou SPF.
- Les fichiers et chemins doivent être conformes à la nomenclature NCK (max. 25 caractères pour le nom, 3 caractères pour l'extension).
- Après une instruction EXTCALL, le système trouve un programme sur le lecteur réseau,
  - lorsque SD $SC42700 EXT_PROG_PATH renvoie au lecteur réseau ou à un répertoire qui y figure. Le programme doit figurer en accès direct sur le lecteur, car le système ne scrute pas les sous-répertoires.
  - sans SD $SC42700 : si dans l'instruction EXTCALL, l'accès direct au programme est indiqué sous la forme d'un chemin parfaitement spécifié dans lequel peut figurer un sous-répertoire et si le programme figure effectivement à cet endroit.

Exemples d'appels EXTCALL

L’utilisation de la donnée de réglage permet une recherche ciblée du programme.

- Appel d'un lecteur USB sur la TCU (unité de mémoire USB sur l'interface X203), si SD42700 est vide : par exemple EXTCALL "//TCU/TCU1 /X203 ,1/TEST.SPF"

  - OU -

  Appel d'un lecteur USB sur la TCU (unité de mémoire USB sur l'interface X203), si SD42700 contient "//TCU/TCU1 /X203 ,1" : "EXTCALL "TEST.SPF"
- Appel d'une interface USB à l'avant (USB FlashDrive USB), lorsque SD $SC42700 est vide : par exemple EXTCALL "//ACTTCU/FRONT,1/TEST.SPF"

  - OU -

  Appel d'une interface USB à l'avant (FlashDrive USB), lorsque SD42700 contient "//ACTTCU/FRONT,1" : EXTCALL "TEST.SPF"

- Appel d'un lecteur réseau lorsque SD42700 est vide : par exemple EXTCALL "//nom de l'ordinateur/nom du lecteur/TEST.SPF"

  - OU -

  Appel d'un lecteur réseau lorsque SD $SC42700 contient "//Nom de l'ordinateur/nom du lecteur validé" : EXTCALL "TEST.SPF"

- Utilisation de la mémoire utilisateur HMI (lecteur local) :

  La mémoire utilisateur HMI est constituée de programmes pièce (mpf.dir), de sous-programmes (spf.dir) et de pièces (wks.dir) avec les répertoires pièce correspondants (.wpd).

  – SD42700 est vide : EXTCALL "TEST.MPF"

    L'ordre de recherche utilisé sur la carte CompactFlash est le même que celui utilisé dans la mémoire de programmes pièce NCK.

  – Indication du chemin complet : par exemple EXTCALL "card/user/sinumerik//data/prog/spf.dir/test"

    On recherche précisément le fichier indiqué.

Remarque

Raccourcis-claviers pour lecteur local et interface USB à l'avant

En guise d'abréviation pour le lecteur local et l'interface USB à l'avant, vous pouvez utiliser les raccourcis-clavier LOCAL_DRIVE : et USB : (par ex. EXTCALL "LOCAL_DRIVE:/mpf.dir/HUGO.MPF").

Options logicielles

Pour afficher la touche logicielle "Lect. local", l'option "256 Mo mém. util. HMI suppl. sur carte CF de NCU" doit être active.

Pour la mise en oeuvre des lecteurs réseau, l'option "Gestion des lecteurs réseau" doit être active.

IMPORTANT

Exécution depuis un FlashDrive USB

L'exécution directe depuis un FlashDrive USB est déconseillée.

Il n'existe aucune protection contre les problèmes de contact, la déconnexion ou le retrait accidentel du FlashDrive USB pendant le fonctionnement.

Pendant l'usinage d'une pièce, une déconnexion provoque un arrêt immédiat, la pièce étant par conséquent endommagée.

Réglage des lecteurs

13

13.1 Vue d’ensemble

Configuration des connexions

Dans HMI sl, vous pouvez configurer jusqu'à 8 connexions à des dénommés lecteurs logiques (supports de données). Ces lecteurs sont accessibles dans les groupes fonctionnels "Gestionnaire de programmes" et "Mise en service".

Les lecteurs logiques suivants peuvent être configurés :

- Interface USB
- Carte CompactFlash de la NCU, seulement pour HMI sl dans la NCU
- Lecteurs en réseau
- Disque dur de la PC 50.3, seulement pour HMI sl externe.

Options logicielles

- Pour utiliser la carte CompactFlash en tant que support de données, l'option "256 Mo mém. util. HMI suppl. sur carte CF de NCU" doit être active.

Remarque

Il n'est pas possible de configurer les interfaces de la NCU.

13.2 Réglage des lecteurs

Pour la configuration, la fenêtre "Configurer lecteurs" est à votre disposition dans le groupe fonctionnel "Mise en service".

Fichier

Les données de configuration créées sont déposées dans le fichier "logdrive.ini". Le fichier figure dans le répertoire /user/sinumerik/hmi/cfg.

Informations générales

Entrée		Signification
Type	Pas de lecteur	Aucun lecteur n'est défini.
	USB local	Il n'est possible d'accéder au support de mémoire USB que via la TCU à laquelle il est connecté. Les lecteurs USB sont automatiquement reconnus si le support de mémoire est connecté au moment du démarrage HMI.
	USB global	Il est possible d'accéder au support de mémoire USB à partir de toutes les TCU se trouvant dans le réseau système. - USB global est impossible sous Windows !
	Réseau Windows	Réseau lecteur
	Lecteur local	Lecteur local
Connexion	Face avant	Interface USB qui se trouve sur la face avant du tableau de commande.
	X202 X203	Les interfaces USB X202/ X203 qui se trouvent sur la face arrière du tableau de commande.
Appareil		Nom de la TCU à laquelle est connecté le support de mémoire USB, par ex. tcu1. Le nom de TCU doit déjà être connu de la NCU.
Partition		Numéro de partition sur le support de mémoire USB, par ex. 1. Si un Hub USB est utilisé, indication du port USB du Hub.
Chemin d'accès		• Répertoire d'origine du support de données, connecté via le lecteur local. • Chemin vers un répertoire partagé sur le réseau. Ce chemin doit toujours commencer par "//", par ex. //Serveur01/share3.
Niveau d'accès		Attribuer des droits d'accès aux connexions : du niveau de protection 7 (commutateur à clé, position 0) au niveau de protection 1 (mot de passe : constructeur de la machine). Le niveau de protection spécifié s'applique à tous les groupes fonctionnels.
Texte TL		Deux lignes sont à votre disposition pour le libellé de la touche logicielle. Utilisez "%n" en tant que séparateur de lignes. Si la première ligne est trop longue, un saut à la ligne est automatiquement réalisé. Un espace éventuel sert alors de saut à la ligne.

Entrée		Signification
Icône TL	Pas d'icône	Aucune icône n'apparaît sur la touche logicielle.
	sk_usb_front.png	Nom de fichier de l'icône . Apparaît sur la touche logicielle.
	sk_local_drive.png	Nom de fichier de l'icône . Apparaît sur la touche logicielle.
Fichier de textes	slpmdialog	Fichier pour texte TL dépendant de la langue. Si rien n'est indiqué dans les champs de saisie, le texte apparaît sur la touche logicielle tel qu'il a été indiqué dans le champ de saisie "Texte TL". Si des fichiers textes personnalisés sont enregistrés, l'ID de texte, par l'intermédiaire de laquelle la recherche est lancée dans le fichier texte, est indiquée dans le champ de saisie "Texte TL".
Contexte du texte	SlPmDialog	
Nom d'utilisateur Mot de passe		Nom de l'utilisateur et le mot de passe correspondant pour lequel le répertoire est partagé sur l'ordinateur réseau. Le mot de passe, représenté par des astérisques "*", est sauvegardé dans le fichier "logdrive.ini".

Messages d'erreur

Message d'erreur	Signification
Erreur de coupure de liaison	Un lecteur existant n'a pas pu être désactivé.
Erreur d'établissement de liaison.	Impossible d'établir la liaison avec le lecteur.
Erreur d'établissement de liaison : entrée erronée ou pas de droit.	Impossible d'établir la liaison avec le lecteur.
Informations erronées	Les données indiquées sont erronées ou incohérentes.
La fonction n'est pas disponible	La fonction n'est pas encore gérée par la mouture actuelle
Erreur inconnue - code d'erreur:%1	Impossible de localiser l'erreur.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Mise en service".

2. Actionnez les touches logicielles "HMI" et "Lect. log.".
   La fenêtre "Créer lecteurs" s'affiche.
3. Sélectionnez les données pour le lecteur correspondant ou entrez les données requises.

4. Actionnez la touche logicielle "Activer lecteur".

   Le lecteur est en cours d'activation.

   Le système d'exploitation vérifie alors les données entrées et l'établissement de la liaison. Si aucune erreur n'est constatée, un message indiquant que l'opération a abouti est affiché dans la ligne de dialogue.

   Il est possible d'accéder au lecteur.

   - OU -

   Si le système d'exploitation constate une erreur, vous recevez un message d'erreur.

Actionnez la touche logicielle "OK".

Vous retournez à la fenêtre "Configurer lecteurs". Vérifiez et corrigez vos entrées et activez à nouveau le lecteur.

Actionnez la touche logicielle "OK" pour valider les données modifiées sans message de retour. Vous n'obtenez pas de message pour indiquer si la liaison est établie ou non.

Si vous actionnez la touche logicielle "Abandon", toutes les données, qui ne sont pas encore activées, sont rejetées.

HT 8

14

14.1 Vue d'ensemble HT 8

Le pupitre portable mobile SINUMERIK HT 8 réunit les fonctions d'un tableau de commande et d'un tableau de commande machine. Ainsi, il est parfaitement approprié pour la conduite, la surveillance, l'apprentissage et la programmation individuels.

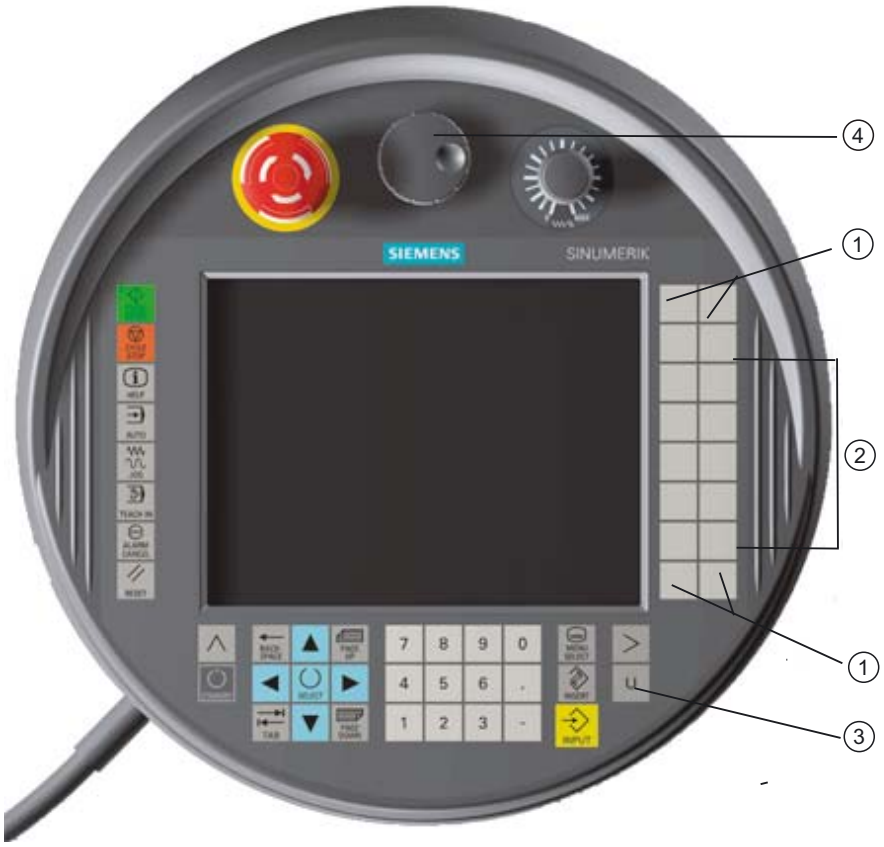

1	Touches client (librement affectables)
2	Touches de déplacement
3	Touche du menu utilisateur
4	Bouton de manœuvre (en option)

Commande

L'écran couleur TFT 7,5" offre une commande tactile.

De plus, il est doté de touches à membranes pour le déplacement des axes, la saisie de chiffres, le déplacement du curseur et pour les fonctions de commande machine, par exemple « Marche » et « Arrêt ».

Il est équipé d'un bouton-poussoir d'arrêt d'urgence et de deux touches d'assentiment à 3 niveaux. Vous avez la possibilité de connecter un clavier externe.

Bibliographie

Vous trouverez de plus amples informations relatives à la connexion et à la mise en service du HT8 dans le document suivant :

Manuel de mise en service CNC : modules de commande et interconnexion, SINUMERIK 840D sl

Touches client

Les quatre touches client peuvent être affectées à des fonctions personnalisées par le constructeur de la machine.

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Tableau de commande machine intégré

Le HT8 a un TCM intégré qui se compose de touches (par exemple Marche, Arrêt, touches de déplacement, etc.) et de touches ressemblant à des touches logicielles (voir le menu Pupitre de commande de la machine).

Le chapitre "Eléments de commande du tableau de commande machine", contient une description des différentes touches.

Remarque

Les signaux d'interface API, qui sont déclenchés par les touches logicielles du menu du tableau de commande machine, sont commandés sur flanc.

Touche d'assentiment

Le HT8 dispose de deux touches d'assentiment. Ainsi, vous pouvez déclencher la fonction d'assentiment avec la main gauche comme avec la droite lorsqu'une intervention de l'opérateur requiert un assentiment (par exemple, l'affichage et l'utilisation des touches de déplacement).

Les touches d'assentiment sont utilisées pour les positions de bouton-poussoir suivantes :

- Relâchée (aucun actionnement)
- Assentiment (position intermédiaire) - l'assentiment pour le canal 1 et le canal 2 passe par la même touche.
- Panique (totalement enfoncée)

Touches de déplacement

Pour pouvoir déplacer les axes de votre machine à l'aide des touches de déplacement du HT8, vous devez être en mode de fonctionnement "JOG", sous-modes "Teach In" ou "Ref. Point". Les touches d'assentiment doivent être actionnées en fonction du paramétrage.

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Clavier virtuel

Pour une saisie confortable des valeurs, un clavier virtuel est disponible.

Commutation entre canaux

- Dans la visualisation d'états, vous avez la possibilité de passer d'un canal à l'autre grâce à la commande tactile de l'écran des canaux :
  - Dans le groupe fonctionnel Machine (visualisation des états grand format), basculement de l'affichage du canal à l'affichage de l'état via la commande tactile.
  - Dans les autres groupes fonctionnels (visualisation des états petit format), basculement de l'affichage du canal aux lignes de titre des écrans (champ jaune) via la commande tactile.
- Dans le menu Tableau de commande machine, ouvert avec la touche "U" du menu utilisateur, la touche logicielle "1… n CHANNEL" est disponible.

Basculement entre groupes fonctionnels

La commande tactile du symbole de visualisation du groupe fonctionnel actif vous permet d'afficher le menu du groupe fonctionnel.

Manivelle

Le HT8 est disponible avec une manivelle.

Bibliographie

Vous trouverez des informations relatives à la connexion dans

Manuel de mise en service CNC : Modules de commande et interconnexion, SINUMERIK 840D sl

14.2 Touches de déplacement

Les touches de déplacement ne comportent aucun libellé. Vous avez cependant la possibilité d'afficher un libellé pour les touches au lieu de la barre verticale de touches logicielles.

En standard, l'étiquetage des touches de déplacement s'affiche, pour un maximum de 6 axes, sur le pupitre à écran tactile.

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Affichage et Masquage

L'affichage et le masquage du libellé peuvent, par exemple, être combinés avec l'actionnement de la touche d'assentiment. L'actionnement de la touche d'assentiment permet alors d'afficher les touches de déplacement

Il suffit ensuite de relâcher la touche d'assentiment pour masquer à nouveau les touches de déplacement.

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Toutes les touches logicielles verticales et horizontales sont superposées ou masquées, ce qui signifie que d'autres touches logicielles sont inutilisables.

14.3 Menu Pupitre de commande machine

Vous pouvez sélectionner ici, par l'activation des touches logicielles correspondantes sur l'écran tactile, certaines touches du tableau de commande machine dont la fonction sera simulée par le logiciel.

Le chapitre "Eléments de commande du tableau de commande machine", contient une description des différentes touches.

Remarque

Les signaux d'interface API, qui sont déclenchés par les touches logicielles du menu du tableau de commande machine, sont commandés sur flanc.

Affichage et Masquage

La touche "U" du menu utilisateur permet d'afficher la barre de touches logicielles CPF (barre verticale de touches logicielles) et la barre de touches logicielles utilisateur (barre horizontale de touches logicielles).

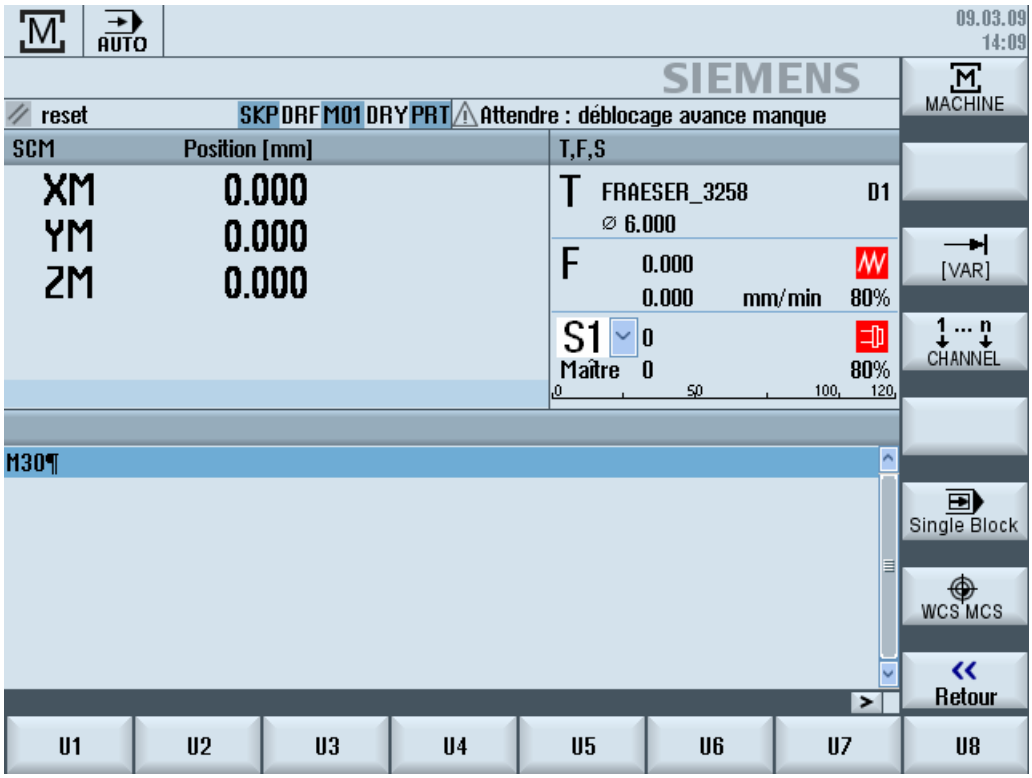

La touche d'accès au menu suivant permet d'étendre la barre horizontale de touches logicielles utilisateur, qui met à disposition 8 touches logicielles supplémentaires.

La touche logicielle "Retour" permet de masquer à nouveau la barre de menus.

Touches logicielles du menu Pupitre de commande machine

Les touches logicielles disponibles sont les suivantes :

Touche logicielle "Machine"	Sélectionnez le groupe fonctionnel "Machine".
Touche programmable "[VAR]"	Sélection de l'avance d'axe en manuel incrémental variable
Touche logicielle "1… n CHANNEL "	Commutation entre canaux
Touche programmable "Single Block"	Activation / Désactivation du traitement bloc par bloc
Touche programmable "WCS MCS"	Commuter entre WKS et MKS
Touche programmable "Retour"	Fermer la fenêtre

Remarque

Lors du changement de groupe fonctionnel à l'aide de la touche "Menu Select", la fenêtre est automatiquement masquée.

14.4 Clavier virtuel

Le clavier virtuel est utilisé comme périphérique de saisie pour les champs à commande tactile.

Il s'ouvre en double-cliquant dur un élément fonctionnel accessible (éditeur, champ d'édition). Le clavier virtuel peut être placé n'importe où dans l'interface fonctionnelle. De plus, il est possible de basculer entre un clavier complet et un clavier réduit se résumant au pavé numérique. En ce qui concerne le clavier complet, il est possible de basculer l'affectation des touches entre l'anglais et la langue configurée en cours.

Marche à suivre

1. Cliquez sur la zone de saisie concernée pour positionner le curseur dessus.
2. Cliquez sur la zone de saisie.
   Le clavier virtuel s'affiche.
3 Entrez vos valeurs via le clavier virtuel.
4. Actionnez la touche <INPUT>.

- OU -

Positionnez le curseur sur un autre élément fonctionnel.

La valeur est validée et le clavier virtuel se ferme.

Positionnement du clavier virtuel

Vous avez la possibilité de positionner le clavier virtuel où bon vous semble dans la fenêtre en déplaçant la barre près du symbole "Fermer la fenêtre" à l'aide d'un stylet ou de votre doigt.

Touches spéciales du clavier virtuel

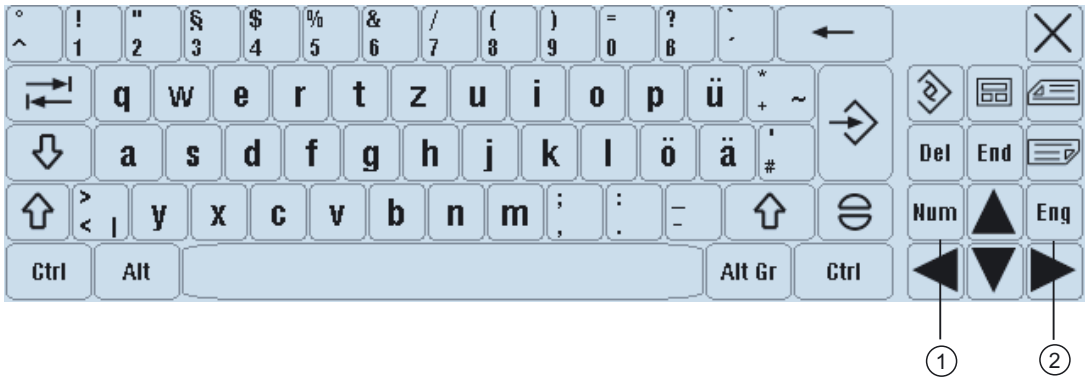

1 Num :

Réduit le clavier virtuel au pavé numérique.

2 Eng :

Bascule l'affectation des touches entre la langue anglaise ou la langue configurée en cours.

Pavé numérique du clavier virtuel

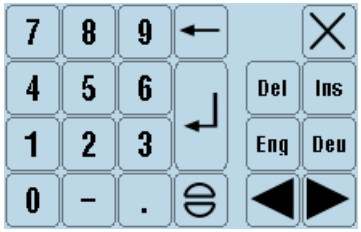

Les touches "Deu" ou "Eng" vous permet de basculer à nouveau sur un clavier complet avec affectation des touches en anglais ou dans la langue configurée en cours.

14.5 Calibrer le pupitre à écran tactile

Un calibrage du pupitre à écran tactile est nécessaire lors de la première connexion à la commande.

Remarque

Réétalonnage

Lorsque vous remarquez que la commande devient imprécise, procédez à un réétalonnage.

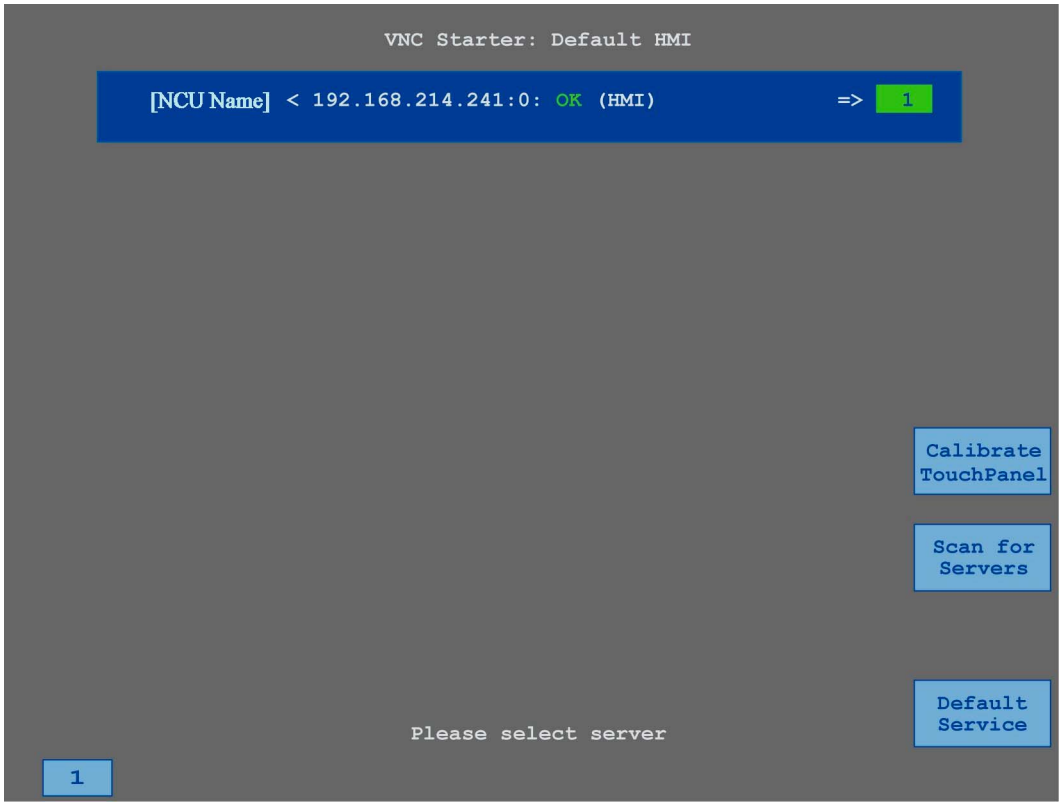

Marche à suivre

1. Actionnez simultanément les touches "Retour" et <MENU SELECT> pour lancer l'image de service TCU.
2. Effleurez le bouton "Calibrate TouchPanel".
   Le calibrage commence.
3. Suivez les instructions affichées à l'écran et touchez successivement les trois points de calibrage.
   Le calibrage prend fin.
4. Actionnez la touche logicielle horizontale "1" ou la touche avec le chiffre "1" pour fermer l'image de service TCU.

PCU321

15

15.1 Vue d'ensemble

La SINUMERIK PCU 321 est une unité de calcul en forme de construction d'une SIMATIC S7-300 permettant le montage simple sur un rail profilée S7.

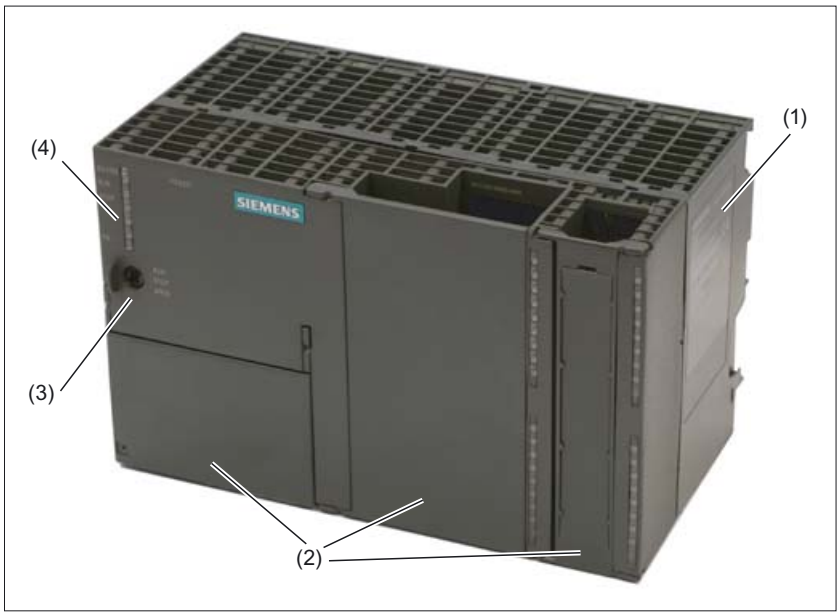

Figure 15-1 Vue de la PCU 321 (fermée)

(1) Plaque signalétique
(2) Porte frontale (pivotant)
(3) Commutateur de mode de fonctionnement
(4) LED

Comme interface de communication, cinq ports Ethernet intégrés sont disponibles. Deux de ces ports sont réalisés comme des interfaces Ethernet standard, trois comme des interfaces Profinet. En outre, deux interfaces USB sont disponibles pour le raccordement d'appareils périphériques (par ex. clé USB de bootage). La PCU 321 peut être exploitée avec l'interface utilisateur HMI sl (développée spécialement pour la PCU 321) et HMI-Pro sl (Transline).

En association avec des CPU SIMATIC, la SINUMERIK PCU 321 peut être utilisée pour :

Logiciel de commande	Composant
HMI Pro sl	OP 08T, OP 012, OP 12T, OP 015A, OP 015AT, TP 015A, TP 015AT
HMI sl	OP 08T, OP 010, OP 010C, OP 010S, OP 012, OP 012T, OP 015, OP 015A, OP 015AT, TP 015A, TP 015AT

15.2 Fonctions de base

Remarque

Après l'amorçage de la commande, le groupe fonctionnel "Diagnostic", spécifié par un fichier ini, s'ouvre. Contrairement au logiciel standard HMI sl, les groupes fonctionnels "Machine", "Paramètre", "Programme" et "Gestionnaire de programmes" ne sont **pas** affichés.

Dans la commande, contrairement au logiciel standard HMI sl, les fonctions de base sont regroupés dans les groupes fonctionnels suivants :

- Diagnostic

  Liste des alarmes, messages, journal d'alarmes, vue des variables et version
- Mise en service

  Voir Manuel de mise en service

Groupe fonctionnel Diagnostic

La liste des alarmes, les messages, les journaux d'alarmes, la vue d'ensemble des variables (AP) et la version sont affichés dans le groupe fonctionnel Diagnostic.

- Si des défaut sont détectés lors du fonctionnement de la PCU 321, une alarme est générée. Toute alarme comporte un numéro d'alarme et un texte décrivant la cause du défaut. Ces alarmes peuvent être supprimées ou acquittées.
- Si d'autres messages sont édités de l'AP, ils sont affichés dans une vue d'ensemble des messages contenant la date, le numéro et le texte du message.
- Les alarmes et messages qui se sont produits sont affichés dans l'ordre chronologique.
- La vue des variables (AP) permet d'observer et de modifier des valeurs de commande d'état.
- Appuyez sur la touche logicielle "Version" pour ouvrir la fenêtre avec les données de version. Elle affiche tous les composants du logiciel système avec les données de version correspondantes.

Remarque

Contrairement au logiciel standard HMI sl, aucune information sur le diagnostic PROFIBUS, les axes, Safety Integrated ni sur le taux d'utilisation du système n'est émise.

Easy Message 16

16.1 Vue d’ensemble

Easy Message vous permet, par l'intermédiaire d'un modem connecté, de vous informer via messages SMS sur certains états de la machine :

- Vous souhaitez par ex. ne vous informer que sur des états d'arrêt d'urgence.
- Vous souhaitez savoir à quel moment une charge a été achevée

Ordres de commande

- Les commandes HMI permettent d'activer ou de désactiver un utilisateur.

  Syntaxe : [ID utilisateur] deactivate¸ [ID utilisateur] activate
- L'AP est doté d'un groupe fonctionnel spécial vous permettant d'envoyer par SMS des commandes sous formes d'octets AP.

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Utilisateur actif

Afin de pouvoir recevoir un SMS en cas d'événements programmés, il faut que vous soyez activé en qualité d'utilisateur.

Ouverture de session

En qualité d'utilisateur enregistré, vous pouvez ouvrir une session via SMS pour consulter des messages.

Enregistreur d'événements

Les protocoles SMS vous permettent d'obtenir de plus amples renseignements sur des messages reçus et envoyés.

Bibliographie

Pour tout renseignement sur le modem GSM, consultez le

Manuel PPU SINUMERIK 828D

Appeler SMS Messenger

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Diagnostic".

2. Actionnez la touche logicielle "Easy Msg.".

16.2 Activer Easy Message

Afin de pouvoir établir la connexion au modem pour le SMS Messenger, il faut d'abord activer la carte SIM lors de la première mise en service.

Condition préalable

Le modem est branché.

Marche à suivre

Activer la carte SIM

1. Actionnez la touche logicielle "Easy Msg.".
   La fenêtre "SMS Messenger" s'ouvre.
   L'option "Etat" indique que la carte SIM n'est pas encore activée par un NIP.

2. Entrez le numéro d'identification personnel, répétez-le et actionnez la touche logicielle "OK".

3. Après plusieurs entrées erronées, entrez le code PUK dans la fenêtre "Saisie PUK" et actionnez la touche logicielle "OK" pour activer le code PUK.
   La fenêtre "Saisie NIP" s'ouvre et vous pouvez entrer le numéro d'identification personnel.

Activer une nouvelle carte SIM

1. Actionnez la touche logicielle "Easy Msg.".
   La fenêtre "SMS Messenger" s'ouvre.
   L'option "Etat" indique que la connexion au modem est activée.

2. Actionnez la touche logicielle "Réglages".

3. Actionnez la touche logicielle "Effacer NIP" pour effacer le numéro d'identification personnel sauvegardé.
   Lors du prochain démarrage, entrez le nouveau numéro d'identification personnel dans la fenêtre "Saisie NIP".

16.3 Créer et modifier un profil utilisateur

Identification de l'utilisateur

Affichage	Signification
Nom d'utilisateur	Nom de l'utilisateur à créer ou à authentifier.
Numéro de téléphone	Numéro de téléphone de l'utilisateur à qui les messages du Messenger sont envoyés. Ce numéro de téléphone doit contenir l'indicatif du pays afin que les ordres de commande reconnaissent l'émetteur (par ex. +491729999999)
Identificateur utilisateur (ID)	L'ID utilisateur comporte 5 chiffres (par ex. 12345) • Cet ID est utilisé pour activer et désactiver l'utilisateur via SMS. (par ex. "12345 activate") • L'ID permet une vérification supplémentaire lors des messages reçus et envoyés ainsi qu'une activation des ordres de commande.

Evénements sélectionnables

C'est à vous de configurer les événements pour lesquels vous souhaitez recevoir un message.

Condition préalable

Le modem est branché.

Marche à suivre

Créer un nouvel utilisateur

1. Actionnez la touche logicielle "Profils utilisateurs".
   La fenêtre "Profils utilisateurs" s'ouvre.

2. Actionnez la touche logicielle "Nouveau".
3. Entrez les nom et numéro de téléphone de l'utilisateur.
4. Le cas échéant, entrez l'ID de l'utilisateur.
5. Dans le groupe fonctionnel "Envoyer SMS pour les événements suivants", cochez la case correspondante et entrez éventuellement la valeur souhaitée (par ex. nombre de pièces déclenchant l'envoi d'un message).
   - OU -

   Actionnez la touche logicielle "Par défaut".
   La fenêtre correspondante s'ouvre et affiche les valeurs configurées par défaut.

6. Actionnez la touche logicielle "Test envoyer SMS".
   Un SMS avec un texte prédéfini est envoyé au numéro de téléphone indiqué.

Modifier les données de l'utilisateur et les événements

1. Sélectionnez l'utilisateur dont vous souhaitez modifier les données et actionnez la touche logicielle "Editer".
   Les données dans les champs de saisie peuvent maintenant être modifiées.
2. Entrez de nouvelles données et activez les configurations souhaitées.
   - OU -

   Actionnez la touche logicielle "Par défaut" pour valider les valeurs configurées par défaut.

16.4 Configurer les événements

Dans le groupe fonctionnel "Envoyer SMS pour les événements suivants", sélectionnez au moyen des cases à cocher les événements pour lesquels, lorsqu'ils se produisent, un SMS est envoyé à l'utilisateur.

- Messages programmés du programme pièces (MSG)

  Dans le programme pièces, vous programmez un ordre MSG, par l'intermédiaire duquel vous recevez un SMS.

  Exemple : MSG ("SMS : un SMS d'un programme pièces")

- La touche <SELECT> vous permet de sélectionner les événements suivants
  - Compteur de pièces atteint la valeur suivante

    Un SMS est envoyé dès que le compteur de pièces atteint la valeur configurée.
  - Progression suivante programme atteinte (pourcentage)

    Un SMS est envoyé lorsque la progression configurée est atteinte en cours d'exécution d'un programme pièces.
  - Programme CN actuel atteint temps d'exécution (minutes)

    Un SMS est envoyé lorsque le temps d'exécution configuré est atteint en cours d'exécution.
  - Temps d'utilisation de l'outil atteint la valeur suivante (minutes)

    Un SMS est envoyé lorsque le temps d'utilisation de l'outil est atteint en cours d'exécution d'un programme pièces (déduit de $AC_CUTTING_TIME).
- Messages/alarmes de la gestion d'outils

  Un SMS est envoyé si des messages ou alarmes concernant la gestion d'outils sont émis.
- Messages des cycles de mesure pour les outils

  Un SMS est envoyé si des messages concernant les cycles de mesure sont émis.
- Messages des cycles de mesure pour les pièces

  Un SMS est envoyé si des messages concernant les cycles de mesure pour les pièces sont émis.
- Messages/alarmes de la Sinumerik (erreur en cours d'exécution)

  Un SMS est envoyé si des alarmes ou messages concernant NCK et provoquant un arrêt machine sont émis.
- Erreur machine

  Un SMS est envoyé si des alarmes ou messages de l'AP provoquant un arrêt machine (c'est-à-dire des alarmes AP avec arrêt d'urgence) sont émis.

- Intervalles de maintenance

  Un SMS est envoyé si l'échéancier Service remarque une maintenance à effectuer.
- Autres numéros d'alarme :

  Vous pouvez indiquer ici d'autres alarmes pour lesquelles un texto sera envoyé si elles se produisent.

  Vous pouvez indiquer une seule alarme, plusieurs alarmes ou une plage de numéros d'alarmes.

  Exemples :

  1234,400

  1000-2000

  100,200-300

Condition préalable

- La fenêtre "Profils utilisateurs" est ouverte.
- Vous avez sélectionné l'événement "Messages des cycles de mesure pour les outils", "Messages des cycles de mesure pour les pièces", "Messages/alarmes de la Sinumerik (erreur en cours d'exécution)", "Erreur machine" ou "Intervalles de maintenance".

Modifier les événements

1. Cochez la case souhaitée et actionnez la touche logicielle "Détails".
   La fenêtre correspondante s'ouvre (par ex. "Messages des cycles de mesure pour les pièces") et affiche une liste des numéros d'alarme déterminés.

2. Sélectionnez l'entrée correspondante et actionnez la touche logicielle "Effacer" pour effacer le numéro d'alarme de la liste.

   - OU -

   Actionnez la touche logicielle "Nouveau" si vous souhaitez créer une nouvelle entrée.
   La fenêtre "Créer une nouvelle entrée" s'ouvre.

   Entrez les informations correspondantes et actionnez la touche logicielle "OK" pour ajouter la nouvelle entrée dans la liste.

   Actionnez la touche logicielle "Enregistrer" pour sauvegarder les configurations de l'événement.

3. Actionnez la touche logicielle "Par défaut" pour restituer les valeurs configurées par défaut pour les événements.

16.5 Ouverture et fermeture de session de l'utilisateur actif

Seuls les utilisateurs actifs reçoivent un SMS pour les événements programmés.

Des utilisateurs d'ores et déjà créés pour Easy Message peuvent être activés à l'aide de certains ordres de commande via la surface utilisateur ou par SMS.

La connexion au modem est établie.

Marche à suivre

1. Actionnez la touche logicielle "Profils utilisateurs".

2. Sélectionnez l'utilisateur souhaité dans le champ Nom d'utilisateur et actionnez la touche logicielle "Utilisateur actif".

Remarque

Répétez l'étape 2 pour activer d'autres utilisateurs.

- OU -

Envoyez un SMS avec l'ID utilisateur et le texte "activate" à la commande (par ex. "12345 activate").

Si le numéro de téléphone et l'ID utilisateur sont identiques aux données enregistrées, votre profil utilisateur sera activé.

Vous recevez un SMS vous signalant le succès ou l'échec.

3. Actionnez la touche logicielle "Utilisateur actif" pour déconnecter un utilisateur activé.

- OU -

Envoyez un SMS avec le texte "deactivate" (par ex. "12345 deactivate") pour vous déconnecter auprès de Messenger.

Pour ce qui est des événements définis dans le profil utilisateur, aucun SMS n'est envoyé aux utilisateurs désactivés.

16.6 Afficher les protocoles SMS

Le flux de données par SMS est listé dans la fenêtre "Protocole SMS". Vous pouvez ainsi, en cas de panne, savoir à quel moment s'est produit tel événement.

Icônes	Description
	SMS entrant à Messenger.
	Tout message reçu par Messenger qu'il n'a toutefois pas pu traiter (par ex. faux ID utilisateur ou compte inconnu).
	SMS envoyé à un utilisateur.
	Tout message que l'utilisateur n'a pas reçu en raison d'une erreur.

Condition préalable

La connexion au modem est établie.

Marche à suivre

1. Actionnez la touche logicielle "Protocole SMS".

La fenêtre "Protocole SMS" s'ouvre.

Tous les messages reçus ou envoyés jusqu'à présent par Messenger sont listés.

Remarque

Actionnez la touche logicielle "Entrant" ou "Sortant" pour limiter la liste.

16.7 Effectuer les configurations pour Easy Message

La fenêtre "Réglages" vous permet de modifier la configuration suivante du Messenger :

- Désignation de la commande faisant partie intégrale d'un SMS
- Nombre de messages envoyés
  - Le compteur de SMS informe sur tous les messages envoyés.
  - Limiter le nombre de messages envoyés afin par ex. de ne pas perdre de vue les coûts impliqués par les SMS.

Remettre le compteur SMS à zéro

Plus aucun SMS n'est envoyé une fois que le seuil configuré est atteint.

Actionnez la touche logicielle "Compteur SMS Reset" pour remettre le compteur à zéro.

Condition préalable

La connexion au modem est établie.

Marche à suivre

1. Actionnez la touche logicielle "Réglages".
2. Dans le champ "Nom de la machine", entrez une désignation quelconque pour la commande.

3. Si vous souhaitez limiter le nombre de SMS envoyés, sélectionnez alors l'entrée "Déterminer un seuil pour le compteur SMS" et entrez le nombre souhaité.

   Vous recevez un message d'erreur correspondant lorsque le nombre maximal de messages est atteint.

   Remarque

   Consultez le protocole SMS si vous souhaitez connaître le moment exact auquel le seuil configuré a été atteint.

   - OU -

3. Actionnez la touche logicielle "Par défaut".

   Si vous avez sélectionné librement un nom de machine, celui-ci sera remplacé par le nom par défaut (par ex. 828D).

Easy Extend 17

17.1 Vue d’ensemble

Easy Extend permet d'équiper à une date ultérieure les machines avec des modules supplémentaires pilotés par AP ou requérant d'autres axes CN (comme par ex. ravitailleurs, tables orientables ou têtes de fraisage). Easy Extend permet de mettre en service, activer, désactiver ou tester ces modules de manière simple.

La communication entre les éléments de commande et l'AP se déroule dans un programme AP utilisateur. Les déroulements, à effectuer pour installer, activer, désactiver et tester un appareil, sont sauvegardés dans un script d'instructions.

Les appareils disponibles et leurs états sont affichés dans une liste. La consultation des appareils disponibles peut être limitée par droits d'accès en fonction de l'utilisateur.

Les chapitres suivants ont été choisis à titre d'exemple et ne sont pas disponibles dans chaque liste d'instructions.

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Il est possible de gérer 64 appareils au maximum.

Bibliographie

Manuel de mise en service Tournage et Fraisage SINUMERIK 828D

17.2 Débloquer l'appareil

Les options disponibles sont protégées par un mot de passe.

Constructeur de la machine-outil
Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".

2. Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Easy Extend".
   Vous obtenez une liste des appareils connectés.

3. Actionnez la touche logicielle "Débloquer fonction".
   La fenêtre "Déblocage des options d'appareils" s'ouvre.

4. Saisissez la clé d'option et actionnez la touche logicielle "OK".
   Dans la colonne "Fonction", la case correspondante est cochée et donc débloquée.

17.3 Activer ou désactiver un appareil

Etat	Signification
	Appareil activé
	Le système attend le message de retour AP
	Appareil erroné
	Erreur d'interface dans le module de communication

Marche à suivre

1. Easy Extend est ouvert.

2 Les touches <Curseur vers le bas> ou <Curseur vers le haut> vous permettent de sélectionner l'appareil souhaité dans la liste.

3. Positionnez le curseur sur l'option d'appareil dont la fonction est débloquée et actionnez la touche logicielle "Activer".

   L'appareil est signalé comme étant activé et peut être utilisé.

4. Sélectionnez l'appareil souhaité activé et actionnez la touche logicielle "Désactiver" pour désactiver de nouveau l'appareil.

17.4 Mettre Easy Extend en service

En règle générale, la fonction "Easy Extend" a d'ores et déjà été mise en service par le constructeur de la machine-outil. Si toutefois aucune première mise en service n'a été effectuée ou s'il est nécessaire de procéder par exemple à d'autres tests fonctionnels (par ex. lors de l'équipement de modules supplémentaires), il est possible de le faire à tout moment.

La touche logicielle "MES" est déclarée comme classe de données Manufacturer (M).

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Paramètres".

2. Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Easy Extend".

3. Actionnez la touche logicielle "MES".
   Une nouvelle barre verticale de touches logicielles s'ouvre.

4. Actionnez la touche logicielle "MES StartUp" pour démarrer la mise en service.
   Avant de démarrer, une sauvegarde des données intégrale est effectuée à laquelle vous pouvez avoir recours en cas d'urgence.
5. Actionnez la touche logicielle "Abandon" si vous souhaitez interrompre de manière anticipée la mise en service.

6. Actionnez la touche logicielle "Restaurer" pour lire les données initiales.

7. Actionnez la touche logicielle "Test fonctionnel appareil" pour tester la fonction machine prévue par le constructeur de la machine-outil.

Echéancier Service

18

18.1 Exécuter et observer des tâches de maintenance

Des tâches de maintenance devant être exécutées à certains intervalles par rapport à la maintenance de la machine (par ex. rajouter de l'huile, changer le liquide d'arrosage) ont été configurées dans l'"Echéancier Service".

Une liste vous indique toutes les tâches de maintenance configurées, ainsi que la durée restant jusqu'à la fin de l'intervalle de maintenance programmé.

L'affichage d'état vous permet de connaître l'état actuel.

Les messages ou alarmes vous informent s'il faut exécuter une tâche et à quel moment elle doit être effectuée.

Valider tâche de maintenance

Validez le message après avoir effectué une tâche de maintenance.

Remarque

Niveau de protection

Pour valider les tâches de maintenance effectuées, vous nécessitez les droits d'accès de niveau de protection 2 (service).

Echéancier de maintenance

Affichage	Signification	
Pos.	Position de la tâche de maintenance dans l'interface AP.	
Tâche de maintenance	Désignation de la tâche de maintenance.	
Intervalle [h]	Durée maximale jusqu'à la prochaine maintenance, en heures.	
Durée restante [h]	Durée jusqu'à l'écoulement de l'intervalle, en heures.	
Etat		Affichage de l'état actuel d'une tâche de maintenance
		La tâche de maintenance est démarrée
		La tâche de maintenance est finie
		La tâche de maintenance est désactivée

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Diagnostic".

2. Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Echéancier Service".
   La fenêtre avec la liste de toutes les tâches de maintenance configurées s'ouvre.

3. Effectuez la tâche de maintenance si la durée de l'intervalle approche de zéro ou si une alarme ou un avertissement vous invite à le faire.

4. Après avoir effectué une tâche de maintenance en suspens et que la tâche est signalée comme étant "finie", positionnez le curseur sur la tâche correspondante et actionnez la touche logicielle "Maintenance effectuée".
   Vous recevez un message qui confirme la validation et l'intervalle de maintenance est redémarré.

Remarque

Vous pouvez effectuer les opérations de maintenance avant que l'intervalle ne soit écoulé. L'intervalle de maintenance est redémarré.

18.2 Configurer des tâches de maintenance

En mode Configuration, vous pouvez effectuer les modifications suivantes dans la liste des tâches de maintenance :

- Configurer jusqu'à 32 tâches de maintenance avec intervalle, premier avertissement et nombre d'avertissements à valider
- Modifier la durée de l'intervalle, l'heure du premier avertissement et le nombre d'avertissements à émettre
- Effacer tâche de maintenance
- Remettre les heures des tâches de maintenance à zéro

Valider tâche de maintenance

La touche logicielle "Maintenance effectuée" vous permet de valider les tâches de maintenance.

Remarque

Niveau de protection

Pour configurer et modifier des tâches de maintenance, vous devez avoir les droits d'accès de niveau de protection 1 (constructeur).

Echéancier de maintenance

Affichage	Signification	
Pos.	Position de la tâche de maintenance dans l'interface AP.	
Tâche de maintenance	Désignation de la tâche de maintenance.	
Intervalle [h]	Durée maximale jusqu'à la prochaine maintenance, en heures.	
1er avert. [h]	Heure en heures à laquelle un avertissement est affiché pour la première fois.	
Nb. d'avert.	Nombre d'avertissements pouvant être validés par l'opérateur avant qu'un message d'alarme ne soit émis pour la dernière fois.	
Durée restante [h]	Durée jusqu'à l'écoulement de l'intervalle, en heures. Il est impossible de modifier la durée restante.	
Etat		Affichage de l'état actuel d'une tâche de maintenance
		La tâche de maintenance est démarrée
		La tâche de maintenance est finie
		La tâche de maintenance est désactivée, c'est-à-dire le temps a été arrêté
	Il est impossible de modifier l'état.	

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Diagnostic".

2. Actionnez la touche d'accès au menu suivant, puis la touche logicielle "Echéancier Service".
   La fenêtre s'ouvre et affiche une liste de toutes les tâches créées.
   Il est impossible de modifier les valeurs.

3. Actionnez la touche logicielle "Nouvelle tâche de maintenance" pour configurer une nouvelle tâche de maintenance.
   Un message vous informe qu'une nouvelle tâche de maintenance est générée à la prochaine position libre. Entrez les informations souhaitées dans les colonnes et actionnez la touche logicielle "OK".
   - OU -

   Positionnez le curseur sur la tâche de maintenance souhaitée et actionnez la touche logicielle "Modifier tâche" pour modifier les durées respectives.
   Il est possible de modifier toutes les colonnes, mis à part la durée restante et l'état.
   - OU -

   Actionnez la touche logicielle "Remettre tout à zéro" pour remettre les durées à zéro.
   - OU -

   Positionnez le curseur sur la tâche de maintenance souhaitée et actionnez la touche logicielle "Effacer tâche" pour effacer la tâche de maintenance de la liste.

Ladder add-on tool 19

19.1 Diagnostic AP

Un programme AP utilisateur se compose principalement de combinaisons logiques dédiées à la réalisation des fonctions de sécurité et à l'assistance des processus. De nombreux contacts et relais sont mis en connexion à cet effet. Ces combinaisons sont représentées dans un schéma de contact.

Ladder add-on tool

Il suffit qu'un seul contact ou relais fasse défaut pour mettre en panne toute l'installation.

Le Ladder add-on tool vous permet d'effectuer un diagnostic AP afin de localiser l'origine de la panne ou l'erreur programme.

Edition de routines d'interruption

Vous pouvez modifier les programmes d'interruption suivants :

- INT_100 - programme d'interruption (exécuté par le programme principal)
- INT_101 - programme d'interruption (exécuté après le programme principal)

Câbler les données

Le Ladder add-on tool vous permet de modifier le câblage des entrées (via INT_100) ou des sorties (via INT_101) par exemple en cas de maintenance.

Créer le module INT_100 / INT_101

S'il manque un ou plusieurs modules INT_100- et/ou INT_101, la barre verticale de touches logicielles vous permet de le/les ajouter. Si ces modules INT existent dans un projet, la barre verticale de touches logicielles vous permet de les effacer. De plus, vous pouvez modifier des réseaux d'un programme sur la commande, de sauvegarder et charger ses modifications. De plus, vous pouvez modifier des réseaux d'un programme sur la commande, de sauvegarder et charger ses modifications.

Remarque

Sauvegarder un projet AP en cas de changement de groupe fonctionnel

Si vous avez créé des modules INT_100/INT_101 ou ajouté, effacé ou modifié des réseaux au sein d'un module INT, vous devez sauvegarder le projet avant de passer du groupe fonctionnel AP à un autre groupe fonctionnel. La touche logicielle "Charger dans CPU" vous permet de transmettre le projet dans l'AP. Dans le cas contraire, toutes les modifications sont perdues et doivent être refaites.

19.2 Structure de l'interface utilisateur

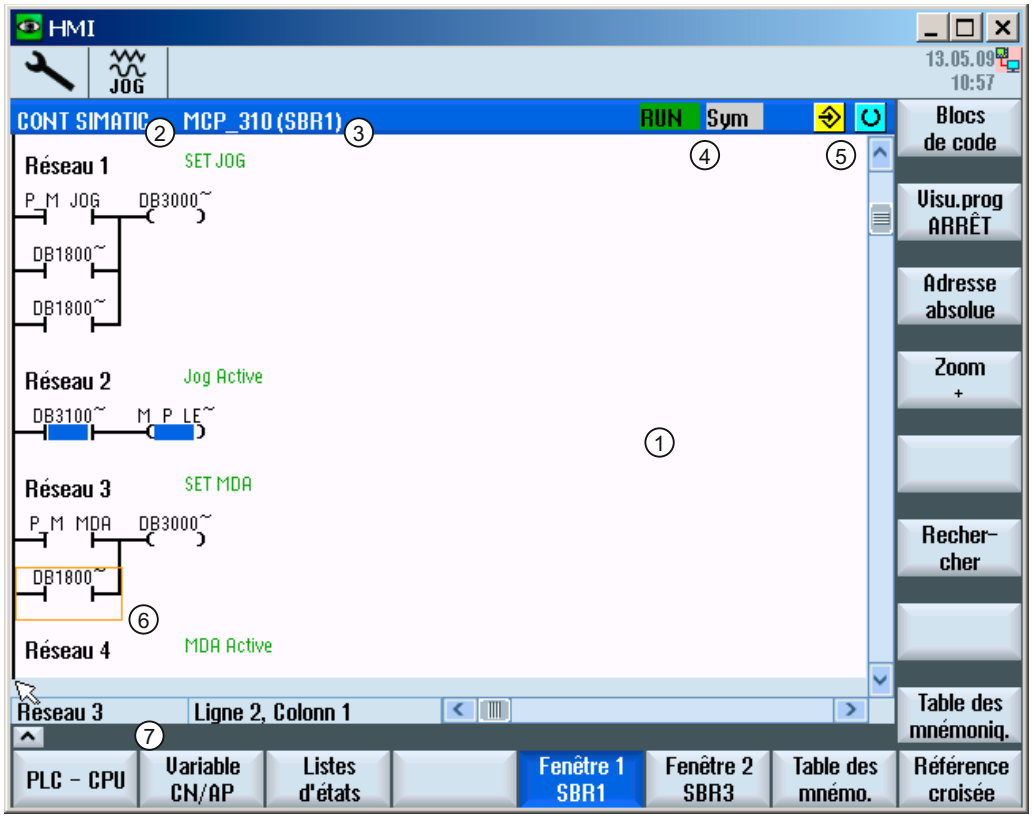

Figure 19-1 Structure de l'écran

Tableau 19- 1 Légende de la structure de l'écran

Elément d'image	Affichage	Signification
1	Zone d'application	
2	Langage de programmation de l'AP pris en charge	
3	Nom du module activé Représentation : nom symbolique (nom absolu)	
4	État du programme Run Abs	
	Run	Programme en cours d'exécution
	Stop	Programme interrompu
	État de la zone d'application	
	Sym	Représentation symbolique
	Abs	Représentation absolue
5	Affichage des touches actives (<INPUT>, <SELECT>)	

Elément d'image	Affichage	Signification
6	Focus Se charge des tâches du curseur	
7	Barre de messages Affichage de messages, par ex. pendant la recherche	

19.3 Options de commande

Outre les touches logicielles et les touches de navigation, d'autres combinaisons de touches sont à votre disposition dans cette zone.

Combinaisons de touches

Les touches fléchées permettent de déplacer le focus à travers le programme AP utilisateur. Le défilement s'effectue automatiquement aux limites d'une fenêtre.

Combinaisons de touches	Action
NEXT WINDOW CTRL + ◀	Vers la première colonne de la rangée
END CTRL + ▶	Vers la dernière colonne de la rangée
PAGE UP	Un écran vers le haut
PAGE DOWN	Un écran vers le bas
◀ ▶	Un champ vers la gauche, la droite, le haut ou le bas
▲ ▼	
CTRL + NEXT WINDOW - ou - CTRL + ▲	Vers le premier champ du premier réseau
CTRL + END - ou - CTRL + ▼	Vers le dernier champ du premier réseau

Combinaisons de touches	Action
CTRL + PAGE UP	Ouvrir le bloc suivant dans la même fenêtre
CTRL + PAGE DOWN	Ouvrir le bloc précédent dans la même fenêtre
SELECT	La fonction de la touche Select dépend de la position du focus de saisie. • Ligne du tableau : affichage de la ligne de texte dans son intégralité • Titre du réseau : affichage du commentaire sur le réseau • Instruction : affichage intégral des opérandes
INPUT	Si le focus de saisie est placé sur une instruction, toutes les opérandes s'affichent en même temps que les commentaires.

19.4 Afficher les propriétés AP

Les propriétés AP suivantes sont affichées dans la fenêtre "SIMATIC KOP" :

- Etat de service
- Nom du projet AP
- Version du système AP
- Temps de cycle
- Temps d'exécution du programme utilisateur AP

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Mise en service".

2. Actionnez la touche logicielle "AP".
   La représentation du schéma de contact s'ouvre et indique les informations AP.

3. Actionnez la touche logicielle "RAZ tps exé.".
   Les données du temps d'exécution sont remises à zéro.

19.5 Afficher les informations sur les modules

Vous pouvez afficher toutes les informations logiques et graphiques sur un module.

Afficher un module

Dans la liste "Module", sélectionnez le module que vous souhaitez afficher.

Informations logiques

La logique suivante est affichée dans une représentation du schéma de contact (KOP) :

- réseaux avec les sections du programme et les circuits de courant
- flux de courant électrique à travers une suite de combinaisons logiques

Autres informations

- Propriétés

  Nom du module, auteur, numéro du sous-programme, catégorie de données, date de la création, date de la dernière modification et commentaire.

- Variable locale

  Nom de la variable, nature de la variable, nature des données et commentaires.

Droit d'accès

Si un module est protégé par un mot de passe. La touche logicielle "Protection" permet de débloquer l'affichage dans la représentation du schéma de contact.

Afficher l'état du programme

1. Actionnez la touche logicielle "Etat programme ARRET" pour masquer l'affichage de l'état du programme dans l'affichage d'état.

2. Actionnez la touche logicielle "Etat programme MARCHE" pour masquer de nouveau l'état du programme dans l'affichage d'état.

Agrandir / réduire la représentation du schéma de contact

1. Actionnez la touche logicielle "Loupe +" pour agrandir l'extrait du schéma de contact.

   Après l'agrandissement, la touche logicielle "Loupe -" est à votre disposition.

2. Actionnez la touche logicielle "Loupe -" pour réduire l'extrait du schéma de contact.

Marche à suivre

1. Ladder add-on tool est ouvert.

2. Actionnez la touche logicielle "Fenêtre 1" ou "Fenêtre 2".

...

3. Actionnez la touche logicielle "Module".

   La liste "Module" s'affiche.

4. Actionnez la touche logicielle "Propriétés" pour obtenir de plus amples renseignements.

   - OU -

   Actionnez la touche logicielle "Variables locales" pour afficher les données d'une variable.

19.6 Afficher et modifier les variables CN et AP

La fenêtre "Variables CN/AP" permet d'observer et de modifier les variables système CN et les variables AP.

Vous obtenez la liste suivante dans laquelle vous entrez les variables CN et AP souhaitées afin de pouvoir afficher les valeurs actuelles.

- Variable

  Adresse pour les variables CN/AP

  Les variables erronées apparaissent sur fond rouge et le symbole # est affiché dans la colonne Valeur.
- Commentaire

  Commentaire sur les variables.

  La colonne peut être masquée ou affichée.
- Format

  Indication du format dans lequel la variable doit être affichée.

  Le format peut être réglé par défaut (par ex. virgule flottante)
- Valeur

  Affichage de la valeur actuelle des variables CN/AP

Marche à suivre

1. Ladder add-on tool est ouvert.

2. Actionnez la touche logicielle "Variab CN/AP".
   La fenêtre "Variables CN/AP" s'ouvre.

19.7 Charger le programme AP utilisateur

Si les données du projet ont été modifiées et s'il existe un nouveau programme AP utilisateur, chargez les données du projet dans l'AP.

Les classes de données sont sauvegardées et chargées dans l'AP lors du chargement des données du projet.

Condition préalable

Vérifiez si l'AP est à l'état Stop.

Remarque

AP en état Run

Si l'AP est à l'état Run, vous recevez une information correspondante et les touches logicielles "Charger en Stop" et "Charger en Run" s'affichent.

La fonction "Charger en Stop" vous permet d'interrompre l'opération en cours et de mettre l'AP à l'etat Stop.

La fonction "Charger en Run" vous permet de poursuivre le chargement et le projet AP est chargé dans l'AP. Seules les classes de données ayant réellement été modifiées, c'est-à-dire généralement les classes de données INDIVIDUAL, sont chargées.

Marche à suivre

1. Ladder add-on tool est ouvert.
   Vous avez modifié des données du projet.

2. Actionnez la touche logicielle "AP Stop" si l'AP est à l'état Run.

3. Actionnez la touche logicielle "Charger dans CPU" pour démarrer le chargement.
   Toutes les classes de données sont chargées.

4. Une fois que le projet AP est chargé, actionnez la touche logicielle "AP Démarrage" pour mettre l'AP à l'état Run.

19.8 Modifier le tableau des variables locales

Vous pouvez modifier le tableau des variables locales d'un module INT.

Ajouter une variable locale

Si vous avez ajouté de nouveaux réseaux ou des opérandes, il faut éventuellement ajouter de nouvelles variables dans le tableau de variables locales d'un module INT.

Nom	A choisir librement.
Type de variable	Sélection : • IN • IN_OUT • OUT • TEMP
Type de données	Sélection : • BOOL • BYTE • WORD • INT • DWORD • DINT • REAL
Commentaire	A choisir librement.

Marche à suivre

1. La représentation du schéma de contact (KOP) est ouverte.

...

2. Actionnez la touche logicielle "Module".

3. Actionnez la touche logicielle "Variables locales".
   La fenêtre "Variables locales" s'ouvre et les variables générées sont affichées dans une liste.

4. Actionnez la touche logicielle "Editer".
   Les données des champs peuvent être modifiées.

5. Entrez un nom, sélectionnez les types de variable et de données et rédigez éventuellement un commentaire.

6. Actionnez la touche logicielle "Ajouter une ligne" si vous souhaitez ajouter une autre variable et entrez les données.

   - OU -

   Sélectionnez la variable correspondante et actionnez la touche logicielle "Effacer ligne" pour effacer la variable de la liste.

19.9 Créer un nouveau module

Si des modules INT manquent, vous pouvez en ajouter.

Nom	INT _100, INT_101 Le numéro figurant dans le champ de sélection "Numéro programme d'interruption" est validé pour le nom du module INT.
Auteur	Au maximum 48 caractères sont autorisés.
Numéro Programme d'interruption	100 101
Classe de données	Individual
Commentaire	Au maximum 100 lignes et 4096 caractères sont autorisés.

Remarque

Droit d'accès

Vous pouvez protéger de nouveaux modules contre tout accès intempestif.

Marche à suivre

1. La représentation du schéma de contact (KOP) est ouverte.

...

2. Actionnez la touche logicielle "Module" pour ouvrir la liste des modules.

3. Actionnez la touche logicielle "Ajouter".
   La fenêtre "Propriétés" s'ouvre.

4. Entrez le nom de l'auteur, le numéro du module INT et, le cas échéant, un commentaire.
   La classe des données du module est configurée par défaut.

5. Actionnez la touche logicielle "OK" pour ajouter le module dans la liste.

19.10 Modifier les propriétés d'un module

Vous pouvez modifier les titre, auteur et commentaire d'un module INT.

Remarque

Vous ne pouvez pas modifier le nom du module, le numéro du programme d'interruption ni l'attribution à une classe de données.

Marche à suivre

1. La "représentation d'un schéma de contact" est ouverte.

2. Sélectionnez le module correspondant et actionnez la touche logicielle "Module".

3. Actionnez la touche logicielle "Propriétés".
   La fenêtre "Propriétés" s'ouvre.

19.11 Ajouter et modifier un réseau

Vous pouvez créer un nouveau réseau avant de l'ajouter ensuite à la position du curseur sélectionnée (opération bit, attribution etc.).

Seuls les réseaux vides peuvent être édités. Les réseaux, contenant déjà des instructions, peuvent uniquement être effacés.

Une ligne simple comprenant une ligne peut être modifiée par réseau. Au maximum 3 colonnes peuvent être créées par réseau.

Colonne	Opération	
Colonne 1	• Contact NO • Contact NF	-| |- -|/|-
Colonne 2 (en option)	NOT Flanc ascendant Flanc descendant Attribuer Mettre Réinitialiser	-|NOT|- -|P|- -|N|- -( ) -(S) -(R)
Colonne 3 (uniquement possible si aucune opération Attribuer, Mettre ou Réinitialiser n'a été indiquée dans la colonne 2)	Attribuer Mettre Réinitialiser	-( ) -(S) -(R)

Remarque

ET logique (contact série) et OU logique (contact parallèle) ne sont pas possibles.

Les combinaisons de bit sont composées d'une ou plusieurs opérations logiques et de l'attribution à une sortie/un mémento.

Si le curseur est déplacé plus vers la gauche au moyen des touches fléchées, il est possible de sélectionner la nature de l'attribution ou une opération logique. Aucune autre opération logique ne peut suivre à droite d'une attribution. Un réseau doit impérativement se terminer par une attribution.

Bibliographie

Vous trouverez des informations sur la programmation AP dans la documentation suivante :

Description fonctionnelle Fonctions de base ; Programme de base de l'AP SINUMERIK 828D (P3-828D)

Marche à suivre

1. Une routine d'interruption est sélectionnée.

2. Actionnez la touche logicielle "Editer".

3. Actionnez la touche logicielle "Ajouter un réseau".

- OU -

Actionnez la touche <INSERT>.

Un nouveau réseau vide est ajouté derrière le réseau dans lequel se trouve le curseur.

4. Positionnez le curseur sur l'élément souhaité en dessous du titre du réseau et actionnez la touche logicielle "Ajouter une opération".

   La fenêtre "Ajouter une opération" s'ouvre.

5. Sélectionnez l'opération bit (ouvrant ou fermant) ou l'attribution souhaitée et actionnez la touche logicielle "OK".

6. Actionnez la touche logicielle "Ajouter des opérandes".

7. Entrez la combinaison ou l'instruction et actionnez la touche <INPUT> pour terminer la saisie.

8. Placez l'opération que vous souhaitez supprimer et actionnez la touche logicielle "Effacer opération".

   - OU -

   Placez le curseur sur le titre du réseau que vous souhaitez supprimer et actionnez la touche logicielle "Effacer le réseau".

   - OU -

   Actionnez la touche <DEL>.

   Le réseau, y compris toutes les combinaisons et opérandes ou l'opération sélectionnée sont effacés.

19.12 Modifier les propriétés d'un réseau

Vous pouvez modifier les propriétés d'un réseau d'un module INT.

Titre et commentaire de réseau

Le titre peut compter au maximum trois lignes et 128 caractères. Le commentaire peut compter au maximum 100 lignes et 4096 caractères.

Marche à suivre

1. La représentation du schéma de contact (KOP) est ouverte.

2. Sélectionnez, au moyen des touches fléchées, le réseau que vous souhaitez modifier.

3. Actionnez la touche <SELECT>.

   La fenêtre "Titre de réseau / Commentaire" s'ouvre et affiche le titre et le commentaire éventuellement attribué au réseau sélectionné.

5. Actionnez la touche logicielle "Modifier".

   Les données des champs peuvent être modifiées.

6. Saisissez les modifications souhaitées et actionnez la touche logicielle "OK" pour valider les données dans le programme utilisateur.

19.13 Afficher / annuler le droit d'accès

L'outil de programmation AP 828 vous permet de protéger certaines unités de programme (POU) par un mot de passe pour empêcher que d'autres utilisateurs n'accèdent à cette partie du programme. Cette dernière est donc invisible pour d'autres utilisateurs et elle est codée au chargement.

Une unité de programme protégée par un mot de passe est signalée par une serrure apparaissant dans l'aperçu des modules et dans le schéma de contact.

Annuler la protection par mot de passe

Quels droits d'accès faut-il pour annuler la protection ?

Marche à suivre

1. La représentation du schéma de contact (KOP) est ouverte.
2. Dans l'aperçu, sélectionnez l'unité de programme correspondante et actionnez la touche logicielle "Module".
3. Actionnez la touche logicielle "Protection".
   La fenêtre "Protection" s'ouvre.
4. Entrez votre mot de passe et actionnez la touche logicielle "Valider".

19.14 Afficher et modifier les tableaux d'icônes

Vous pouvez afficher les tableaux d'icônes utilisés afin d'avoir un aperçu sur les opérandes globales disponibles dans le projet et de pouvoir les modifier.

Les nom, adresse et, le cas échéant, un commentaire sont affichés pour chaque entrée.

Marche à suivre

1. Ladder add-on tool est ouvert.
2. Actionnez la touche logicielle "Tableau d'icônes".
   La liste contenant les entrées du tableau d'icônes s'affiche.
3. Si vous souhaitez modifier les entrées, actionnez la touche logicielle "Editer".
   Les données dans les champs d'affichage peuvent maintenant être modifiées.

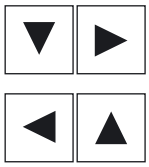

4. Au moyen de la touche fléchées, sélectionnez l'entrée souhaitée et le champ à modifier.

5. Entrez la valeur à modifier.

   - OU -

   Actionnez la touche logicielle "Ajouter une ligne" pour ajouter une ligne vide après l'entrée sélectionnée.

   - OU -

   Actionnez la touche logicielle "Effacer ligne" pour effacer l'entrée sélectionnée de la liste.

   - OU -

   Entrez une nouvelle valeur dans le champ sélectionné.

7. Actionnez la touche logicielle "OK" pour confirmer votre opération.

19.15 Rechercher des opérandes

Pour accéder rapidement à un emplacement précis, par exemple dans des programmes AP particulièrement volumineux, pour y apporter des modifications, vous pouvez utiliser la fonction de recherche.

Limiter la recherche

- "Fenêtre 1" / "Fenêtre 2"

  "Recherche instruction sous-programme" vous permet de trouver ???
- "Fenêtre 1" / "Fenêtre 2", "Tableau d'icônes"

  La fonction "Aller à" vous permet d'accéder directement au réseau souhaité.
- "Références croisées"

  La fonction "Aller à" vous permet d'accéder directement à la ligne souhaitée.

Condition préalable

Fenêtre 1 /Fenêtre 2, les tableaux d'icônes ou la liste des références croisées sont ouverts.

Marche à suivre

1. Actionnez la touche logicielle "Chercher".

   Une nouvelle barre verticale de touches logicielles s'affiche. Simultanément, la fenêtre "Chercher / Aller à" s'ouvre.

2. Dans le premier champ de saisie, sélectionnez l'entrée "Cherche opérande" si vous recherchez une certaine opérande et entrez le terme recherché dans le champ de saisie "Recherche".

3. Sélectionnez la zone de recherche (par ex. chercher partout)

4. Pour limiter la recherche, sélectionnez l'entrée "Dans cette unité de programme" ou "Dans toutes les unités de programme" si vous êtes dans la "Fenêtre 1" ou "Fenêtre 2" ou dans le tableau d'icônes.

5. Actionnez la touche logicielle "OK" pour lancer la recherche.

   Si l'opérande recherchée est trouvée, la ligne correspondante est marquée.

Actionnez la touche logicielle "Continuer recherche" si l'opérande trouvée au cours de la recherche ne correspond pas à l'élément souhaité.

- OU -

Actionnez la touche logicielle "Abandon" lorsque la recherche doit être annulée.

Autres possibilités de recherche

1. Actionnez la touche logicielle "Aller au début" pour retourner au début du schéma de contact dans la Fenêtre 1, Fenêtre 2 ou au début de la liste (références croisées, tableaux d'icônes).

2. Actionnez la touche logicielle "Aller à la fin" pour retourner à la fin du schéma de contact dans la Fenêtre 1, Fenêtre 2 ou à la fin de la liste (références croisées, tableaux d'icônes).

19.16 Ajouter / effacer un tableau d'icônes

Il est possible de créer de nouveaux tableaux d'icônes utilisateur et de les modifier. Les tableaux qui ne sont plus utilisés peuvent être effacés.

Remarque

Effacer un tableau d'icônes

La touche logicielle "Effacer" n'est disponible que si un tableau d'icônes utilisateur est sélectionné.

Marche à suivre

1. Le tableau d'icônes est ouvert.

2. Actionnez la touche logicielle "Sélection tab. icônes".
   La fenêtre "Sélection tableau d'icônes" s'ouvre.

3. Placez le curseur sur la position souhaitée et actionnez la touche logicielle "Ajouter tab. icônes".
   La fenêtre "Créer tableau d'icônes" s'ouvre.

4 Entrez un nom symbolique et actionnez la touche logicielle "OK".
Le nouveau tableau d'icônes utilisateur est ajouté dans la ligne après la position du curseur.

- OU -

Sélectionnez un tableau d'icônes et actionnez la touche logicielle "Modifier tableau d'icônes" si vous souhaitez modifier les propriétés du tableau d'icônes.

5. Placez le curseur sur le tableau d'icônes que vous souhaitez supprimer et actionnez la touche logicielle "Effacer".

19.17 Afficher réseau icône tableau d'informations

Tous les identificateurs symboliques utilisés dans le réseau sélectionné sont affichés dans la fenêtre "Réseau icône tableau d'informations".

Les informations suivantes sont listées :

- Noms
- Adresses absolues
- Commentaires

Pour les réseaux sans icônes globales, le tableau d'informations icône reste vide.

Marche à suivre

1. La représentation du schéma de contact (KOP) est ouverte.

2. Sélectionnez le réseau souhaité et actionnez la touche logicielle "Icône info".

   La fenêtre "Réseau icône tableau d'informations" s'ouve.



3. Les touches fléchées vous permettent de vous déplacer à l'intérieur du tableau.

19.18 Afficher et modifier les signaux AP

Les signaux AP sont affichés dans la fenêtre "Liste d'état AP" où ils peuvent être modifiés.

Les listes suivantes sont proposées

Entrées (IB)

Mémento (MB)

Sorties (QB)

Variables (VB)

Données (DB)

Régler l'adresse

Vous pouvez accéder directement à l'adresse AP souhaitée afin d'observer les signaux.

Modifier

Vous pouvez modifier les données.

Marche à suivre

1. Ladder add-on tool est ouvert.

2. Actionnez la touche logicielle "Liste d'état".
   La fenêtre "Liste d'état" s'ouvre.

3. Actionnez la touche logicielle "Régler l'adresse".
   La fenêtre "Régler l'adresse" s'ouvre.

4. Activez la nature d'adresse souhaitée (par ex. DB), entrez la valeur et actionnez la touche logicielle "OK".
   Le curseur se rend à l'adresse indiquée.

5. Actionnez la touche logicielle "Modifier".
   Les données dans le champ de saisie "RW" peuvent être modifiées.

6. Saisissez la valeur souhaitée et actionnez la touche logicielle "OK".

19.19 Afficher les références croisées

Vous pouvez afficher dans la liste de références croisées toutes les opérandes utilisées dans le projet AP utilisateur et leur emploi.

Dans cette liste, vous pouvez consulter dans quels réseaux sont utilisés telle entrée, telle sortie, tel mémento etc.

La liste des références croisées contient les informations suivantes :

- Module
- Adresse dans le réseau
- Contexte (ID d'instruction)

Adresse symbolique et absolue

Vous pouvez choisir entre l'entrée en adresse absolue ou symbolique.

Les éléments, pour lesquels il n'existe aucun identificateur symbolique, sont automatiquement affichés avec un identificateur absolu.

Ouvrir les modules dans le schéma de contact

Vous pouvez accéder directement, à partir des références croisées, à l'emplacement dans le programme où est utilisée l'opérande. Le module correspondant s'ouvre dans la Fenêtre 1 ou 2 et le curseur est placé sur l'élément correspondant.

Chercher

Une recherche ciblée vous permet d'accéder directement à l'emplacement que vous souhaitez observer de plus près :

- Recherche opérande
- Accéder à la ligne recherchée

Marche à suivre

1. Ladder add-on tool est ouvert.

2. Actionnez la touche logicielle "Références croisées".
   La liste des références croisées s'ouvre et les opérandes sont affichées en étant classées par adresse absolue.

3. Actionnez la touche logicielle "Adresse icône".
   La liste des opérandes est affichée en classant les entrées par adresse symbolique.

4. Pour retourner à l'affichage des adresses absolues, actionnez la touche logicielle "Adresse absolue".

5. Sélectionnez la référence croisée souhaitée et actionnez la touche logicielle "Ouvrir dans fenêtre 1" ou "Ouvrir dans fenêtre 2".
   Le schéma de contact s'ouvre et l'opérande sélectionnée est marquée.

6. Actionnez la touche logicielle "Chercher".
   La fenêtre "Chercher / Aller à" s'ouvre.

7. Sélectionnez "Cherche opérande" ou "Aller à", entrez l'élément recherché ou la ligne souhaitée et sélectionnez l'ordre de recherche (par ex. Recherche vers le bas).

8. Actionnez la touche logicielle "OK" pour lancer la recherche.

9. Si l'élément trouvé correspond à celui recherché, mais qu'il ne se trouve pas à l'emplacement souhaité, actionnez la touche logicielle "Continuer recherche" pour accéder à l'occurrence suivante du terme recherché.

Messages d'alarme, messages d'erreur et messages système 20

20.1 Afficher les alarmes

Lorsque des états défectueux sont détectés lors de l'utilisation de la machine, une alarme est générée et le traitement en cours est parfois interrompu.

Le texte d'erreur qui s'affiche en même temps que le numéro d'alarme vous donne une information plus précise sur la cause de l'erreur.

⚠ ATTENTION
Veuillez vérifier soigneusement la situation de l'installation, à l'aide de la description des alarmes survenues. Eliminez la cause des alarmes émises, et acquittez-les de la façon indiquée. Toute non-observation constitue un danger pour la machine, la pièce, les réglages mémorisés et, le cas échéant, pour votre santé.

Aperçu des alarmes

Vous avez la possibilité d'afficher toutes les alarmes présentes et de les acquitter.

La vue d'ensemble des alarmes contient les informations suivantes :

- Date et heure
- Critère d'effacement

  indique la touche ou touche logicielle à utiliser vous acquitter l'alarme.
- Numéro d'alarme
- Texte d'alarme

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Diagnostic".

2. Actionnez la touche logicielle "Liste alarme".

   La fenêtre "Alarmes" s'ouvre.

   Toutes les alarmes émises sont affichées.

   En cas d'alarmes Safety, la touche logicielle "Masquer alarmes SI" est affichée.

3. Actionnez la touche logicielle "Masquer alarmes SI" si vous ne souhaitez pas afficher les alarmes SI.

3. Positionnez le curseur sur une alarme.
4. Actionnez la touche indiquée comme étant le symbole d'acquittement afin d'effacer l'alarme.

   - OU -

Actionnez la touche logicielle "Effacer alarme HMI" pour effacer une alarme HMI.

- OU -

Actionnez la touche logicielle "Acquitter alarme", afin d'effacer une alarme AP de type SQ (à partir du numéro d'alarme 800000).

Les touches logicielles sont activées lorsque le curseur est positionné sur une alarme correspondante.

Symboles d'acquittement

Symbole	Signification
	Mettez la machine hors tension puis de nouveau sous tension (commutateur principal) ou appuyez sur NCK-POWER ON.
	Actionnez la touche <RESET>.
	Actionnez la touche <ALARM CANCEL>. - OU - Actionnez la touche logicielle "Valider alarme HMI".
	Actionnez la touche prévue par le constructeur.

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Voir aussi

Classer les alarmes, erreurs et messages (Page 555)

20.2 Affichage journal d'alarmes

Vous trouverez dans la fenêtre "Journal d'alarmes" une liste contenant toutes les alarmes et tous les messages qui ont été émis jusqu'à présent.

Jusqu'à 500 événements entrants et sortants sont visualisés, classés par ordre chronologique.

Constructeur de la machine-outil

Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Diagnostic".

2. Actionnez la touche logicielle "Journal d'alarmes".

   La fenêtre "Journal d'alarmes" s'ouvre.

   Tous les événements entrants et sortants depuis le démarrage de HMI sl sont énumérés.

3. Appuyez sur la touche "Actualiser affichage" afin d'actualiser la liste des alarmes et des messages affichés.

4. Appuyez sur la touche logicielle "Mémoriser journal".

   Le journal actuellement visualisé sera enregistré en tant que fichier texte "alarmlog.txt" dans le répertoire des données système card/user/sinumerik/hmi/log/alarm_log.

Voir aussi

Classer les alarmes, erreurs et messages (Page 555)

20.3 Affichage des messages

Lors de l'exécution, des messages relatifs à l'AP et au programme pièce peuvent être émis.

Ces messages n'interrompent pas l'usinage. Ils vous donnent des informations sur le comportement des cycles et sur l'état d'avancement de l'usinage et sont maintenus en général tout au long d'une phase d'usinage ou jusqu'à la fin du cycle.

Vue d'ensemble des messages

Vous avez la possibilité d'afficher tous les messages et alarmes.

La vue d'ensemble des messages contient les informations suivantes :

- Date
- Numéro de message
  affiché uniquement dans le cas des messages AP
- Texte de message

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Diagnostic".

2. Actionnez la touche logicielle "Messages".
   La fenêtre "Messages" s'ouvre.

Voir aussi

Classer les alarmes, erreurs et messages (Page 555)

20.4 Classer les alarmes, erreurs et messages

Si le nombre d'alarmes, messages ou journaux d'alarmes affichés est important, vous pouvez les classer dans l'ordre croissant ou décroissant selon les critères suivants :

- Priorité
- Date
- Numéro

Ceci vous permet de retrouver plus rapidement les informations souhaitées même si les listes sont très grandes.

Marche à suivre

	1.	Sélectionnez le groupe fonctionnel "Diagnostic".
 ... 	2.	Actionnez la touche logicielle "Liste des alarmes", "Messages" ou "Jour.alarm." pour afficher les messages et alarmes souhaités.
	3.	Actionnez la touche logicielle "Tri".
		La liste des entrées est classée dans l'ordre croissant en fonction de la date, c'est-à-dire que l'information la plus récente se trouve en fin de liste.
 ... 	4.	Actionnez la touche logicielle "Priorité", "Date" ou "Numéro" en fonction du critère de classement choisi.
	5.	Actionnez la touche logicielle "Décroissant" pour classer la liste dans l'ordre inverse. Si vous avez sélectionné par ex. le critère de classement "Date", l'événement le plus récent sera affiché en début de liste.

Voir aussi

Affichage des messages (Page 554)

20.5 Afficher les variables AP et CN

20.5.1 Afficher et modifier les variables AP et CN

La fenêtre "Variables CN/AP" permet d'observer et de modifier les variables système CN et les variables AP.

Vous obtenez la liste suivante dans laquelle vous entrez les variables CN / AP souhaitées pour afficher les valeurs actuelles.

- Variable

  Adresse pour les variables CN/AP

  Les variables erronées apparaissent sur fond rouge et le symbole # est affiché dans la colonne Valeur.

- Commentaire

  Commentaire quelconque sur la variable.

  La colonne peut être masquée ou affichée.

- Format

  Indication du format dans lequel la variable doit être affichée.

  Le format peut être réglé par défaut (par ex. virgule flottante)

- Valeur

  Affichage de la valeur actuelle des variables CN/AP

Variables AP	
Entrées	Bit d'entrée (Ex), octet d'entrée (EBx), mot d'entrée (EWx), double mot d'entrée (EDx)
Sorties	Bit de sortie (Ax), octet de sortie (ABx), mot de sortie (AWx), double mot de sortie (ADx)
Mémento	Bit de mémento (Mx), octet de mémento (MBx), mot de mémento (MWx), double mot de mémento (MDx)
Tempor.	Temps (Tx)
Compteurs	Compteurs (Zx)
Données	Bloc de données (DBx), bit de donnée (DBXx), octet de données (DBBx), mot de données (DBWx), double mot de données (DBDx)

Formats	
B	binaire
H	hexadécimal
D	décimal
F	virgule flottante (dans le cas de doubles mots)
A	caractère ASCII

Notation des variables

- Variables AP

  EB2

  A1.2

  DB2.DBW2
- Variables CN
  - Notation des variables système CN

    $AA_IM[1]
  - Notation des variables utilisateur/GUD

    GUD/MyVariable[1,3]
  - Notation BTSS

    /CHANNEL/PARAMETER/R[u1,2]

Remarque

Variables système AP et variables CN

- Les variables système peuvent dépendre du canal. En cas de commutation entre canaux, les valeurs du canal correspondant sont affichées.
- En ce qui concerne les variables utilisateur, il n'est pas nécessaire de spécifier les GUD globalement et/ou en fonction du canal. Leurs indices sont, comme les variables CN dans la syntaxe des variables système, basés sur 0, c'est-à-dire le premier élément commence par 0.
- Une info-bulle permet d'afficher la notation BTSS pour les variables système CN (sauf pour les variables utilisateur).

Modifications des variables AP

Les variables AP sont modifiables uniquement avec le mot de passe approprié.

⚠ DANGER

Les modifications apportées aux états des variables CN/AP influencent considérablement le comportement de la machine. Un paramétrage erroné peut mettre des vies humaines en danger et provoquer la destruction de la machine.

Modifier et supprimer des valeurs

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Diagnostic".

2. Actionnez la touche logicielle "Variab. CN/AP".

   La fenêtre "Variables CN/AP" s'ouvre.

3. Positionnez le curseur dans la colonne "Variable" et saisissez la variable souhaitée.

4. Actionnez la touche <INPUT>.

   L'opérande est affichée avec sa valeur.

5. Actionnez la touche logicielle "Détails".

   La fenêtre "Variables CN/AP : détails" s'ouvre. Les entrées relatives aux "Variable", "Commentaire" et "Valeur" sont affichées intégralement.

6. Placez le curseur dans le champ "Format" et sélectionnez le format souhaité au moyen de <SELECT>.

7. Actionnez la touche logicielle "Afficher commentaires".

   La colonne "Commentaire" s'affiche. Vous pouvez rédiger des commentaires ou bien modifier des commentaires existants.

   Actionnez de nouveau la touche logicielle "Afficher commentaires" pour masquer la colonne.

8. Si vous souhaitez traiter la valeur, activez la touche logicielle "Modifier".

   La colonne "Valeur" peut être modifiée.

9. Actionnez la touche logicielle"Insérer variable" si vous souhaitez sélectionner et ajouter une variable d'une liste de toutes les variables disponibles.

   La fenêtre "Sélectionner variable" s'ouvre.

10. Actionnez la touche logicielle "Filtre/Chercher" pour limiter, via le champ de sélection "Filtre", l'affichage des variables (par ex. aux variables des groupes de modes de fonctionnement) et/ou sélectionner la variable souhaitée via le champ de saisie "Chercher".

    Actionnez la touche logicielle "Tout effacer" pour effacer les entrées des opérandes.

11. Actionnez la touche logicielle "OK" pour confirmer les modifications ou l'effacement.

    - OU -

    Actionnez la touche logicielle "Abandon" pour annuler les modifications.

Modifier les opérandes

Les touches logicielles "Opérande +" et "Opérande -" vous permettent, en fonction du type d'opérande, d'incrémenter ou de décrémenter respectivement de 1 l'adresse ou l'indice de l'adresse.

Remarque

Nom d'axe en guise d'indice

Les touches logicielles "Opérande +" et "Opérande -" sont désactivées si le nom d'axe est utilisé en guise d'indice, par ex. si $AA_IM[X1].

Exemples

DB97.DBX2.5

Résultat : DB97.DBX2.6

$AA_IM[1]

Résultat : $AA_IM[2]

MB201

Résultat : MB200

/Channel/Parameter/R[u1,3]

Résultat : /Channel/Parameter/R[u1,2]

20.5.2 Enregistrer et charger des masques

Vous pouvez enregistrer les configurations des variables, réalisées dans la fenêtre "Variables CN/AP", dans un masque que vous pouvez recharger le cas échéant.

Modifier les masques

Si vous modifiez un masque chargé, cette modification sera signalée par une * derrière son nom.

Le nom d'un masque est affiché même après une mise hors tension.

Marche à suivre

1. Vous avez entré des valeurs pour les variables souhaitées dans la fenêtre "Variables CN/AP".

2. Actionnez la touche logicielle ">>".

3. Actionnez la touche logicielle "Enregistrer masque".
   La fenêtre "Enregistrer masque : sélectionner archive" s'affiche.

4. Positionnez le curseur sur le classeur par défaut pour les masques de variables, dans lequel vous souhaitez archiver votre masque momentané, et appuyez sur la touche logicielle "OK".
   La fenêtre "Enregistrer masque : nom" s'affiche.

5. Entrez le nom du fichier et actionnez la touche logicielle "OK".
   Un message, affiché dans la barre d'état, vous informe que le masque a été enregistré dans le classeur indiqué.
   Une requête vous informe si un fichier du même nom existe déjà.

6. Actionnez la touche logicielle "Charger masque".
   La fenêtre "Charger masque" s'affiche et indique le classeur par défaut pour les masques de variables.
7. Sélectionnez le fichier souhaité et actionnez la touche logicielle "OK".
   Vous revenez dans la vue des variables. Une liste de toutes les variables CN et AP déterminées est affichée.

20.5.3 Charger des icônes

Vous pouvez également traiter les informations AP par le biais d'icônes.

Pour ce faire, les tableaux d'icônes et les textes relatifs aux icônes du projet AP doivent être mis en forme de manière appropriée (STEP7) et mis à disposition dans HMI.

Préparation des données AP

Enregistrez les fichiers générés dans le répertoire /**oem**/sinumerik/plc/symbols.

Marche à suivre

1. La vue des variables est ouverte.

2. Actionnez les touches logicielles ">>" et "Charger des icônes".
   La fenêtre "Import icônes AP : *.snh" s'ouvre.

3. Sélectionnez dans le classeur "/oem/sinumerik/plc/symbols" le fichier "PlcSym.snh" pour importer les icônes et cliquez sur "OK".

Sélectionnez dans le classeur "/oem/sinumerik/plc/symbols" le fichier "PlcSym.snt" pour importer les icônes et actionnez la touche logicielle "OK".

Un message vous informe que les tableaux ont été importés.

4. Actionnez la touche logicielle "OK".
   Vous revenez à la fenêtre "Variables CN/AP".

5. Redémarrez HMI sl pour activer les fichiers.

20.6 Version

20.6.1 Affichage des données de version

La fenêtre "Données version" indique tous les composants avec les données de version correspondantes :

- Logiciel système
- Programme de base AP
- Programme utilisateur AP
- Extensions système
- Applications OEM
- Hardware (matériel)

La colonne "Version souhaitée" vous informe si les versions des composants divergent de la version fournie sur la carte CompactFlash.

La version indiquée dans la colonne "Version réelle" concorde avec celle sur la carte CompactFlash.

La version indiquée dans la colonne "Version réelle" ne concorde pas avec celle sur la carte CompactFlash.

Vous avez la possibilité d'enregistrer les données de version. Les données de version stockées en tant que fichiers de texte peuvent être traitées comme bon vous semble, voire transmises au service de maintenance en cas de panne.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Diagnostic".

2. Actionnez la touche logicielle "Version".
   La fenêtre "Données version" s'ouvre.
   Les données des composants existants s'affichent.

3. Sélectionnez les composants pour lesquels vous désirez plus d'informations.

4. Actionnez la touche logicielle "Détails" pour obtenir des informations plus précises sur les composants affichés.

20.6.2 Enregistrer les informations

L'interface utilisateur de HMI sl regroupe toutes les informations de la commande, qui sont spécifique à la machine, dans un fichier de configuration. Les informations spécifiques à la machine peuvent être mémorisées via les lecteurs configurés.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Diagnostic".

2. Actionnez la touche logicielle "Version".
Il faut un certain temps avant que ne s'affiche la version. La recherche des données est affichée dans la ligne de dialogue par une barre de progression et un texte correspondant.

3. Appuyez sur la touche logicielle "Mémoriser".
La fenêtre "Mémoriser informations de version : choisir emplacement" s'ouvre. En fonction de la configuration, les lieux de sauvegarde suivants sont proposés :
   - Lecteur local
   - Lecteurs en réseau
   - USB
   - Données de version (lieu d'archivage : répertoire de données HMI dans l'arborescence)

4. Actionnez la touche logicielle "OK".
La fenêtre "Mémoriser informations de version : Nom" s'ouvre. A cet effet, vous avez les possibilités suivantes :
   - Dans le champ de texte "Nom :" Le nom du fichier est occupé par défaut : <N° et nom de la machine>+<N° de la carte>. Le nom du fichier sera automatiquement complété par "_config.xml" ou "_version.txt".
   - Un commentaire peut être introduit dans le champ de texte "Commentaire" qui sera mémorisé avec les données de configuration.

   Une case à cocher vous permet de sélectionner :
   - Données de version : Sortie des données de version au format texte
   - Données de configuration : Sortie des données de configuration au format XML Le fichier de configuration contient les données entrées sous identité de la machine, les licences requises, les informations de version et les entrées du journal.

5. Appuyez sur la touche logicielle "OK" pour démarrer le transfert de données.

20.7 Journal

Le journal vous offre un historique machine électronique.

Une opération de maintenance effectuée sur la machine peut être sauvegardée par voie électronique. Ceci permet donc de se faire une idée sur le "CV" de la commande et d'optimiser la maintenance.

Editer un journal

Vous pouvez éditer les informations suivantes :

- modifier les informations sur l'identité de la machine
  - nom et n° de la machine
  - type de machine
  - adresses
- effectuer des entrées dans le journal (par ex. "Filtre remplacé")

Sortir le journal

Vous pouvez sortir le journal en créant, au moyen de la fonction "Sauvegarder version" un fichier contenant le journal sous forme de paragraphe.

20.7.1 Afficher et modifier le journal

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Diagnostic".

2. Actionnez la touche logicielle "Version".

3. Actionnez la touche logicielle "Journal".
   La fenêtre "Journal machine" s'ouvre.

Modifier les données du client final

La touche logicielle "Modifier" vous permet de modifier les adresses du client final.

20.7.2 Effectuer une entrée de journal

Effectuer une nouvelle entrée dans le journal dans la fenêtre "Nouvelle entrée de journal".

Vous indiquez le nom, l'entreprise et le bureau avant de rédiger une brève description de la mesure ou de la description d'erreur à retenir.

Remarque

Le raccourci-clavier <ALT> + <INPUT> vous permet de forcer des sauts de ligne dans le champ "Diagnostic/Mesure".

Les date et numéro de l'entrée sont automatiquement ajoutés.

Classer les entrées

Les entrées de journal sont affichées numérotées dans la fenêtre "Journal machine".

Les entrées les plus récentes sont toujours affichées en haut de la liste.

Marche à suivre

1. Le journal est ouvert.
2.

Actionnez la touche logicielle "Nouvelle entrée".
La fenêtre "Nouvelle entrée de journal" s'ouvre.
3.

Effectuez les entrées souhaitées et actionnez la touche logicielle "OK".
Vous revenez à la fenêtre "Journal machine" et l'entrée est affichée sous l'identité de la machine.

Remarque

Les entrées enregistrées ne peuvent plus être modifiées ni effacées.

20.8 Création de captures d'écran

Vous pouvez créer des captures d'écran de l'interface utilisateur actuelle directement à partir de la TCU.

Chaque capture d'écran est enregistrée sous forme de fichier et déposée dans le classeur suivant :

/**user**/sinumerik/hmi/log/screenshot

Marche à suivre

Ctrl + P Appuyez sur la combinaison de touches <Ctrl + P>.

Une capture d'écran de l'interface utilisateur actuelle est créée au format .png.

Le nom de fichier est attribué par le système dans l'ordre croissant comme suit : "SCR_SAVE_0001.png" à "SCR_SAVE_9999". Vous pouvez créer jusqu'à un maximum de 9999 images.

Copier un fichier

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Mise en service".

2. Actionnez la touche logicielle "Données système" et ouvrez le classeur susnommé.

   Etant donné que vous ne pouvez pas ouvrir les captures d'écran dans HMI sl, vous devez copier les fichiers soit par WinSCP ou un FlashDrive USB sur un ordinateur Windows.

   Un programme graphique, par ex. "Office Picture Manage" vous permet d'ouvrir les fichiers.

20.9 Télédiagnostic

20.9.1 Régler l'accès à distance

La fenêtre "Télédiagnostic (RCS)" vous permet d'influencer l'accès à distance à votre commande.

Vous pouvez régler ici les droits pour une téléconduite, quelle qu'en soit la nature. Les droits réglés sont déterminés par l'AP via le réglage HMI.

HMI est certes en mesure de limiter les droits accordés par l'AP, mais pas de les étendre au-delà des droits AP.

Si les réglages effectués autorisent l'accès externe, ce dernier dépend encore toutefois de la confirmation manuelle ou automatique.

Droits pour l'accès à distance

Le champ "Réglé par défaut par AP" indique le droit d'accès AP par défaut pour l'accès à distance ou la téléobservation.

Constructeur de la machine-outil
Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Dans le champ de sélection "Sélectionné dans HMI", vous pouvez configurer les droits pour une téléconduite :

- Ne pas autoriser l'accès à distance
- Autoriser la téléobservation
- Autoriser la téléconduite

L'association des réglages dans HMI et dans l'AP affiche l'état en vigueur, à savoir si un accès est permis ou non. Ceci est affiché dans la ligne "En résulte".

Réglages pour le dialogue de confirmation

Si les réglages effectués "Réglé par défaut par AP" et "Sélectionné dans HMI" autorisent l'accès externe, ce dernier dépend encore toutefois de la confirmation manuelle ou automatique.

Dès qu'un accès à distance autorisé a été effectué, une question demandant la confirmation est affichée sur toutes les stations de commande actives ou un dialogue pour le refus de l'accès par l'opérateur apparaît sur la station de commande active.

Pour le cas où aucune commande n'est effectuée sur place, il est possible de régler le comportement de la commande. C'est vous qui déterminez combien de temps la fenêtre est affichée et si, après l'écoulement de la durée de confirmation, l'accès à distance sera automatiquement refusé ou accepté.

Affichage de l'état

Téléobservation active

Téléconduite active

Si un accès à distance est actif, ces symboles vous informent dans la barre d'état si un accès à distance est momentanément actif ou si seulement la téléobservation est autorisée.

Marche à suivre

1. Sélectionnez le groupe fonctionnel "Diagnostic".

2. Actionnez la touche logicielle "Télédia.".
   La fenêtre "Télédiagnostic (RCS)" s'ouvre.

3. Actionnez la touche logicielle "Modifier".
   Le champ "Sélectionné dans HMI" est activé.

4. Sélectionnez l'entrée "Autoriser téléconduite" si vous souhaitez une téléconduite.

   Afin de pouvoir autoriser une téléconduite, il faut avoir sélectionné l'entrée "Autoriser téléconduite" dans les champs "Réglé par défaut par AP" et "Sélectionné dans HMI".

5. Entrez dans le groupe "Comportement pour confirmation de l'accès à distance" de nouvelles valeurs si vous souhaitez modifier le comportement pour la confirmation de l'accès à distance.

6. Actionnez la touche logicielle "OK".
   Les paramètres sont validés et enregistrés.

Bibliographie

Vous trouverez une description des possibilités de configuration dans le

Manuel de mise en service HMI sl / SINUMERIK 840D sl.

20.9.2 Autoriser le modem

Vous pouvez autoriser un accès à distance à votre commande via un adaptateur de télémaintenance IE connecté à X127.

Constructeur de la machine-outil
Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Option logicielle
L'option "MC Information System RCS Host" est nécessaire pour afficher la touche logicielle "Autoriser modem".

Marche à suivre

1. La fenêtre "Télédiagnostic (RCS)" est ouverte.

2. Actionnez la touche logicielle "Autoriser modem".
   L'accès via modem à la commande est validé de telle manière qu'il est possible d'établir une liaison.

3. Pour bloquer à nouveau l'accès, actionnez une fois de plus la touche logicielle "Autoriser modem".

20.9.3 Demander un télédiagnostic

Via la touche logicielle "Demander un télédiagnostic", vous pouvez à partir de votre commande demander un télédiagnostic auprès du constructeur de votre machine-outils.

Si l'accès se fait par l'intermédiaire d'un modem, il faut le valider au préalable.

Constructeur de la machine-outil
Veuillez observer les indications du constructeur de la machine-outil.

Au moment de demander le télédiagnostic, une fenêtre s'affiche avec les données par défaut correspondantes et les valeurs du Ping Service. Le cas échéant, demandez les données au constructeur de votre machine.

Données	Signification
Adresse IP	Adresse IP de l'ordinateur à distance
Port	Port standard prévu pour le télédiagnostic
Durée d'émission	Durée de la demande en minute

Données	Signification
Intervalle d'émission	Cycle durant lequel le message est envoyé à l'ordinateur à distance, en secondes
Données d'émission Ping	Message pour l'ordinateur à distance

Marche à suivre

1. La fenêtre "Télédiagnostic (RCS)" est ouverte.

2. Actionnez la touche logicielle "Demander télédia.".
   La fenêtre "Demander télédiagnostic" s'affiche.

3. Actionnez la touche logicielle "Modifier" pour modifier les valeurs.

4. Actionnez la touche logicielle "OK".
   La demande est envoyée à l'ordinateur à distance.

Bibliographie

Manuel de mise en service HMI sl / 840D sl

20.9.4 Quitter le télédiagnostic

Marche à suivre

1. La fenêtre "Télédiagnostic (RCS)" est ouverte, une téléobservation ou un accès à distance est éventuellement actif.
2. Bloquez l'accès modem pour couper l'accès via modem .
   - OU -
   Dans la fenêtre "Télédiagnostic (RCS)", remettez les droits d'accès à "Ne pas autoriser l'accès à distance" .

Annexe

A

A.1 Remarques sur la documentation

Le présent document est constamment en cours développement en termes de qualité et de convivialité. Veuillez nous aider dans cet effort en nous communiquant vos remarques et propositions d'amélioration par courriel ou télécopie à :

Courriel :	mailto:docu.motioncontrol@siemens.com
Télécopie :	+49 9131 - 98 2176 Veuillez utiliser le formulaire de télécopie au recto.

Destinataire : SIEMENS AG I DT MC MS1 Postfach 3180 D-91050 Erlangen Télécopie : +49 9131 - 98 2176 (documentation)	Emetteur Nom : Adresse de votre société/service Rue : Code postal : Ville : Téléphone : / Télécopie : /

Propositions et/ou corrections

A.2 Vue d'ensemble de la documentation

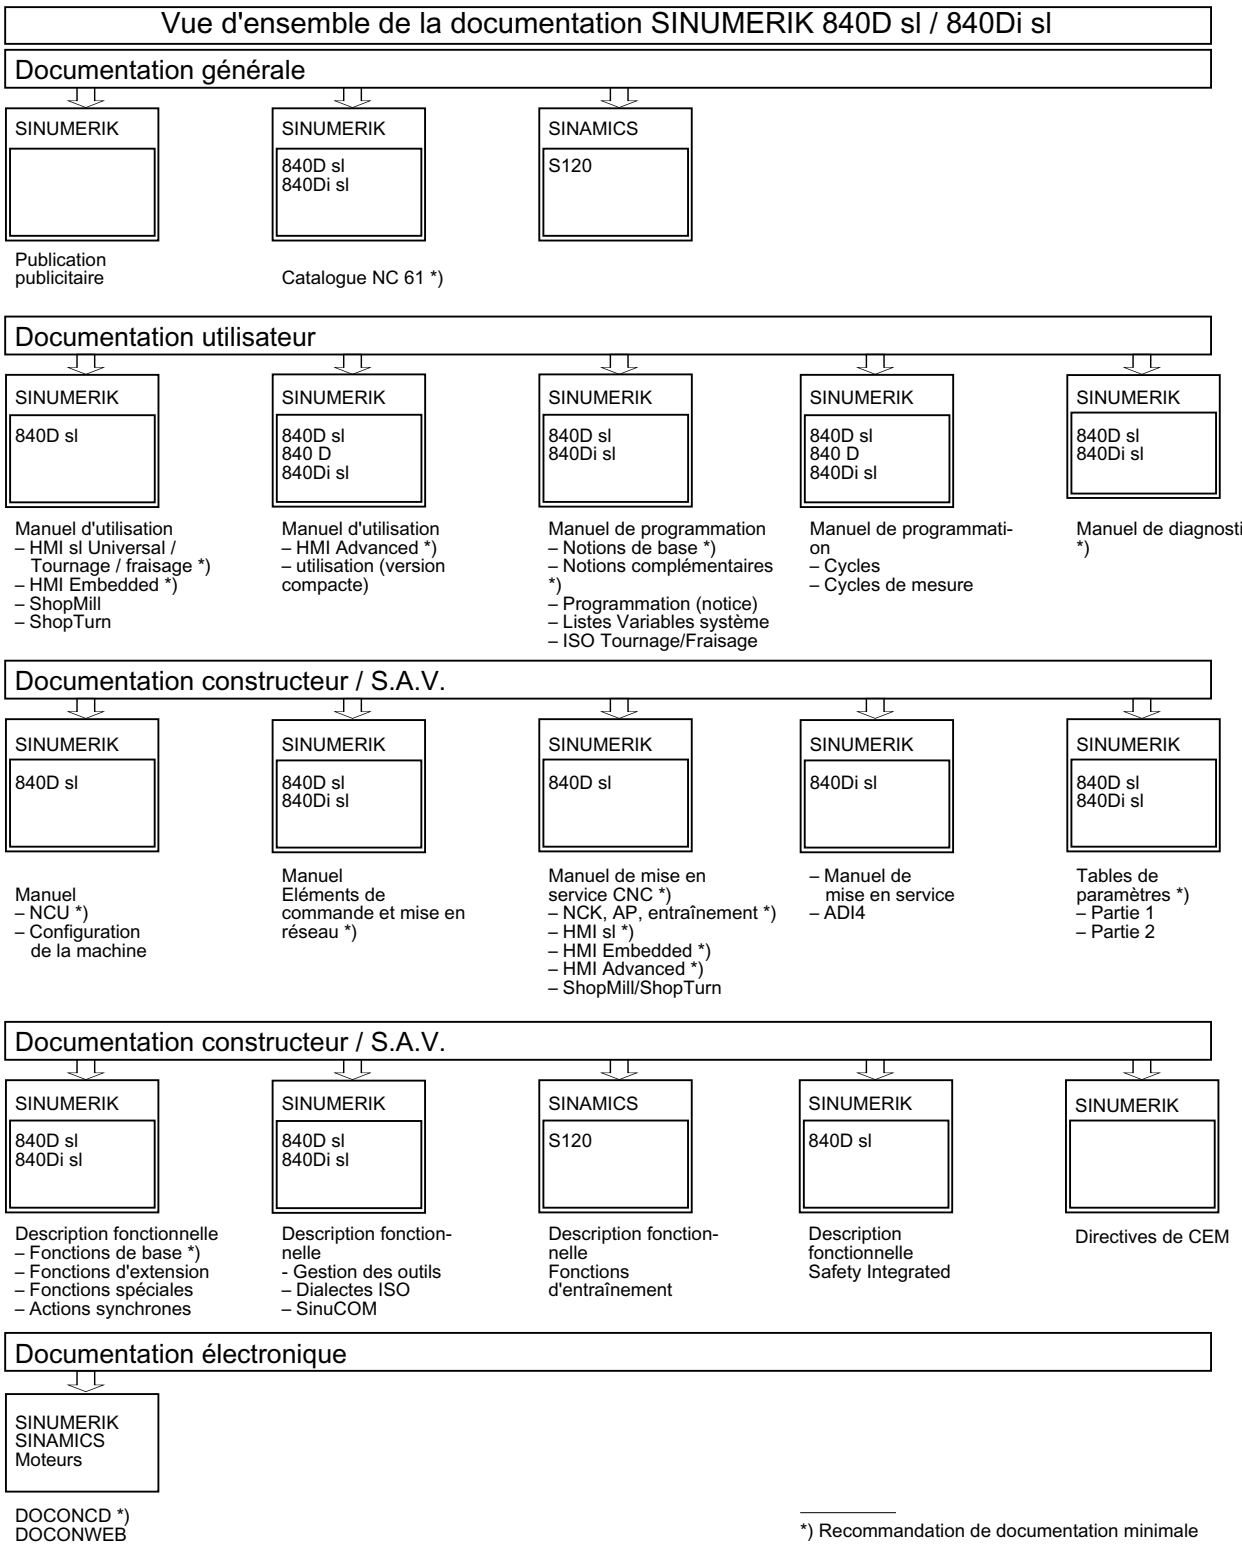

Indice

A

Accès à distance
  Autoriser, 569
  Régler, 567
Actions synchrones
  Afficher l'état, 125
Affichage
  Niveau de programme, 100
Affichage du bloc de programme, 33, 98
Afficheur de valeurs réelles, 31
Aide en ligne
  Contextuelle, 45
Aide en ligne contextuelle, 45
Ajustement, 179
Alarmes, 551
Alésage - CYCLE85
  Fonction, 209
  Paramètres, 211
Alésage - CYCLE86
  Fonction, 214
  Paramètres, 215
Alignement outil de fraisage - CYCLE800
  Fonction, 371
  Paramètres, 372
Angle au sommet, 442
Aperçu
  Programme, 482
Appareil
  Activer/désactiver, (Voir Easy Extend)
  Débloquer, (Voir Easy Extend)
Appel de contour - CYCLE62
  Fonction, 268, 341
  Paramètres, 269, 342
Approche outil de fraisage - CYCLE800
  Fonction, 373
  Paramètres, 374
Archive
  Importer, 493
Arrêt programmé 1, 111
Arrêt programmé 2, 111
Assentiment de l'utilisateur, 51
Axes
  Déplacement, 89
  Pas fixe, 89
  Pas variable, 90
  Positionnement direct, 91
  Référencer, 50
  Repositionnement, 102

B

Bloc
  Recherche, 107
Bloc de base, 99
Bloc de calcul (SB2), 97
Bloc de programme, 172
  Concaténé, 172
  Copier et insérer, 118
  Effacer, 118
  Modifier, 115
  Numéroter, 119
  Recherche, 116
  Remplacer, 185
  Répéter, 189
  Sélection, 118
Bloc unique
  Fin (SB3), 97
  Grossier (SB1), 97
Blocs optionnels, 112

C

Calculatrice, 37
Captures d'écran
  Copie, 566
  Création, 566
  Ouvrir, 566
Centrage - CYCLE81
  Fonction, 206
  Paramètres, 207
Cercle, 389
Changer
  Système de coordonnées, 56
  Unité de mesure, 56
Chariotage
  en mode JOG, 91
  Paramètres, 92
Chariotage - CYCLE951
  Fonction, 233
  Paramètres, 236
Clavier virtuel, 506

Commutation entre canaux, 55
Compteurs de pièces, 126
Contournage, 421
Contre-broche, 76
Coordonnées polaires, 179
Copier
  Programme, 484
  Répertoire, 484
Correction du programme, 101
Cote mandrin, 76
Cotes absolues, 177
Cotes relatives, 177
Créer
  Fichier indifférent, 477
  Liste de programmes, 479
  Liste de tâches, 478
  Pièce, 474
  Programme en codes G, 475
  Répertoire, 473
Créer une archive
  Gestionnaire de programmes, 490
  Groupe fonctionnel Mise en service, 491
Cycle d'accostage/de retrait, 201
  Paramètres, 202
CYCLE61 - Surfaçage
  Fonction, 284
  Paramètres, 286
CYCLE62 - Appel de contour
  Fonction, 268, 341
  Paramètres, 269, 342
CYCLE62 - Nouveau contour
  Fonction, 260, 333
  Paramètres, 335
CYCLE63 - Fraisage de contour
  Fonction, poche, 352
  Fonction, Poche, matière restante, 355
  Fonction, tourillon, 357
  Fonction, Tourillon, matière restante, 359
  Paramètres, poche, 354
  Paramètres, Poche, matière restante, 357
  Paramètres, tourillon, 359
  Paramètres, Tourillon, matière restante, 361
CYCLE64 - Fraisage de contour
  Fonction, perçage d'avant-trous, 348
  Paramètres, centrage, 350
  Paramètres, perçage d'avant-trous, 351
CYCLE70 - Fraisage de filetage
  Fonction, 321
  Paramètres, 322, 324
CYCLE70 - Gravure
  Fonction, 324
  Paramètres, 330
CYCLE72 - Fraisage en contournage
  Fonction, 342
  Paramètres, 346
CYCLE76 - Tourillon rectangulaire
  Fonction, 296
  Paramètres, 298
CYCLE77 - Tourillon circulaire
  Fonction, 299
  Paramètres, 301
CYCLE78 - Fraisage d'un filetage
  Paramètres, 223
CYCLE78 - Perçage-fraisage de filetages
  Fonction, 220
CYCLE79 - Polygone
  Fonction, 302
  Paramètres, 303
CYCLE801 - Modèle de positions Réseau/Cadre
  Fonction, 227
  Paramètres, 229
CYCLE802 - Positions quelconques
  Fonction, 224
  Paramètres, 226
CYCLE81 - Centrage
  Fonction, 206
  Paramètres, 207
CYCLE82 - Perçage
  Fonction, 208
  Paramètres, 209
CYCLE83 - Perçage profond
  Fonction, 211
  Paramètres, 214
CYCLE832 - High Speed Settings
  Fonction, 374
  Paramètres, 375
CYCLE84 - Taraudage sans porte-taraud compensateur
  Fonction, 216
  Paramètres, 220
CYCLE840 - Taraudage avec porte-taraud compensateur
  Fonction, 216
  Paramètres, 220
CYCLE85 - Alésage
  Fonction, 209
  Paramètres, 211
CYCLE86 - Alésage
  Fonction, 214
  Paramètres, 215
CYCLE899 - Rainure borgne
  Paramètres, 318
CYCLE899 - Rainure ouverte
  Fonction, 312

CYCLE92 - Tronçonnage
Fonction, 256
Paramètres, 257
CYCLE930 - Gorges
Fonction, 236
Paramètres, 239
CYCLE940 - Dégagement
Fonction, filetage, 241
Fonction, filetage DIN, 241
Fonction, forme E, 239
Fonction, forme F, 239
Paramètres, filetage, 244
Paramètres, filetage DIN, 243
Paramètres, forme E, 240
Paramètres, forme F, 241
CYCLE951 - Chariotage
Fonction, 233
Paramètres, 236
CYCLE952 - tournage de contour
Fonction, chariotage, 269
Fonction, chariotage reste, 273
Fonction, plongée, 275
Fonction, plongée G+D, 279
Fonction, plongée G+D reste, 282
Fonction, plongée reste, 277
Paramètres, chariotage, 272
Paramètres, chariotage reste, 275
Paramètres, plongée, 277
Paramètres, plongée G+D, 281
Paramètres, plongée reste, 279
CYCLE98 - Filetage à l'outil
Fonction, concaténation filetage, 253
Paramètres, concaténation filetage, 255
CYCLE99 - Filetage à l'outil
Fonction, filetage conique, 244
Fonction, filetage cylindrique, 244
Fonction, filetage plan, 244
Paramètres, filetage conique, 250
Paramètres, filetage plan, 253
Cycles
Masquage de paramètres de cycle, 162
Masques de saisie, 152
Plans courants, 152

D

Décalage, 384
Décalage de base, 66
Décalage d'origine
Appeler, 188
Décalage grossier et décalage fin, 66
Décalages d'origine, 66
Activation, 57
Afficher les informations, 71
Aperçu, 68
DO actif, 67
DO réglable, 70
Effacer, 72
Dégagement - CYCLE940
Fonction, filetage, 241
Fonction, filetage DIN, 241
Fonction, forme E, 239
Fonction, forme F, 239
Paramètres, filetage, 244
Paramètres, filetage DIN, 243
Paramètres, forme E, 240
Paramètres, forme F, 241
Déplacements avec interpolation, 389
Dessin simultané, 132
Diagnostic AP
Ladder add-on tool, 529
Données d'avance
Fenêtre des valeurs réelles, 32
Données de broche
Fenêtre des valeurs réelles, 33
Données d'outil
Fenêtre des valeurs réelles, 32
DRF (décalage manivelle), 111
Droite, 389
DRY (avance de marche d'essai), 111
Durée de vie, 454

E

Easy Extend, 521
Première mise en service, 524
Easy Message, 511
Connexion/déconnexion utilisateur, 517
Mettre en service, 512
Réglages, 519
Echéancier Service, 525
Editeur
Appel, 115
Réglages, 119
Effacer
Programme, 486
Répertoire, 486
En-tête du programme, 183
Exécuter
Programme, 471
EXTCALL, 494

F

Faces avant du tableau de commande, 18
Fichier indifférent
  Créer, 477
Filetage à l'outil - CYCLE98
  Fonction, concaténation filetage, 253
  Paramètres, concaténation filetage, 255
Filetage à l'outil - CYCLE99
  Fonction, filetage conique, 244
  Fonction, filetage cylindrique, 244
  Fonction, filetage plan, 244
  Paramètres, filetage conique, 250
  Paramètres, filetage cylindrique, 248
  Paramètres, filetage plan, 253
Fonction
  Alignement outil de fraisage - CYCLE800, 371
  Approche outil de fraisage - CYCLE800, 373
Fonction miroir
  Paramètres, 387
Fonctionnement manuel, 85
  Déplacement des axes, 89
Fonctions auxiliaires
  Fonctions H, 124
  Fonctions M, 124
Fonctions G
  Afficher des groupes G sélectionnés, 121
  Afficher tous les groupes G, 123
Fonctions M, 124
Format bande perforée, 490
Format binaire, 490
Fraisage de contour - CYCLE63
  Fonction, poche, 352
  Fonction, Poche, matière restante, 355
  Fonction, tourillon, 357
  Fonction, Tourillon, matière restante, 359
  Paramètres, poche, 354
  Paramètres, Poche, matière restante, 357
  Paramètres, tourillon, 359
  Paramètres, Tourillon, matière restante, 361
Fraisage de contour - CYCLE64
  Fonction, perçage d'avant-trous, 348
  Paramètres, centrage, 350
  Paramètres, perçage d'avant-trous, 351
Fraisage de filetage - CYCLE70
  Fonction, 321
  Paramètres, 322, 324
Fraisage d'un filetage - CYCLE78
  Paramètres, 223
Fraisage en contournage - CYCLE72
  Fonction, 342
  Paramètres, 346

G

Gamme d'usinage
  Programme ShopTurn, 168
Gestion de magasin, 432
Gestion des outils
  Filtrage des listes, 461
  Trier les listes, 460
Gestionnaire de programme, 465
Gorges - CYCLE930
  Fonction, 236
  Paramètres, 239
Graphique de programmation
  Programme ShopTurn, 167
Gravure - CYCLE60
  Fonction, 324
  Paramètres, 330
Groupe fonctionnel
  Remplacement, 34

H

Handheld Terminal 8, 501
High Speed Settings - CYCLE832
  Fonction, 374
  Paramètres, 375
HOLES1 - Modèle de positions Ligne
  Fonction, 227
  Paramètres, 229
HOLES2 - Modèle de positions Cercle
  Paramètres, 231
HOLES2 - Modèle de positions Cercle
  Fonction, 229
HT 8, 501
  Clavier virtuel, 506
  Menu utilisateur, 505
  Pupitre tactile, 508
  Touche d'assentiment, 502
  Touches de déplacement, 504

I

Influence sur le programme, 111
  Activer, 112
Informations spécifiques à la machine
  Enregistrer, 563
Insérer
  Programme, 484
  Répertoires, 484
Introduction pièce brute
  Fonction, 155
  Paramètres, 156

J

Journal, 564
  Afficher, 564
  Effectuer une entrée, 565
  Modifier les adresses, 564
  Sortir, 563
Journal des alarmes
  Affichage, 553

L

Ladder Viewer, 529
Largeur de la plaquette, 442
Largeur de tranchant, 442
Lecteur
  Configurer, 498
  Lecteur logique, 497
  Messages d'erreur, 499
Limitation de la vitesse de rotation de broche, 75
Limitation de la zone de travail, 74
Liste de programmes
  Créer, 479
Liste de tâches
  Créer, 478
Liste d'outils, 441
  Ouvrir, 441
Liste du magasin, 457
Liste d'usure, 453
LONGHOLE - Trou oblong
  Fonction, 319
  Paramètres, 320
Longueur de la plaquette, 442

M

Magasin
  Positionnement, 459
  Sélectionner, 452
Manivelle
  Affecter, 79
Masques de variables, 560
MDA, 81
  Charger un programme, 81
  Effacer un programme, 83
  Enregistrer le programme, 82
  Exécuter un programme, 83
Messages, 554
Messages SMS, 511
  Protocole, 518
Mesurer
  Outil, 59, 447
Mettre en marche, 49
Mise hors tension, 49
Mode de fonctionnement
  AUTO, 54
  JOG, 53, 85
  MDA, 54
  Remplacement, 34
Mode manuel
  Réglages, 94
Mode Recherche, 109
Modèle de positions Cercle - HOLES2
  Fonction, 229
  Paramètres, 231
Modèle de positions Ligne - HOLES1
  Fonction, 227
  Paramètres, 229
Modèle de positions Réseau/Cadre - CYCLE801
  Fonction, 227
  Paramètres, 229
Modèles
  Création, 481
  Emplacement de stockage, 481
Modifier un bloc de programme, 191

N

Niveau de programme
  Affichage, 100
Niveaux de protection, 43
Nombre de dents, 442
Nombre de pièces, 190, 454
Nouveau contour - CYCLE62
  Fonction, 260, 333
  Paramètres, 335
Numéro d'outil frère, 441, (Voir numéro d'outil frère)

O

Outil
  Chargement, 450
  Cotation, 436
  Décharger, 450
  Déplacer, 459
  Détails, 462
  Effacer, 449
  Mesurer, 59, 447
  Modification de la position du tranchant, 464
  Modifier le type, 464
  Réactiver, 455
Ouverture
  Programme, 470

P

Paramètres
Alignement outil de fraisage - CYCLE800, 372
Approche outil de fraisage - CYCLE800, 374
Modifier, 36
Saisie, 35
Paramètres de mandrin, 76
Paramètres, 78
Paramètres d'outil, 436
Paramètres R, 410
Perçage - CYCLE82
Fonction, 208
Paramètres, 209
Perçage au centre
Fonction, 378
Paramètres, 380
Perçage profond - CYCLE83
Fonction, 211
Paramètres, 214
Perçage-fraisage de filetages - CYCLE78
Fonction, 220
Pièce
Créer, 474
Pivotement outil
Paramètres, orientation de l'outil de tournage, 372
Pivoter plan
Paramètres, pivoter plan, 370
Poche circulaire - POCKET4
Fonction, 291
Paramètres, 296
Poche rectangulaire - POCKET3
Fonction, 287
Paramètres, 290
POCKET3 - Poche rectangulaire
Fonction, 287
Paramètres, 290
POCKET4 - Poche circulaire
Fonction, 291
Paramètres, 296
Pointeur de recherche, 107
Polygone - CYCLE79
Fonction, 302
Paramètres, 303
Position d'interruption
Accostage, 107
Positions quelconques - CYCLE802
Fonction, 224
Paramètres, 226
Prise de référence, 50
Prise en charge des cycles de mesure, 165, 203
Programme
Aperçu, 482
Copier, 484
Création avec assistance pour cycles, 154
Déplacer, 487
Effacer, 486
Exécuter, 471
Fermer, 470
Insérer, 484
Ouvrir, 470
Propriétés, 488
Sélection, 482
Programme en code G
Introduction pièce brute, 155
Programme en codes G
Créer, 475
Programme pas à pas, 167
Programme ShopTurn
Accostage/retrait pendant un cycle d'usinage, 175
Avance (F), 187
Blocs de programme, 185
Cercle avec centre connu, 393
Cercle avec rayon connu, 395
Constitution, 172
Coordonnées polaires, 397
Correction de rayon, 186
Création, 181
Cycle d'accostage/de retrait, 201
Droite, 391
Droite et cercle, 389
Droite polaire, 398
En-tête du programme, 183
Fonction miroir, 387
Indication du nombre de pièces, 190
Mise à l'échelle, 386
Outil (T), 186
Plans d'usinage, 173
Réglages du programme, 192
Rotation de l'axe C, 388
Tranchant (D), 186
Transformation de coordonnées, 383
Type d'usinage, 188
Usinage avec contre-broche, 402
Vitesse de coupe (V), 187
Vitesse de rotation de broche (S), 187
Programmes
Apprentissage, 419
Corriger, 33, 98, 101
Ecraser en mémoire, 114
Editer, 115
Gérées, 465
Mettre au point, 97
Rechercher un emplacement de programme, 116
Remplacer des textes, 117

Renuméroter les blocs, 119
Sélectionner, 96
Propriétés
Programme, 488
Répertoire, 488
PRT (aucun déplacement d'axe), 111
Pupitre tactile
Calibrage, 508

R

Rainure borgne - CYCLE899
Paramètres, 318
Rainure circulaire - SLOT2
Paramètres, 311
Rainure ouverte - CYCLE899
Fonction, 312
Rainure rectiligne - SLOT1
Paramètres, 307
Rainure rectiligne- SLOT1
Fonction, 304
Rainures circulaire - SLOT2
Fonction, 308
Rayon de perçage, 442
Recherche de bloc, 104
Indication de la destination de recherche, 106
Interruption du programme, 107
Mode, 109
Paramètres de destination de recherche, 109
Pointeur de recherche, 107
Réglage des valeurs réelles, (Voir Activation des décalages d'origine)
Réglages
Editeur, 119
en mode manuel, 94
Teach (apprentissage), 429
Réglages du programme
Modification, 192
Paramètres, 193
Répertoire
Copier, 484
Créer, 473
Déplacer, 487
Effacer, 486
Insérer, 484
Propriétés, 488
Sélection, 482
Répéter positions
Fonction, 231
Répétition de position
Paramètres, 232
Repositionnement, 102
RG0 (rapide réduit), 111
Rotation, 385

S

SB (traitement bloc par bloc), 111
SB1, 97
SB2, 97
SB3, 97
Sélection
Programme, 482
Répertoire, 482
Simulation, 131
Afficher ou masquer la représentation de la trajectoire, 140
Commande du programme, 141
Modifier le graphique, 142
Visualisation d'alarme, 145
SKP (blocs optionnels), 111
SLOT1 - Rainure rectiligne
Fonction, 304
Paramètres, 307
SLOT2 - Rainure circulaire
Fonction, 308
Paramètres, 311
Sous-mode
REF POINT, 53
REPOS, 53
TEACH In, 54
Surfaçage - CYCLE61
Fonction, 284
Paramètres, 286
Système de coordonnées
Changer, 56

T

Tableau de commande
Touches, 19
Tableau de commande machine
Organes de commande, 24
Tableaux d'icônes, 543
Tâches de maintenance
Configurer, 527
Observer / exécuter, 525
Taraudage au centre
Fonction, 380
Paramètres, 382

Taraudage avec porte-taraud compensateur - CYCLE840
Fonction, 216
Paramètres, 220
Taraudage sans porte-taraud compensateur - CYCLE84
Fonction, 216
Paramètres, 220
Teach (apprentissage)
Bloc de déplacement G1, 424
Déroulement général, 419
Effacer des blocs, 428
Insérer des blocs, 422
Insérer position, 420
Modifier des blocs, 426
Point intermédiaire de cercle CIP, 424
Rapide G0, 423
Réglages, 429
Sélectionner un bloc, 427
Teach In (apprentissage), 419
Paramètres, 421
Type de mouvement, 421
Télédiagnostic, 567
Demander, 569
Quitter, 570
Temps d'exécution de programme, 126
Touche d'assentiment, 502
Touches
Tableau de commande, 19
Tourillon circulaire - CYCLE77
Fonction, 299
Paramètres, 301
Tourillon rectangulaire - CYCLE76
Fonction, 296
Paramètres, 298
Tournage de contour - CYCLE952
Fonction, chariotage, 269
Fonction, chariotage reste, 273
Fonction, plongée, 275
Fonction, plongée G+D, 279
Fonction, plongée G+D reste, 282
Fonction, plongée reste, 277
Paramètres, chariotage, 272
Paramètres, chariotage reste, 275
Paramètres, plongée, 277
Paramètres, plongée G+D, 281
Paramètres, plongée reste, 279
Transformation de coordonnées, 383
Tronçonnage - CYCLE92
Fonction, 256
Paramètres, 257
Trou oblong - LONGHOLE
Fonction, 319
Paramètres, 320
Types d'outil, 433

U

Unité de mesure
Changer, 56
Usinage
Arrêt, 95
Démarrage, 95
Interruption, 96

V

Variables AP, 556
Variables CN, 556
Variables CN/AP
Charger des icônes, 561
Modifier, 558
Variables utilisateur globales, 411
Variables utilisateurs, 409
Activer, 416
Définir, 416
GUD de canal, 413
GUD globales, 411, 416
Paramètres R, 410
Recherche, 415
Variables de programme PUD, 415
Variables locales LUD, 414
Visualisation d'états, 28
Vues du programme
Programme à codes G, 148
Programme ShopTurn, 167